

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217003/11/25-11401	Data raportu	05-11-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/83451/25/10/29	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH2814AJJ032835
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 17-20
Typ, wersja	i30 1.4 Classic +
Numer rejestracyjny	WD0622S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	147 016 km
Data 1. rej./rok prod.	26-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	26-07-2023
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Daszki przeciwsłoneczne, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze czarnym, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelików dziecięcych, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Przedni podłokietnik, Radio RDS z 5 calowym z ekranem mono, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Spoiler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wylłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5, Światła automatyczne, Światła drogowe inteligentne, Pakiet Business

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SEMPERIT, SPEED GRIP 2	195/65 15 91T	3,0 mm
	lewe	SEMPERIT, SPEED GRIP 2	195/65 15 91T	3,0 mm
tylna	prawe	SEMPERIT, SPEED GRIP 2	195/65 15 91T	4,0 mm
	lewe	SEMPERIT, SPEED GRIP 2	195/65 15 91T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Słupek środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie prawe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Próg prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1
2	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	brak	WY	1.3
3	Komplet montażowy/naprawczy/klej		WY	
4	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk	NA	0.3
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
8	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
9	Nakładka przestrzeni bagażowej	wgniecenie/odkształcenie		
10	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie		
11	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa




Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)

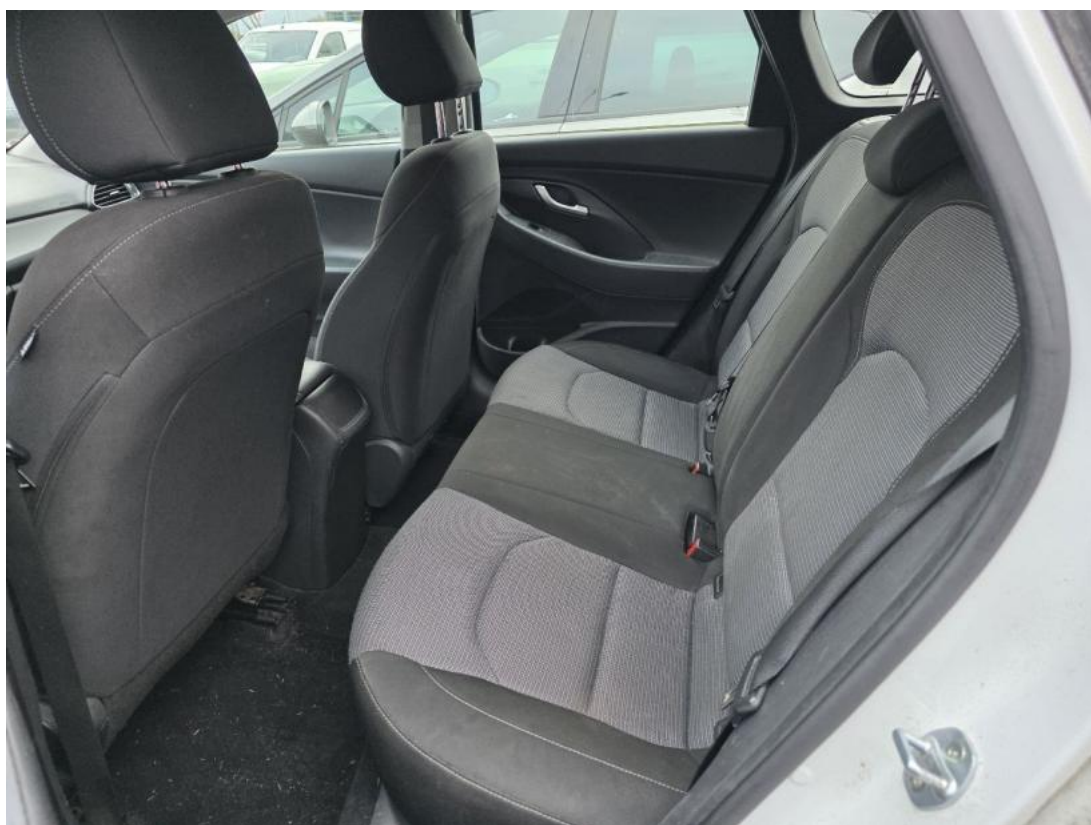

Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

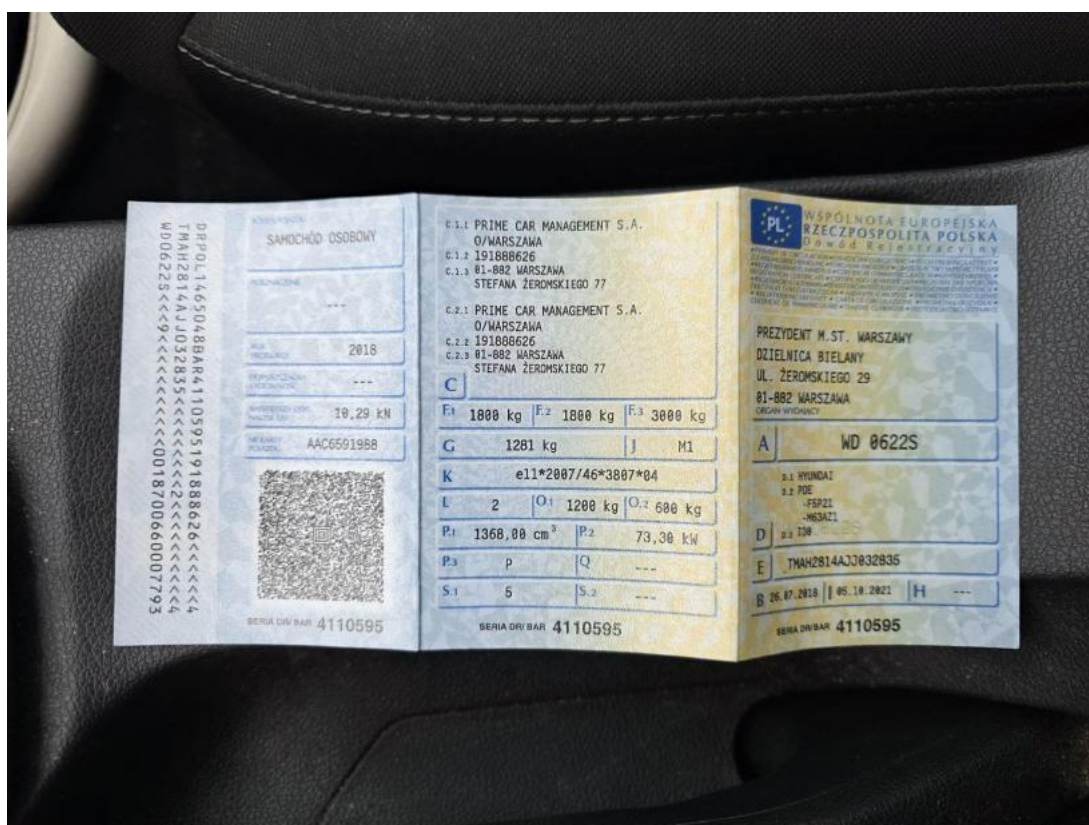

Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

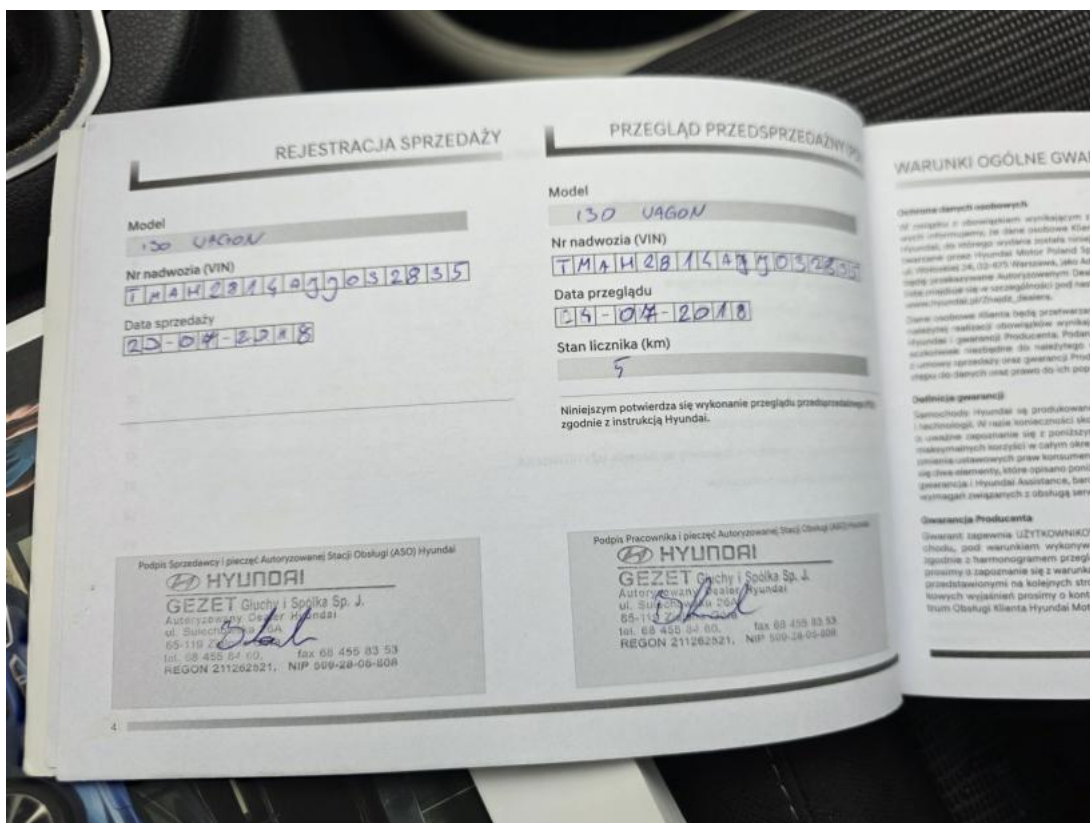

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

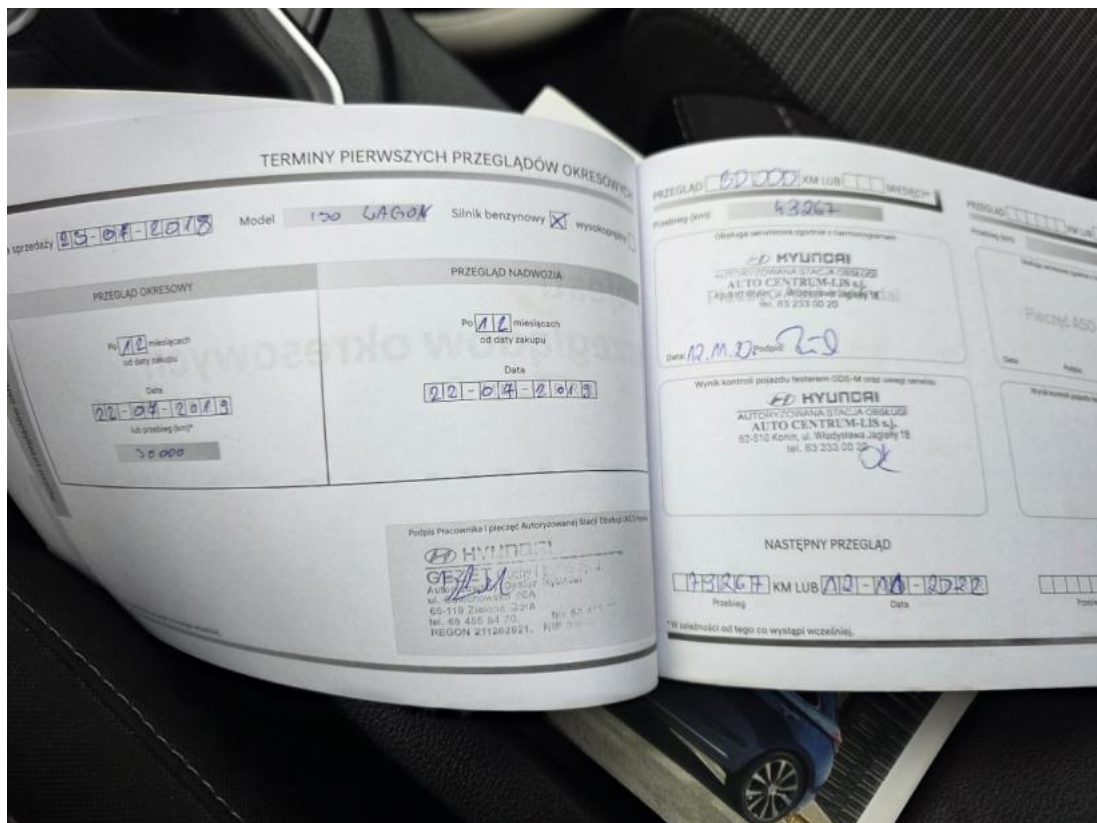

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

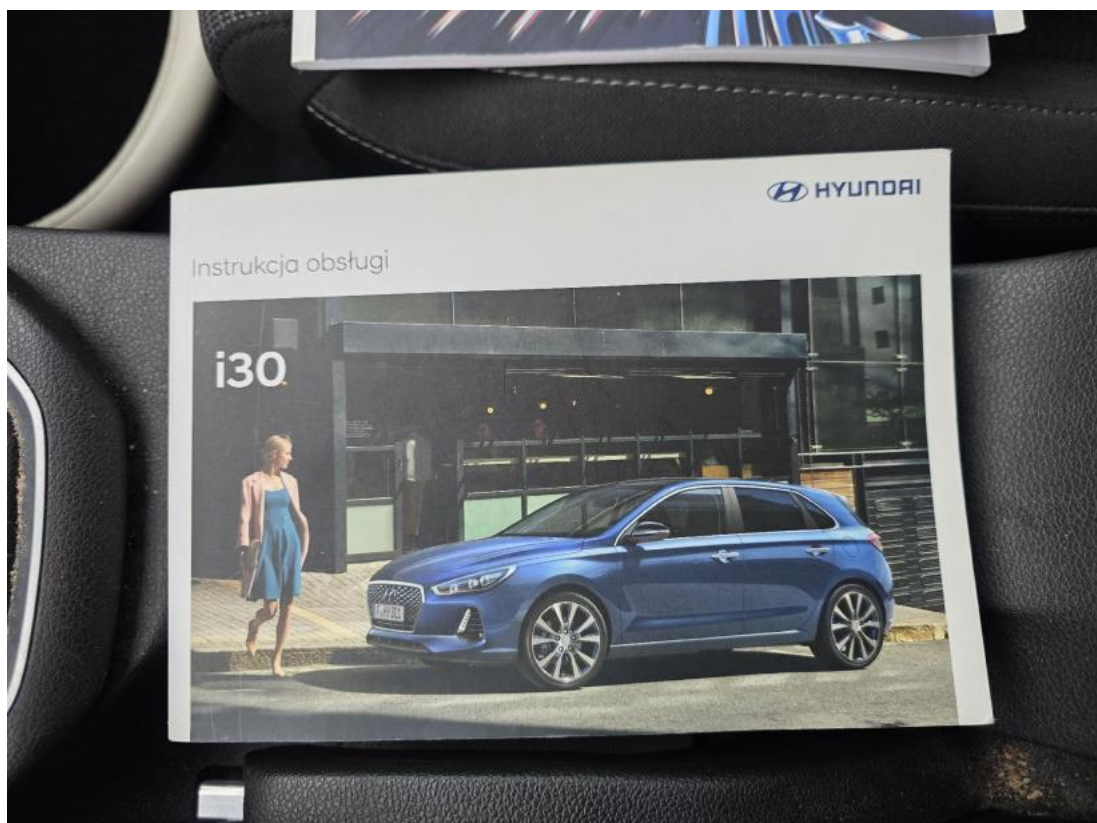

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 34

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Szyba tylna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Szyba tylna - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

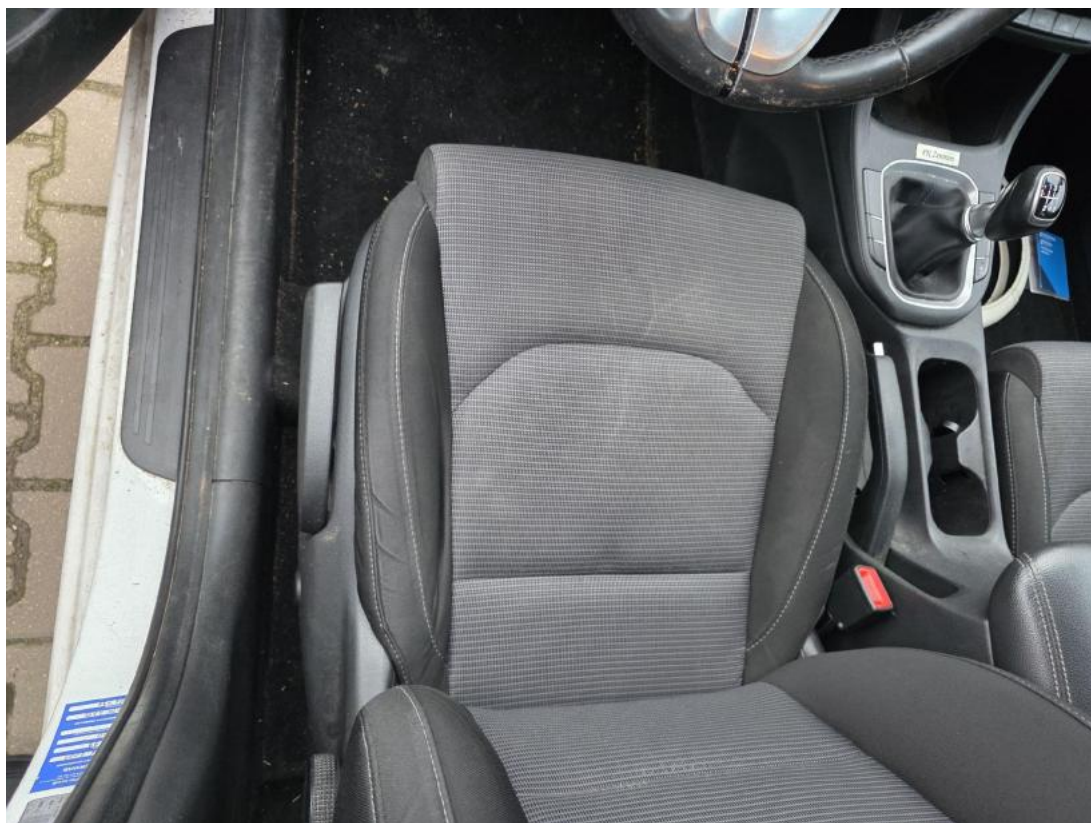

Fot. 49

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 50

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 52

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Półka/roleta tylna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1