



WWZZZAAZHD053725

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	300.171 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	UP!	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZAAZHD053725	Leistung / Hubraum	55 kW / 999 ccm
Erstzulassung	20.02.2017	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Kupplung - Befund festlegen - Diagnose durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
3	Sitz vorn	Lehnenbezug links (+Polster) - beschädigt - erneuern
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
5	Interieur	Laderaumboden - fehlt - erneuern
6	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Fahrzeugdach	Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern
11	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen
12	Tür vorn rechts	Tür (+Abrieb) - Delle(n) - sanft instandsetzen
13	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren
14	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
15	Karosserie	Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern
16	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links (Stopfen) - fehlt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum (Sitze) - verschmutzt - kein Abzug
3	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - kein Abzug
4	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - kein Abzug
5	Getriebe	Schaltknauf - verschlissen - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Rad/Reifen	Radblendensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Ausrüstung - Tirefit komplett
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerradsatz)
2.Radsatz - Reifensatz komplett (Sommerreifen)

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Hagelschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 81T	Fulda	Winterreifen	3mm - 2mm	n.i.O.	
2	165/70 R14 85T	Nexen	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

-Fahrzeug verschmutzt Bewertet



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	UP!	Laufleistung (abgelesen)	300.171 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZHD053725	Erstzulassung	20.02.2017

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)

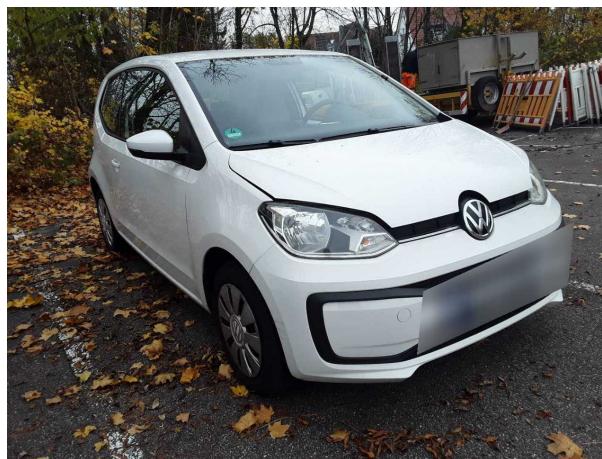


Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

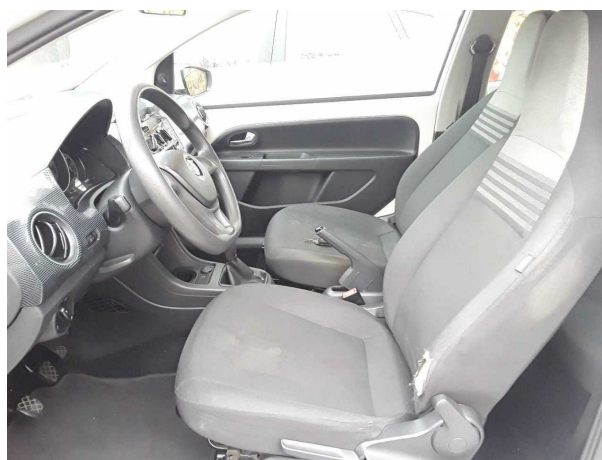


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole

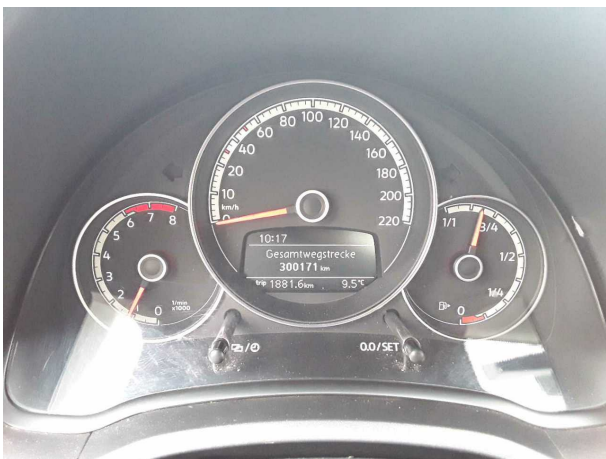


Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Navigation



Abbildung 13: Entertainment



Abbildung 14: Dokumente

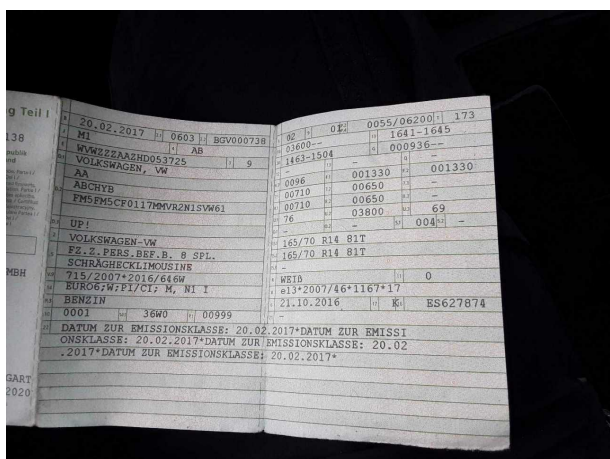


Abbildung 15: Dokumente

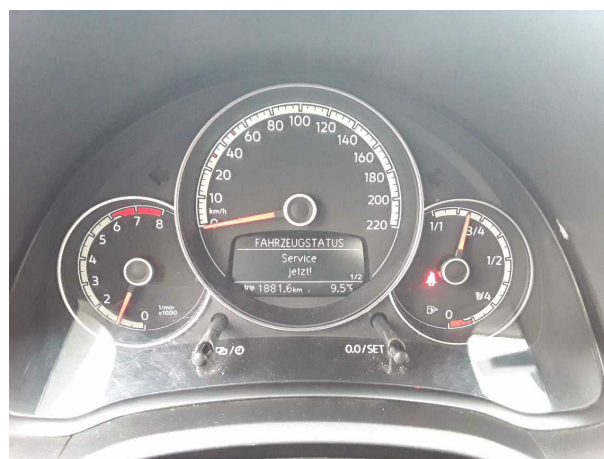


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente

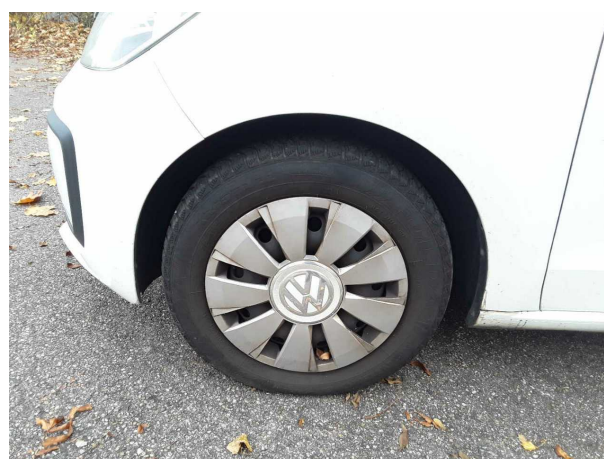


Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

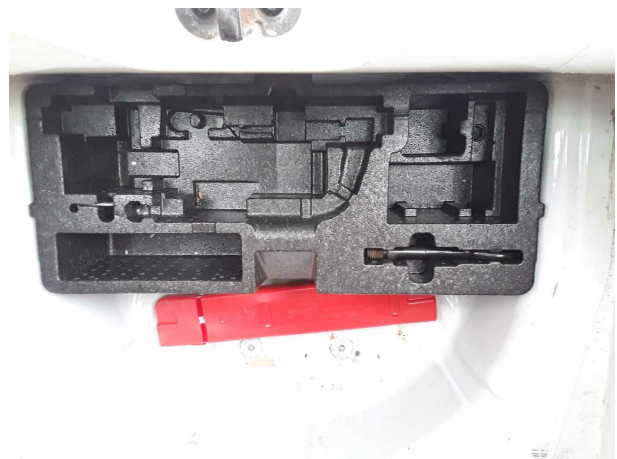


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

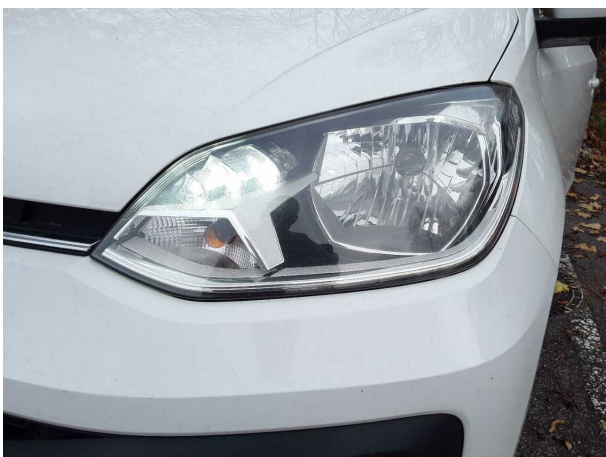


Abbildung 29: Sonstiges



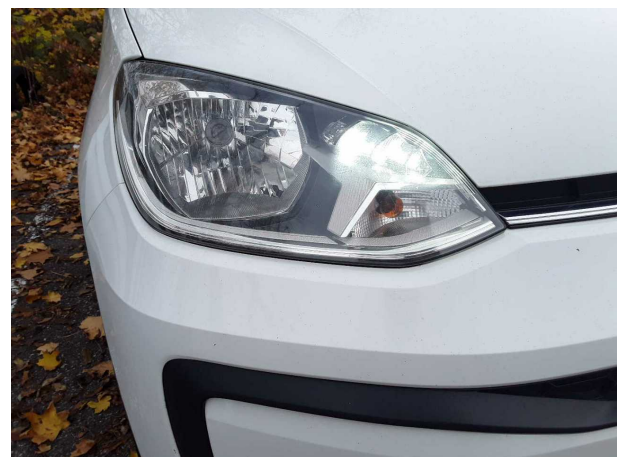


Abbildung 30: Sonstiges


Beschädigungsfotos

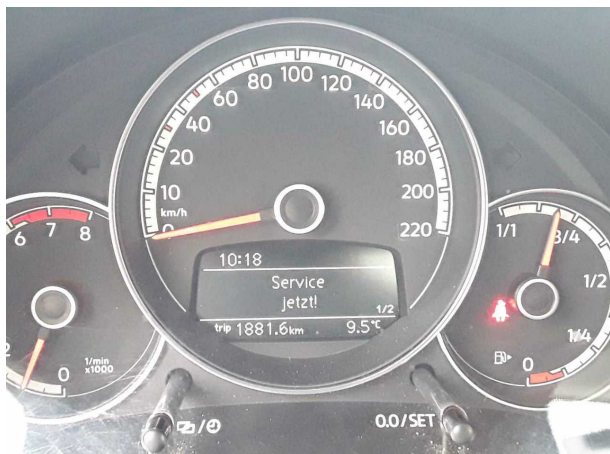

Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

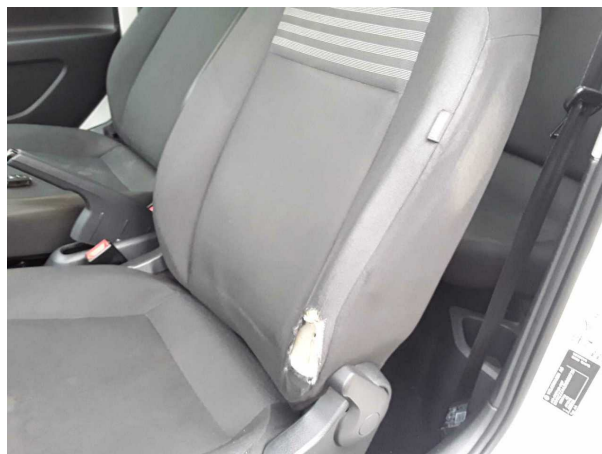

Beschädigung #3: Sitz vorn: Lehnenbezug links (+Polster) - beschädigt - erneuern

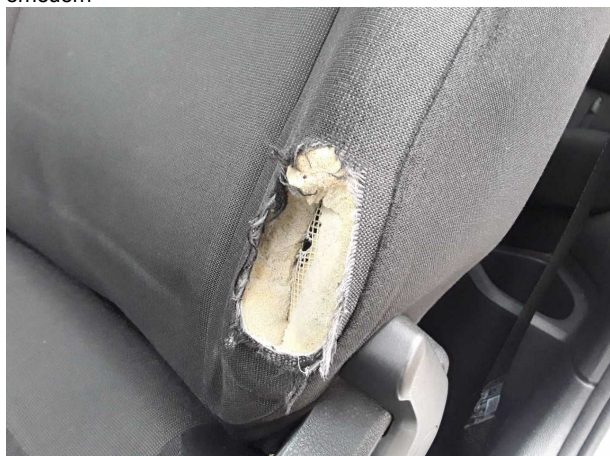


Beschädigung #3: Sitz vorn: Lehnenbezug links (+Polster) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern

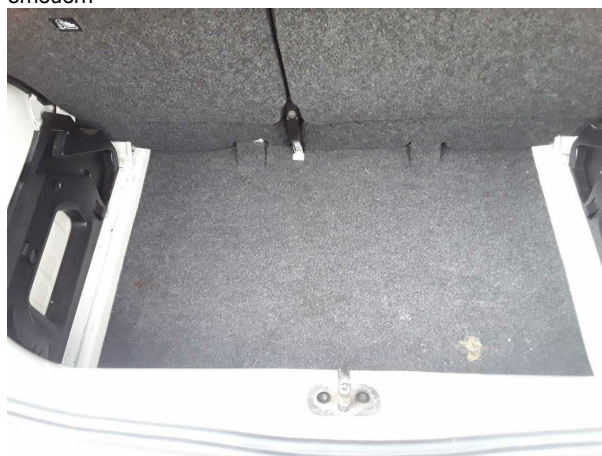

Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden - fehlt - erneuern

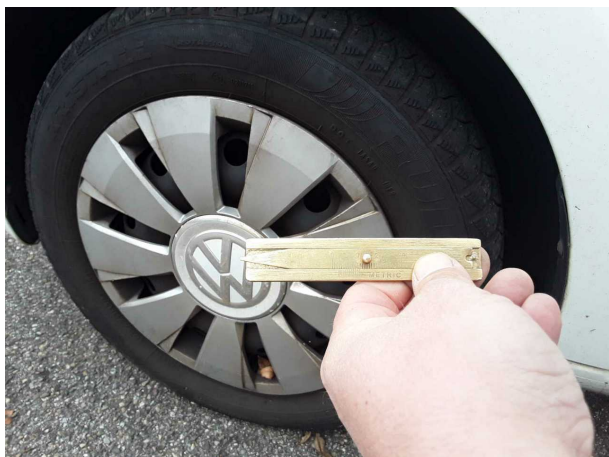


Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

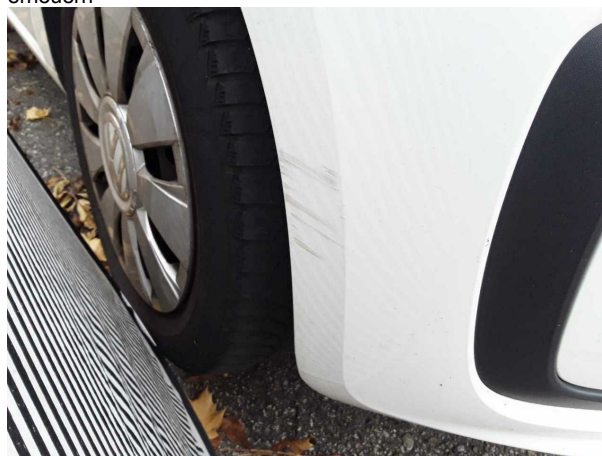

Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

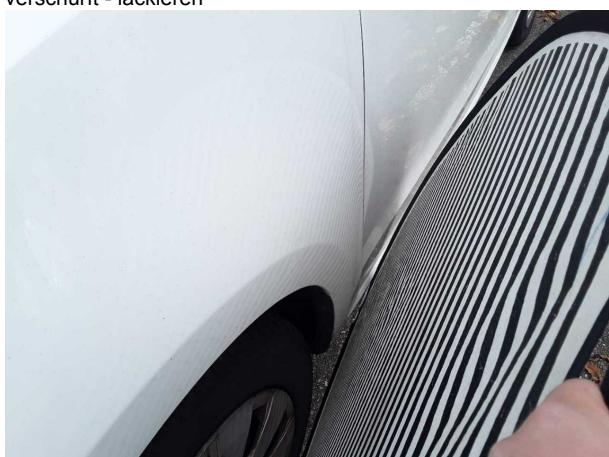

Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen

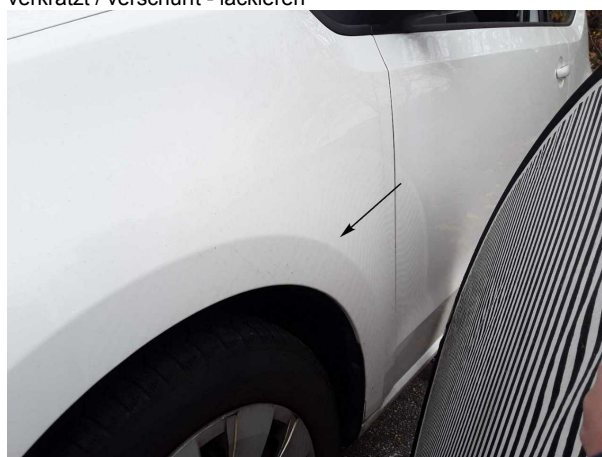

Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (+Hagelschaden) - verformt - erneuern



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #11: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen

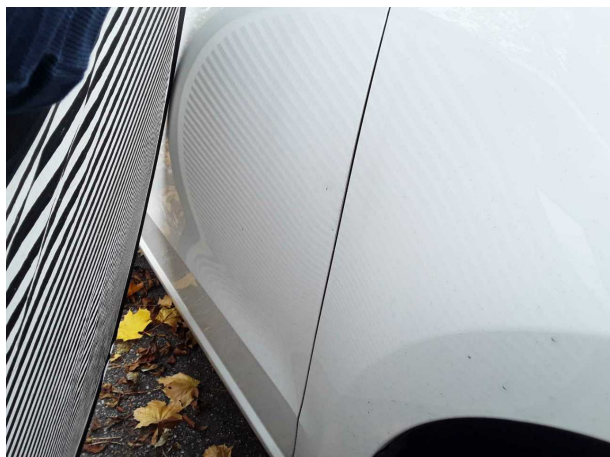

Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür (+Abrieb) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür (+Abrieb) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür (+Abrieb) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren

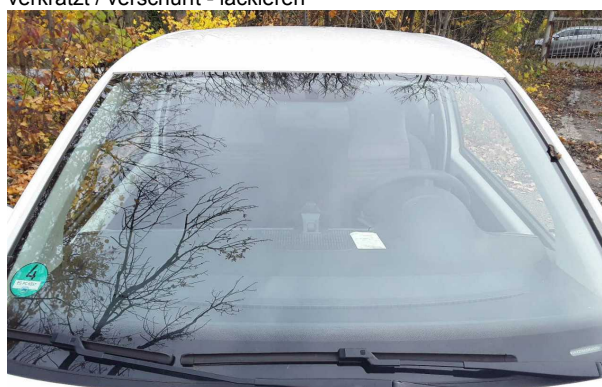

Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #15: Karosserie: Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Karosserie: Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links (Stopfen) - fehlt - erneuern



Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links (Stopfen) - fehlt - erneuern