

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08169/11/25-15201	Data raportu	04-11-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	31-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/81607/25/10/23	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VMRY604KB164989
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 22...
Typ, wersja	Movano CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	WD7247P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/96 kW
Stan licznika	122 141 km
Data 1. rej./rok prod.	30-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	02-04-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st., Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem, Gniazdo 12V, Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Pełnowymiarowe koło zapasowe, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio R16 BT USB z Bluetooth i 2 głośnikami, System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego EBA, System stabilizacji toru jazdy ESP z systemem Traction Control, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Zamek centralny z pilotem, Zbiornik paliwa 80 litrów, Czujniki parkowania z tyłu, Klimatyzacja manualna, Radio CD16 BT USB ze sterowaniem w kierownicy, Tempomat z ogranicznikiem prędkości i komputerem pokładowym

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, AGILIS	225/65 R16 112R	6,5 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS	225/65 R16 112R	6,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS	225/65 R16 112R	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS	225/65 R16 112R	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi przednie prawe	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	WY	1
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.9
3	Mocowanie sensora deszczu		WY	0.3
4	Uszczelka (rama gumowa)		WY	

5	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
7	El. dystansowy szyby przedniej, górny		WY	
8	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
9	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
10	Lusterko zewn.sterow.elekt. L	pęknięcie	WY	0.3
11	Ściana boczna część środ. L	pęknięcie, wgniecenie, zarysowanie	WY	8.9
12	Zderzak, środek	wgniecenie	WY	0.2
13	Czujnik odstępu tylny, boczny wew. R	brak	WY	
14	Lampa tylna kompletna L	pęknięcie	WY	
15	Lampa tylna kompletna R	pęknięcie	WY	0.3
16	Łotnik tylny L	wgniecenie, zarysowanie	WY	10.4
17	Wzmocnienie wzdłużne (pojazd dostawczy) L	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.1
18	Listwa ochronna.przed.łotnika tyl. R	zarysowanie	WY	0.2
19	Wnęka koła wewnętrzna L	liczne, wgniecenie	WY	1.2
20	Wnęka koła wewnętrzna R	liczne, wgniecenie	WY	1.2
21	Łotnik przedni L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
22	Łotnik przedni R	zarysowanie	NA	
23	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie	NA	2
24	Dach kabiny	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
25	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie	NA	2.5
26	Drzwi części ład.przesuwne R	liczne, wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	3.5
27	Łotnik tylny R	liczne, wgniecenie, liczne, zarysowanie	NA	3
28	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	liczne, wgniecenie	NA	3
29	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	liczne, wgniecenie	NA	3
30	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
31	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	zarysowanie		
32	Kierunkowskaz boczny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

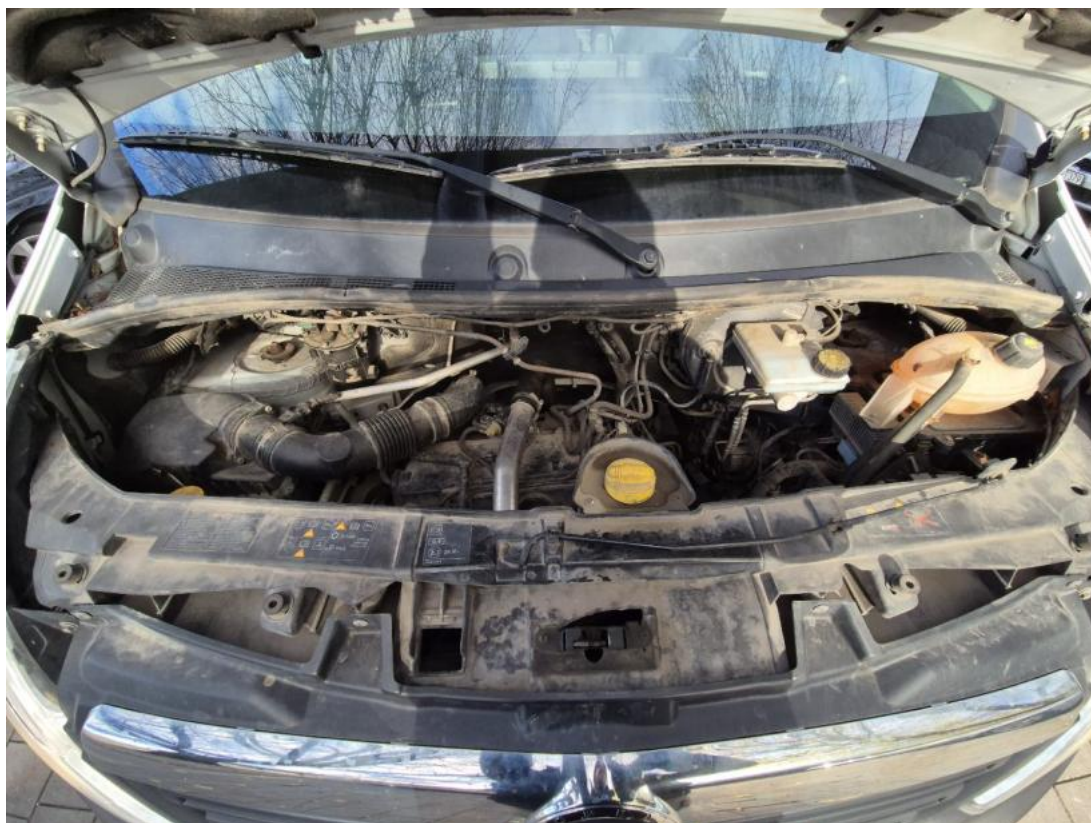

Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 30

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

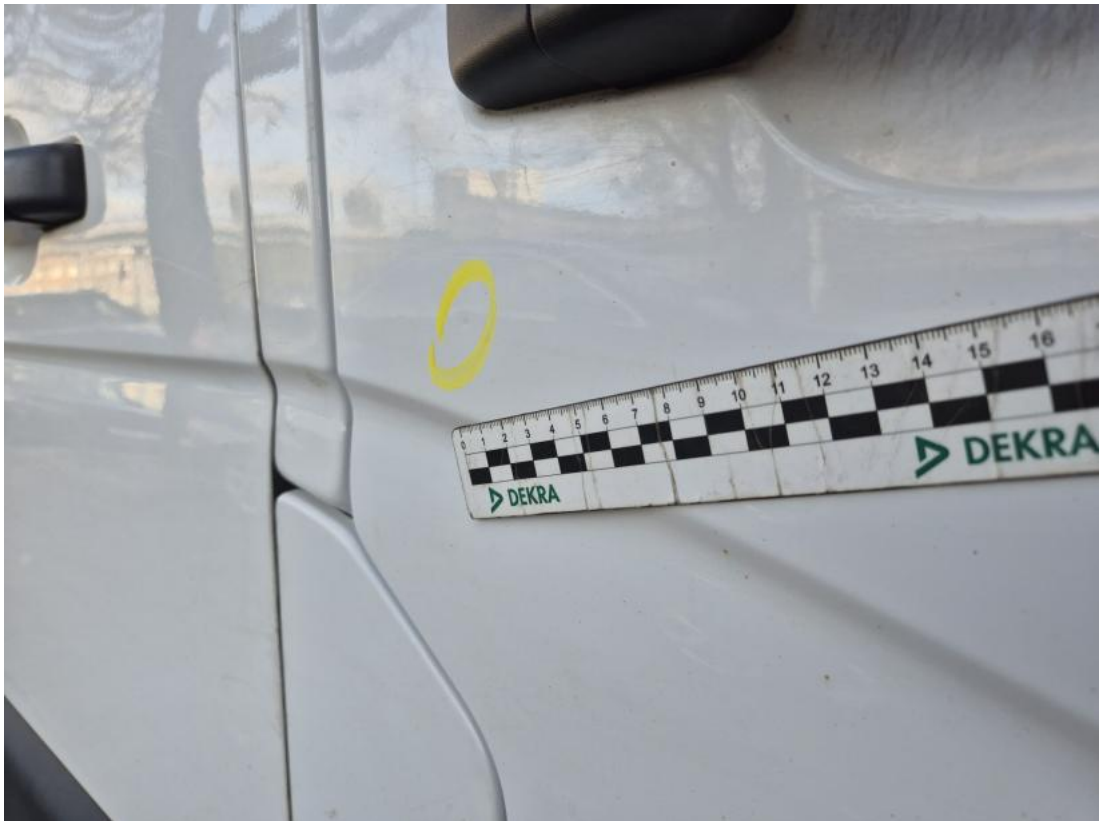

Fot. 35

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

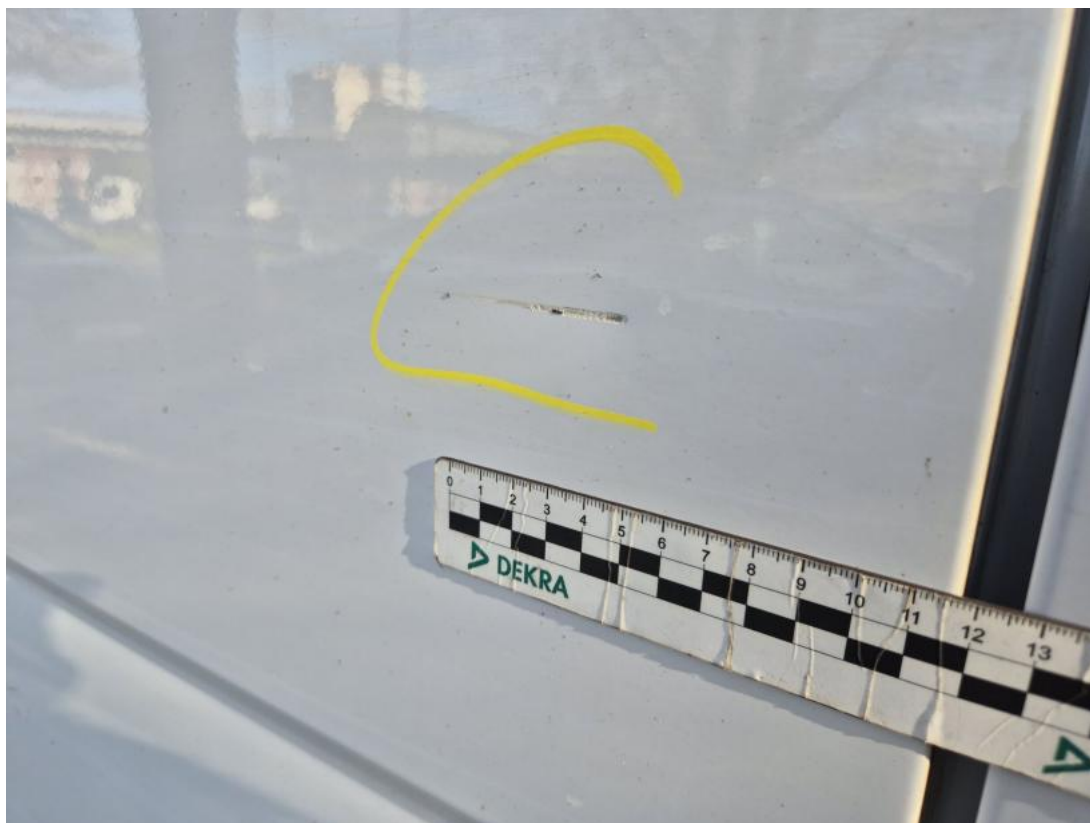

Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Inne 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 60

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 62

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 66

Łótnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 72

Drzwi tyłu prawe() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Ściana lewa() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 76

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1