

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08142/11/25-15201	Data raportu	04-11-2025
Rzeczoznawcy	Damian Koch (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	29-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80789/25/10/21	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000J629893
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Pop
Numer rejestracyjny	LU191FH
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	178 894 km
Data 1. rej./rok prod.	31-01-2017/2016
Data nast. bad. techn.	15-10-2026
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Pakiet dla palących, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, System przeciwpożarowy - FPS, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw dla palących, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Koło zapasowe, dojazdowe (135/80 R14), Kołpaki Vintage 14, Lakier pastelowy, Listwy boczne lakierowane + plakietka Logo 500, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECOCONTROL	175/65 R14 82T	5,5 mm
	lewe	FULDA, ECOCONTROL	175/65 R14 82T	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, ECOCONTROL	175/65 R14 82T	7,0 mm
	lewe	FULDA, ECOCONTROL	175/65 R14 82T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Oslona z tworzywa, wewnętrzna R	pęknięcie	WY	0.3
2	Blotnik przedni L	zarysowanie, wgniecenie		
3	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
4	Poszycie drzwi przednich L	zarysowanie		
5	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie		
6	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
7	Blotnik tylny L	zarysowanie		
8	Blotnik tylny R	zarysowanie		

9	Kołpak koła przód R	zarysowanie		
---	---------------------	-------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Tunel środkowy



Fot. 20
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

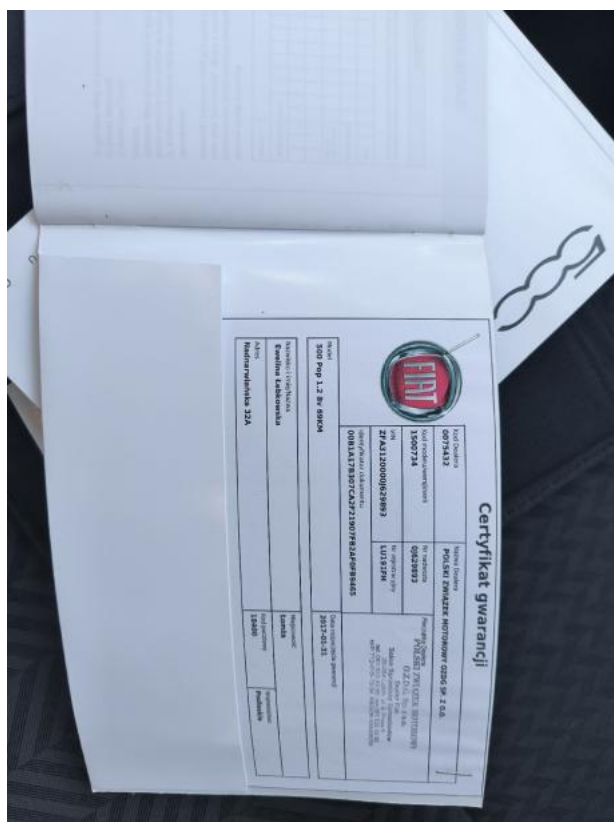

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

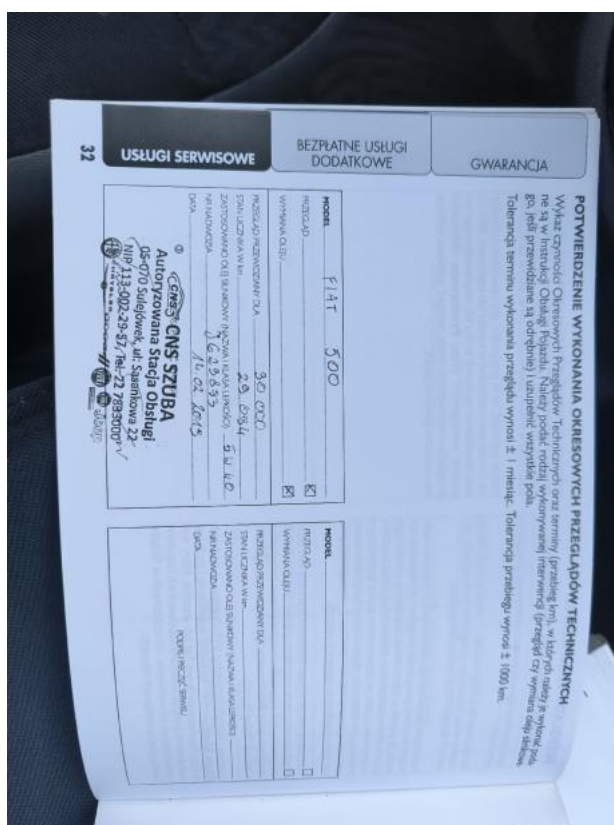

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

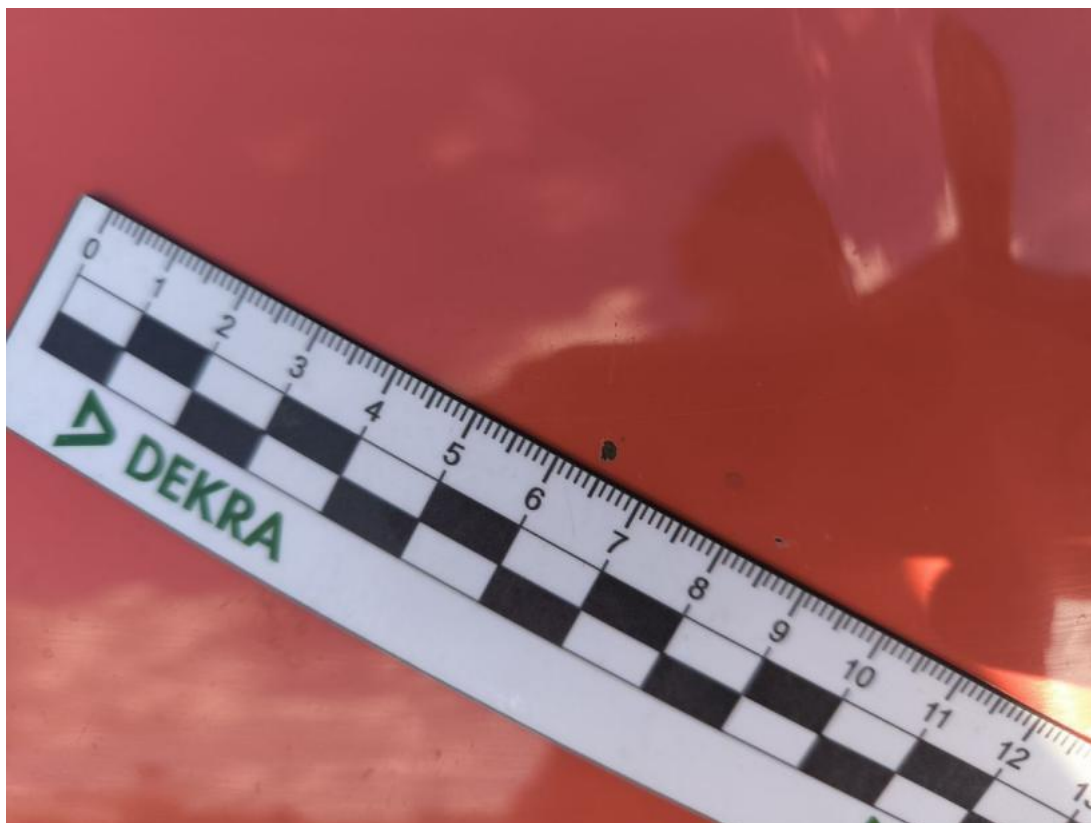

Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Nadkole tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

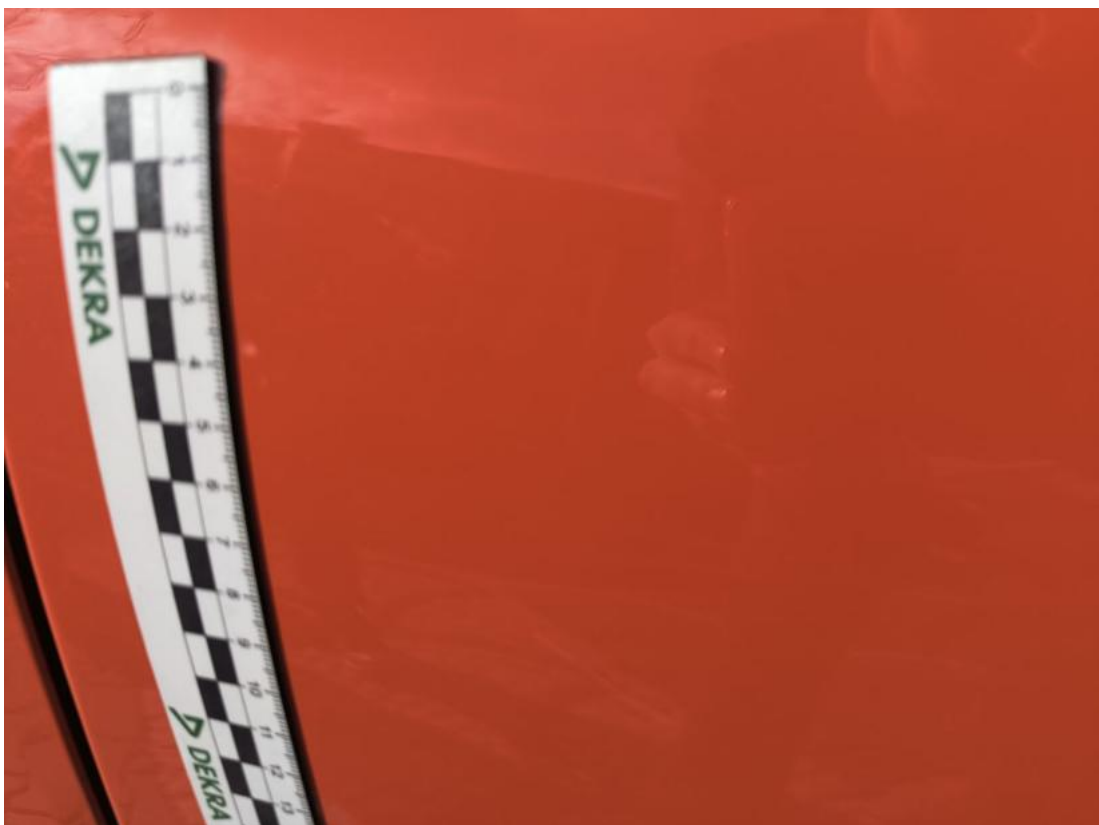

Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

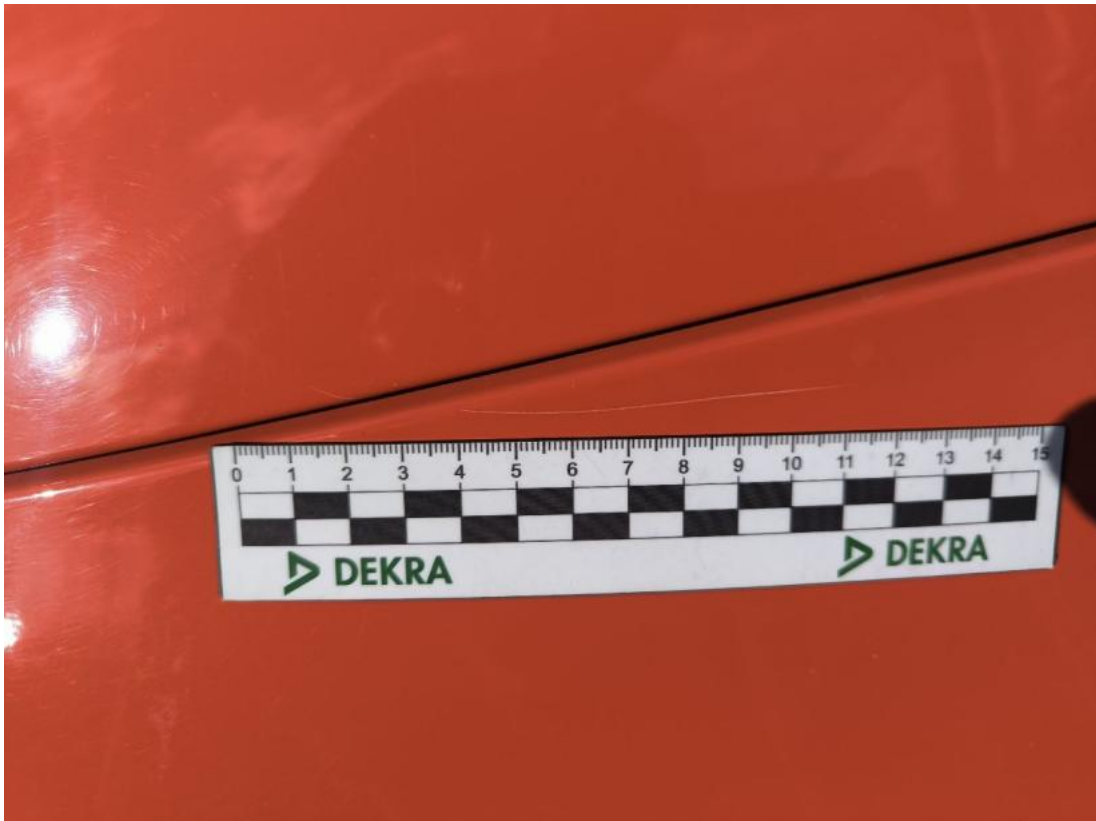

Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1