



Expertise

Protokollnummer: 40674023
Auftrags-Nr / Referenz: MW2505217
Besichtigungsdatum: 21.07.2025
Sachverständiger: Philip Hempel
Besichtigt durch: Yousef Jemmo

Hersteller: Land Rover	FIN: SALWA2BE6NA245519
Modell: Range Rover Sport	Kennzeichen: DEL-HG 800



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Land Rover Range Rover Sport	
Fahrgestellnummer	SALWA2BE6NA245519
Laufleistung (abgelesen)	106.051 km
Erstzulassung	14.07.2022
Letzte Zulassung	15.02.2024
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2025
Leistung / Hubraum	423 kw / 4.999 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 8
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Grau Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Leder
Polsterfarbe	Schwarz



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	10.000 km
Letzte Wartung am / bei	02/2024 bei 60.385 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor (Kopie), ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AHQ 00026		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.000 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	285/40 R22 110Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Vredestein	5mm / 5mm
2)	285/40 R22 110Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Vredestein	5mm / 5mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 04/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Aktives Sperrdifferential (hinten) inkl. Torque Vectoring by Braking (TVBB)
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Ambiente Innenraumbelichtung, einstellbar
- Anhängerstabilitätskontrolle Trailer Stability Assist, TSA
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel elek.verstell-, beheiz- u.einkl.m.Umfeldbeleuchtung m.Memoryfunk.u.Ablendautomatik
- Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC)
- Bremsleuchte dritte
- Dach in Kontrastlackierung - Schwarz
- Dach: Metaldach
- Dekorelemente in Karbon inklusive des unteren Teils vom Lenkradkranz und Staufach in den Türen
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics - intelligente adaptive Fahrwerkssteuerung
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Frontscheibe und Scheibenwischerdüsen, beheizt
- Geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung (EPAS)
- Getriebe 8-Stufen-Automatik mit CommandShift 2
- Gurtstraffer
- Heckklappe, elektrisch mit Gestensteuerung
- Heckscheibenheizung
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Instrumentendisplay 12,3"-HD-TFT
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Keyless Entry - Schlüsselloser Zugangssystem
- Klimaautomatik (3-Zonen) mit Pollenfilter
- Kopfstützen, vorn
- Laderaumabdeckung
- LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: SVR Sport-Lederlenkrad
- Mittelarmlehne hinten
- Motorabdeckung aus Karbon
- Ottopartikelfilter
- Paket: SVR-Karbon-Paket mit Motorhaube aus freiliegendem Karbon Einfassungen der unteren Lufteinlässe am Stoßfänger aus Karbon Heckklappen-Abschlussleiste aus Karbon Kühlergrilleinfassung aus Karbon Motorhaube aus Karbon mit freiliegendem Mittelteil Seitliche Luftauslässe aus Karbon Spiegelkappen aus Karbon
- Pro Services und 4G Wi-Fi Hotspot 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radio: Radio Bluetooth-fähiges Telefonsystem USB-Anschluss in der Mittelkonsole AUX -Anschluss für portable Audiogeräte
- Abschleppösen vorne und hinten
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Bremssättel in Rot glänzend mit Land Rover Schriftzug (vorne) Belüftete Scheiben, 380 mm vorne, 365 mm hinten
- Dachhimmel in Premium-Velours (Cirrus, Ivory oder Ebony)
- Dritte Bremsleuchte
- Einstiegsleisten vorne mit Range Rover Schriftzug, beleuchtet
- Fahrwerk: Elektronisch geregelte SVR-Luftfederung (Sportfahrwerk) mit Dynamic Response
- Frontscheibe aus Akustikglas, Seitenscheiben hinten aus gehärtetem Glas
- Fußmatten Premium vorne und hinten
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gradient Acceleration Control (GAC) Die Beschleunigungssteuerung für Gefällestecken (GAC) wurde speziell dafür entwickelt, das Gefühl einer abrupten Beschleunigung bei steilen Abfahrten zu mildern. Hierzu bremst das System das Fahrzeug in steilen Gefällen auf eine kontrollierte Geschwindigkeit ab und vermittelt so allen Fahrzeuginsassen ein Gefühl von Sicherheit.
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Elektrisch verstellbare Lenksäule Höhen-/Längsverstellung und Einstiegshilfe
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Navigation Pro
- Paket: Erweitertes Lederpaket mittleres Amaturenbrett und obere Türverkleidung in Leder
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pixel-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur - Fernlicht mit Ablendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA) - Adaptives Kurvenlicht (AFS) - Animierte Blinklichter vorne und hinten - Pixel-LED-Fahrlicht (ADB) - Dynamisches Kurvenlicht
- Protect 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung, SOS-Notruf 10 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Meridian Surround Soundsystem mit 825-Watt Leistung 19 Lautsprechern inkl. Subwoofer



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Regensensor • Reifenreparatursystem • Räder: 22"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelspeichen in Gloss Black "Style 5083" - Bereifung 285/40 R22 und Kotflügelverbreiterung hinten • Scheinwerferreinigungsanlage • Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem • SIM-Karte inkl. Datenvolumen Mit einem monatlichen Datenvolumen von 500 MB über einen Zeitraum von 36 Monaten. • Sport-Emblem in Schwarz • Sportliche Edelstahlpedale • Sprachsteuerung - für Navigation, Telefon und Audiosystem • Telefon: Android Auto • Terrain Response 2 Automatik mit Dynamic-Modus • Verbandkasten • Verteilergetriebe, zweistufig (Straßen- / Geländeuntersetzung) - mit elektronischer Mittendifferenzialsperre • Warnsystem Toter Winkel bei Türöffnung • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie einstellbares Single-Point-Entry (Einzeltürentriegelung), Türver- und -entriegelung | <ul style="list-style-type: none"> • Radiozubehör: Touch Pro Duo Infotainment-System - mit zwei 10" Touchscreens • Reifendruckkontrollsystem (TPMS) • Remote Premium - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung • Rückfahrkamera • Rücksitzbank teilbar (60 : 40) • Schaltwippen am Lenkrad in Aluminium • Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung • Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar • Sitze: Beheizbare Vorder- und Rücksitze • Sitze: SVR Performance-Sitze, 16-fach verstellbar in Windsor Leder 16-fach elektrisch: Sitz vor/zurück, Sitzhöhe, Sitzneigung, Sitzverlängerung, Rückenlehne, Sitzpolster, 4-Wege Lendenwirbelstütze • Spurverlassenswarner • Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System • Telefon: Apple CarPlay • Traktions-Kontrolle (ETC), elektronisch • Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer • Wankneigungskontrolle (RSC) • Warnsystem Toter Winkel • Wegfahrsperre |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar • Frontscheibe aus Wärmeschutzglas • Klimaautomatik (4-Zonen) mit Pollenfilter • Lackierung: Metallic mit Dach in Kontrastfarbe • Paket: Klimakomfort 4-Zonen-Klimaautomatik Frontscheibe aus Wärmeschutzglas Kühlfach Plus in der Mittelkonsole vorne Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar Panoramaschiebedach mit elektrischer Sonnenblende Sonnenblenden, zweiteilig, mit beleuchteten Schminkspiegeln Standheizung mit Fernbedienung und Timerfunktion • Sitze: Vordersitze beheiz- und kühlbar, Rücksitze beheizbar • Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchteten Schminkspiegeln | <ul style="list-style-type: none"> • Dach: Panorama-Glasschiebedach inkl. Sonnenblende • Garagentoröffner (HomeLink) • Kühlfach Plus in der Mittelkonsole vorne • Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, beheizbar • Paket: Parkhilfe 2 - Parkassistent • Pixel-Laser-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur - Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA) - Adaptives Kurvenlicht (AFS) - Animierte Blinklichter vorne und hinten - Laser-Fernlicht • Räder: Radmuttern, abschließbar • Scheiben ab B-Säule dunkel getönt • Soft-Close-Automatik (sanftes Türschließen) • Standheizung mit Fernbedienung und Timerfunktion |
|--|---|

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - Kratzer - Smart Repair	200,00 €	200,00 €
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren	700,00 €	390,00 €
3	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren	750,00 €	410,00 €
4	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe (netto)			3.150,00 €	2.500,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	50.300,00 €	9.557,00 €	59.857,00 €
Verkaufswert	57.900,00 €	11.001,00 €	68.901,00 €
Stichtag der Wertermittlung: 21.07.2025			

Lackschichtdickenmessung

Heckklappe/-tür	156 µm	Kotflügel links	161 µm
Kotflügel rechts	151 µm	Motorhaube	156 µm
Seitenwand links	162 µm	Seitenwand rechts	142 µm
Stoßfänger hinten	154 µm	Tür hinten links	148 µm
Tür hinten rechts	161 µm	Tür vorne links	153 µm
Tür vorne rechts	147 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.



Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Philip Hempel'.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

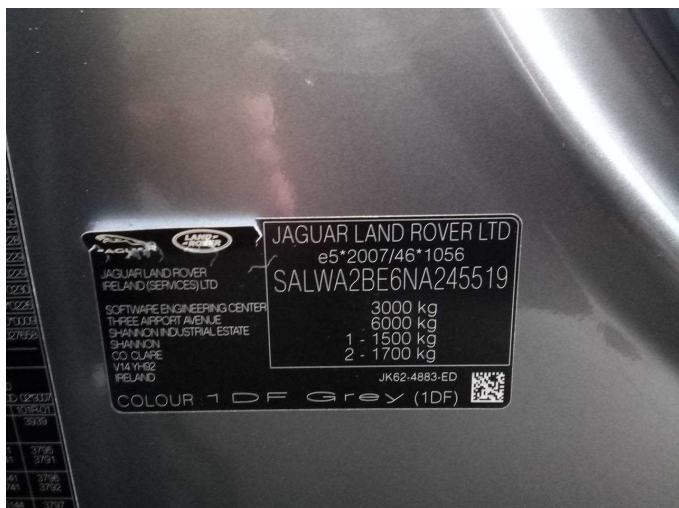


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

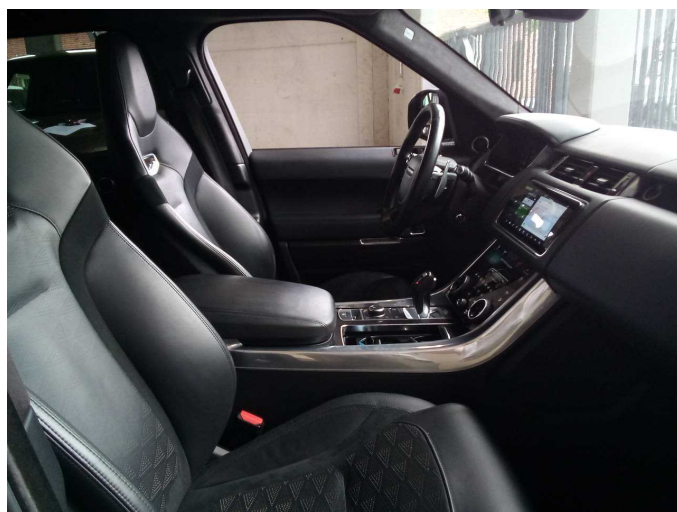


Abbildung 6: Innenraum vorne

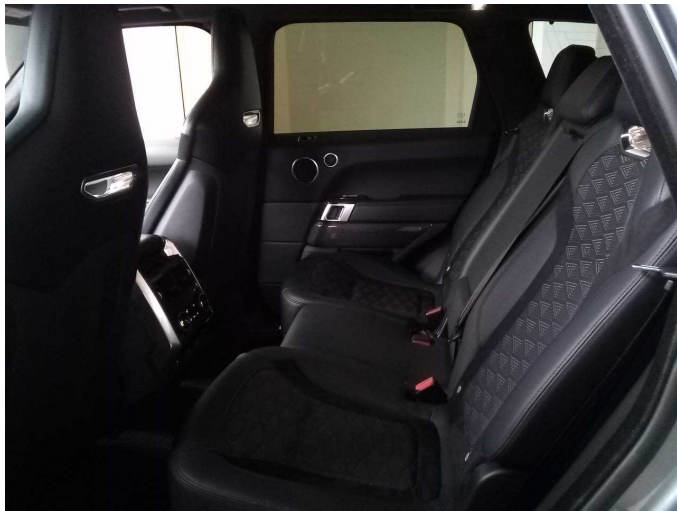


Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument

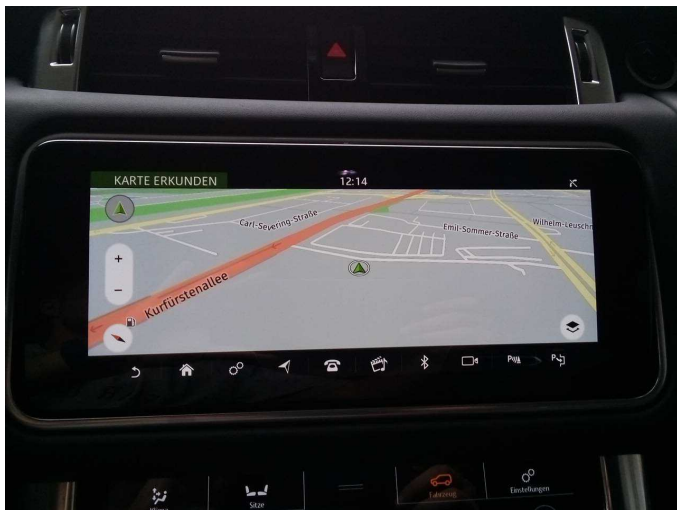


Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung

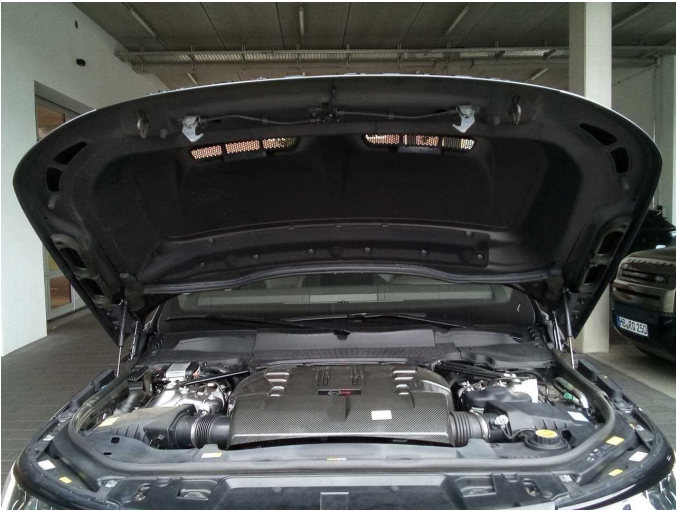


Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum

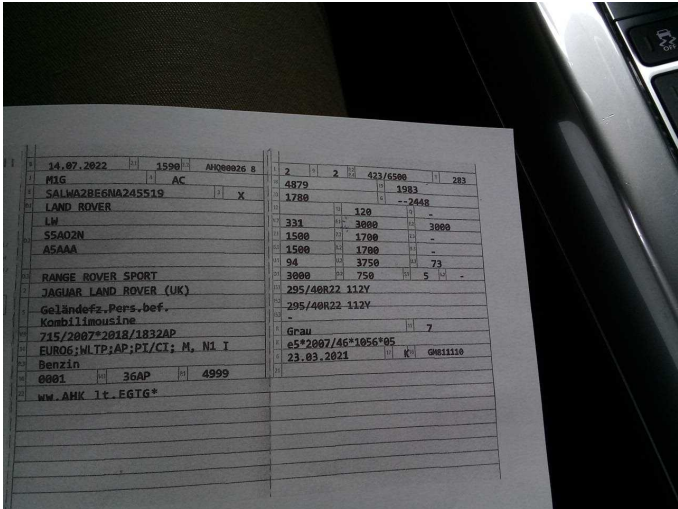


Abbildung 18: Dokumente

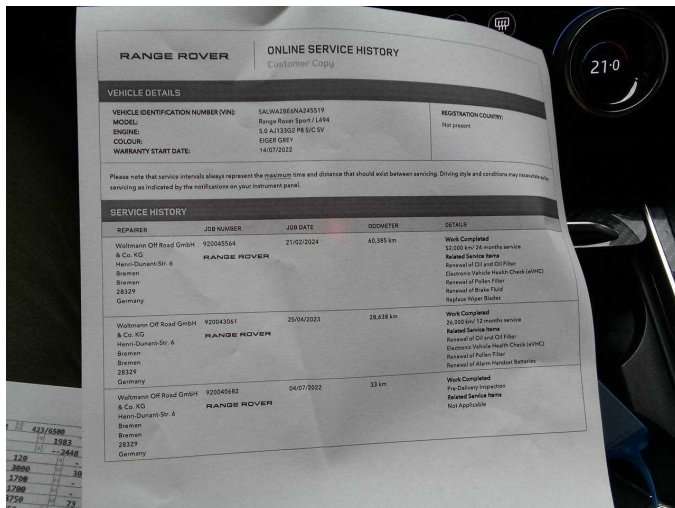


Abbildung 19: Dokumente


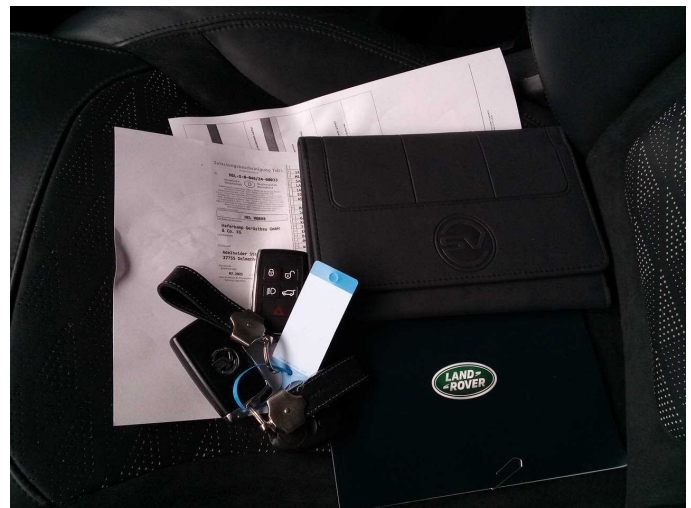


Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Sonstiges

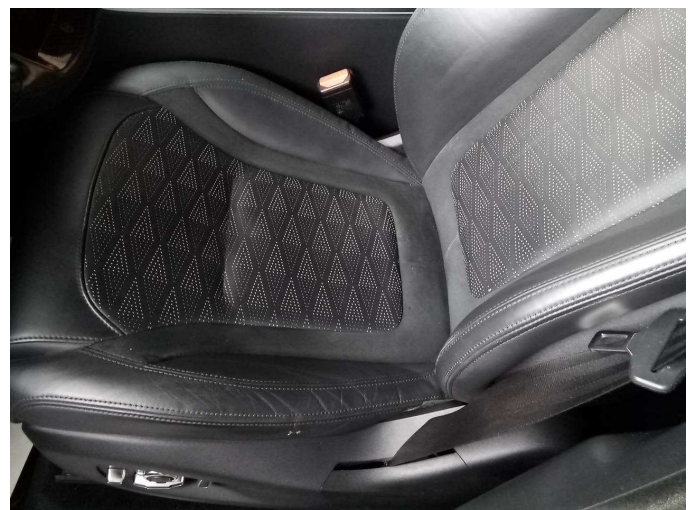

Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzbezug links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzbezug links - Kratzer - Smart Repair

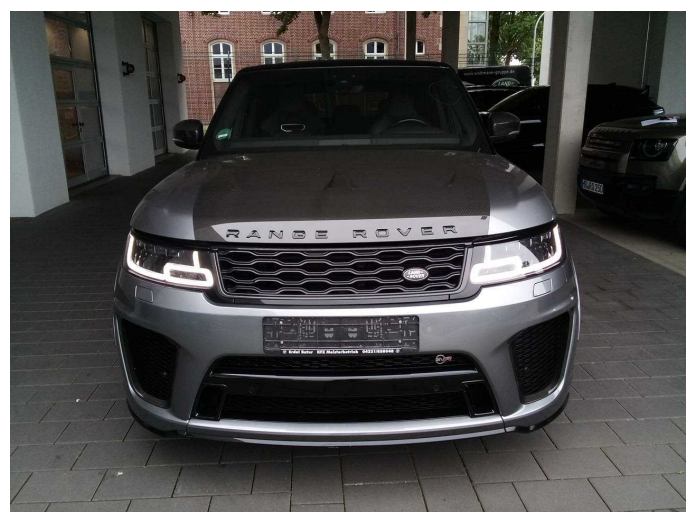

Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkrazt / verschürft - lackieren




Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

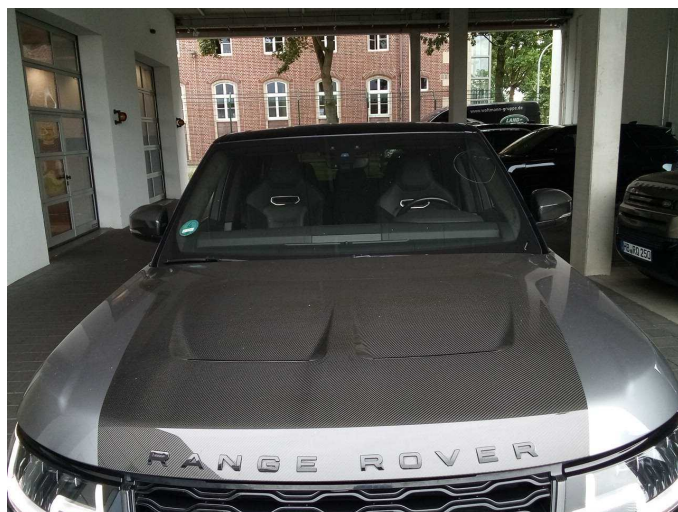


Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

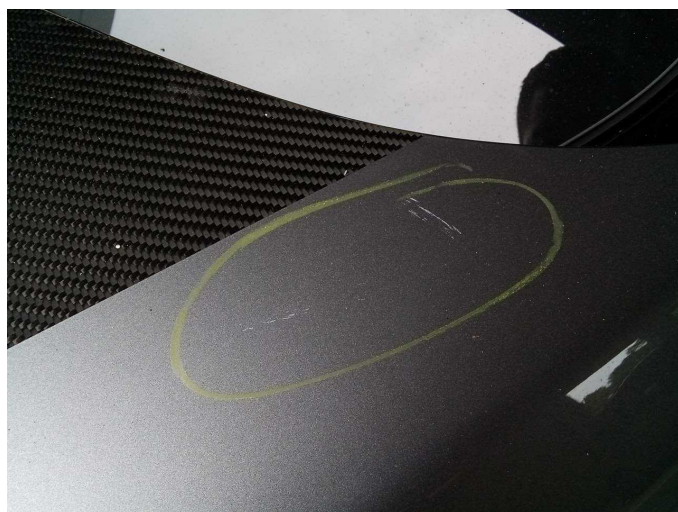

Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

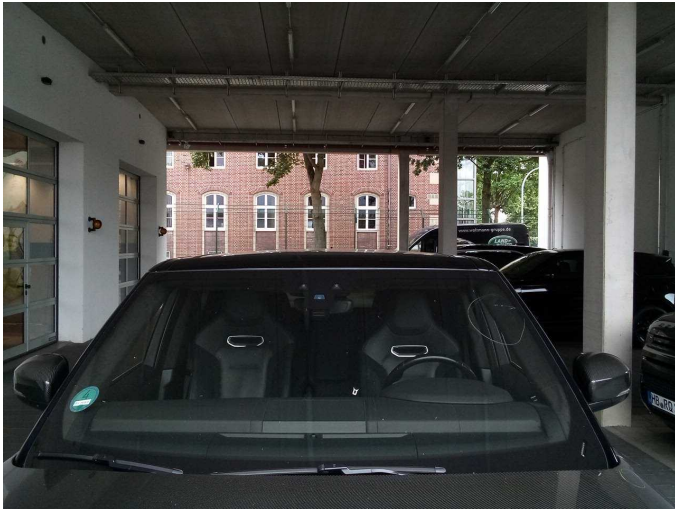

Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

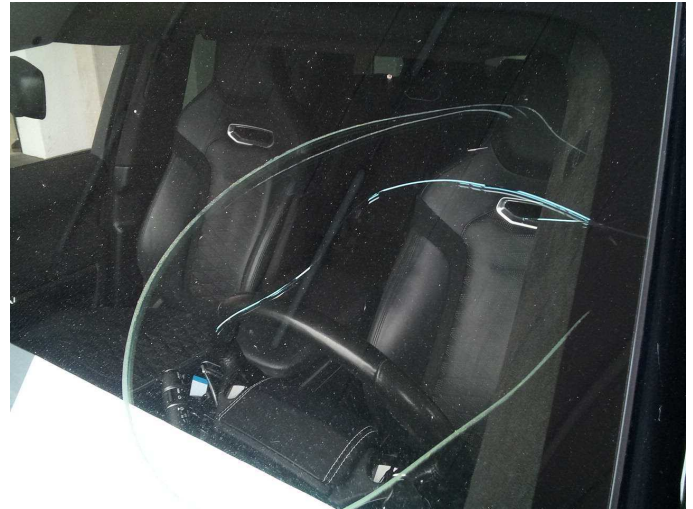

Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern