

# **Expertise**

Protokollnummer: 41865558

Auftrags-Nr / Referenz: MW2630034

Besichtigungsdatum: 07.10.2025

Sachverständiger: Philip Hempel

Besichtigt durch: Wh

FZG-Halter: Sergej klundt

Hersteller: Jaguar FIN: SADCA2BN8MA680894

Modell: F-PACE Kennzeichen: MSP-SK 122





Angaben zum Fahrzeug				
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung				
Jaguar F-PACE				
Fahrgestellnummer	SADCA2BN8MA680894			
Laufleistung (abgelesen)	96.686 km			
Erstzulassung	15.10.2021			
Letzte Zulassung	15.10.2021			
Nächste HU (Bericht lag vor)	11/2026			
Leistung / Hubraum	150 kw / 1.998 ccm			
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4			
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 8			
Antriebsart	Allradantrieb			
Fahrzeugart	Geländewagen			
Farbe / Farbcode	Grau Metallic			
Türen / Sitze	5/5			
Polsterart	Leder			
Polsterfarbe	Schwarz			
Raucherfahrzeug	Nein			



Angaben zum Fahrzeug					
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	27.584 km		
Letzte Wartung am / bei	04/2024 bei 69.102 km				
Schlüssel ist/soll	2/2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor (Kopie), ZB#2 (B) lag		
			nicht vor		
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar		
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja		
Probefahrt		Motorlauf	durchgeführt		
HSN/TSN	1590 / AKI 00003				
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II	Feinstaubplakette			
zul. Gesamtgewicht	2.540 kg	Leergewicht			

# Bereifung

# **Montierte Bereifung**

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/50 R20 109W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm
2)	255/50 R20 109W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm

## **Ersatz**

Тур	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
-----	-------------	-----------	------------	-------------

Tirefit Ablaufdatum 03/2025

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



# **Ausstattung**

#### Serienausstattung

- All Surface Progress Control (ASPC) mehr Sicherheit bei rutschiger Fahrbahn - die ASPC -Funktion des Jaguar E-PACE ist eine Geschwindigkeitsregelung für niedrige Geschwindigkeiten zwischen 3,6 km/h und 30 km/h - sie sorgt dafür, dass der Jaguar E-PACE bei schlechten Witterungsverhältnissen mit ausreichend Traktion versorgt wird
- Autonomer Notfall-Bremsassistent (Autonomous Emergency Braking, AEB)
- Berganfahrhilfe
- · Bremsen: Bremssättel unlackiert
- · Bremsleuchte dritte
- · Dachhimmel in Morzine (Stoff) Ebony
- Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB) die Torque Vectoring Technologie des Jaguar F-PACE bietet maximale Kontrolle, auch in den engsten Kurven - sie bremst das kurveninnere Hinterrad und verleiht dem Fahrzeug dadurch die Agilität eines Sportwagens
- Einstiegsleisten vorne aus Edelstahl mit Jaguar-Schriftzug, beleuchtet
- · Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- · Handschuhfach verriegelbar
- · Heckscheibe, beheizbar
- JaguarDrive Control
- · Keyless Entry
- · Klimaautomatik (2-Zonen)
- · Kopfstützen vorne und hinten
- · Ladekanten-Schutzleiste aus Edelstahl
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- · Lenkrad: Lenksäule elektrisch verstellbar
- · Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Metalldach
- Navigationssystem: Pivi Pro mit Navigation 11,4" Touchscreen Bluetooth-fähiges Telefonsystem mit Bluetooth-Audiostreaming Remote Dynamische Lautstärkeregelung ECO-Daten Anzeige Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre) Navigation mit
  Echtzeit Verkehrsinformationen 2D- und 3D-Karten mit
  automatischen Aktualisierungen Tankstellen- und Parkservice Online-Suche mit Erfahrungsberichten und Bewertungen Schnellstart Künstliche Intelligenz Smart Settings
- Regensensor
- · Räder: Reifenreparatursystem
- · Räder: Sommerreifen
- Secure Tracker (12 Monate Laufzeit ab Aktivierung)
- Servolenkung, elektromechanisch (Electric Power Assisted Steering, EPAS)
- Sitze: ISOFIX-Verankerung für Kindersitze hinten

- · Ablagefächer seitlich in Mittelkonsole
- · Airbag: Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
- · Airbag: Kopfairbag vorn und hinten
- · Alarmanlage, perimetrisch inkl. Wegfahrsperre
- Allradantrieb AWD
- · Ambiente Innenraumbeleuchtung, konfigurierbar
- Analoge Rundinstrumente mit TFT-Bordcomputer
- · Anhänger-Stabilitätshilfe (Trailer Stability Assist, TSA)
- · Animierte Blinklichter, vorne und hinten
- Antiblockiersystem (ABS)
- · Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp-, einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung
- · Begrüßungslicht
- Bremsbelagverschleißanzeige
- Bremsen: Jaguar Sportbremsanlage mit Bremsscheiben vorne mit 355, hinten mit 325 mm Durchmesser
- · Dekorelemente in Engine Spin Aluminium
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC)
- · Einparkhilfe vorne und hinten
- · Einstiegsleisten hinten aus Edelstahl
- Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)
- Fensterheber vorne und hinten, elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Fußmatten Premium
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Jaguar Sequential Shift
- · Heckklappe elektrisch
- · Innenrückspiegel automatisch abblendend
- JaguarDrive Selector
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten mit Notfallbremsung
- · LED Heckleuchten
- Leichtmetallfelgen 20" mit 5 Doppelsp. "Style 5031" Gloss Grey,
   Diamond Turned 8,5 J x 20" mit Reifen 255/50 R20
- · Lenkrad: Schaltwippen in mattem Chrom
- · Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelschlussleuchten
- Paket: Online/Paket mit Datatarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich.
- Radio: Jaguar Soundsystem (180 W, 6 Lautsprecher)
- · Radiozubehör: Android Auto, Apple CarPlay
- Radiozubehör: DAB-Radioempfänger (DAB+)
- Radiozubehör: Sprachsteuerung



- Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar (12-fach elektrisch, 2-fach manuell), mit Memory-Funktion - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzneigung - Neigung der Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4 -fach elektrisch
  - verstellbar Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar
- Stopp/Start-System
- · Toter-Winkel-Warnsystem bei Türöffnung
- Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem
   Geschwindigkeitsbegrenzer nutzt die hochauflösende nach vorn gerichtete Kamera und das Navigationssystem (Kartenmaterial) zur Erkennung von Tempolimit- und Überholverbot-Schildern und zeigt diese im Kombiinstrument an. - die Reduktion der Geschwindigkeit wird über eine Drehzahlreduktion eingesteuert (es erfolgt kein Bremsvorgang) - das System beachtet den vorausfahrenden Verkehr nicht. Somit kann es keinen konstanten Abstand einhalten.
- Räder: Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)
- Rückfahrkamera
- · Sensorgesteuertes Fahrlicht
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern Warnhinweis bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurts
- Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40:20:40 teilbar, mit Armlehne
- · Sportliche Edelstahlpedalerie
- Sportsitze in perforiertem genarbtem Leder in Ebony mit Interieur in Ebony/Ebony
- Spurhalteassistent
- · Toter-Winkel-Spurassistent inkl. Annäherungssensor
- Valet-Modus
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Doppelverriegelung und automatischer Türverriegelung bei Anfahrt

#### Sonderausstattung

- Anhängerkupplung elektrisch ein- und ausfahrbar mit Anhänger-Stabilitätskontrolle (Trailer Stability Control, TSC)
- Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar
- · Heckklappe elektrisch mit Gestensteuerung
- Lackierung: Metallic
- · Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar
- Nebelscheinwerfer
- Paket: Black Pack (R-DYNAMIC) Jaguar Leaper, Motor- und Typenschild - Seitenscheibeneinfassung - Kühlergrilleinfassung, gitter, -spitzen - Gitter und Gittereinfassung im unteren äußeren Kühlergrill - Blenden im unteren äußeren Kühlergrill - seitliche Luftauslässe - unterer Stoßfänger - Änderung des Finishs im mittleren Bereich - untere Türleisten - Heckschürze
- Paket: Technologie-Paket 12,3 TFT-Instrumentendisplay -Frontscheibe aus Wärmeschutzglas - Head-up Display - Kabelloses Aufladen für Smartphones, mit Signalverstärker
- · Panorama-Schiebedach elektrisch
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Sitze: Rücksitze, vom Laderaum umklappbar Fernentriegelung aus dem Laderaum für die Umklapp -Funktion der Rücksitze

- · Dachreling in glänzend Schwarz
- · Frontscheibe aus Wärmeschutzglas
- Head-up-Display
- · Kabelloses Aufladen für Smartphones, mit Signalverstärker
- · Luftqualitätssensor und Handschuhfach, verriegel- und kühlbar
- Paket: Fahrassistenz-Paket 2 Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go -Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten mit Notfallbremsung -Kollisionswarnsystem Monitor - Toter -Winkel-Spurassistent inkl.

Annäherungssensor - Toter -Winkel-Warnsystem bei Türöffnung

- Paket: Winter-Paket Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar - Multifunktions -Lederlenkrad, beheizbar (R-Dynamic mit Emblem) - Scheinwerferreinigungsanlage
- Radio: Meridian Soundsystem (400 W, 13 Lautsprechern inkl. Subwoofer)
- Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule

#### Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die

Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)

FIN-Vergleich Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf

der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigung Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Motorlauf Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

#### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	40,00€	40,00€



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
2	Interieur	Laderaumboden - beschädigt - Wertminderung	50,00€	50,00€
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	120,00€	120,00€
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair	120,00€	120,00€
5	Unterlagen	Serviceheft (überzogen &) - unvollständig - Wertminderung	900,00€	900,00€
	Summe (netto)		1.230,00€	1.230,00 €

Ge	Gebrauchsspuren					
Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert		
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00€	0,00€		
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00€	0,00€		
	Summe (netto)		0,00€	0,00€		

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	22.600,00€	4.294,00 €	26.894,00 €
Verkaufswert	26.200,00€	4.978,00 €	31.178,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 07.10.2025

# Lackschichtdickenmessung

Dach	110 µm	Dachholm links	119 µm
Dachholm rechts	119 µm	Kotflügel links	102 μm
Kotflügel rechts	120 µm	Motorhaube	115 µm
Seitenwand links	103 µm	Seitenwand rechts	99 µm
Tür hinten links	110 µm	Tür hinten rechts	108 µm
Tür vorne links	107 µm	Tür vorne rechts	103 µm

# Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- · Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen (Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- · Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
   (Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## **Grundlage zum Auftrag**

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

#### Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Wiesenring 2 04159 Leipzig Besichtigungsort Brückner & Hofmann GmbH Wachtelberg 33 97273 Kürnach



Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.





Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum vorne





Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Montierte Bereifung

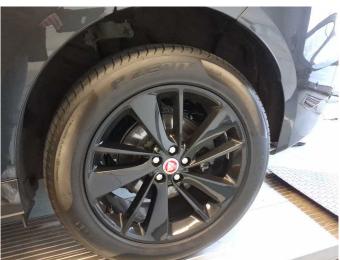


Abbildung 12: Montierte Bereifung





Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Dokumente



Beschädigung 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

Besichtigungsort Brückner & Hofmann GmbH Wachtelberg 33 97273 Kürnach





**Beschädigung 2:** Interieur: Laderaumboden - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung 2:** Interieur: Laderaumboden - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

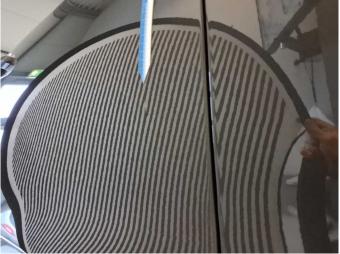

Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



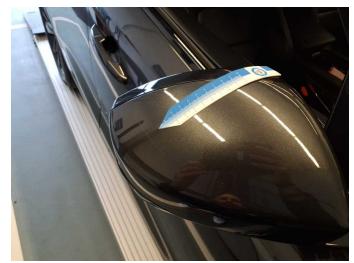

**Beschädigung 4:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung 4:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Renair



**Beschädigung 4:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair

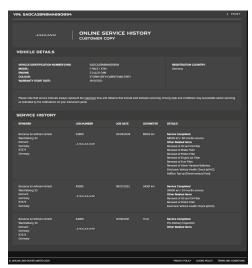

**Beschädigung 5:** Unterlagen: Serviceheft (überzogen &) - unvollständig - Wertminderung



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug





**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Dach: 110 µm



Dachholm links: 119 µm

Besichtigungsort Brückner & Hofmann GmbH Wachtelberg 33 97273 Kürnach





Dachholm rechts: 119  $\mu m$ 



Kotflügel links: 102 µm



Kotflügel rechts: 120 µm



Motorhaube: 115 µm



Seitenwand links: 103  $\mu m$ 



Seitenwand rechts: 99 µm





Tür hinten links: 110  $\mu m$ 



Tür hinten rechts: 108  $\mu m$ 



Tür vorne links: 107 µm



Tür vorne rechts: 103  $\mu m$