



SALZA2BX1MH159488

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	
Kennzeichen	KU-MJ801	Laufleistung (abgelesen)	42.180 km
Hersteller	Land Rover	Restlauf bis Service	34.000 km
Typ/Modell	Range Rover Evoque	HU (Bericht lag vor)	10/2026
Fahrgestellnummer	SALZA2BX1MH159488	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.997 ccm
Erstzulassung	08.10.2021	Polster/Farbe	Leder / Blau-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	40,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R20 104W	Pirelli	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/50 R20 104W	Pirelli	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Bayreuth
Bismarckstr. 73-75
95444 Bayreuth

Besichtigungsdatum: 08.10.2025
Protokollnummer: 41861761
Erstellt durch: Maximilian Steinlein



Bemerkungen

Komfortelektronik und Klimaanlage geprüft i.O.

Keine Ausstattungsliste zur Hand.

Mehrkosten möglich.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Land Rover	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Range Rover Evoque	Laufleistung (abgelesen)	42.180 km
Fahrgestellnummer	SALZA2BX1MH159488	Erstzulassung	08.10.2021

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	40,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	40,00 €
Mwst. (19%)	7,60 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	47,60 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	125 µm
2	Dachholm links	112 µm
3	Dachholm rechts	122 µm
4	Kotflügel links	106 µm
5	Kotflügel rechts	103 µm
6	Motorhaube	125 µm
7	Schweller links	62 µm
8	Schweller rechts	45 µm
9	Seitenwand links	106 µm
10	Seitenwand rechts	88 µm
11	Tür hinten links	107 µm
12	Tür hinten rechts	104 µm
13	Tür vorne links	113 µm
14	Tür vorne rechts	110 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Bayreuth
Bismarckstr. 73-75
95444 Bayreuth

Besichtigungsdatum: 08.10.2025
Protokollnummer: 41861761
Erstellt durch: Maximilian Steinlein



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Steinlein', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Maximilian Steinlein)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)

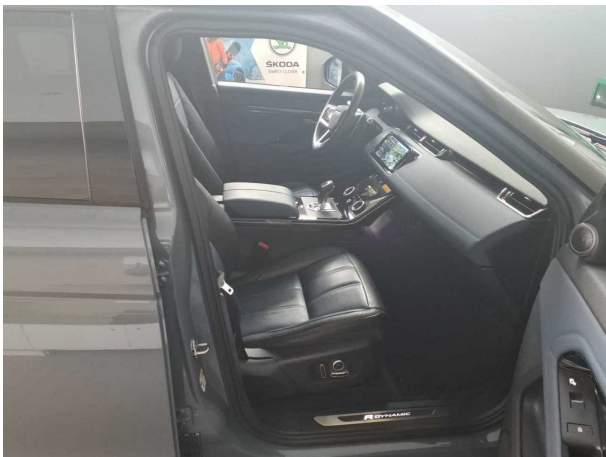


Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Bayreuth
Bismarckstr. 73-75
95444 Bayreuth

Besichtigungsdatum: 08.10.2025
Protokollnummer: 41861761
Erstellt durch: Maximilian Steinlein



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN

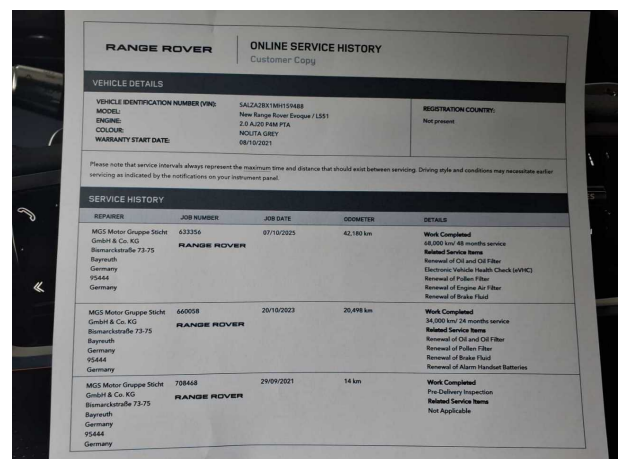


Abbildung 10: Dokumente

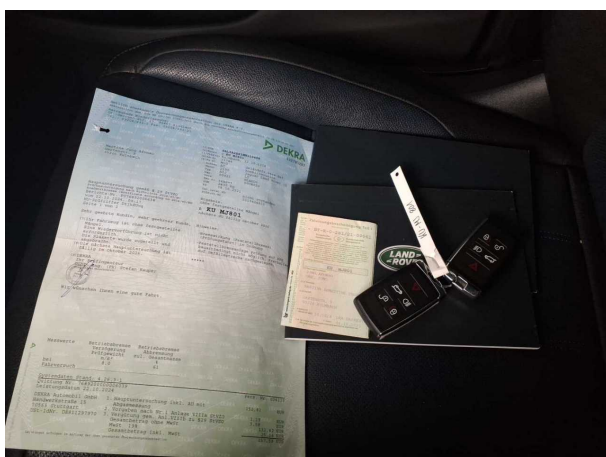


Abbildung 11: Dokumente

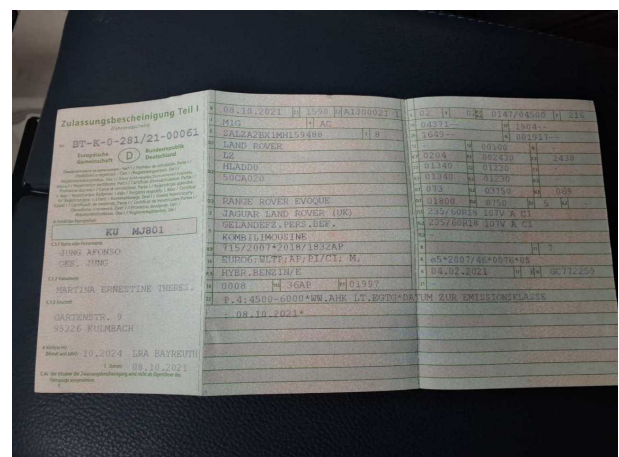


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges

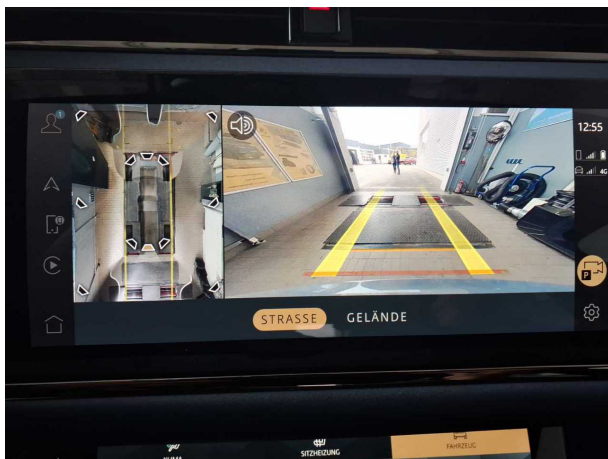


Abbildung 15: Sonstiges

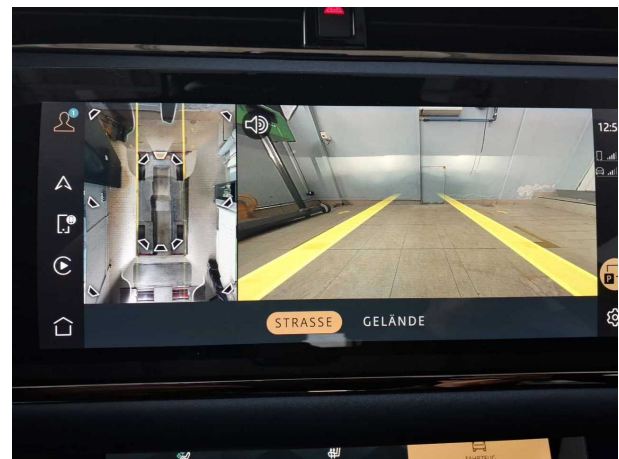


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

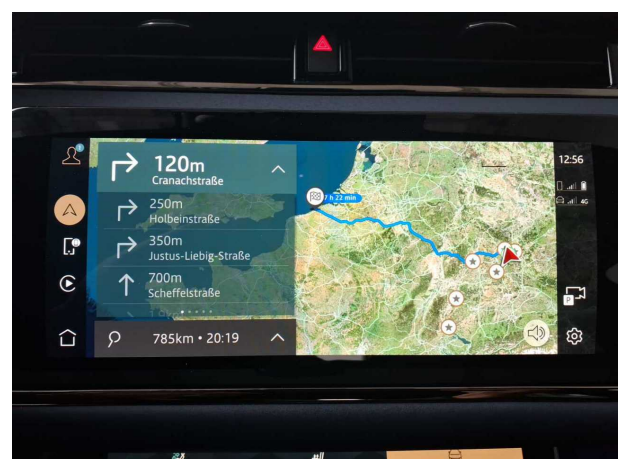


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

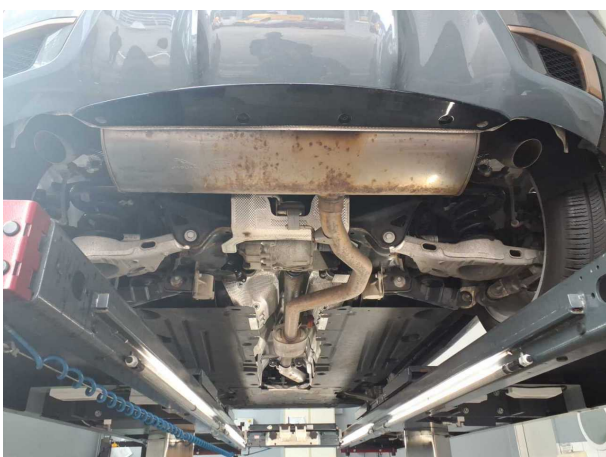


Abbildung 23: Sonstiges

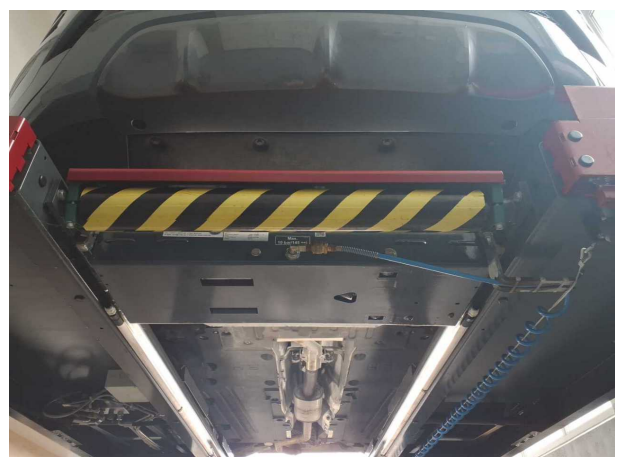


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

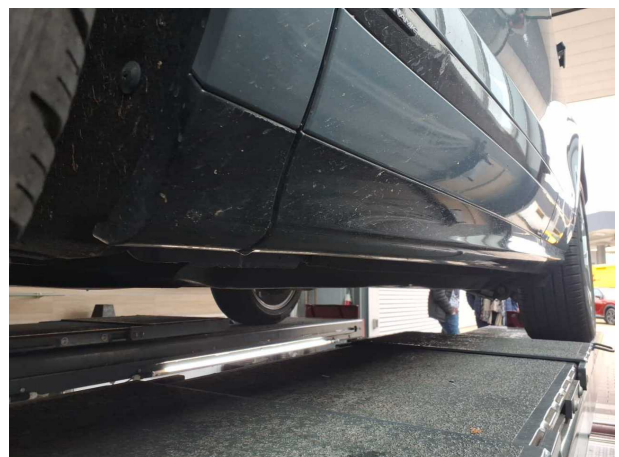


Abbildung 30: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern