

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07625/10/25-15201	Data raportu	13-10-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	06-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/74470/25/10/01	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEHTMGZ205391
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long ...
Numer rejestracyjny	WD9021P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	125 325 km
Data 1. rej./rok prod.	16-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	16-08-2026
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 R16 106104T	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 R16 106104T	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 R16 106104T	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 R16 106104T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie	WY	1
2	Nadkole wewn. R	pęknięcie	WY	
3	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.4
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	

7	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
8	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
9	Antena dachowa	brak	WY	0.1
10	Nakładka dolna drzwi przednich L	zarysowanie	WY	0.2
11	Nakładka dolna drzwi przednich R	pęknięcie	WY	0.2
12	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.2
13	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie	WY	1.3
14	Zderzak, róg R	zarysowanie	WY	
15	Lampa tylna kompletna R	pęknięcie	WY	0.2
16	Podsufitka kabiny	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.7
17	Nakładka pokrywy tylnej dół L	pęknięcie	WY	0.2
18	Nakładka pokrywy tylnej dół R	pęknięcie	WY	0.2
19	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru	NA	
20	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie/odkształcenie	NA	3
21	Rama drzwi, przód L	zarysowanie, wgniecenie	NA	2
22	Rama drzwi, przód R	zarysowanie, liczne, wgniecenie	NA	3
23	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	liczne, zarysowanie, liczne, wgniecenie	NA	3.5
24	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej, boczne L	odpryski lakieru	NA	
25	Tapicerka siedzenia 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
26	Tapicerka siedzenia 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
27	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
28	Dach kabiny	odpryski lakieru		
29	Nakładki wew. nadkola L	zarysowanie		
30	Nakładki wew. nadkola R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu tył




Fot. 26
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dow. Rej. Str.2 i klucze

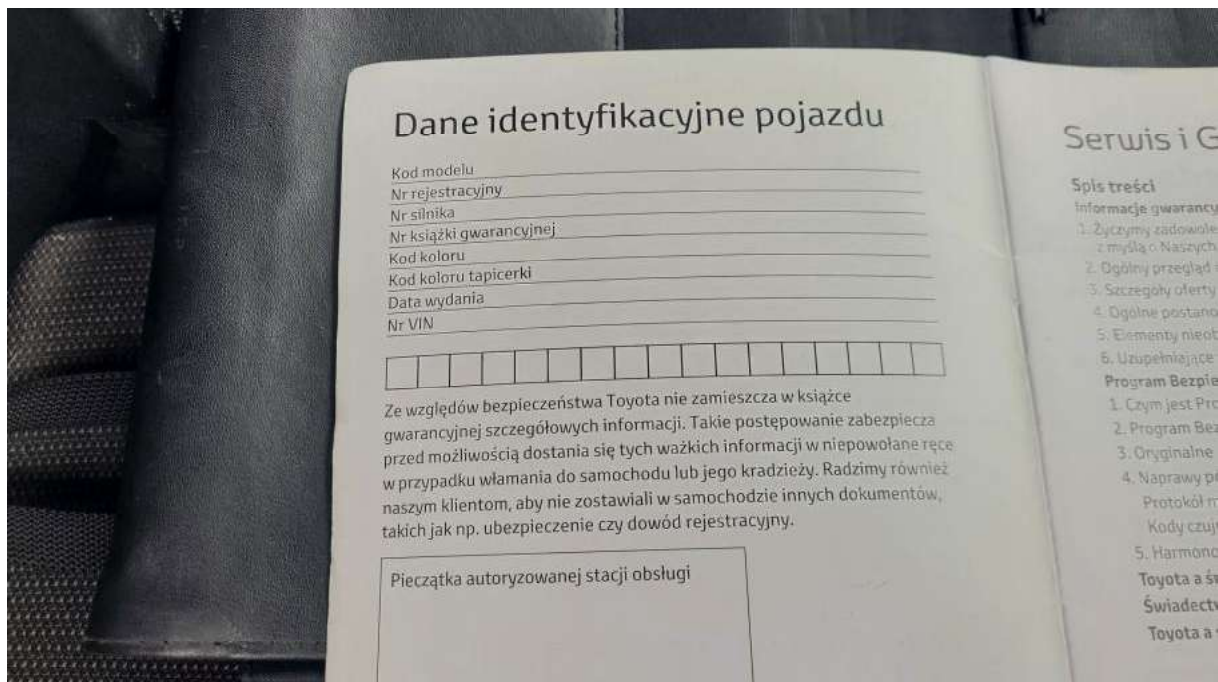

Fot. 28


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

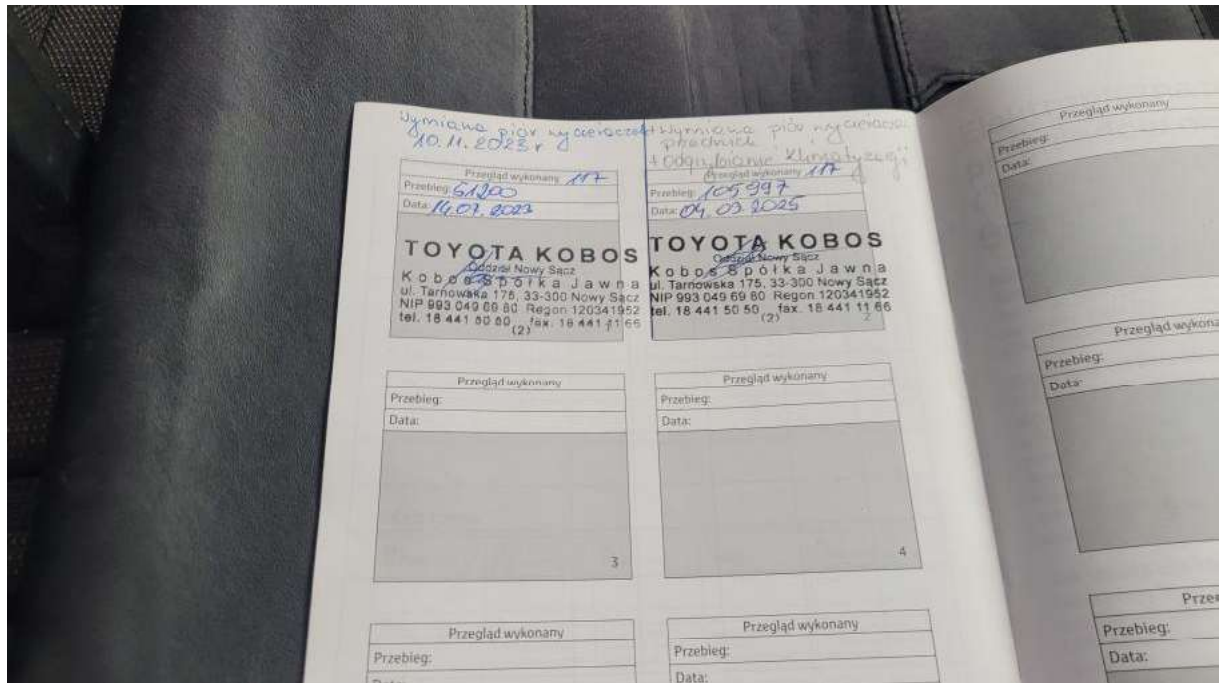

Fot. 29

Książka serwisowa – ostatni przegląd

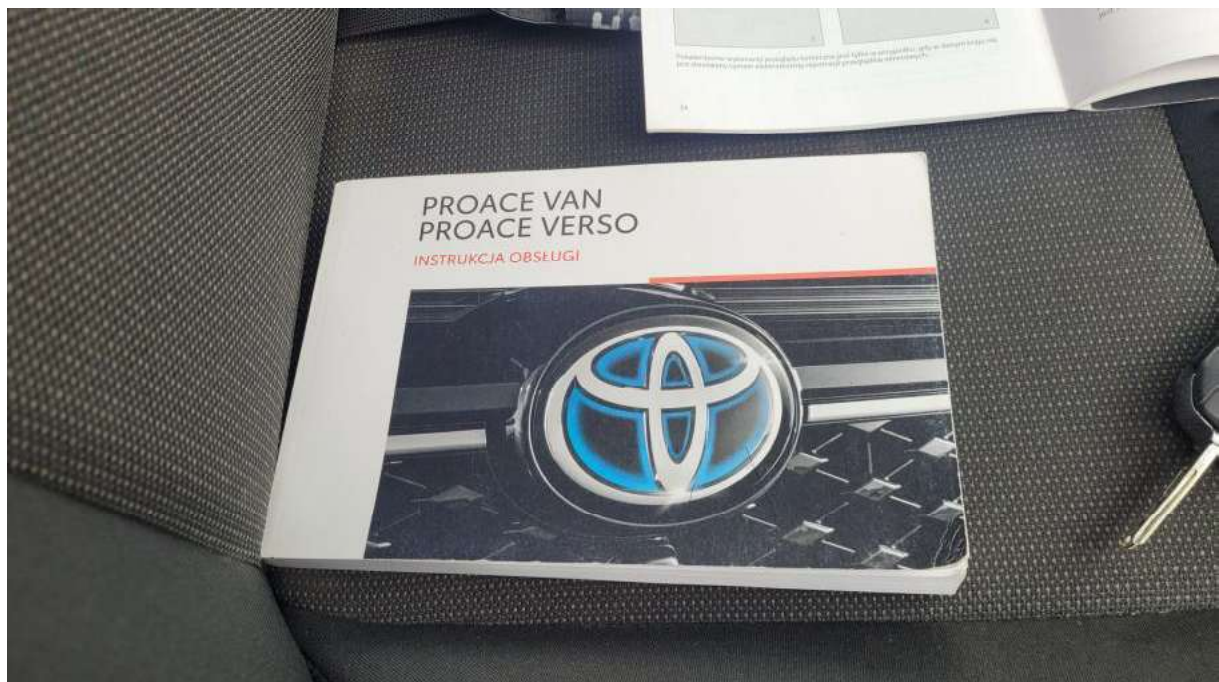

Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Listwa drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Lampa zespolona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Antena - Inne 1



Fot. 56

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 62

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 64

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 66

Kanapa tyl.() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 72

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2