


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002090560
Besichtigt am: 09.09.2025 09:59
Berichts-Nr: 9015563
FIN: WVVZZZAAZMD031263

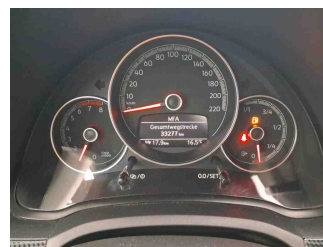Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Koffer
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	12.07.2021
Laufleistung:	33.277 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	3.600 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.641 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.330 kg
Radstand:	2.407 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Lautsprecher	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Türen	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumabdeckung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumbeleuchtung
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Geschwindigkeitsregelanlage
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Akustik-Paket Standard	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Allergenfilter	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Antenne für FM-Empfang	Handschuhfach mit Klappe
Armaturentafel zweiteilig	Hochton-Signalhorn
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel rechts, konvex	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel von innen einstellbar	Keine Aktionsausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger vorn (groß)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bordliteratur in Deutsch	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bordwerkzeug	Kurzheck
Dachhimmel in light grey	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung hinten, Basis 1	Lenkrad
Dämpfung vorn	Linkslenker
Dash Pad "Black Cube"	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Digitaler Radioempfang DAB+	Maps + More Dock
Drehstromgenerator 140 A	Mit Blende
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	move up!
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Multifunktionsanzeige "Plus"
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Multifunktionskamera
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nicht Heissland
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Fahrerassistenzpaket	Normalausführung
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Ohne Ablagekasten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

Ohne alternativ-Antriebssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Aufkleber und Embleme	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Dachreling	Tagfahrlicht
Ohne Dekorleisten	Telefonschnittstelle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Folienbeklebung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Fußmatten	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Halter	Trommelbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Nebelscheinwerfer	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Ohne Regenschirm(e)	Typprüfland Deutschland
Ohne Sicherungsdose	USB-Schnittstelle
Ohne Sitzheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sonder-Maßnahmen	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Trennwand	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Wartungsintervallverlängerung	We Connect Go
Ohne zus. Dichtungen außen	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	165/70 R 14 81 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
3	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
4	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	264,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	330,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZMD031263

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichtverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

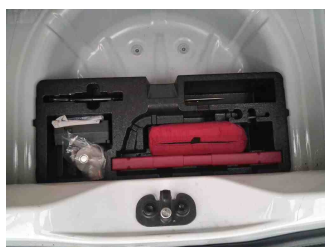

Equipment - Bordwerkzeug

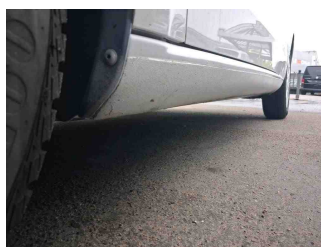


Seitenansicht - Schweller links

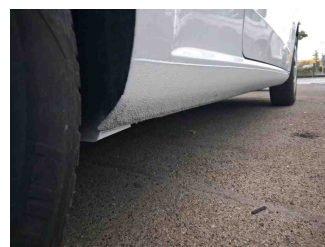

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

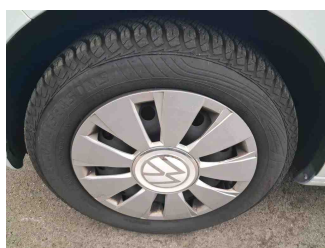


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

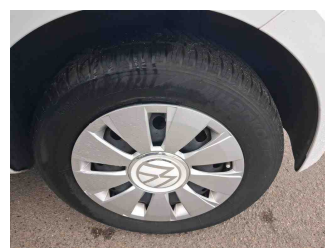


Räder - Rad montiert hinten
links

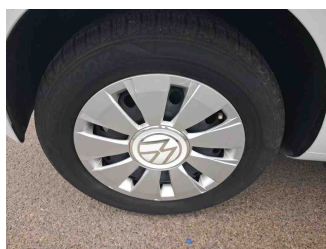


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

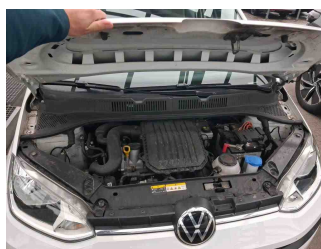

Fahrzeug - Motorraum offen

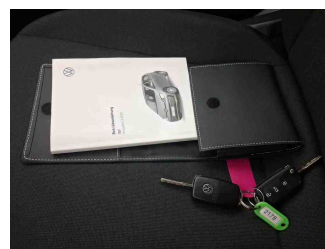

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025



Innenraum - Kofferraum

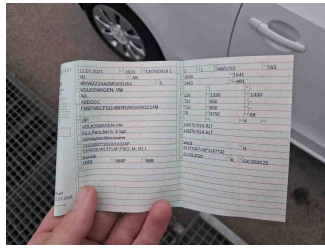


Fahrzeug - abgegebene ZB1

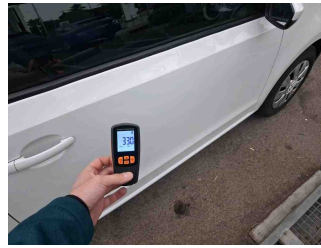

Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten rechts

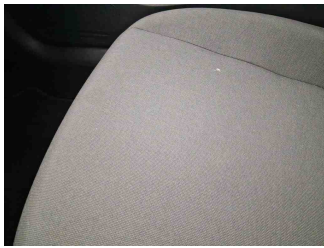


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

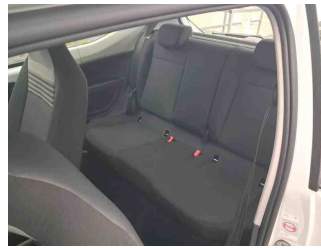

Innenraum - hinten

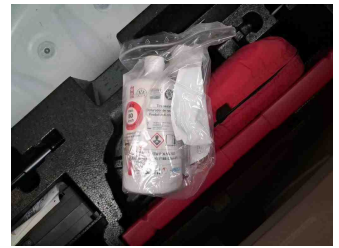

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



3 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair

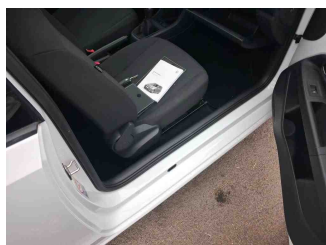

4 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015563
vom: 10.09.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

