

Nr zlecenia DEKRA: SANCNM/SUL/81512/25/10/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawcy:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Marcin Lalik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145544	AUDI, A3 Limousine 20-24, S3 TFSI Quattro S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	310/228	automatyczna	62 624	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD2K347	WAUZZZGY1PA093934		30-08-2023/2023		gragitowy/METALIK

Data oględzin: 03-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Akcenty w tonacji aluminium we wnętrzu, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) - tryby comfort, auto, dynamic, efficiency, Audi parking system - czujniki parkowania tył, Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu, Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - ciemne aluminium, Felgi aluminiowe 18 (5 podwójnych ramion) szary grafit z ogumieniem 225/40, Fotele przednie sportowe, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z tyłu (17"), z zaciskami w kolorze czarnym S, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Lakier uni, Lampy LED, Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy wokół szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne z aluminiowymi obudowami, Lusterka do makijażu - podświetlane, Lusterko wewnętrzne, przyciemniane, Nakładki na pedały ze stali szlachetnej, Nakładki na progi z elementami aluminium z przodu, podświetlane, z logo S, Ogranicznik prędkości, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet dla niepalących, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył, Podłokietniki przednich i tylnych drzwi obszyte skórą ekologiczną, Progresywny układ kierowniczy, Quattro, Radio MMI plus, Ręcznie otwierana pokrywa bagażnika, Spojler tylny w kolorze nadwozia, System Start/Stop, Szyba przednia akustyczna, Tapicerka kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna mono.pur 500, Tylne oparcie składane, dzielone, Układ zmywania reflektorów, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zagłówki tylne, Zawieszenie sportowe S, Zestaw wskaźników - cyfrowy 10,25", Złącze Bluetooth, i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Adaptacyjne zawieszenie z Audi drive select, Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez

udziału kierowcy z czujnikami przód/tył, Audi Smartphone Interface, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Audi side assist z ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ochrony przed kolizją z tyłu → [Audi side assist - układ monitorowania martwego pola lusterek zewn., System ostrzegania przy wysiadaniu, Asystent ochrony przed kolizją z tyłu], Dach szklany panoramiczny, Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) Y-design, szry matowy tytan, polerowane z ogumieniem 235/35, Fotele przednie elektrycznie regulowane, Gniazdo 12V, porty USB z funkcją ładowania z tyłu, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u dołu, skórzana z funkcją zm.biegów, Lakier metalik, Lampy Matrix LED, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, składane i automatycznie przyciemniane, Obudowy lusterek bocznych Carbon, Pakiet dodatkowych schowków → [Kieszenie w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku, Schowek po stronie kierowcy, Schowek podręczny, zamykany, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu, Uchwyt na kubek deluxe, Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu, Uchwyt na kubek deluxe], Pakiet optyczny Czerń (Singleframe, listwy wokół szyb bocznych, listwy w zderzakach) czarne, Pakiet oświetlenia Ambiente plus → [Oświetlenie ambiente drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturowe drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie przy wsiadaniu na spodzie tylnych drzwi, Oświetlenie konturów deski rozdzielczej (wielokolorowe), Oświetlenie schowka w konsoli centralnej (wielokolorowe), Oświetlenie ambiente, Oświetlenie przy wsiadaniu na spodzie tylnych drzwi, Oświetlenie schowka w konsoli centralnej (wielokolorowe)], Pakiet promocyjny Comfort → [Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Tempomat, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją Safelock, Tempomat, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Fotele przednie ogrzewane], Pakiet promocyjny Technology → [Audi sound system, Wzmocnienie odbioru LTE, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Audi phone box, Audi connect Navigation & Infotainment (informacje o ruchu, niebezpieczeństwach, pogodzie, WiFi), Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą], Spojler tylny Carbon, System nagłośnienia Bang&Olufsen 3D premium sound system, 15 głośników 680W, Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Wyświetlacz Head-Up, Zawieszenie sportowe typu S z regulacją tłumienia.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	235/35 19 91Y	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	235/35 19 91Y	6,0 mm
tylna	prawe	SENYURY, QIRIN990	235/35 19 91W	4,0 mm
	lewe	SENYURY, QIRIN990	235/35 19 91W	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Przy czym: - brak info o niesprawności.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - wg procedury.), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych.

Pojazd przedstawiono do oględzin w stanie mokrym z zewnątrz. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń (ukrytych), których ujawnienie nie było możliwe w czasie oględzin.

Odpyski na szybie czołowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	8Y0845099ENVB	odprysk z pęknięciem	
2	Taśma czujnika deszczu	8U0955609		
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	DH009100		
4	Primer (szyba czołowa)	D00920002		
5	Aplikator szyby czołowej	D00950025		
6	Listwa maskująca górna	8Y0853306		
7	Obudowa lusterka zewn.ustaw.elek.. L	8Y18574099B9	głębokie, zarysowanie	
8	Przysłona boczna zderzaka R	8Y480776416P	ostre, zarysowanie	
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	8Y0601025Q	głębokie, zarysowanie	

10	Tarcza koła aluminiowa tył L	8Y0601025Q	głębokie, zarysowanie	
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	8Y0601025Q	głębokie, zarysowanie	
12	Tarcze kół tył (2 szt)	KET		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Rama drzwi, przód R	8Y5809840	zarysowanie, wgniecenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Wnętrze		zabrudzenie	
2	Kłuczyk		brak	
3	Zestaw naprawczy koła		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Próg R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	8Y0831051	wgniecenie, rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	8Y5833052A	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Przekątna tylna prawa



Fot. 5
Tył



Fot. 6
Przekątna tylna lewa



Fot. 7
Numer identyfikacyjny



Fot. 8
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Komora silnika



Fot. 10
Spód pojazdu przód




Fot. 11
Spód tył



Fot. 12
Bagażnik



Fot. 13
Książka serwisowa – dane

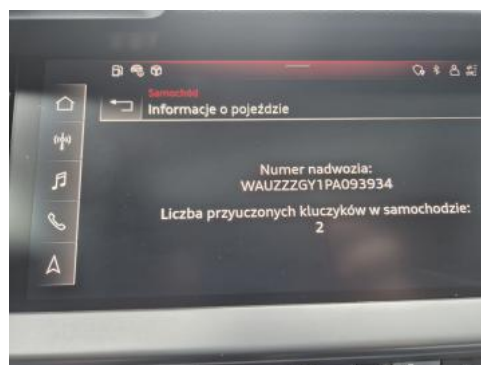

Fot. 14
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 15
Zestaw wskaźników



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

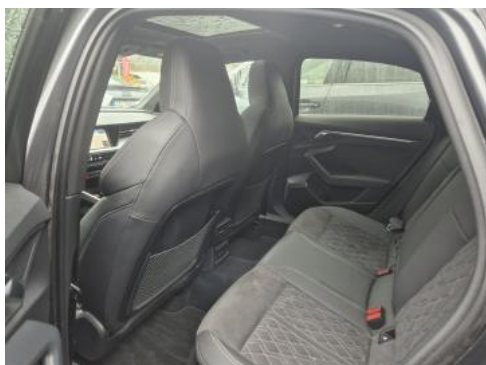

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Zdjęcie do protokołu



Fot. 24

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Zdjęcie do protokołu




Fot. 26

Zdjęcie do protokołu



Fot. 27

Zdjęcie do protokołu

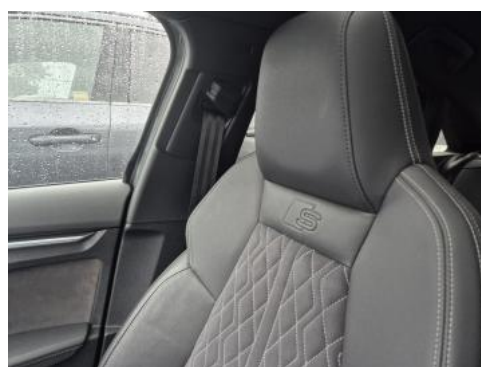

Fot. 28

Zdjęcie do protokołu



Fot. 29

Felga alum. str. ozdobna TP - zarysowanie 1



Fot. 30

Felga alum. str. ozdobna TP - zarysowanie 2



Fot. 31

Felga alum. str. ozdobna TL - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32

Felga alum. str. ozdobna TL - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga alum. str. ozdobna TL - zarysowanie 1



Fot. 34

Felga alum. str. ozdobna TL - zarysowanie 2



Fot. 35

Felga alum. str. ozdobna TL() - zarysowanie 3



Fot. 36

Felga alum. str. ozdobna PL - zarysowanie 1



Fot. 37

Drzwi T P - zarysowanie 1



Fot. 38

Próg P - wgniecenie 1



Fot. 39

Próg P - wgniecenie 2



Fot. 40

Drzwi P L - wgniecenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi P L - odpryski lakieru 1



Fot. 42

Drzwi P L - odpryski lakieru 2



Fot. 43

Lusterko zewnętrzne n/lakier. składane elektr. L - zarysowanie 1




Fot. 44

Zderzak lakier. TYŁ - zarysowanie 1



Fot. 45

Fotel PP skóra standard. - zabrudzenie 1

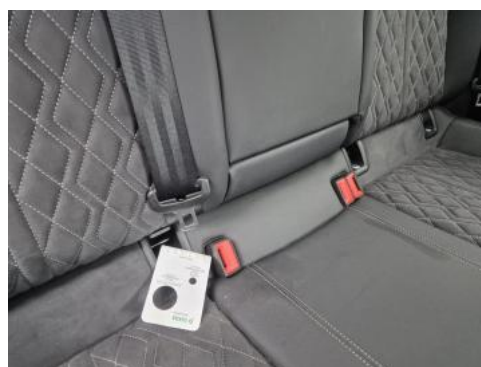


Fot. 46

Kanapa skóra - brak 1



Fot. 47


Kanapa skóra - zabrudzenie 1

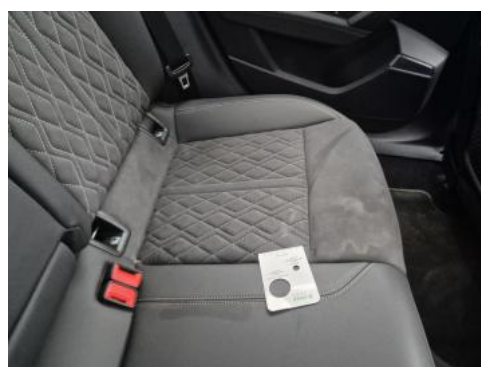

Fot. 48

Kanapa skóra - zabrudzenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

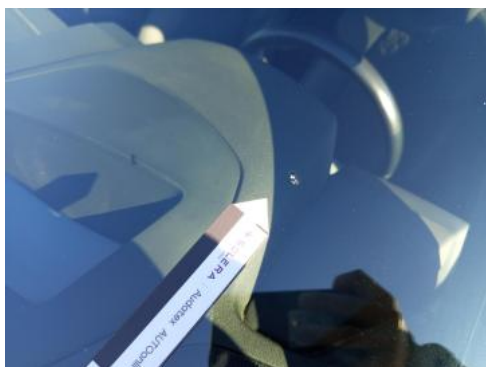

Fot. 49

Szyba czołowa.