

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002146022
Besichtigt am: 21.10.2025 12:02
Berichts-Nr: 9264219
FIN: WV1ZZZSYZL9055514



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

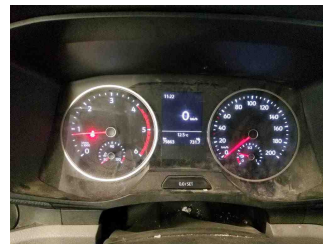

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Transporter
Fahrzeugart:	Transporter
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Crafter
HSN / TSN:	0603 / CBY
Erstzulassungsdatum:	20.07.2020
Laufleistung:	79.863 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Candy-Weiß
Farbe Dach:	Candy-Weiß
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	103 kW (141 PS)
Fahrzeuglänge:	5.986 mm
Fahrzeughöhe:	2.590 mm
Fahrzeugbreite:	2.040 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.500 kg
Radstand:	3.640 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	3
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	80 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

1 USB-Schnittstelle (iPod-/ iPhone-/ iPad-fähig) und Multimediabuchse AUX-IN	Frontantrieb
12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel	Ganzjahresreifen
2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 1
2 Funkklappschlüssel	Halogen-Doppelscheinwerfer
4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner	Haltegriff an der Trennwand im Lade-/ Fahrgastraum
4 Stahlräder 6,5 J x 16 mit 1.050 kg Traglast, in Silber	Handbremshebel
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.G	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common Rail Grundmotor ist: TS1/TR1/T29/T5N/TQ4/T4A	Heckfenster
6-Gang-Schaltgetriebe	Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten
Abgasnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	Heckflügeltüren mit Fenstern
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Hinterachse "Standard"
Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	Hinweisschilder ohne Ländergruppe
Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	Hochdach, außen in Wagenfarbe lackiert
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Plus
Batterie 420 A (70 Ah)	Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit
Batterie- und Generatorkapazität Standard	Kältemittel R134a
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kastenwagen
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Haltegriff, Ablagefach und klappbarer Lehne mit Ablagetisch	Kategorie 19
Beleuchtung im Laderaum: 4 LED-Spots	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Berganfahrassistent	Klimaanlage "Climatic"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage mit elektronischer Regelung im Fahrerhaus
Betriebsspannung 12 V	Komfortsitz links, in der 1. Sitzreihe
Blind Spot Sensor inkl. Ausparkassistent	Kraftstoff-Erstbefüllung mit 7 l
Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi	Kraftstoffsystem Diesel
Bordliteratur in Deutsch	Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen
Bordwerkzeug	Kühlerschutzgitter, unlackiert, mit einer Chromleiste
Car-Net App-Connect	Landesverkaufsprogramm Europa Mitte
C-Schienen an Seitenwänden und Trennwand	Leergewichtsbereich 2
Deutschland	Lenkrad (3 Speichen)
Drehstromgenerator 180 A	Licht-und-Sicht-Paket
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorn	Linkslenker
Eine Abschleppöse vorn	LNFZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen
Einstieggriffe an den Hecksäulen	Mobiltelefon-Schnittstelle
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS	Modul Boden hinten Ausführung 1
Fahrerhaustüren	Motorenstart Standard
Fahrzeugklassen-Differenzierung -7C0-	Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t	Multifunktionsanzeige "Plus"
Federung/Dämpfung, Standard und Stabilisierung, verstärkt	Nicht Heissland
Fernlichtregulierung "Light Assist"	Ohne 2. Batterie
	Ohne 2. Wärmetauscher und ohne 2. Verdampfer
	Ohne Ablagenpaket/Ablagenbox

Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, vorn rechts
Ohne akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang	Ohne seitliche Markierungsleuchten
Ohne Anhängavorrichtung	Ohne Sitze, in der 2.Sitzreihe
Ohne Armlehnen, außen links und außen rechts, an allen vorhandenen Sitzreihen im Fahrgastraum	Ohne Sitze, in der 3. Sitzreihe in der 3.Sitzreihe
Ohne CD/DVD/SD-Karte für Navigation	Ohne Sitze, in der 4.Sitzreihe
Ohne Chrom-Paket	Ohne Sitzheizung, in der 1.Sitzreihe
Ohne Dachblinkleuchten	Ohne Sondermaßnahmen
Ohne Dachinnenverkleidung	Ohne Sondermaßnahmen
Ohne Dachlüfter im Fahrgast-/ Laderaum	Ohne Steckdose(n) im Fahrgast-/ Laderaum
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Ohne Tachograf
Ohne Differentialsperre	Ohne technische Auf- oder Ablastung des zulässigen Gesamtgewichts
Ohne Digitalen Radioempfang (DAB+) und ohne TV-Empfang	Ohne Trittstufe hinten
Ohne Drehzahlkonstanthaltung	Ohne Trittstufenbeleuchtung
Ohne Effizienzpaket	Ohne Überführungsausrüstung
ohne elektrische Klemmleiste und ohne Funktionssteuergerät	Ohne Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" und ohne City-Notbremsfunktion
Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Hinterachse	Ohne Unterlegkeil(e)
Ohne Feuerlöscher	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage	Ohne Verzurrösen
Ohne Geschwindigkeitswarnanlage	Ohne Vorbereitung für 2. Drehstromgenerator
Ohne Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne Kältemittelkompressor	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum	Ohne Zusatzheizung
Ohne Ladebordwand	Ohne zusätzliche Winterbereifung
Ohne Luft-Standheizung / Wasser-Zusatzheizung	Ohne zusätzliches elektrisches Sicherheitspaket
Ohne Müdigkeitserkennung	ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz
ohne Navigationsgerät	ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz sowie Blind Spot Sensor inkl. Ausparkassistent
Ohne Nebelscheinwerfer	Preissteuerung Assistenzpakete
Ohne Nebenabtrieb vom Getriebe	Radio "Composition Media" mit 8"-Touchscreen
Ohne Notruf-System	Radio "Composition Media" mit 8"-Touchscreen, 4 Lautsprechern und Mobiltelefon-Schnittstelle, App-Connect
Ohne Online Dienste	Radmittenabdeckungen
Ohne Reifendruckkontrollanzeige	Radschrauben ohne Radsicherung
Ohne Rückfahrkamera	Radstand mittellang (MR) - 3.640 mm
Ohne Rundumkennleuchten	Rechtsverkehr
Ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Schiebetür, links, im Lade-/ Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)	Reifen 235/65 R 16 C 115/113 R, rollwiderstandsoptimiert
Ohne Schutzrahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Seitenairbags	Schalldämpfer
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, hinten links	Schalttafel
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, hinten rechts	Scharniere für Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel (max. 270°)
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, Mitte links	Scheibenbremsen vorn, 16" (Durchmesser 303 mm)
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, Mitte rechts	Scheibenwaschdüsen vorn
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, vorn links	

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor
 Schiebetür, rechts, im Lade-/ Fahrgastraum
 Schmutzfänger vorn
 Schriftzug für Typbezeichnung
 Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheibe in Wärmeschutzglas (sofern vorhanden)
 Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen
 Seitenwindassistent
 Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre
 Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin"
 Sondereinbauten durch "Customized Solution"
 Sonnenblenden, zwei klapp- und seitlich schwenkbar
 Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge
 Sprachbedienung
 Standard-Klimazonen
 Stoßfänger vorne in Grau
 Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzmaßnahmen inklusive Oberflächenschutzfolie auf Motorhaube und Dach sowie einige Schutzpads
 Trennwand, mit festem Fenster
 Typprüfland Deutschland
 Universalboden mit Verzurrösen und Verzurrschienen in Längsrichtung
 Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste
 Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
 Vorbereitung für Universalboden mit Radkastenverkleidung aus Kunststoff
 Vorderachse (1.800 kg Traglast)
 Vorderachsgewicht Standard
 -VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt
 Wegfahrsperre, elektronisch
 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
 Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg
 Zulassung als Lkw mit einer N1-Zulassung(bis einschließlich 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Firestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	235/65 R 16 115 R	6,0 mm
Firestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	235/65 R 16 115 R	6,0 mm
N.D.	Hinten	Links	Winter	Stahl	235/65 R 16 115 R	5,0 mm
N.D.	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	235/65 R 16 115 R	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schiebetür rechts	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen und lackieren
2	Tür vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Seitenwand hinten rechts	Deformiert	Instandsetzen + lackieren
5	Außenschweller rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Bremsbeläge vorne	Kein Originalteil	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Rechte Seite	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
9	Reifen Achse 2 links 1	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
10	Reifen Achse 1 rechts 1	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
11	Reifen Achse 1 links 1	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
12	Reifen Achse 2 rechts 1	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
13	Rücklicht rechts	Gebrochen	Ersetzen
14	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
15	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
16	Sitzbezug vorne links	Loch	Smart Repair
17	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
18	Linke Seite	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
19	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
20	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Reinigen
21	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen
22	Motorhaube	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
23	Dach	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	2.540,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WV1ZZZSYZL9055514

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links

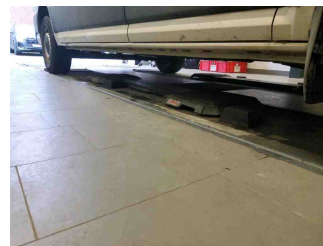

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

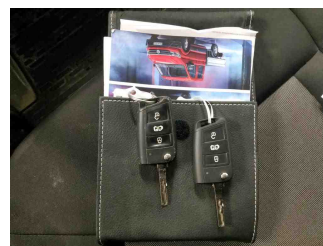

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

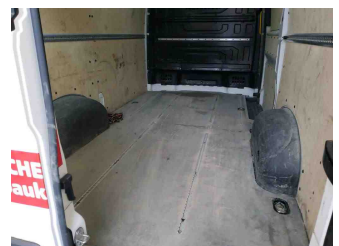


Innenraum - Kofferraum

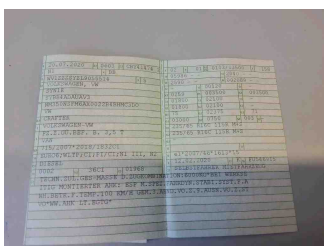

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten
links

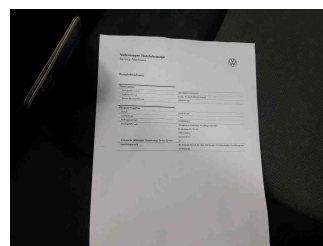


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

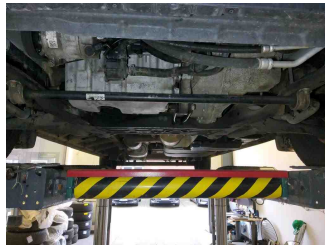

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Rad
Achse 1 | links 1



Rad
Achse 1 | rechts 1

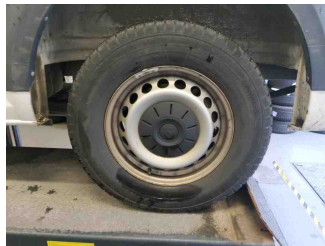

Rad
Achse 2 | links 1




Rad
Achse 2 | rechts 1

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Schiebetür rechts - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen und lackieren

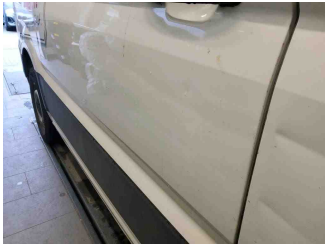

2 - Tür vorne rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren





3 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

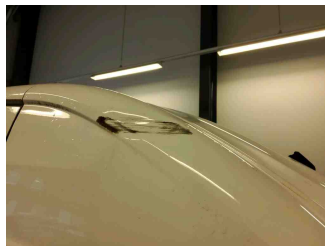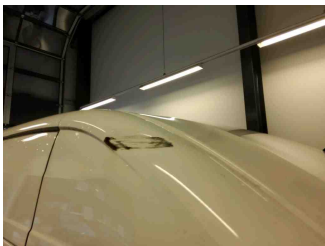



4 - Seitenwand hinten rechts - Deformiert - Instandsetzen + lackieren



5 - Außenschweller rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

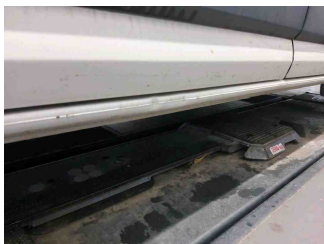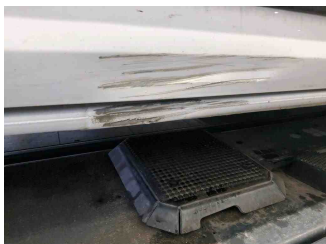

6 - Bremsbeläge vorne - Kein Originalteil - Ersetzen

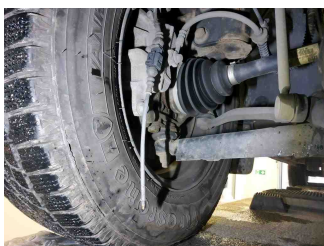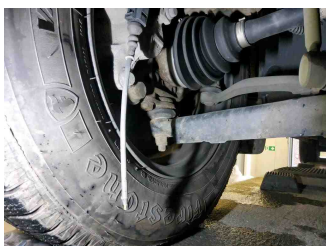

7 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



8 - Rechte Seite - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





9 - Reifen (Achse 2 | links 1) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Kein Allwetterreifen

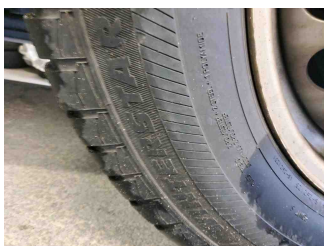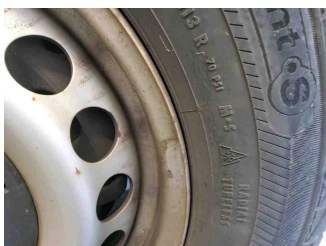


10 - Reifen (Achse 1 | rechts 1) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

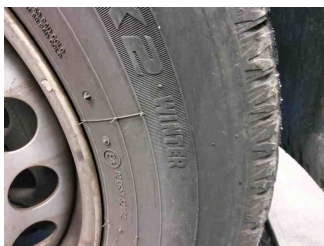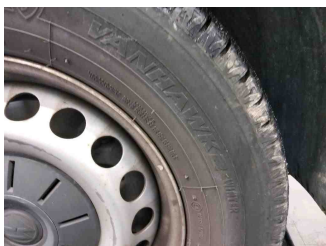

11 - Reifen (Achse 1 | links 1) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar


Kein Allwetterreifen

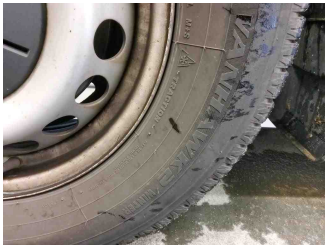



12 - Reifen (Achse 2 | rechts 1) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Kein Allwetterreifen

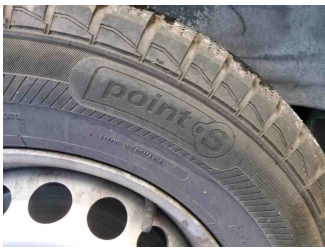


13 - Rücklicht rechts - Gebrochen - Ersetzen

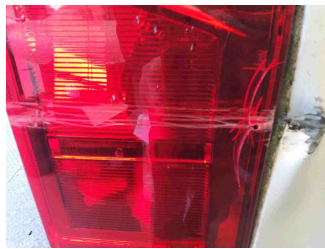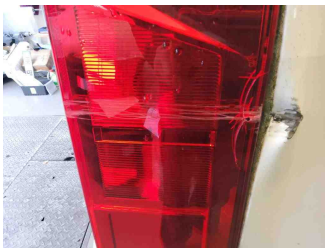

14 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



15 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen

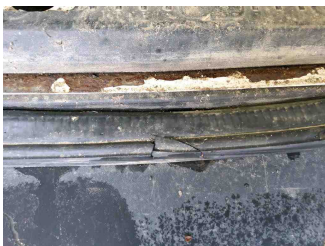

16 - Sitzbezug vorne links - Loch - Smart Repair



17 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

18 - Linke Seite - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




19 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



20 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen



21 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen

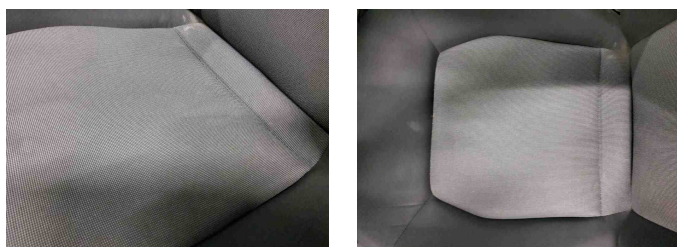

22 - Motorhaube - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




23 - Dach - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

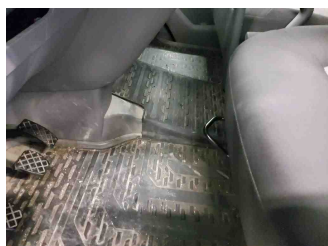

2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

