

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08305/11/25-15201	Data raportu	11-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	10-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/84078/25/10/31	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEYCBPFBPG025903
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 21...
Typ, wersja	Movano CDTI L2H2
Numer rejestracyjny	WD6269T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	76 484 km
Data 1. rej./rok prod.	28-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	28-09-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania, Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni, Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70, Fotel kierowcy z reg. w 6 kierunkach z reg. podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szufladą pod spodem, Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Klimatyzacja sterowana ręcznie, klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana przód-tył, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Oświetlenie przedziału ładunkowego, Poduszka powietrzna kierowcy, przednia, Przegroda kabiny pełna, oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego, Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane, podłokietnik, składane oparcie środkowe tworzące stolik, System Radio z łączami Bluetooth, USB, System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS, System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomaganie ruszania na pochyłościach, Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy., Tapicerka tekstylna Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do zabezpieczania ładunku, Zagiółki komfortowe foteli przednich, Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu), Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	OVATION, V-07 AS	215/70 R15 107R	9,0 mm
	lewe	OVATION, V-07 AS	215/70 R15 107R	9,0 mm
tylna	prawe	FIREMAX, FM 809	215/70 R15 107R	3,5 mm
	lewe	FIREMAX, FM 809	215/70 R15 107R	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	WY	1
2	Próg wewnętrzny, przód R	wgniecenie/odkształcenie	WY	6.9
3	Listwa ochronna, przed. błotnika tyl. R	brak	WY	0.2
4	Listwa ochronna, tylna błotnika tyl. L	zarysowanie	WY	0.2
5	Listwa ochronna, tylna błotnika tyl. R	zarysowanie	WY	0.2
6	Wnęka koła wewnętrzna R	wgniecenie	WY	1.2
7	Oslona termiczna, przód	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2

8	Kratka nawiewu wewnętrzna L	pęknięcie	WY	0.1
9	Drzwi części ład.przesuwne R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
10	Rama drzwi,przód L	zarysowanie	NA	
11	Błotnik tylny L	liczne, wgniecenie/odkształcenie	NA	10
12	Oslona przeciwsłoneczna L	zabrudzenie	NA	
13	Lusterko zewn. ustaw.mechanicz. R	zarysowanie		
14	Słupek środkowy blacha wewn. R	zarysowanie		
15	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	zarysowania eksploatacyjne		
16	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa

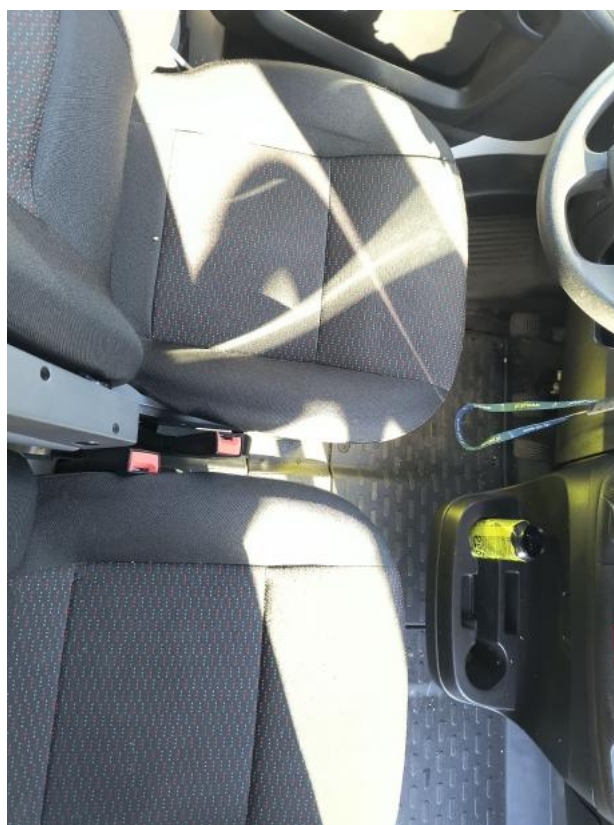

Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1

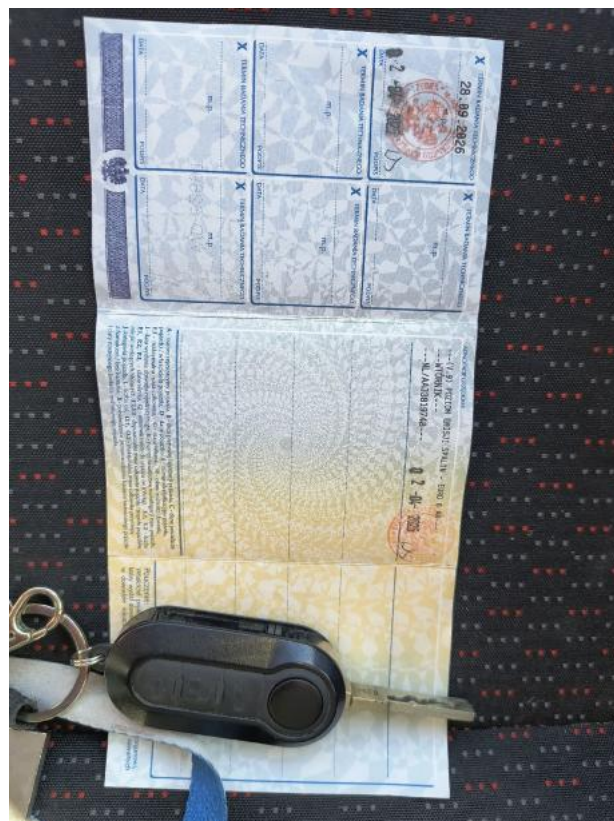


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu

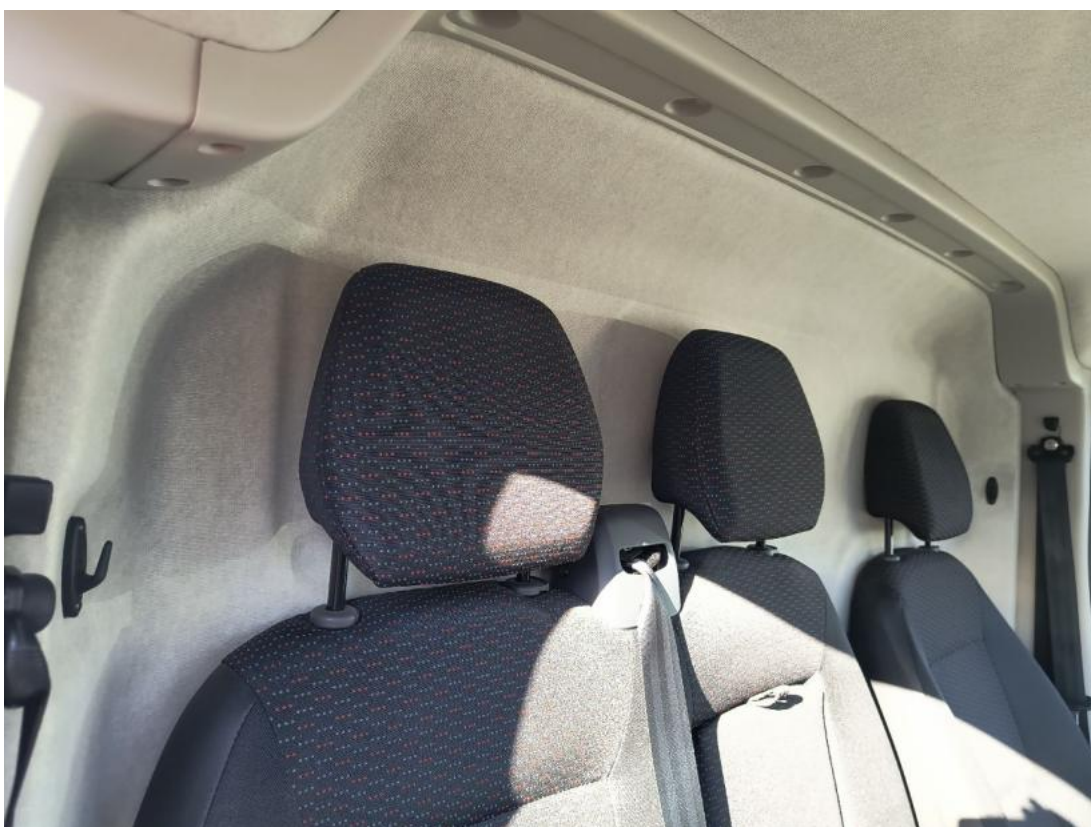

Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Próg P(-) - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76


Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Ostona p/słoneczna lewa - zdjęcie poglądowe 1

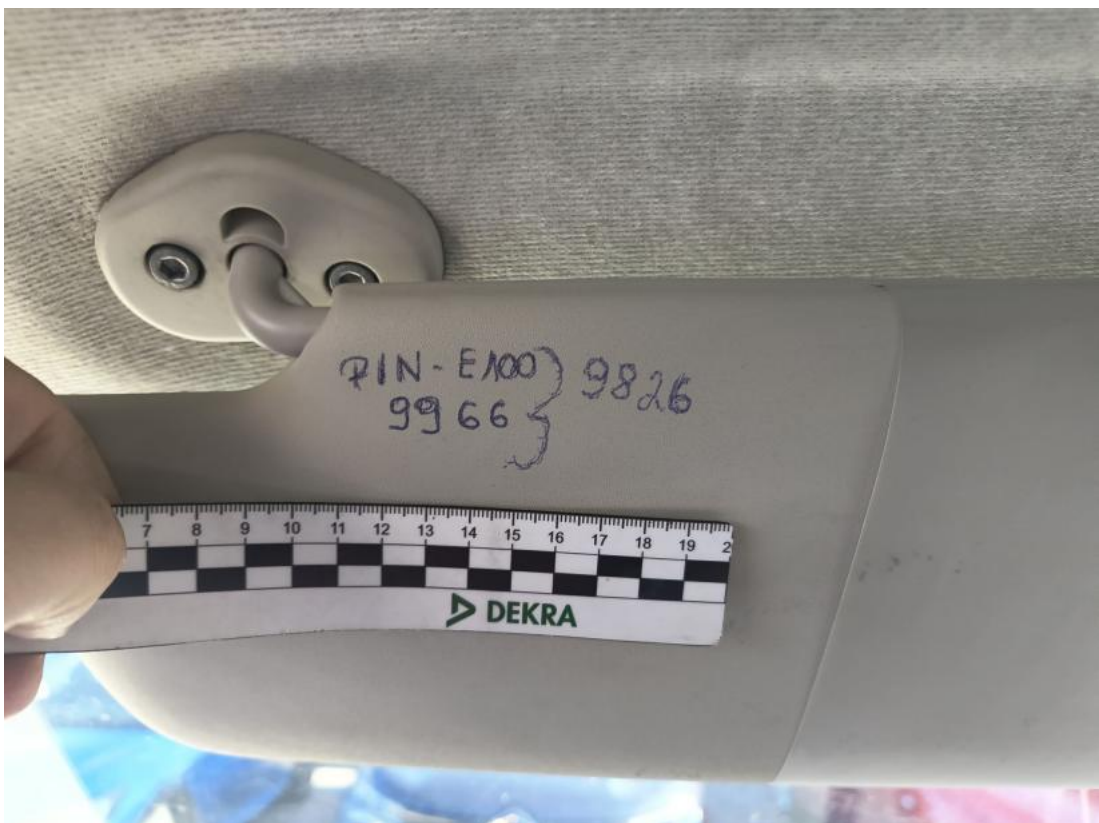

Fot. 78

Ostona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1