

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216580/10/25-11401	Data raportu	02-10-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71830/25/09/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LBD6EJ3HG170629
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	DW8M711
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/70 kW
Stan licznika	123 152 km
Data 1. rej./rok prod.	21-06-2017/2017
Data nast. bad. techn.	14-11-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91H	6,2 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91H	7,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91H	7,3 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Słupek środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200
4	Drzwi tylne prawe	150 - 200
5	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
6	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Błotnik przedni prawy	200 - 300
3	Drzwi przednie lewe	200 - 300
4	Drzwi tylne lewe	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie	WY	2.2
2	Nakładka pedału sprzęgła	brak	WY	0.1
3	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
8	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
9	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Rama drzwi góra, L	rysa/odprysk		
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
14	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
15	Kołpak koła przód L	rysa/odprysk		
16	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa

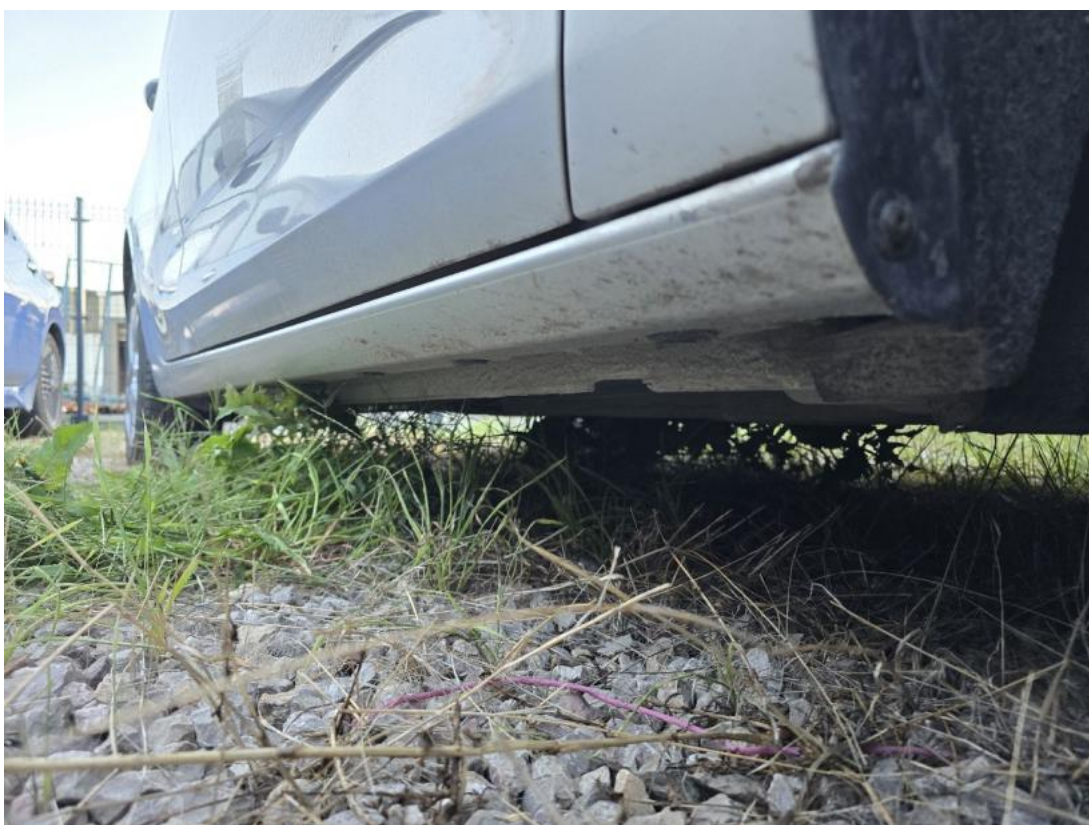

Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

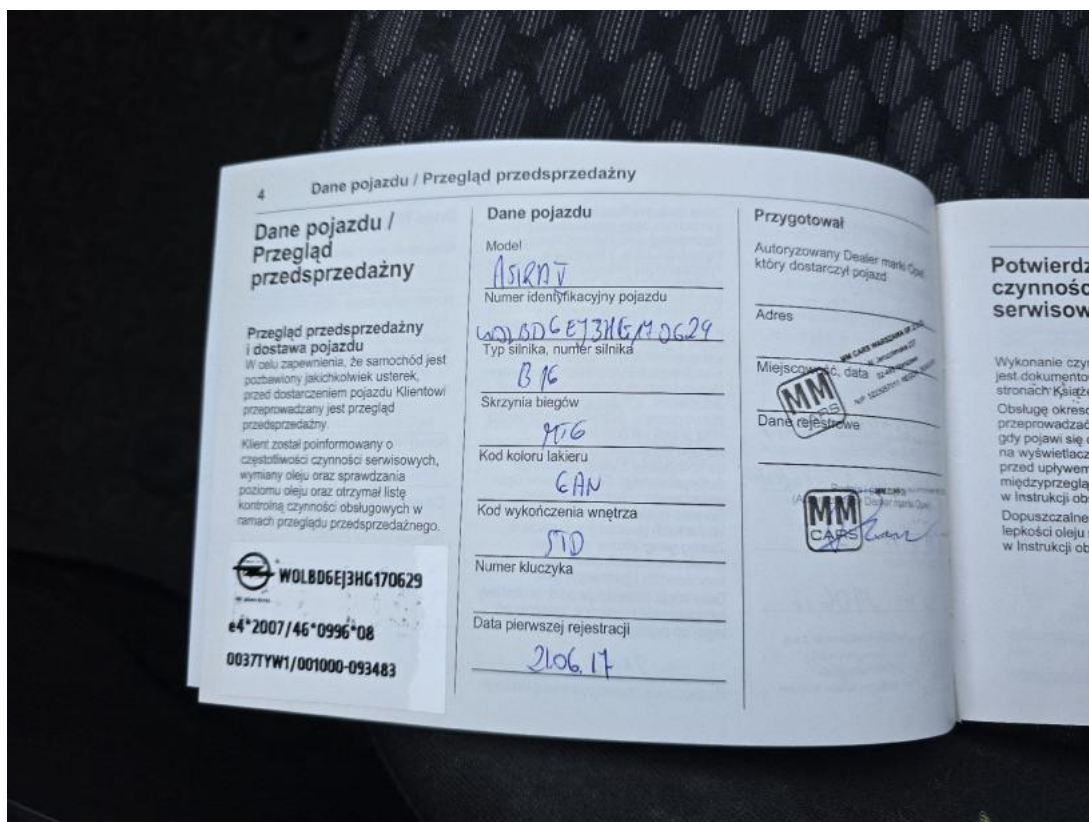DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15

Książka serwisowa – dane

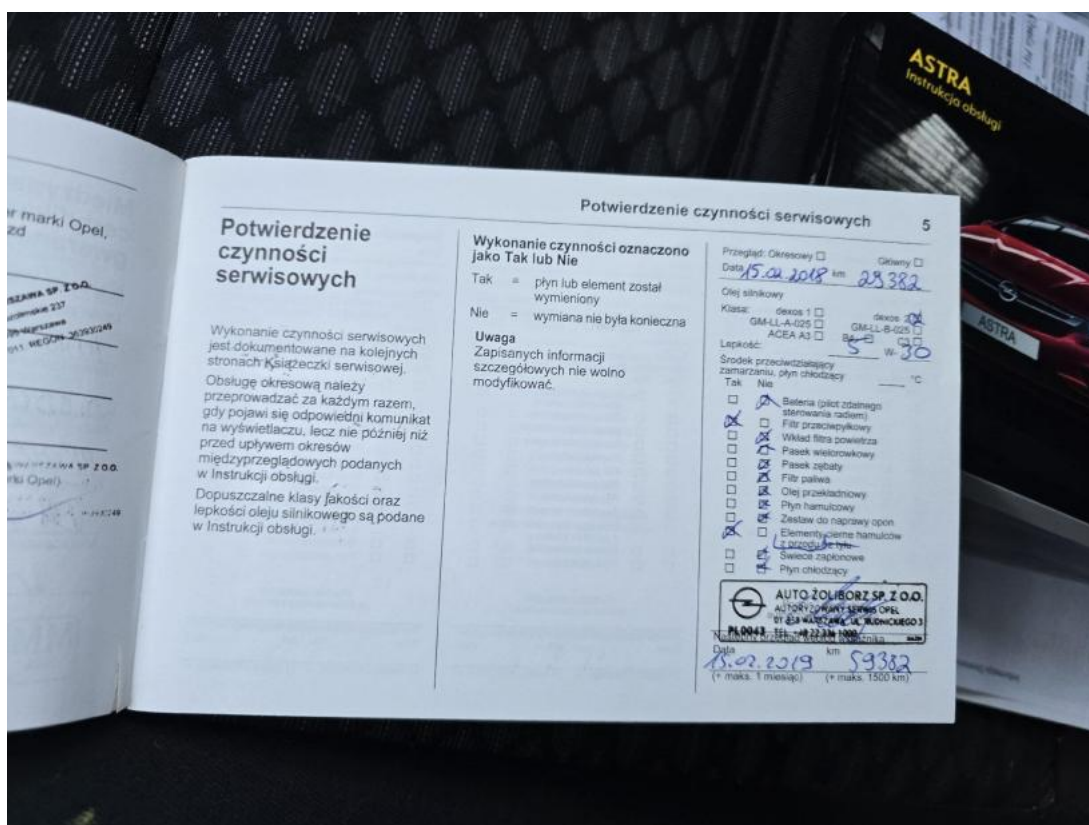


Fot. 16

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

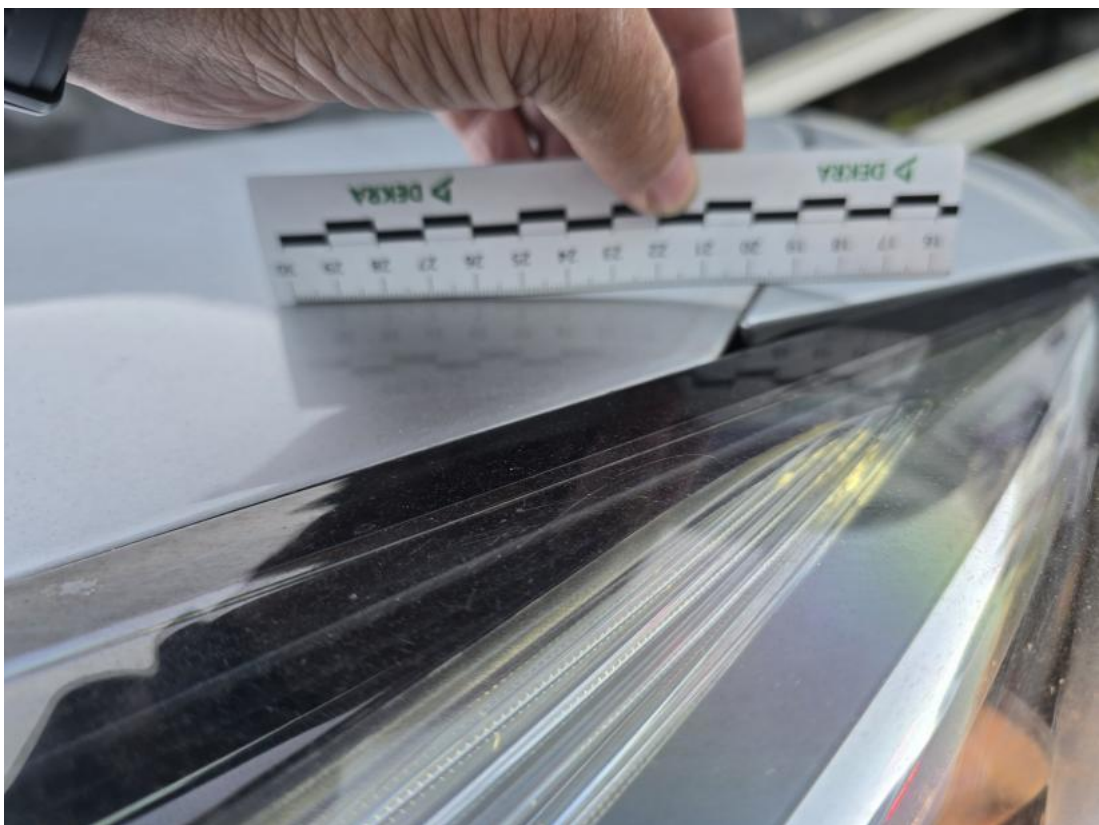

Fot. 38
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Rama dachu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Rama dachu L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

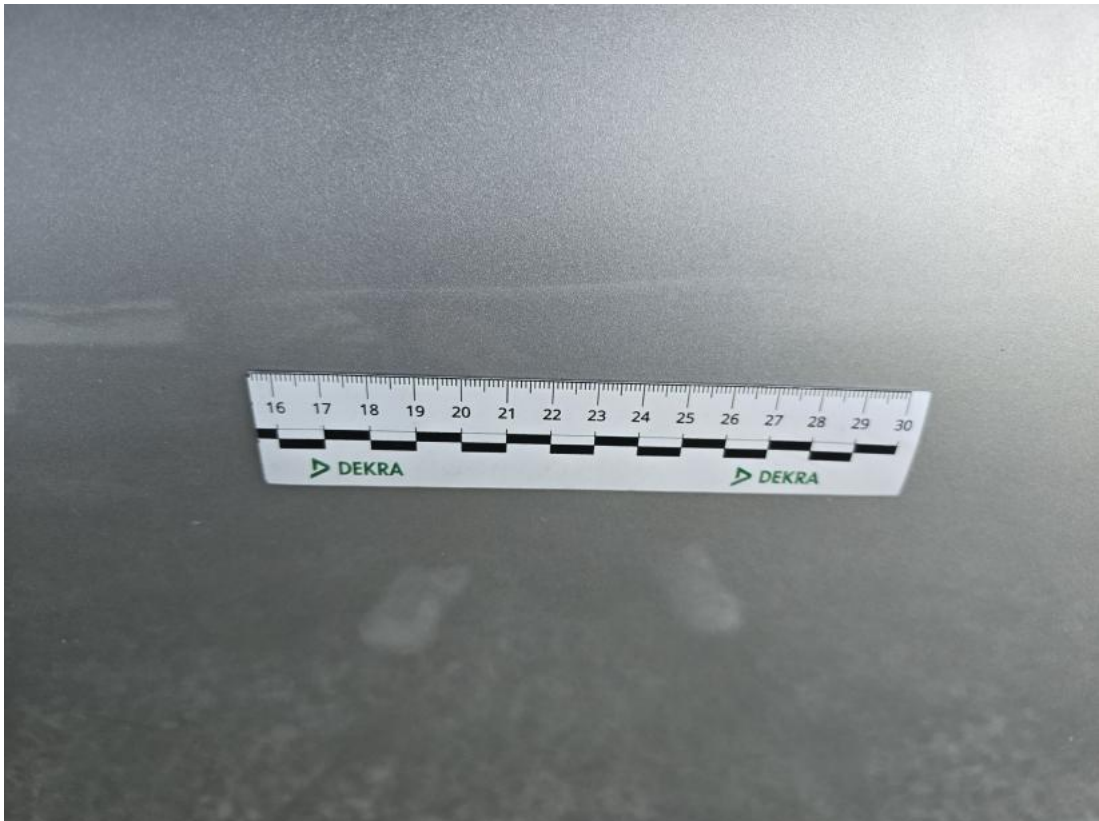

Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Kołpak przedni L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Pedały - Inne 1