



Wycena numer: WF0PXXGCHPKK71323\_3

z dnia: 2025/11/27

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [O] XI-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL3JF64

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71323



Data pierwszej rejestracji

2019/04/11

Data ważności badania technicznego

2026/04/04

Data oględzin

2025/07/30

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ\_

łódzkie

Wskazanie drogomierza

140741 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/04/11-25/11/27)

80 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1890 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

999 ccm / 92kW (125KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

3 / rzędowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



## OCENA TECHNICZNA nr: WF0PXXGCHPKK71323\_3

z dnia: 2025/11/27

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [O] XI-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL3JF64

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71323

Data pierwszej rejestracji 2019/04/11  
Data ważności badania technicznego 2026/04/04  
Data oględzin 2025/07/30  
Miejsce oględzin ŁÓDŹ ŁÓDŹ\_

Wskaźnik drogowy 140741 km  
Okres eksploatacji pojazdu (19/04/11-25/11/27) 80 mies.  
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym  
Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe  
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)  
Pojemność / Moc silnika 999 ccm / 92kW (125KM)  
Rodzaj skrzyni biegów manualna  
Rodzaj napędu przedni (4x2)

### WYPOSAŻENIE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                      | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                              |
|------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1    | ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania   | 29   | Poduszka powietrzna pasażera                            |
| 2    | Asystent pasa ruchu Lane Assist                 | 30   | Poduszki powietrzne boczne                              |
| 3    | Autoalarm obwodowy i pojemnościowy              | 31   | Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)          |
| 4    | Czujniki parkowania - przód/tył                 | 32   | Relingi dachowe w kolorze srebrnym                      |
| 5    | Dywaniki welurowe przednie                      | 33   | Roleta do bagażnika                                     |
| 6    | Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach        | 34   | Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40               |
| 7    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  | 35   | Spoiler tylny dachowy                                   |
| 8    | Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach        | 36   | System Auto Start/Stop                                  |
| 9    | Fotele przednie sportowe                        | 37   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP           |
| 10   | Gniazdo 12V w bagażniku                         | 38   | System Ford Easy Fuel                                   |
| 11   | Hamulec postojowy automatyczny                  | 39   | System Ford MyKey                                       |
| 12   | Immobilizer                                     | 40   | System kontroli trakcji ESC                             |
| 13   | Kierownica 3-ramienna pokryta skórą             | 41   | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS |
| 14   | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa            | 42   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA          |
| 15   | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | 43   | System wyboru profilu jazdy                             |
| 16   | Koło zapasowe dojazdowe                         | 44   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 17   | Komputer pokładowy                              | 45   | Szyby tylne regulowane elektrycznie                     |
| 18   | Konsola sufitowa                                | 46   | Światła do jazdy dziennej                               |
| 19   | Kurtyny powietrzne boczne                       | 47   | Światła p/mgielne tylne                                 |
| 20   | Lakier metalizowany Diffused Silver             | 48   | Tapicerka materiałowa                                   |
| 21   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie    | 49   | Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne                    |

|    |                                                    |    |                                                      |
|----|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 22 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie        | 50 | Tempomat                                             |
| 23 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia             | 51 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS    |
| 24 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami             | 52 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                     |
| 25 | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu | 53 | Wykładzina bagażnika                                 |
| 26 | Ogranicznik prędkości inteligentny                 | 54 | Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny |
| 27 | Pakiet Winter 2                                    | 55 | Zamek centralny zdalnie sterowany                    |
| 28 | Poduszka powietrzna kierowcy                       | 56 | Zestaw naprawczy opon                                |

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                  | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | *VREDESTEIN 205/60 R16 92H SPORTRAC 5 TL    | 5,1          | 51          |
| Przednie prawe: | *VREDESTEIN 205/60 R16 92H SPORTRAC 5 TL    | 4,7          | 56          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 205/60 R16 92H ECO CONTACT 5 TL | 2,6          | 86          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 205/60 R16 92H ECO CONTACT 5 TL | 2,7          | 85          |

### UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

### Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 4517758 / BAT
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : 03.02.2023 / 58332 km

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

### Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie iskrowym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- sterowanie silnikiem - błąd działania ,komunikat na desce rozdzielczej (check engine); n/ustalono przyczyny
- akumulator rozruchowy - brak możliwości realizacji funkcji start/stop ; zużycie eksploatacyjne
- wyciszenie głowicy - n/umocowane

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

### Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła TP ze stopu lekkiego - porysowana na pow zewnętrznej ,ubytek

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

**Układ hamulcowy**

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

**Zabezpieczenie antykradzieżowe**

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

**Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne**

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- relingi dachowe P&L - porysowane,
- zderzak P - odkształcony ,porysowany , pęknięty w części dolnej prawej/spoiler
- szyba czołowa - mikro punktowe ubytki materiału
- klamka zew drzwi TP - porysowana
- zderzak T - porysowany ,otarty po str P

**Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne**

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- drzwi PL - pokryszowana klamka zew , okolice uchwytu klamki
- dach - porysowany : w miejscach mocowania zacisków belek bagażowych
- drzwi PP - porysowane liniowo
- drzwi TP - porysowane ,odkształcone na krawędzi tylnej pionowej
- błotnik TP - wgniezione nadkole
- błotnik TL - porysowany/otarty
- drzwi TL - otarte

**Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne**

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- przycisk załączenia hamulca pomocniczego - wytarty "chrom"
- drzwignia zmiany biegów - wytarty ,porysowany "chrom"
- drzwi schowka - porysowana faktura
- klawisze funkcyjne panelu głównego sterowania szybami - znacznie wytarte
- klawisz sterowania szybą drzwi TL(drzwi) - wyłamany
- wykładzina tapicerska pokrywy bagażnika - porysowana faktura
- podsufitka - znacznie zabrudzona w tylenj części

**Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja**

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

**Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu**

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania.Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

**Uwagi dodatkowe**

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

**Zastrzeżenia ograniczające**

*Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.*

*Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość*

*Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.*

*Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)*

**Rzecznawca/biegły dokonując niniejsze opracowanie nie odpowiada za :**

- Ukryte przed nim celowo lub niezamierzenie wady materiałowe ,montażu lub inne wady i uszkodzenia pojazdu.
- Treść opracowania ,która oparta została na informacjach ,co do których został wprowadzony w błąd przez Zleceniodawcę (użytkownika lub właściciela pojazdu)
- Analizę stanu prawnego przedmiotu wyceny (tytuł własności oraz prawa rzeczowe nie były przedmiotem analizy)
- Wady oszacowania powstałe z przyjęcia stanu przedmiotu wg. informacji i oświadczeń przekazywanych rzeczoznawcy przez zleceniodawcę (użytkownika ,właściciela).
- Zakres oraz metodologia badania stanu technicznego pojazdu nie wykluczają wystąpienia wad ukrytych w pojeździe podczas jego dalszej eksploatacji
- Opracowanie sporządzono w danym dniu na "dany" dzień. Ustalenia zawarte w opracowaniu są aktualne jedynie do końca miesiąca kalendarzowego w którym wykonano opracowanie

*Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu jest niezależną opinią rzeczoznawcy/biegłego posiadającego wymagane prawem uprawnienia . Oszacowanie wartości dokonano w oparciu o obowiązującą Instrukcję Stowarzyszenia Rzecznawców Samochodowych*



**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [O] XI-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL3JF64

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG\_1712~photo



IMG\_1713~photo



IMG\_1714~photo



IMG\_1715~photo



IMG\_1716~photo



IMG\_1717~photo



IMG\_1718~photo



IMG\_1719~photo



IMG\_1720~photo



IMG\_1721~photo



IMG\_1722~photo



IMG\_1723~photo



IMG\_1724~photo




IMG\_1725~photo



IMG\_1726~photo



IMG\_1727~photo

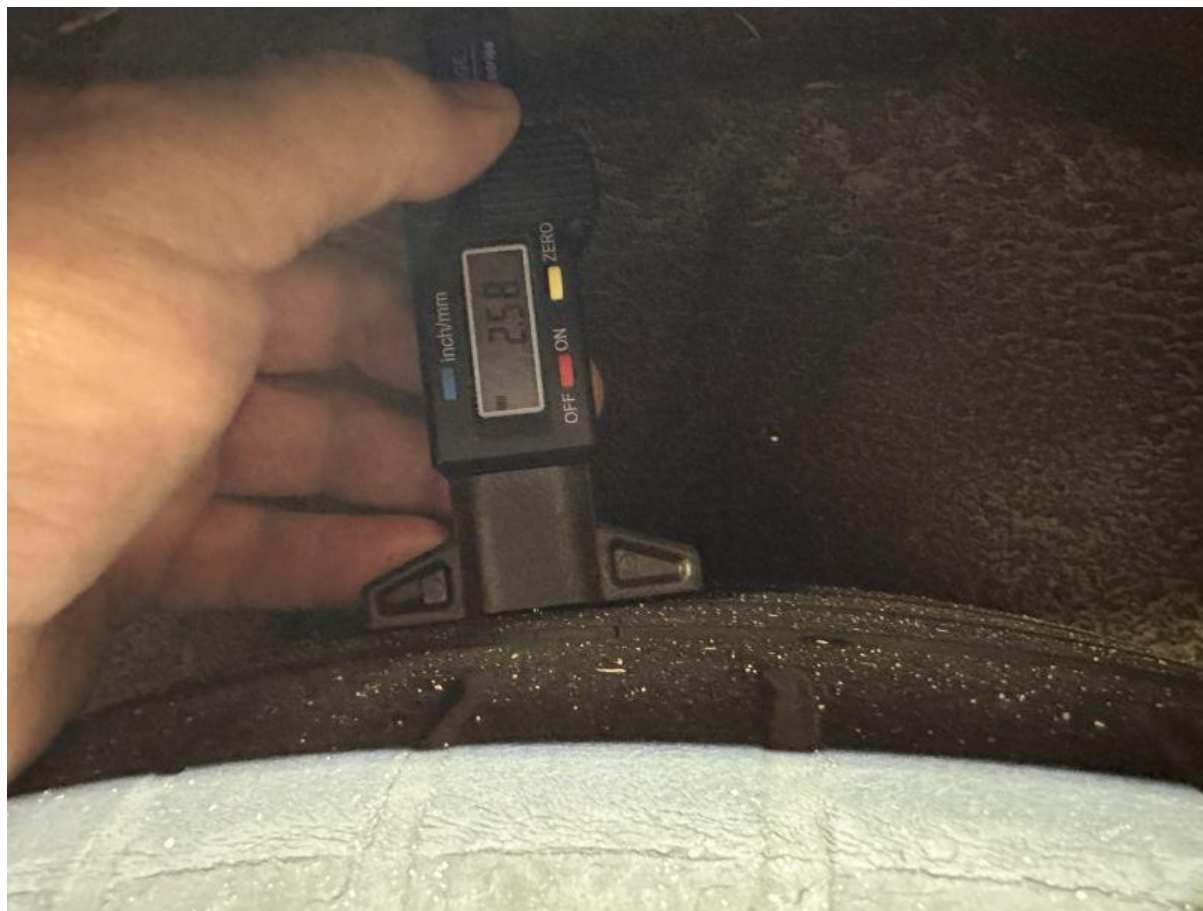

IMG\_1728~photo



IMG\_1729~photo



IMG\_1730~photo



IMG\_1731~photo



IMG\_1732~photo



IMG\_1733~photo



IMG\_1734~photo



IMG\_1735~photo



|       |                                                                                                                       |                                 |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 3.242 | 19038 INTER-TOP mgr.inż. M. Lisowski ,93-264 Łódź ,Broniews<br>19038 Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68 | System INFO-EKSPERT<br>/SRTSiRD | Strona 19 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|



A hand holds a yellow and black infrared thermometer, pointing it at the hood of a silver car. The thermometer's screen displays a large red '100' and various temperature readings in Celsius and Fahrenheit. The background shows the car's headlight and grille.

|       |                                                                                                                       |                                 |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 3.242 | 19038 INTER-TOP mgr.inż. M. Lisowski ,93-264 Łódź ,Broniews<br>19038 Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68 | System INFO-EKSPERT<br>/SRTSiRD | Strona 20 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|



IMG\_1740~photo



IMG\_1741~photo



IMG\_1742~photo



IMG\_1743~photo



IMG\_1744~photo



IMG\_1745~photo



IMG\_1746~photo



IMG\_1747~photo



IMG\_1748~photo



IMG\_1749~photo



IMG\_1750~photo



IMG\_1751~photo



IMG\_1752~photo



IMG\_1753~photo



IMG\_1754~photo



IMG\_1755~photo




IMG\_1756~photo



IMG\_1757~photo



IMG\_1758~photo

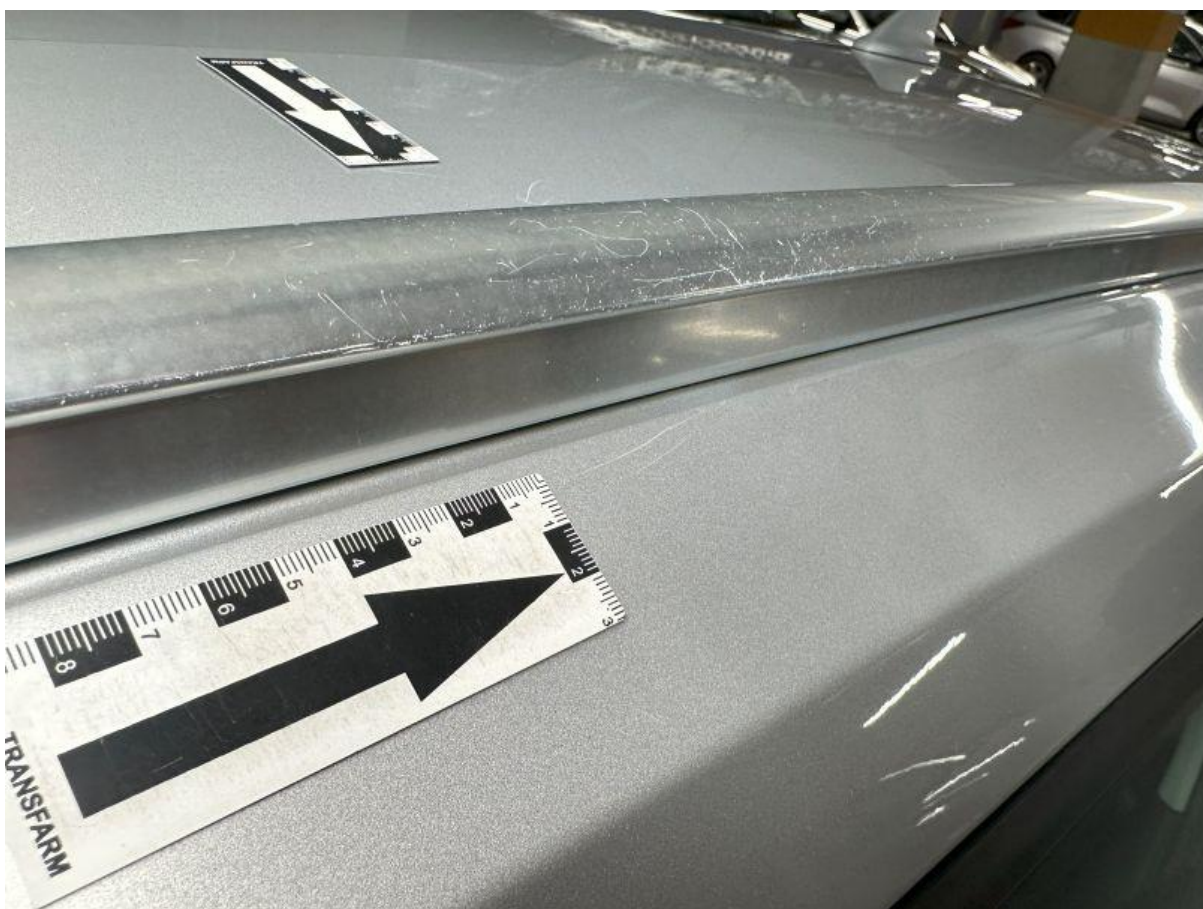

IMG\_1759~photo



IMG\_1760~photo



IMG\_1761~photo



IMG\_1762~photo



IMG\_1763~photo



IMG\_1764~photo



IMG\_1765~photo



IMG\_1766~photo



IMG\_1767~photo



IMG\_1768~photo



IMG\_1769~photo



IMG\_1770~photo



IMG\_1771~photo



IMG\_1772~photo



IMG\_1773~photo



IMG\_1774~photo



IMG\_1775~photo



IMG\_1776~photo



IMG\_1777~photo



IMG\_1778~photo



IMG\_1779~photo



IMG\_1780~photo



IMG\_1781~photo



IMG\_1782~photo



IMG\_1783~photo



IMG\_1784~photo



IMG\_1785~photo



IMG\_1786~photo



IMG\_1787~photo



IMG\_1788~photo



IMG\_1789~photo



IMG\_1790~photo



IMG\_1791~photo



IMG\_1792~photo



IMG\_1793~photo



IMG\_1794~photo



IMG\_1795~photo



IMG\_1796~photo



IMG\_1797~photo



IMG\_1798~photo



IMG\_1799~photo




IMG\_1800~photo




IMG\_1801~photo




IMG\_1802~photo

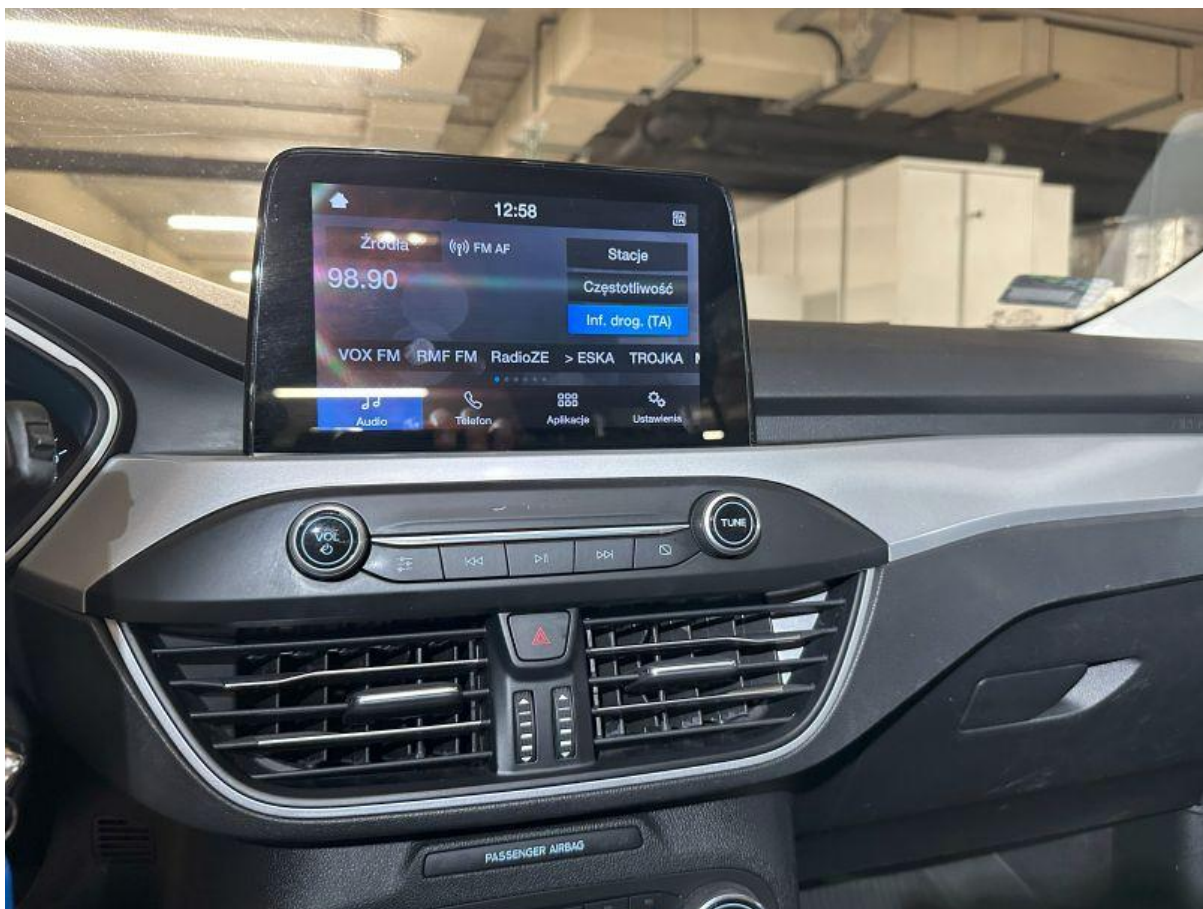

IMG\_1803~photo

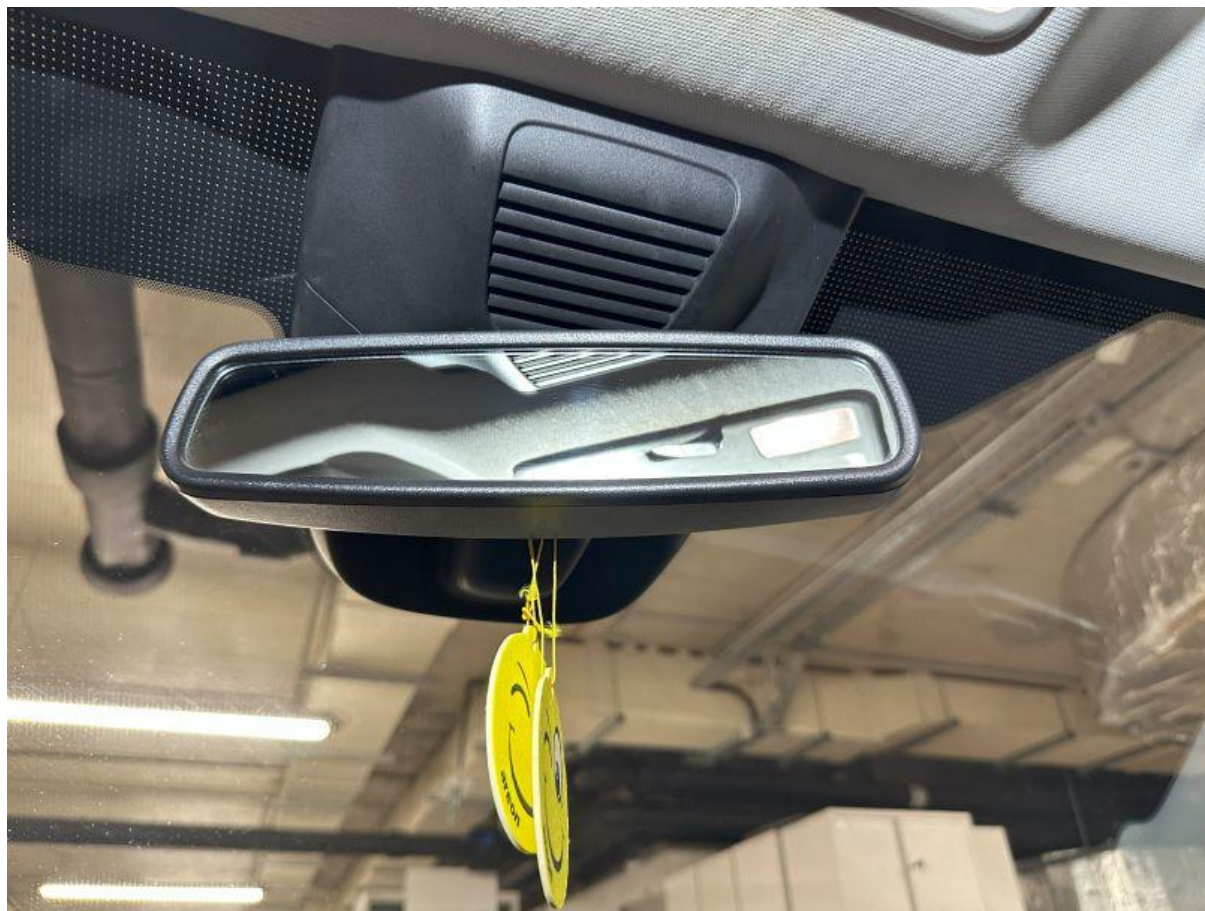


IMG\_1804~photo

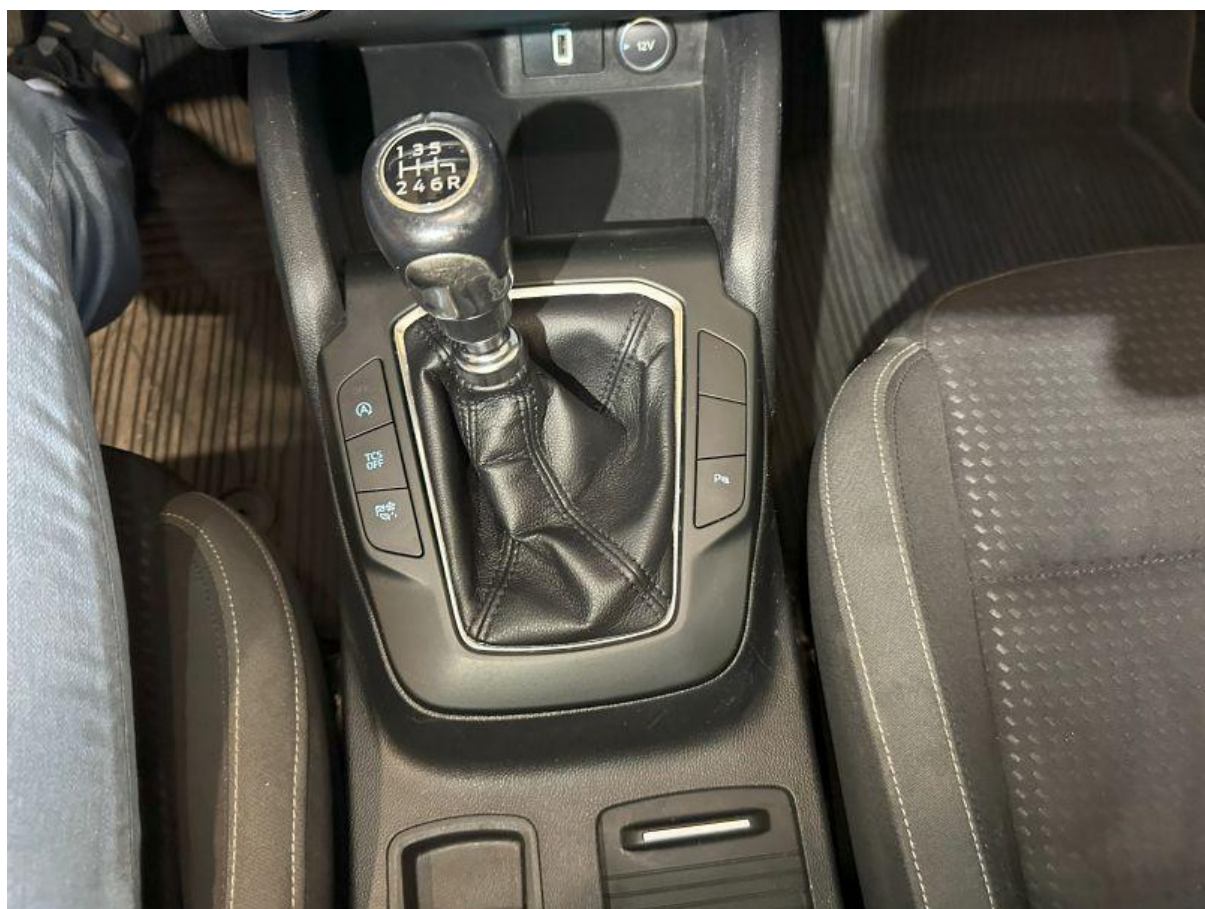

IMG\_1805~photo



IMG\_1806~photo

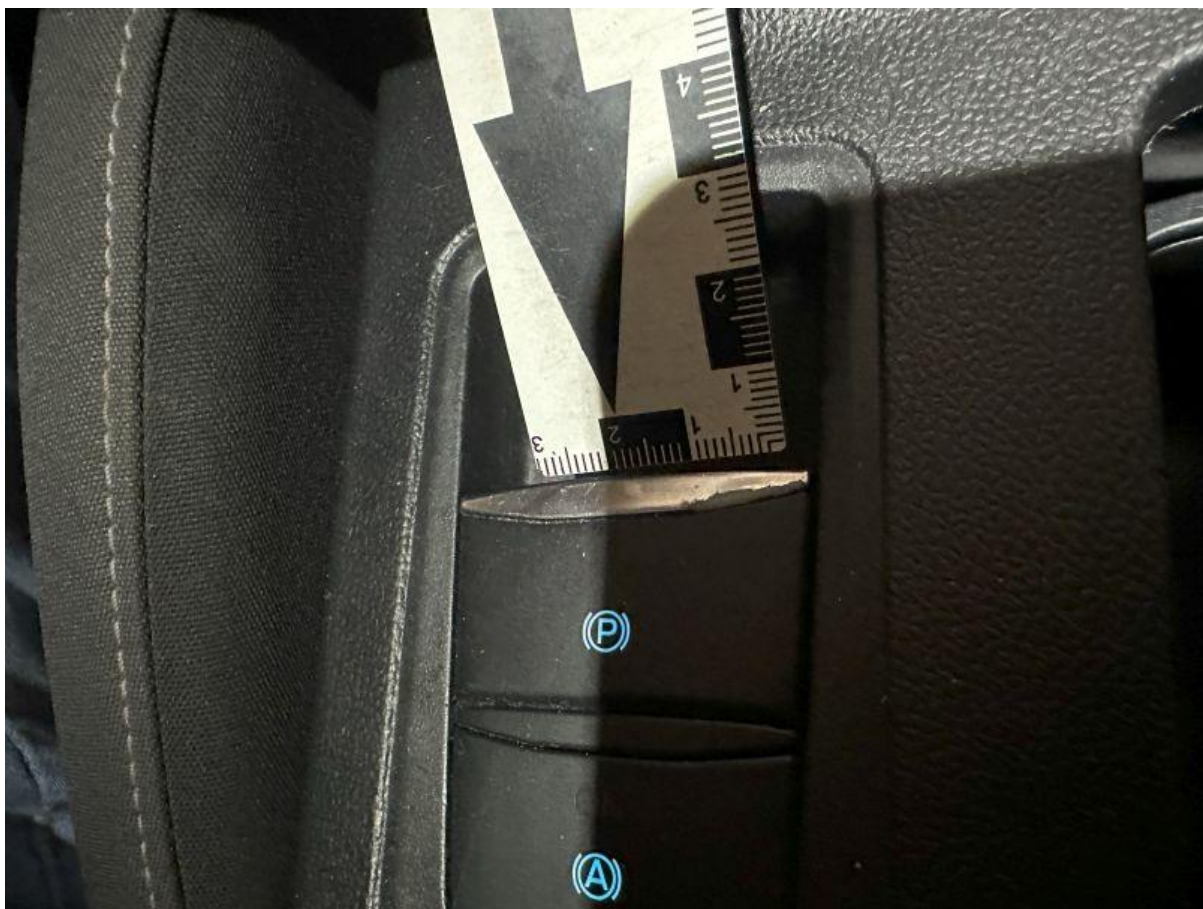

IMG\_1807~photo



IMG\_1808~photo



IMG\_1809~photo



IMG\_1810~photo



IMG\_1811~photo



IMG\_1812~photo



IMG\_1813~photo



IMG\_1814~photo



IMG\_1815~photo



IMG\_1816~photo



IMG\_1817~photo



IMG\_1818~photo



IMG\_1819~photo



IMG\_1820~photo



IMG\_1821~photo



IMG\_1822~photo



IMG\_1823~photo



IMG\_1824~photo



IMG\_1825~photo




IMG\_1826~photo



IMG\_1828~photo



IMG\_1829~photo

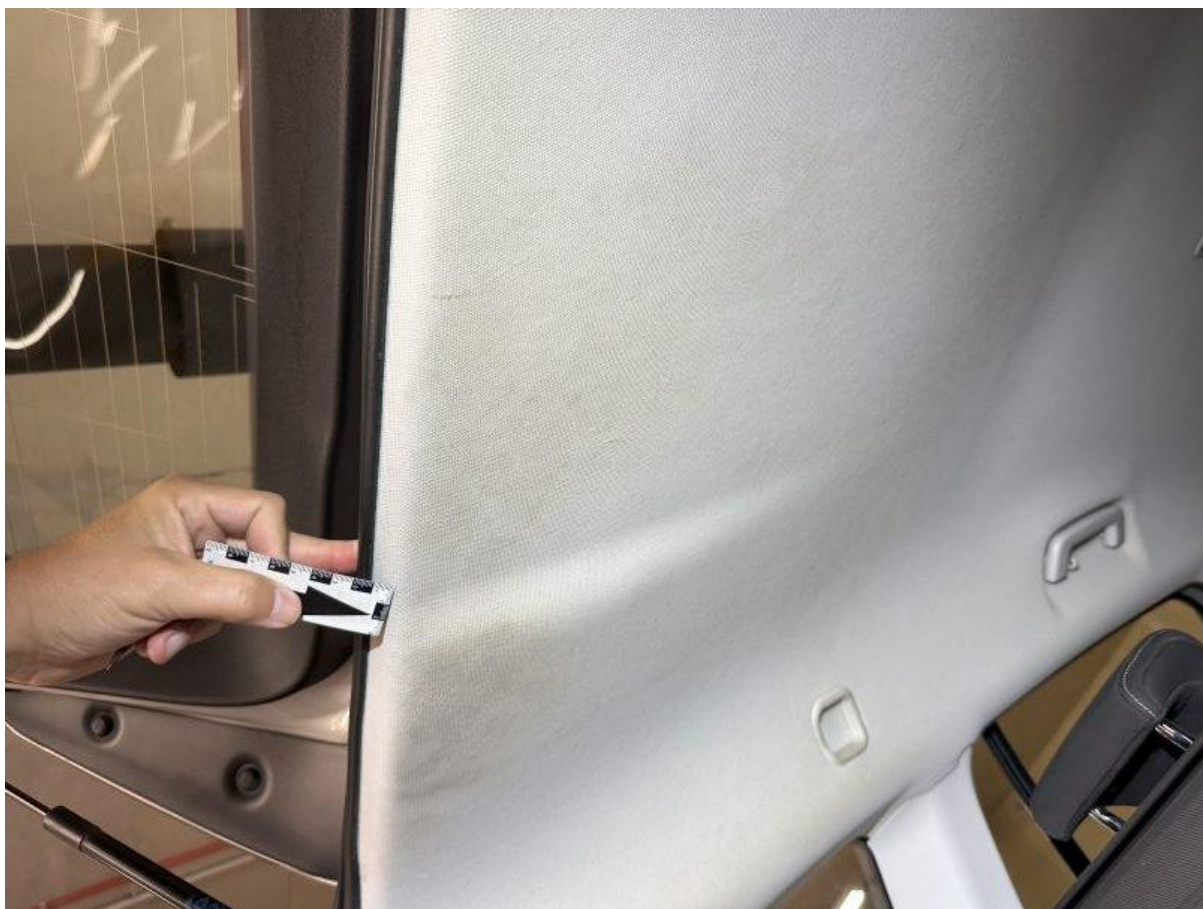

IMG\_1830~photo




IMG\_1831~photo



IMG\_1832~photo



IMG\_1833~photo

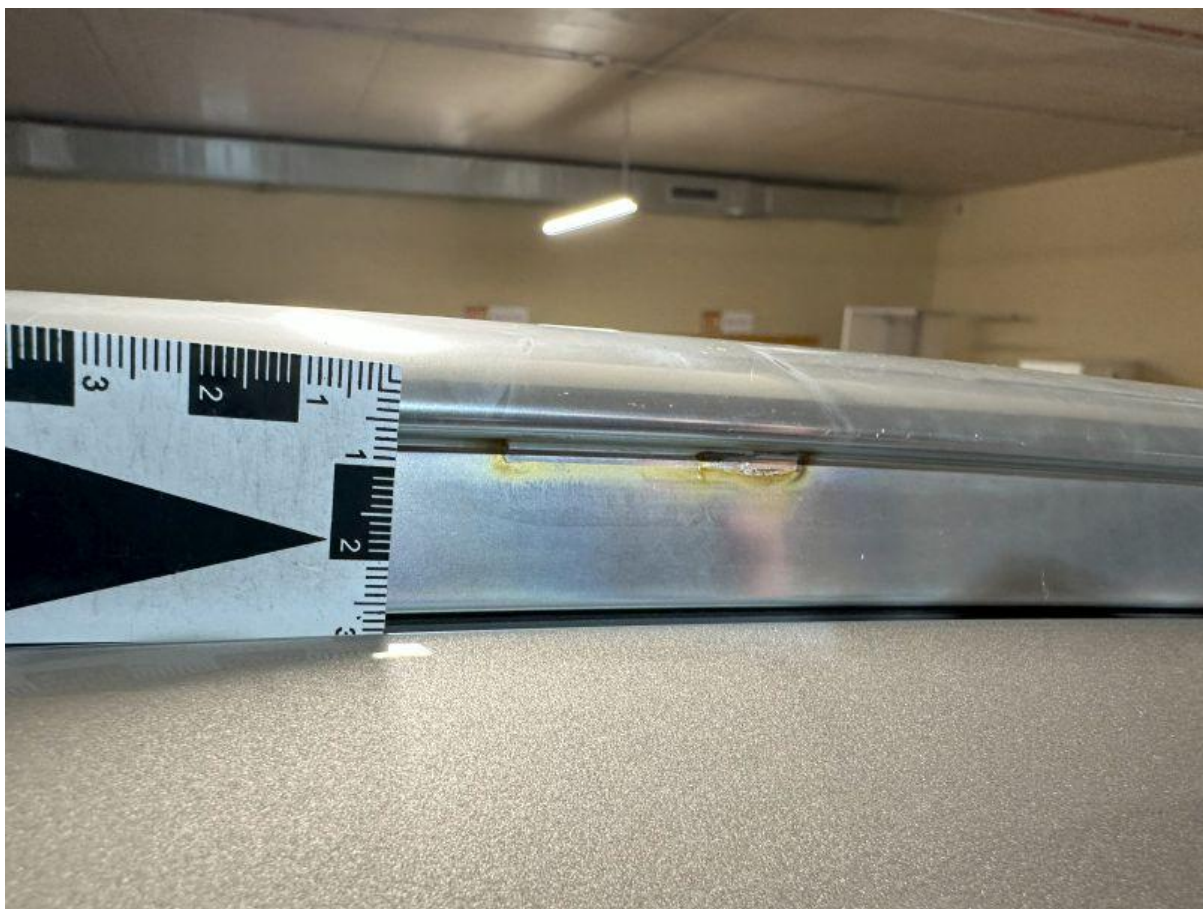

IMG\_1834~photo



IMG\_1835~photo



IMG\_1836~photo




IMG\_1837~photo



IMG\_1838~photo




IMG\_1840~photo

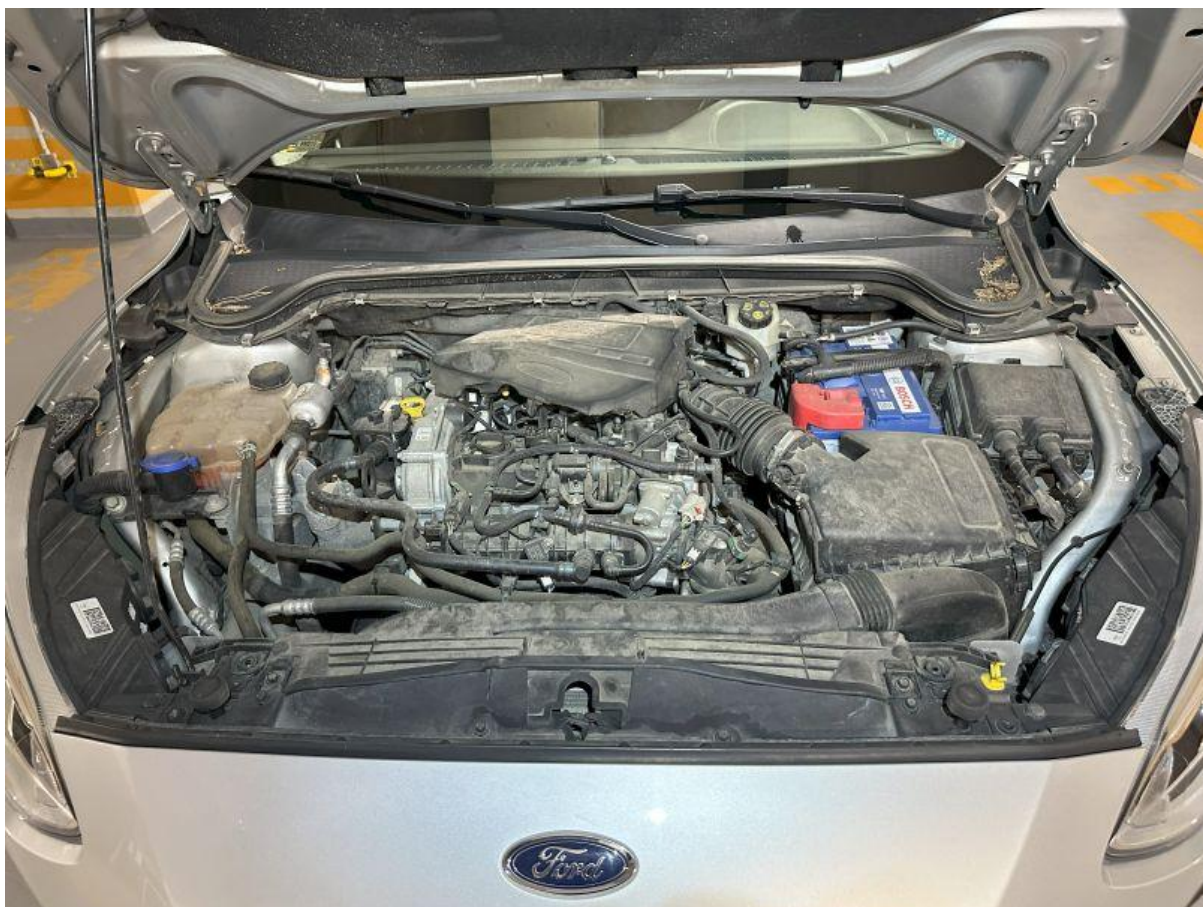

IMG\_1841~photo



IMG\_1842~photo

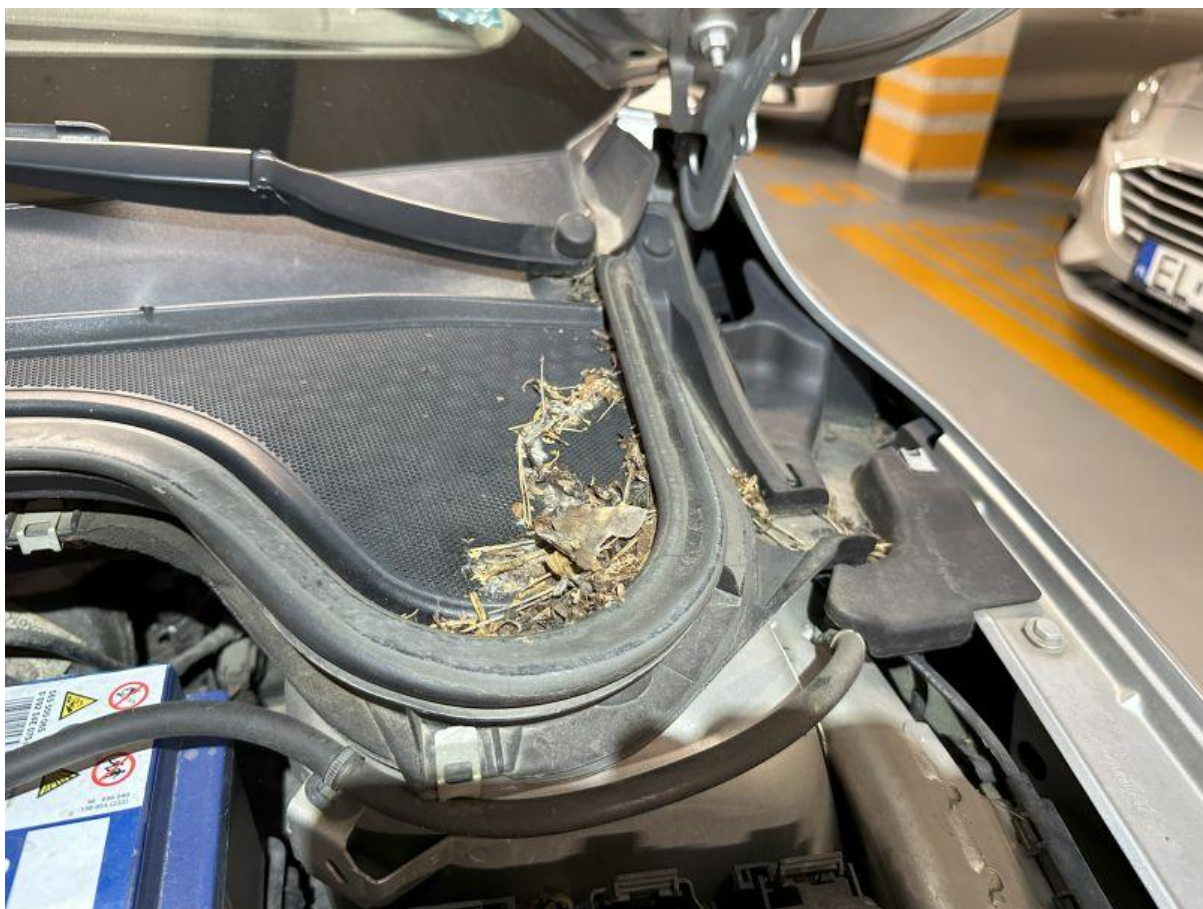

IMG\_1845~photo

### Przegląd przedsprzedaży i historia obsługi

**Przegląd przedsprzedaży**

Data: 20.10.2020

Przebieg: 29 230

Aktualna Akcja Serwisowa Sprawdzona: ☐

Odwarte Akcje Serwisowe wysłane: ☐

Podpis: \_\_\_\_\_

**Przebieg**

20.10.2020

Przebieg: 29 230

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Termin następnego przeglądu: 60 000 / 10.2022

**Przebieg**

03.02.2021

Przebieg: 58 332

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Termin następnego przeglądu: 02.2024 / 88 332

### Przegląd przedsprzedaży i historia obsługi

**Przegląd przedsprzedaży**

Data: \_\_\_\_\_

Przebieg: \_\_\_\_\_

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Termin następnego przeglądu: \_\_\_\_\_

**Przebieg**

Data: \_\_\_\_\_

Przebieg: \_\_\_\_\_

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Termin następnego przeglądu: \_\_\_\_\_

**Przebieg**

Data: \_\_\_\_\_

Przebieg: \_\_\_\_\_

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Termin następnego przeglądu: \_\_\_\_\_

26

27

IMG\_1849~photo

### Ewidencja planowych czynności obsługowych

**Przebieg**

Przebieg: 29 230

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

**Przebieg**

03.02.2021

Przebieg: 58 332

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

**Przebieg**

Przebieg: \_\_\_\_\_

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

### Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

**Przebieg**

20.10.2020

Przebieg: 29 230

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 10.2021

**Przebieg**

03.02.2021

Przebieg: 58 332

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 02.2024

**Przebieg**

Data: \_\_\_\_\_

Przebieg: \_\_\_\_\_

Numer faktury: \_\_\_\_\_


Podpis: \_\_\_\_\_

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: \_\_\_\_\_

30

31

IMG\_1850~photo

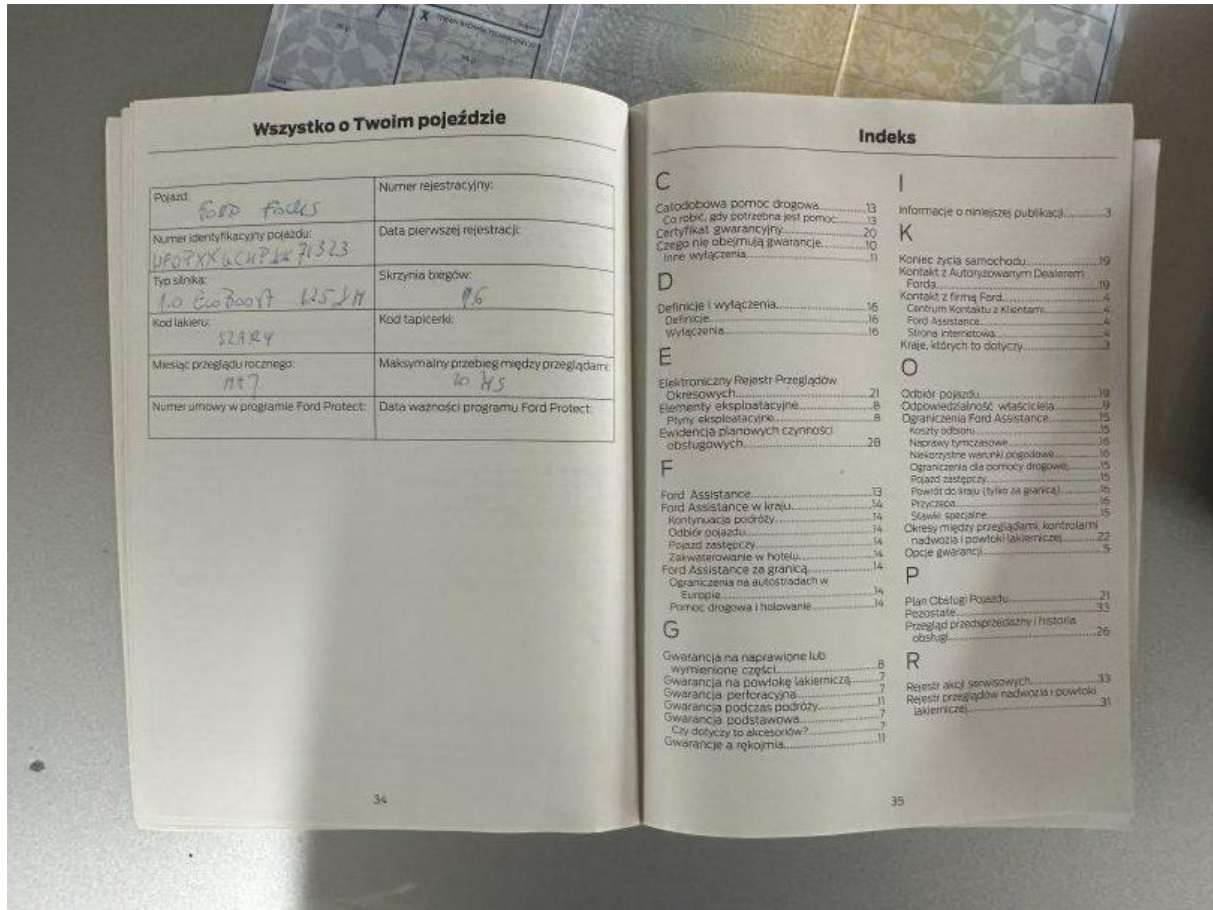

IMG\_1851~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [O] XI-2025

Marka: FORD


Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL3JF64

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

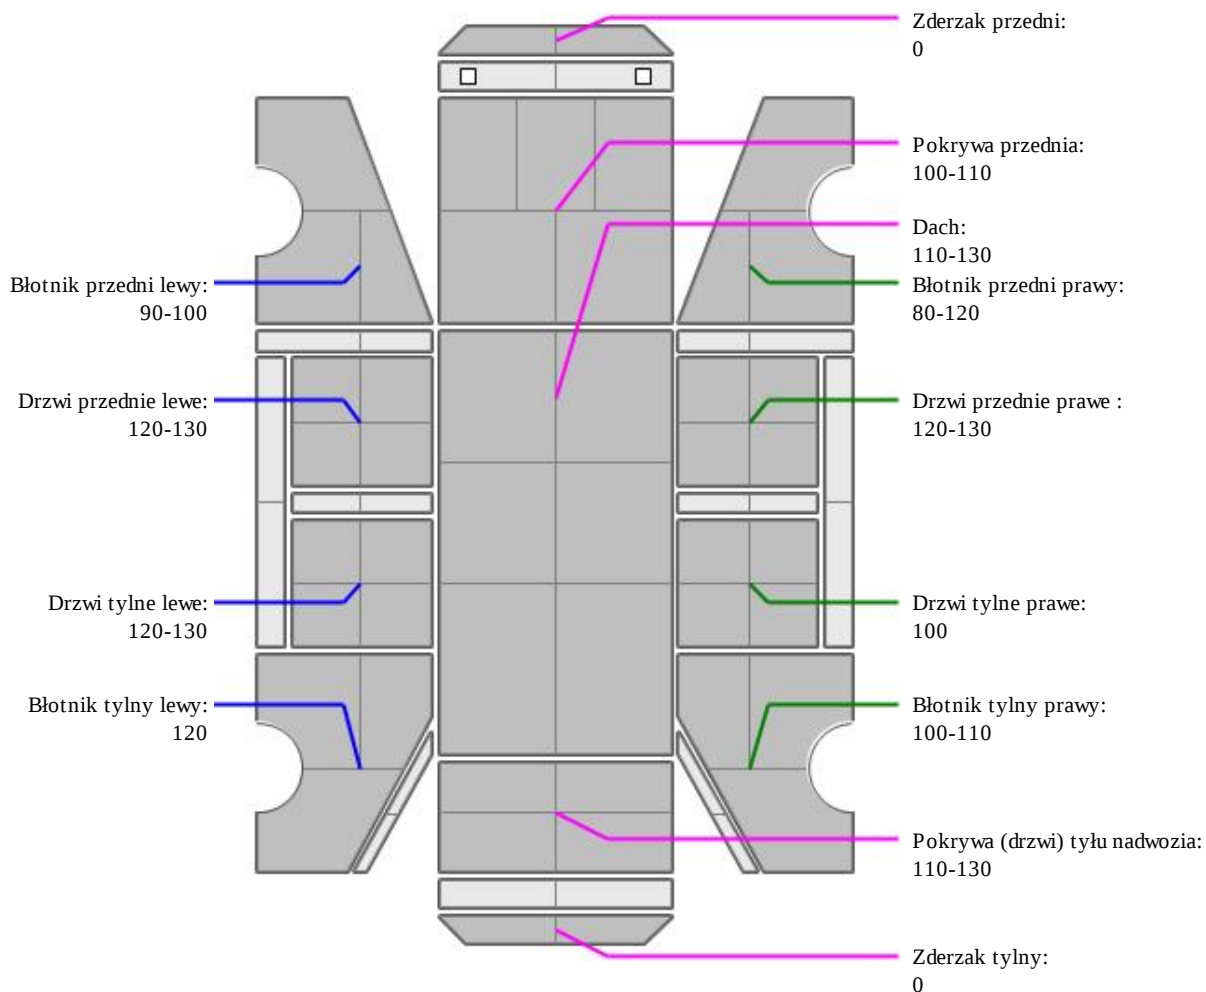**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ****INFORMACJE DODATKOWE**

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;