

W0VZT8EG3J1173502

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	103.112 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	52 %
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2027
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG3J1173502	Leistung / Hubraum	125 kW / 1.956 ccm
Erstzulassung	11.07.2018	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	06/2025, 93.500 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
2	Karosserie	A-Säule links - Brandloch - Smart Repair
3	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer
5	Heckklappe/-tür	Gasdruckdämpfer - Geräusch - befunden ggf. instandsetzen
6	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag
7	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
9	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - kein Abzug
10	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug
11	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern
13	Tür hinten links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
14	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
15	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
16	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
17	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
18	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
19	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren
20	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
21	Fahrzeugdach	Dachholm rechts (Lackeinschluss) - Lackmangel - auslegen / polieren

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Trennnetz

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97W	Bridgestone	Sommerreifen	2mm - 2mm	i.O.	
2	225/55 R17 97W	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R17 99M	Continental	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	103.112 km
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG3J1173502	Erstzulassung	11.07.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	102 µm
2	Dachholm links	97 µm
3	Dachholm rechts	99 µm
4	Heckklappe/-tür	87 µm
5	Kotflügel links	106 µm
6	Kotflügel rechts	110 µm
7	Motorhaube	88 µm
8	Schweller links	62 µm
9	Schweller rechts	77 µm
10	Seitenwand links	104 µm
11	Seitenwand rechts	106 µm
12	Tür hinten links	119 µm
13	Tür hinten rechts	119 µm
14	Tür vorne links	117 µm
15	Tür vorne rechts	116 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

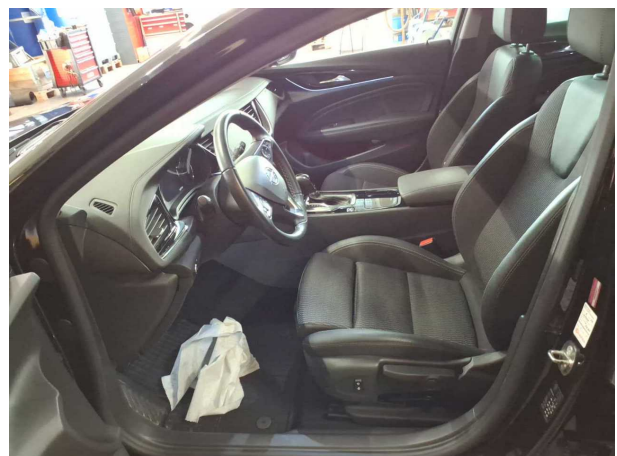


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

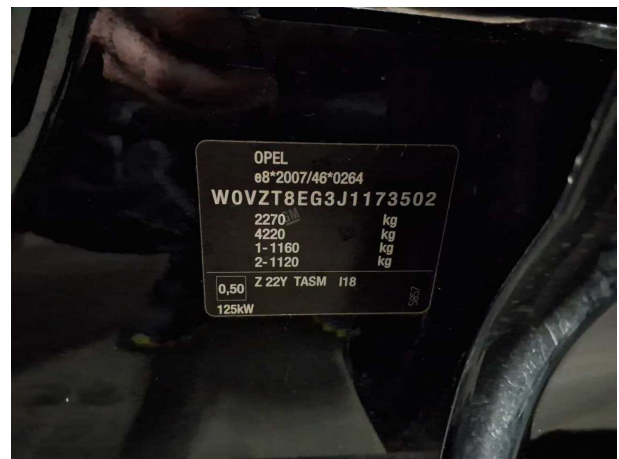


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

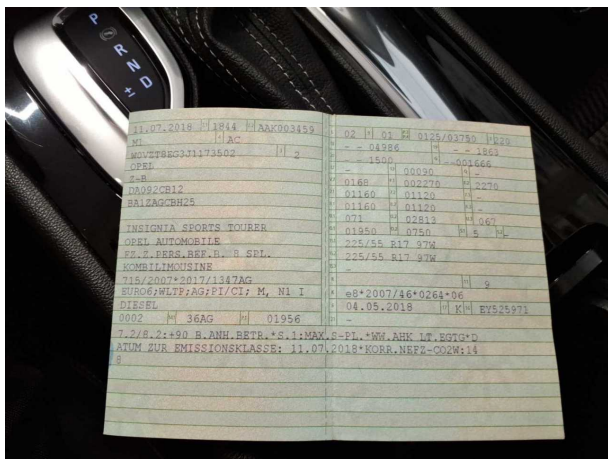


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente

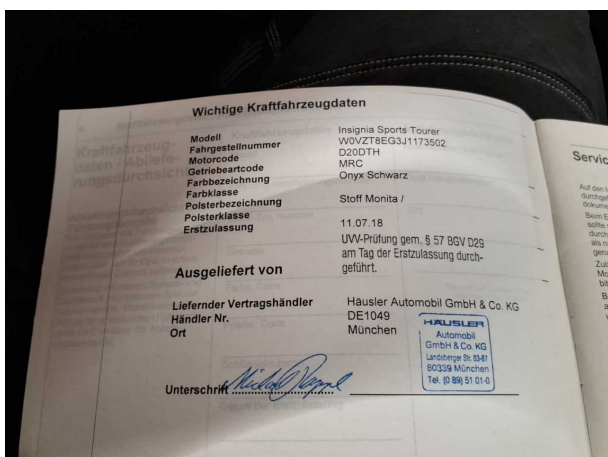


Abbildung 17: Dokumente

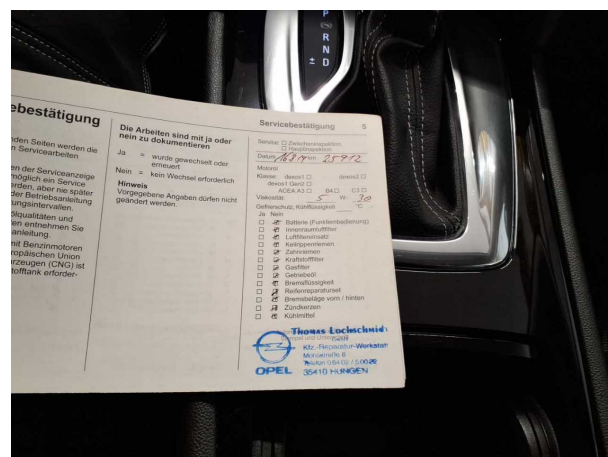


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente

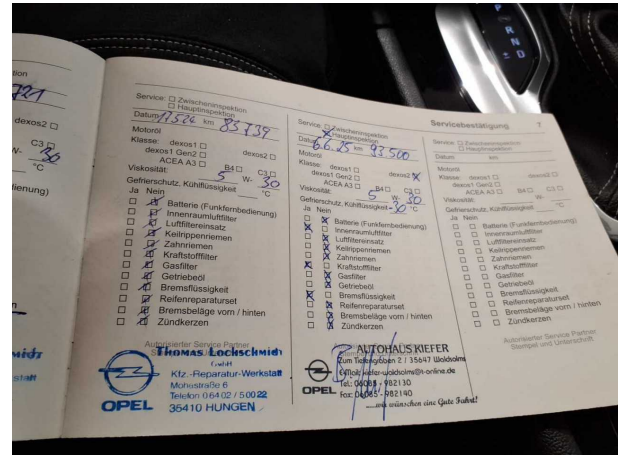


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges

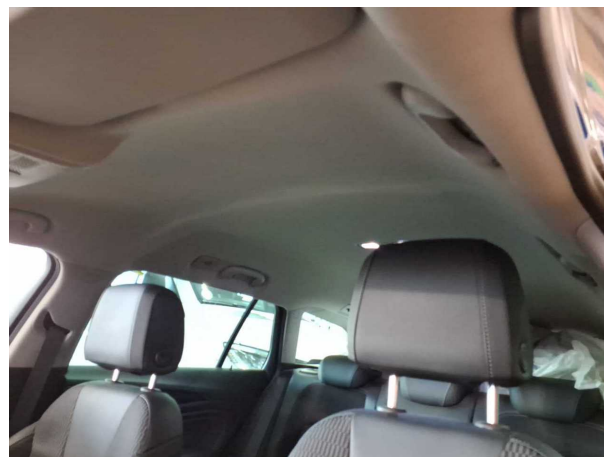


Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges

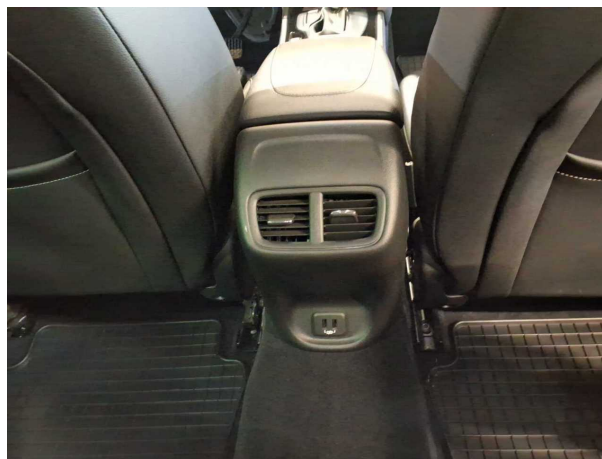


Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges

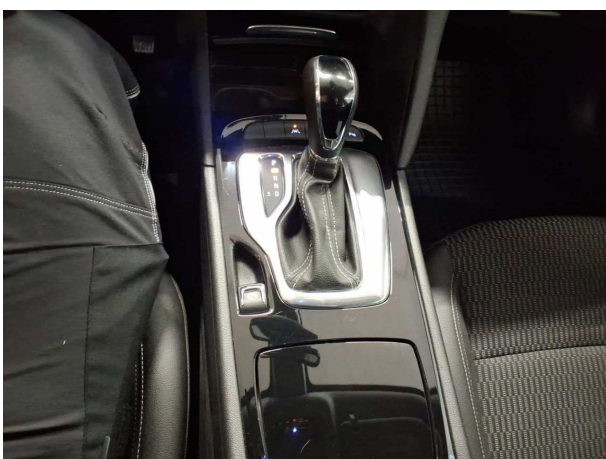


Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

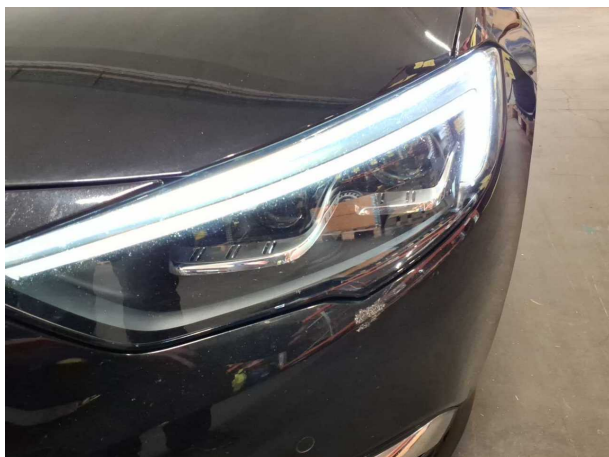


Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges

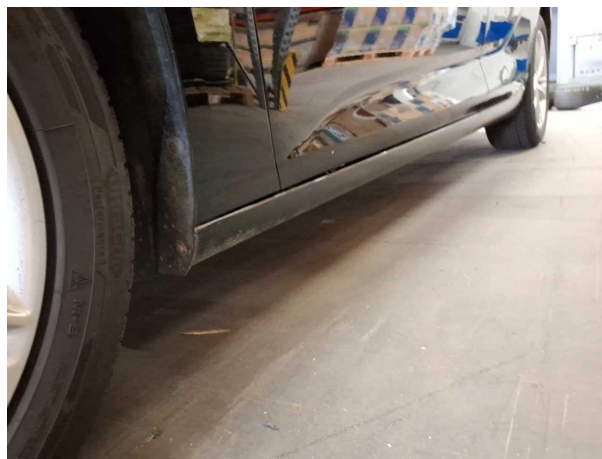
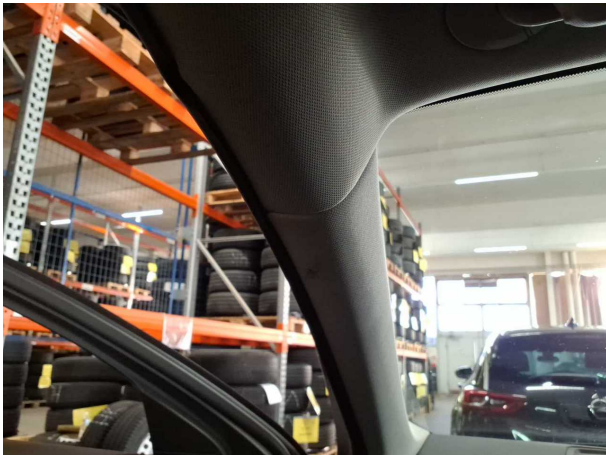


Abbildung 58: Sonstiges

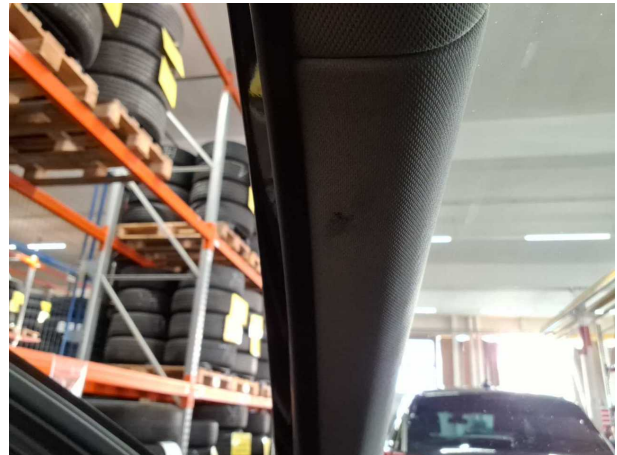


Abbildung 59: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Karosserie: A-Säule links - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #2: Karosserie: A-Säule links - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer




Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer




Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer

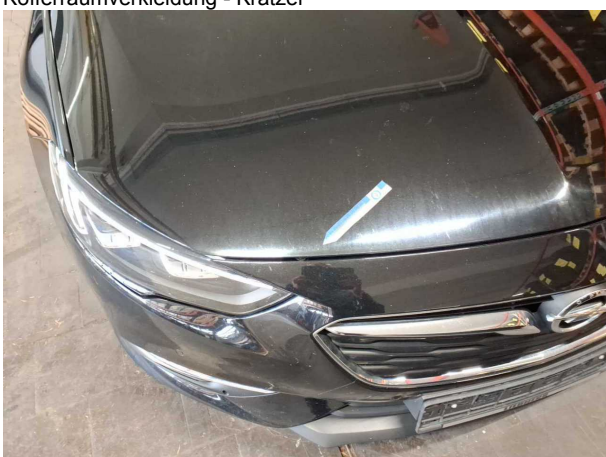

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter
Vorderwagen) - Steinschlag

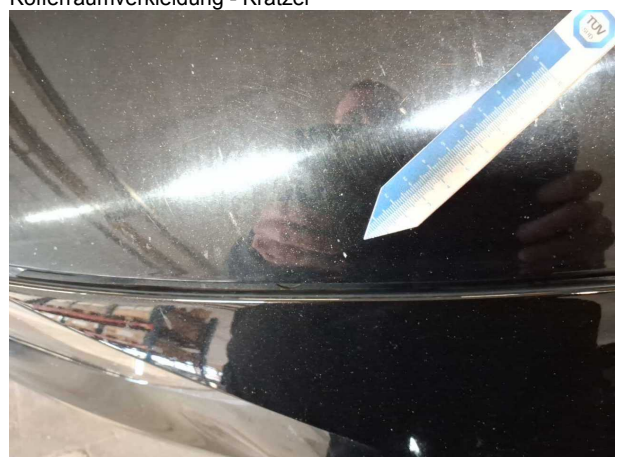


Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter
Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag

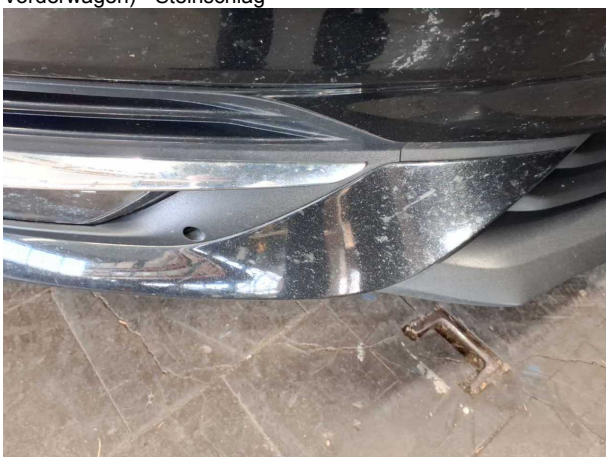

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #9: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #14: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug

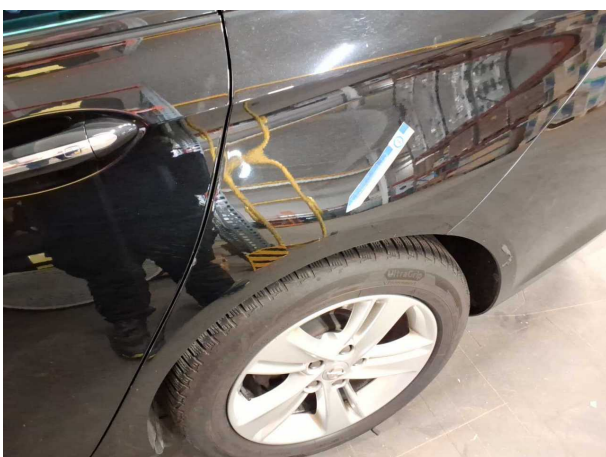


Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

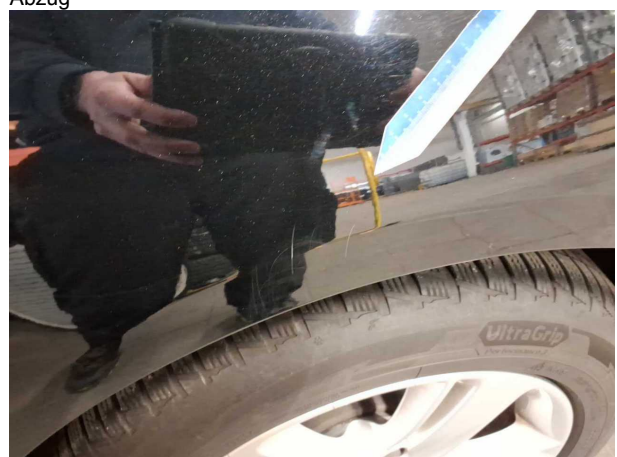


Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

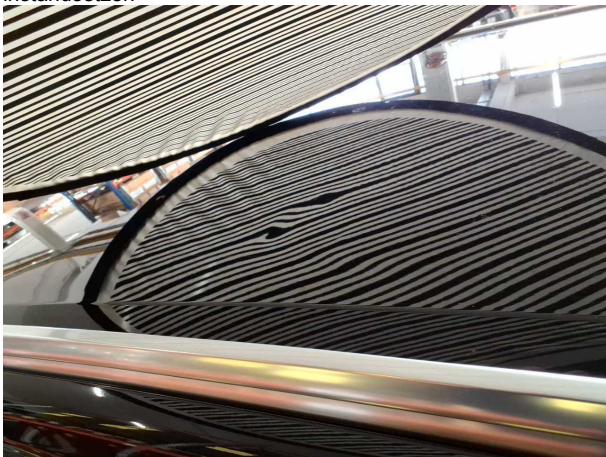

Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

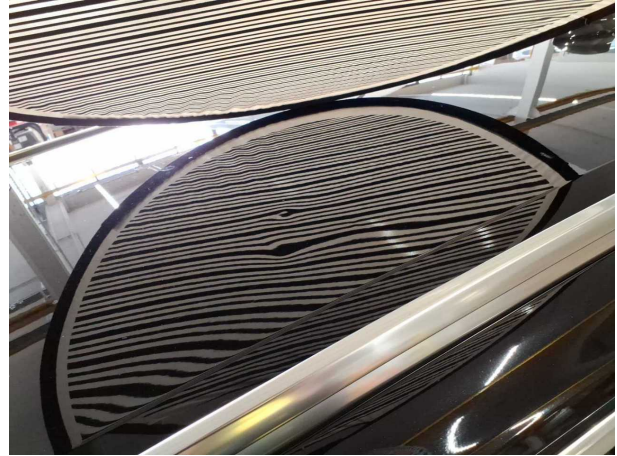

Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #17: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #17: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #17: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug

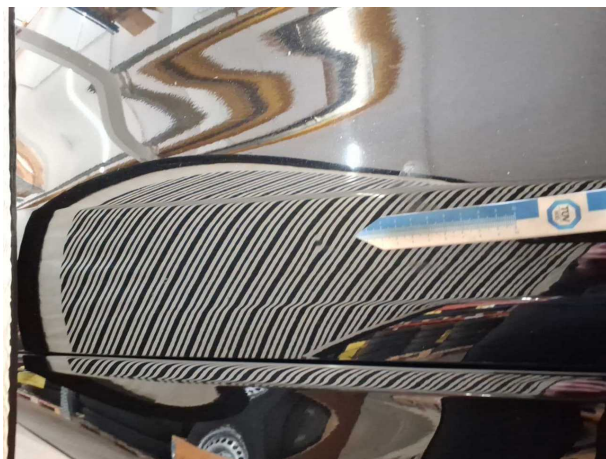

Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug

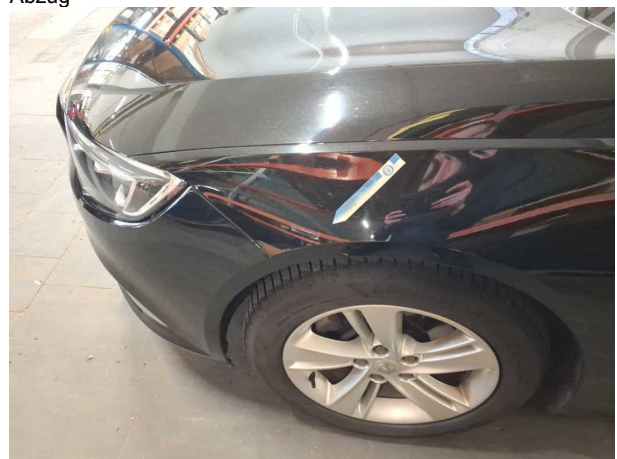

Beschädigung #19: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Lackeinschluss) - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Lackeinschluss) - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Lackeinschluss) - Lackmangel - auslegen / polieren