



W0VZT8EG1J1059921

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	189.354 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	71 %
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2026
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG1J1059921	Leistung / Hubraum	125 kW / 1.956 ccm
Erstzulassung	30.10.2017	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	08/2025, 186.477 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motor	Motor (Geräusche im Leerlauf) - unrunder Lauf - Diagnose durchführen
3	Schweller links	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren
4	Abgasanlage	Abgasanlage (Viel Ruß) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
7	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug
9	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
12	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Fahrzeugdach	Dach - Korrosion - Smart Repair
14	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
16	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
18	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
19	Fahrzeugdach	Dachreling rechts - Kratzer - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
2	Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 101W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R17 98M	Maxxis	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	189.354 km
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG1J1059921	Erstzulassung	30.10.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	92 µm
2	Dachholm links	104 µm
3	Dachholm rechts	90 µm
4	Heckklappe/-tür	86 µm
5	Kotflügel links	121 µm
6	Kotflügel rechts	119 µm
7	Motorhaube	94 µm
8	Schweller links	77 µm
9	Schweller rechts	66 µm
10	Seitenwand links	107 µm
11	Seitenwand rechts	1.140 µm
12	Tür hinten links	130 µm
13	Tür hinten rechts	123 µm
14	Tür vorne links	124 µm
15	Tür vorne rechts	180 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

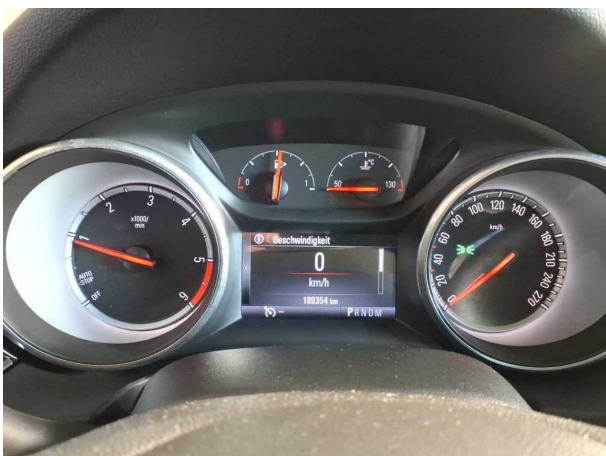


Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

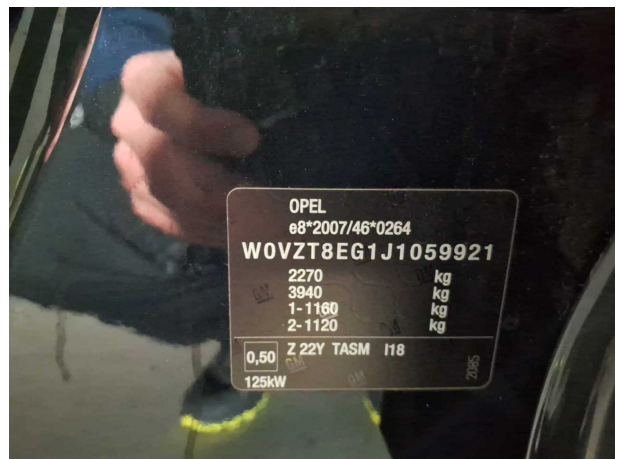


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation

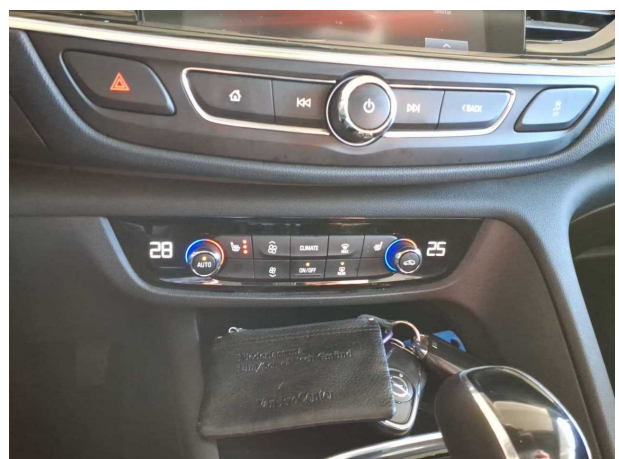


Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

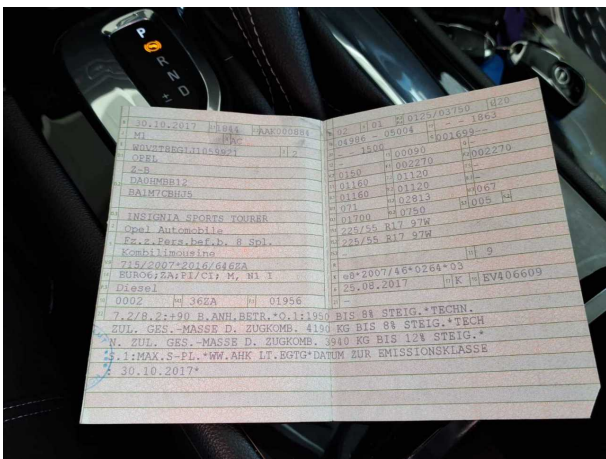


Abbildung 15: Dokumente

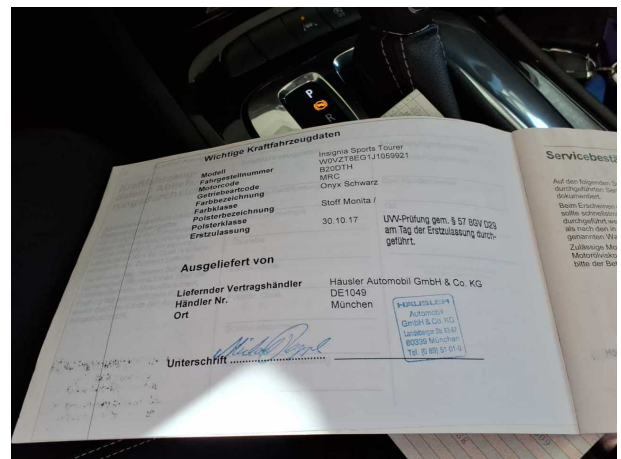


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente

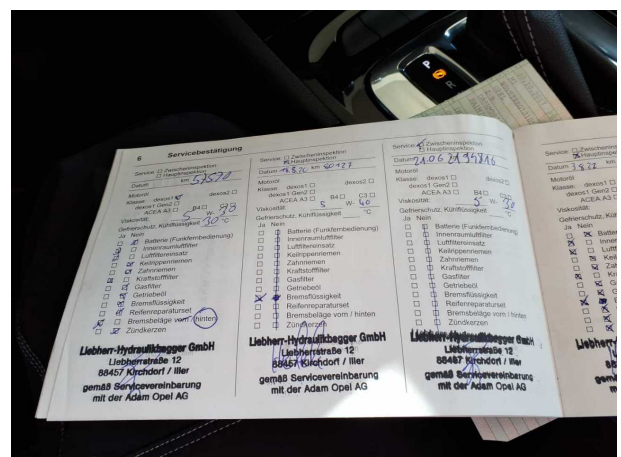


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente

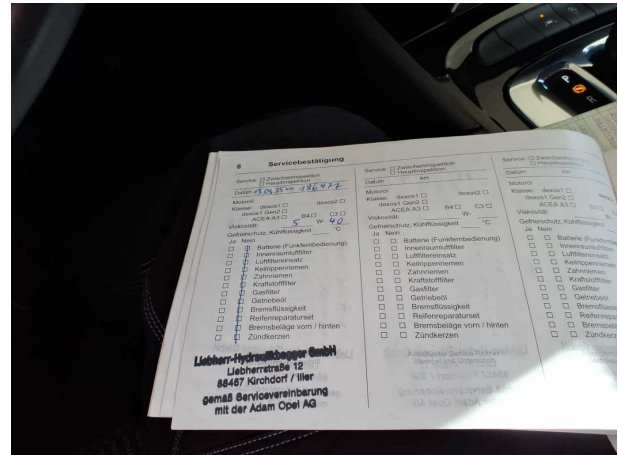


Abbildung 20: Dokumente

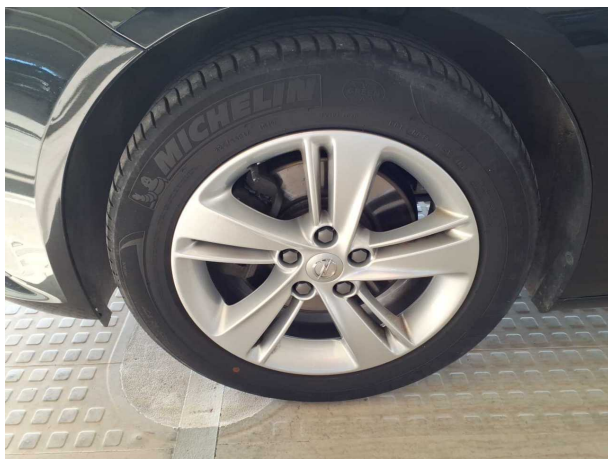


Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung

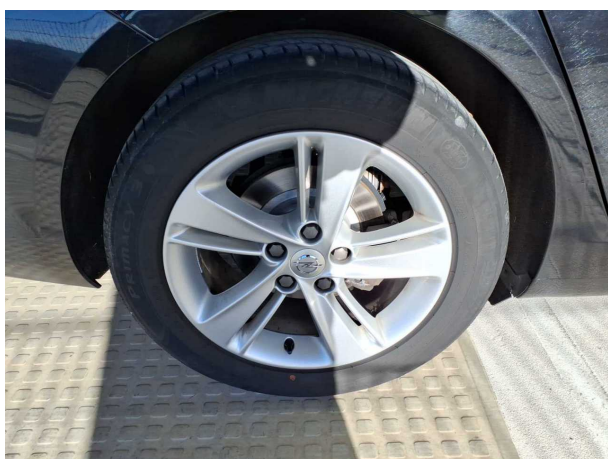


Abbildung 23: Montierte Bereifung

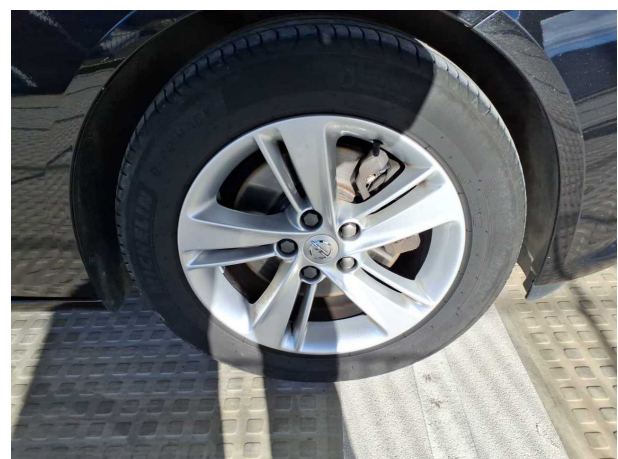


Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung

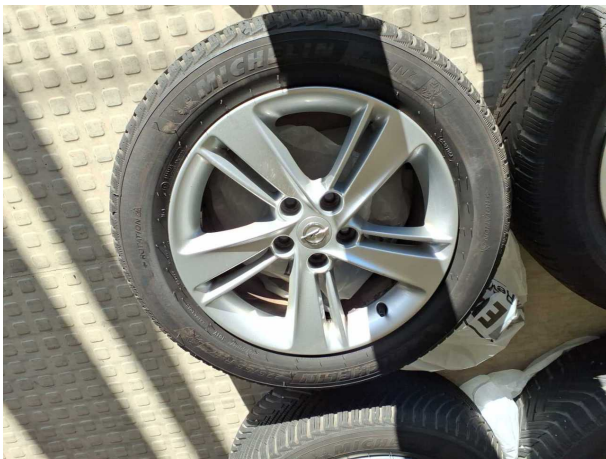


Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

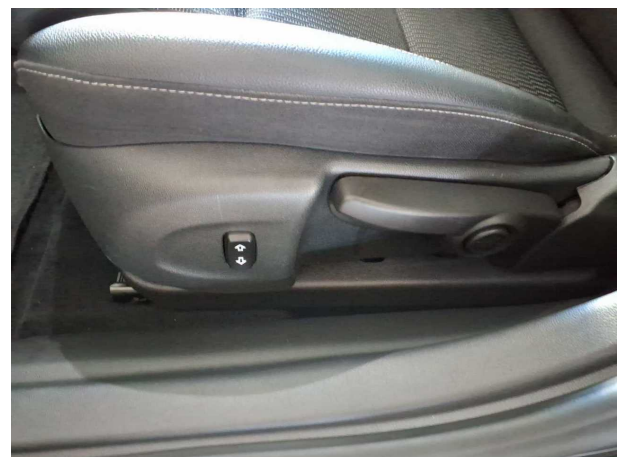


Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges

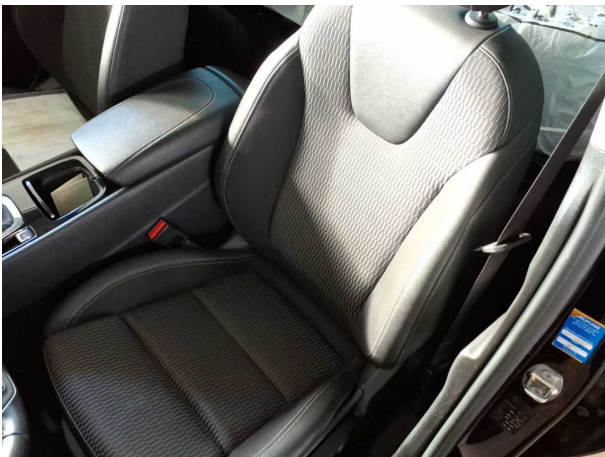


Abbildung 39: Sonstiges

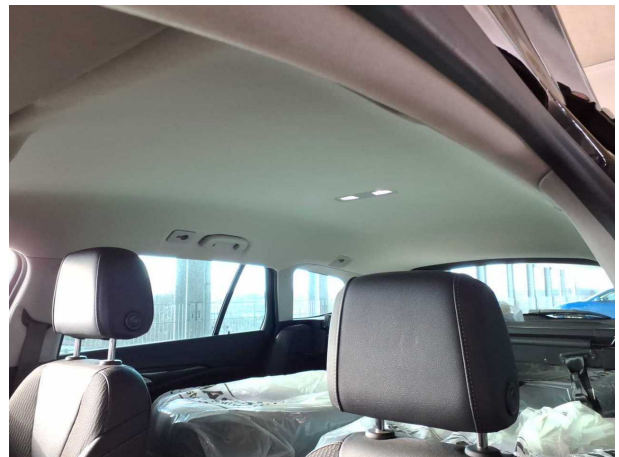


Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges

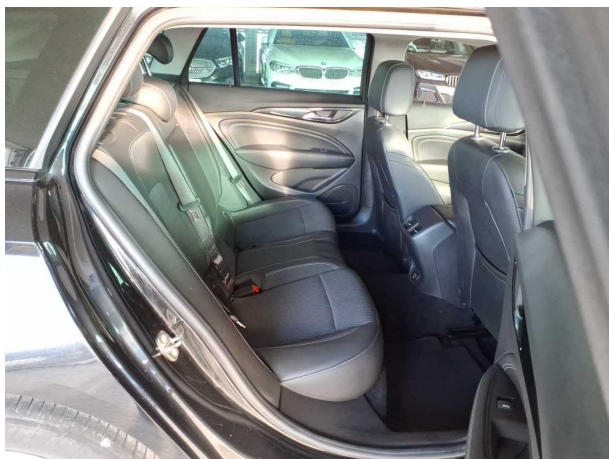


Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges

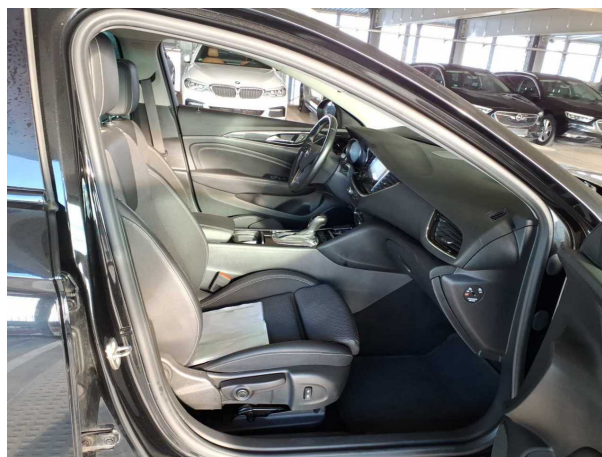


Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges

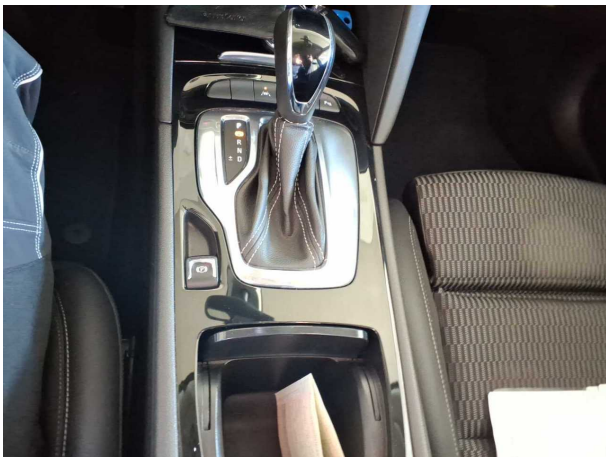


Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges

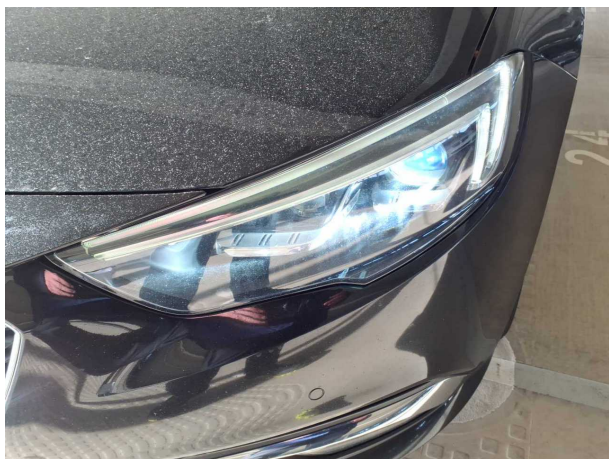


Abbildung 57: Sonstiges

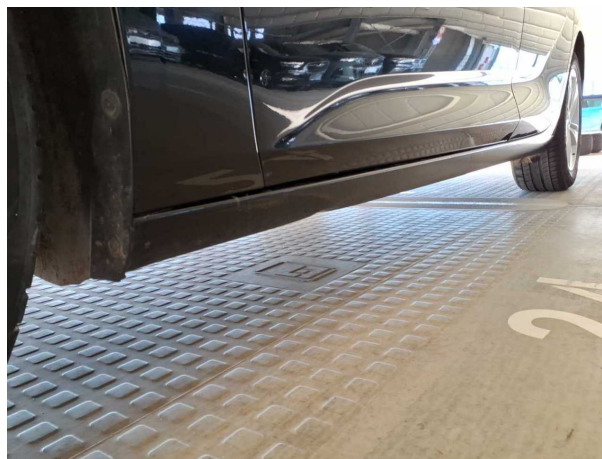


Abbildung 58: Sonstiges

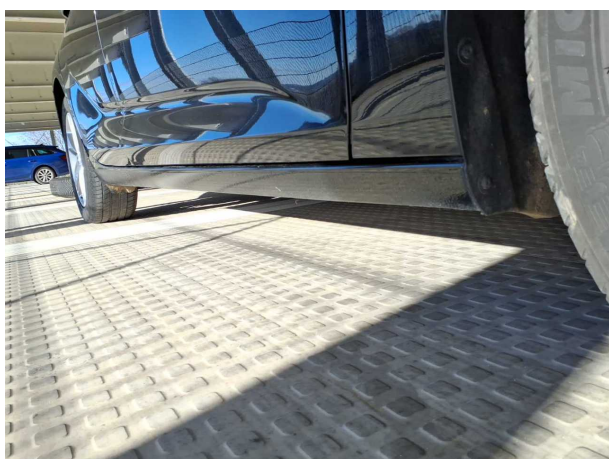


Abbildung 59: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Abgasanlage: Abgasanlage (Viel Ruß) -
Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Abgasanlage: Abgasanlage (Viel Ruß) -
Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen



Beschädigung #4: Abgasanlage: Abgasanlage (Viel Ruß) -
Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug

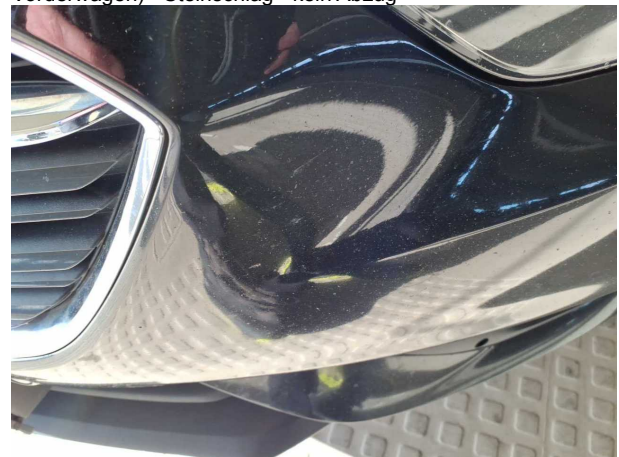

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug




Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug

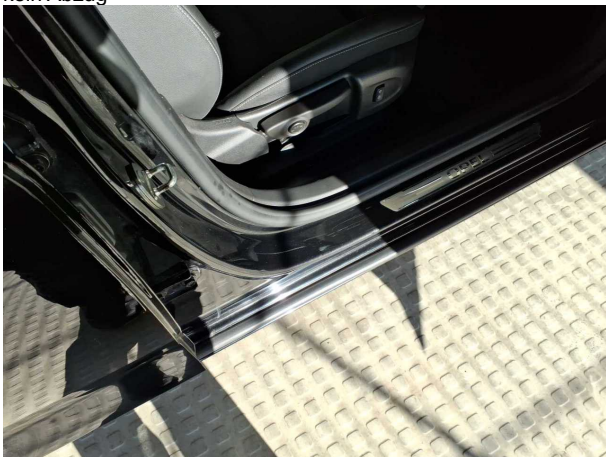

Beschädigung #9: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

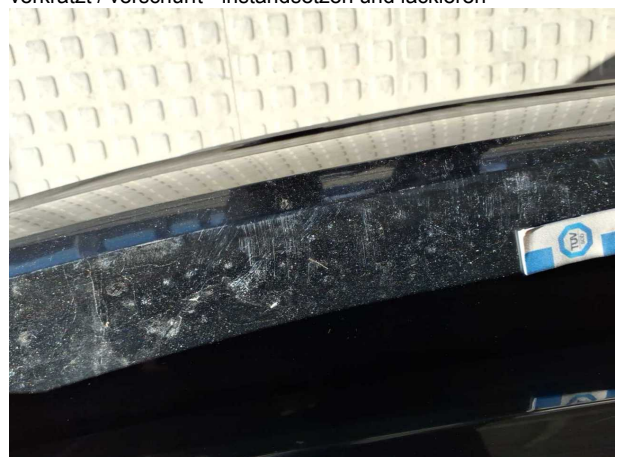

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #11: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #12: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

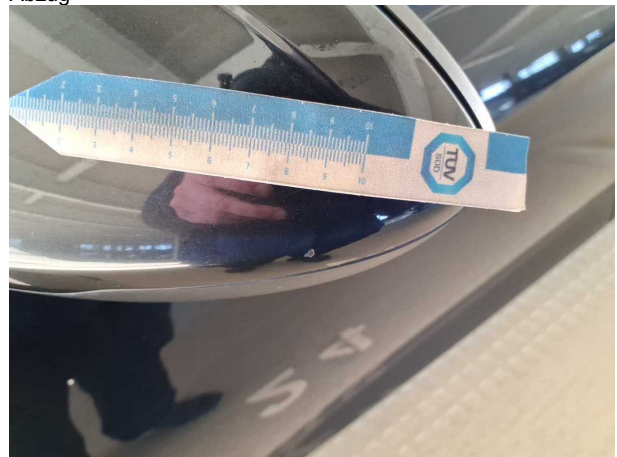

Beschädigung #12: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion - Smart Repair




Beschädigung #14: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #14: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #14: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

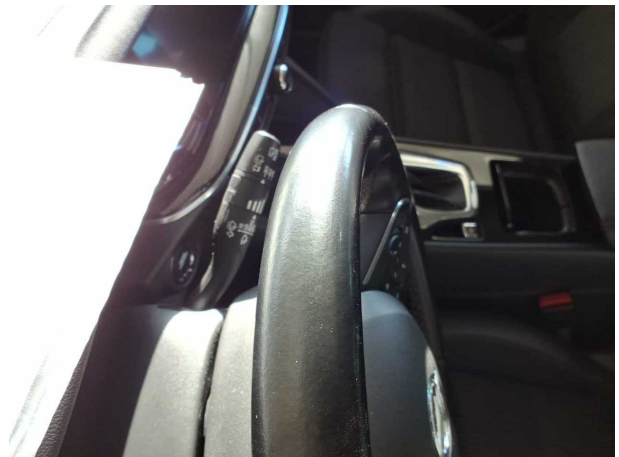

Beschädigung #14: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

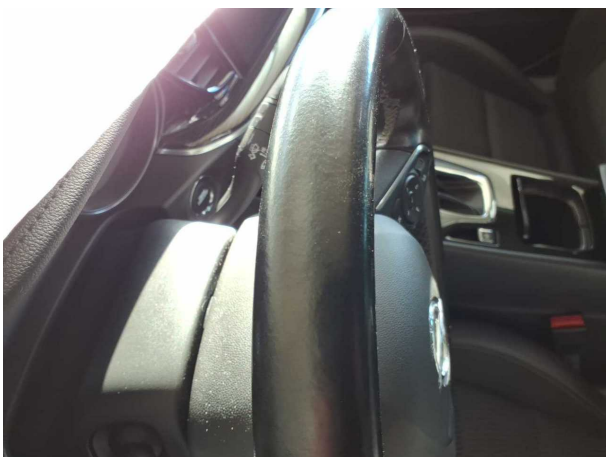

Beschädigung #14: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

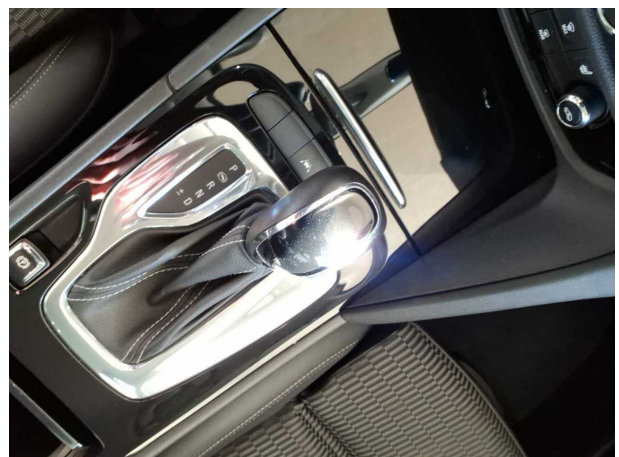

Beschädigung #14: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa... instandsetzen




Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

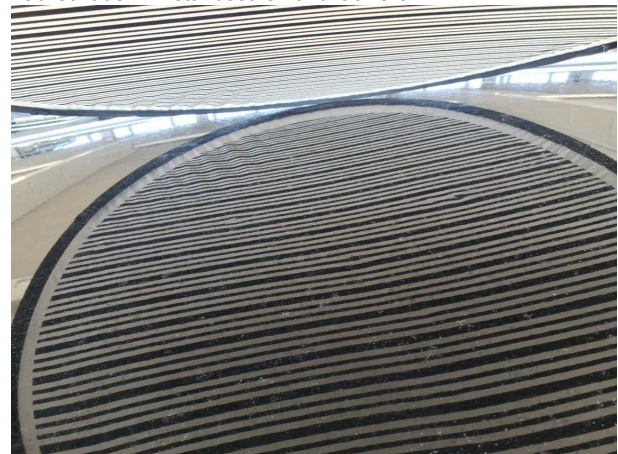

Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

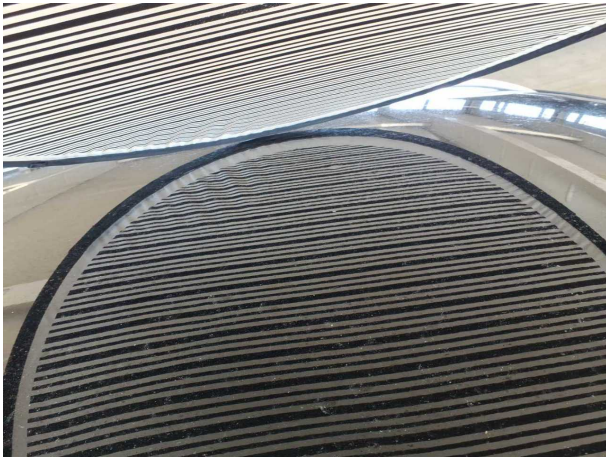


Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen

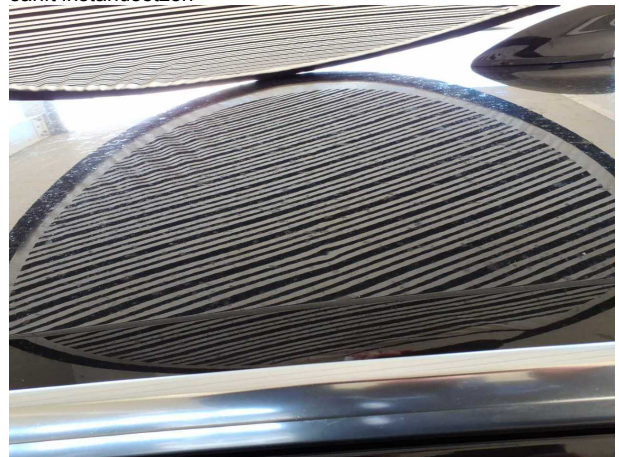

Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren




Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dachreling rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dachreling rechts - Krat... - Wertminderung

Nachlackierungsfotos

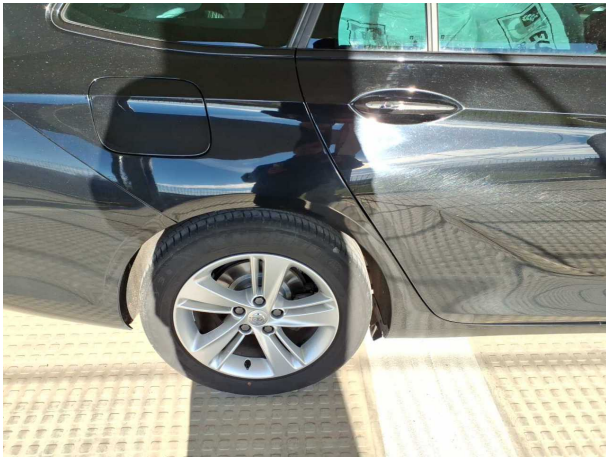

Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Tür vorne rechts



Nachlackierung 2: Tür vorne rechts