

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217105/11/25-11401	Data raportu	18-11-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/85338/25/11/04	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WP1ZZZ95ZJLB80192
Marka, model	PORSCHE Macan 13-19
Typ, wersja	Macan Turbo
Numer rejestracyjny	KK1903L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./3604 ccm/294 kW
Stan licznika	202 969 km
Data 1. rej./rok prod.	02-03-2018/2017
Data nast. bad. techn.	30-05-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABD - Automatyczna blokada dyferencjału, ABS, ASR - System zapobiegający poślizgowi kół pojazdu podczas przyspieszania, Adaptacyjne światła hamowania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki z przodu, kurtyny powietrzne), Alarm z funkcją dozoru wnętrza, Asystent świateł z automatycznym oświetleniem drogi do domu, Auto Hold - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, Czujnik dachowania, Czujnik deszczu, Czujnik napięcia pasów dla przednich siedzeń, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z funkcją pamięci, Fotele przednie sportowe, adaptacyjne regulowane elektrycznie w 18 kierunkach z f. pamięci, Funkcja Auto Start-Stop, Gniazdo USB, Hamulec postojowy - elektryczny, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Komputer pokładowy, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją automatycznego obniżania po włączeniu biegu wstecznego, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, MSR - System zapobiegający blokowaniu kół napędowych podczas hamowania silnikiem, Obramowanie szyb bocznych aluminiowe, Oświetlenie bagażnika, PHC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia Porsche Hill Control, PSM (Porsche Stability Management) - system stabilizacji toru jazdy, PTM (Porsche Traction Control) - system kontroli trakcji, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami przód i tył, Podsufitka z alcantary, Pokrywa tylna sterowana elektrycznie, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communication Management (PCM) z systemem nawigacji satelitarnej, Przedni podłokietnik, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Przygotowanie do montażu telefonu GSM z systemem PCM przez Bluetooth, Spojlery progowe SportDesign, System automatycznego hamowania po kolizji, System kontroli ciśnienia w oponach (TPM), System nagłośnienia BOSE Surround Sound, System nagłośnienia Sound Plus z 8 głośnikami o mocy 150 W, zintegrowanym wzmacniaczem, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System rekuperacji (odzyskiwania) energii hamowania, System stabilizacji ciągnionej przyczepy, Szyby atermiczne, przyciemnione z szarym pasem przedniej szyby, Tempomat, Trzecie światło stop, Tylne lampy w technologii LED (diodowe), Tylne oparcie składane, dzielone, Tylny spojler, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykończenie wnętrza elementami szczotkowanego aluminium, Wykończenie wnętrza w skórze, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym, Zamek centralny z pilotem, Zderzak przedni z powiększonymi wlotami powietrza, Zderzak tylny - środkowa część zderzaka, lakierowana, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Asystent parkowania przód-tył z kamerą cofania, Dach panoramiczny, Deska rozdzielcza - rozszerzony zakres wykończenia skórą - exclusive, Dywaniki podłogowe, Felgi aluminiowe 21 Sport Classic lakierowane z ogumieniem, Fotele podgrzewane, przód, Fotele wentylowane, przód, Koło zapasowe dojazdowe 18, Lakier metalik, Lampy LED Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniające się automatycznie (PA2), Pakiet wykończenia wnętrza - Przeszyta dekoracyjne w kolorze kontrastowym, Pasy bezpieczeństwa w kolorze Pebble Grey, Relingi i listwy dachowe - alu-look mat, Rezygnacja z oznaczenia modelu, Rolety przeciwsłoneczne, Sportowe końcówki układu wydechowego - kolor srebrny, Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka skórzana, Hak holowniczy stały

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC XTREME	265/40 21 105Y	3,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC XTREME	265/40 21 105Y	3,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	295/35 21 107Y	4,5 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	295/35 21 107Y	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna drzwi tylnych L	pęknięcie	WY	0.7
2	Pojemnik schowka	ubytki materiału, pęknięcie	WY	0.7
3	Okładzina zderzaka przedniego	niewłaściwe pasowanie	NA	0.3
4	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Pas bezpieczeństwa przedni L	zabrudzenie	NA	0.3
9	Pas bezpieczeństwa przedni R	zabrudzenie	NA	0.3
10	Pas bezpieczeństwa tylny boczny L	zabrudzenie	NA	0.3
11	Pas bezpieczeństwa tylny boczny R	zabrudzenie	NA	0.3
12	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk	NA	0.8
13	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
14	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
15	Łotnik przedni (dół) R	rysa/odprysk		
16	Łotnik tylny R	rysa/odprysk		
17	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie, rozerwanie		
18	Tapicerka siedziska 1.rząd L	ślady zużycia		
19	Opony przód	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika

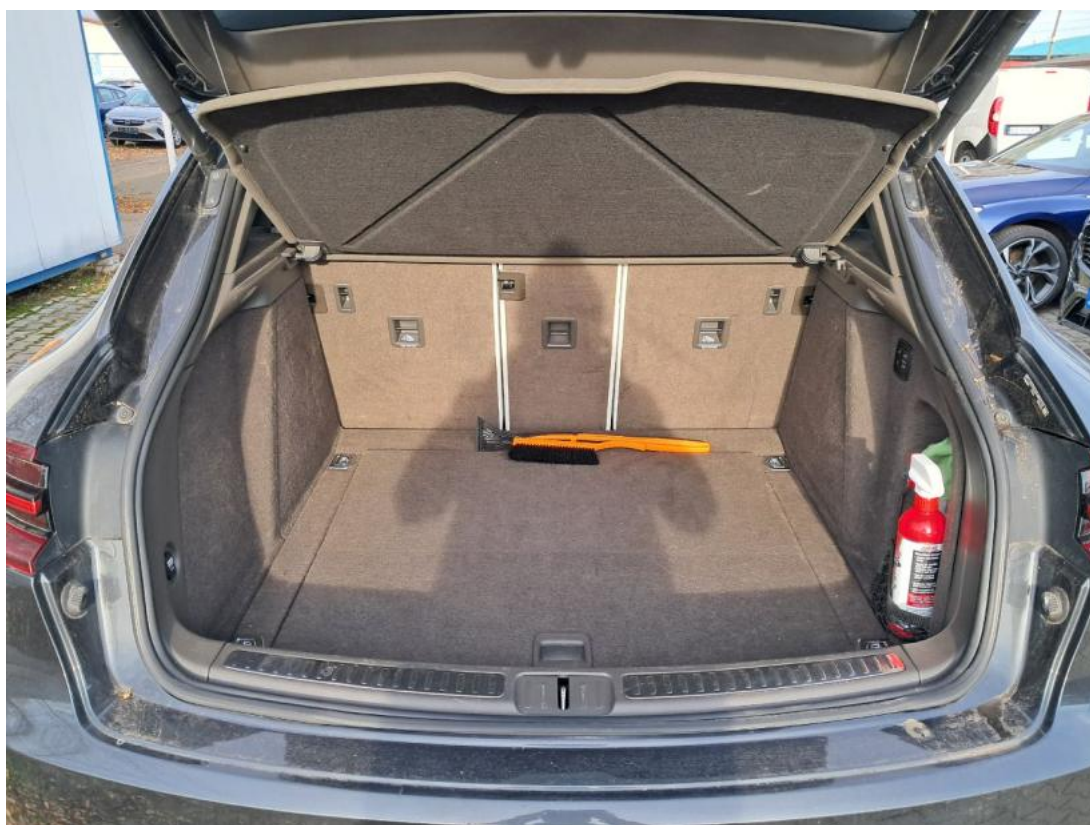

Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Inne 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Opona przednia P - Inne 1



Fot. 48

Opona przednia P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 62

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

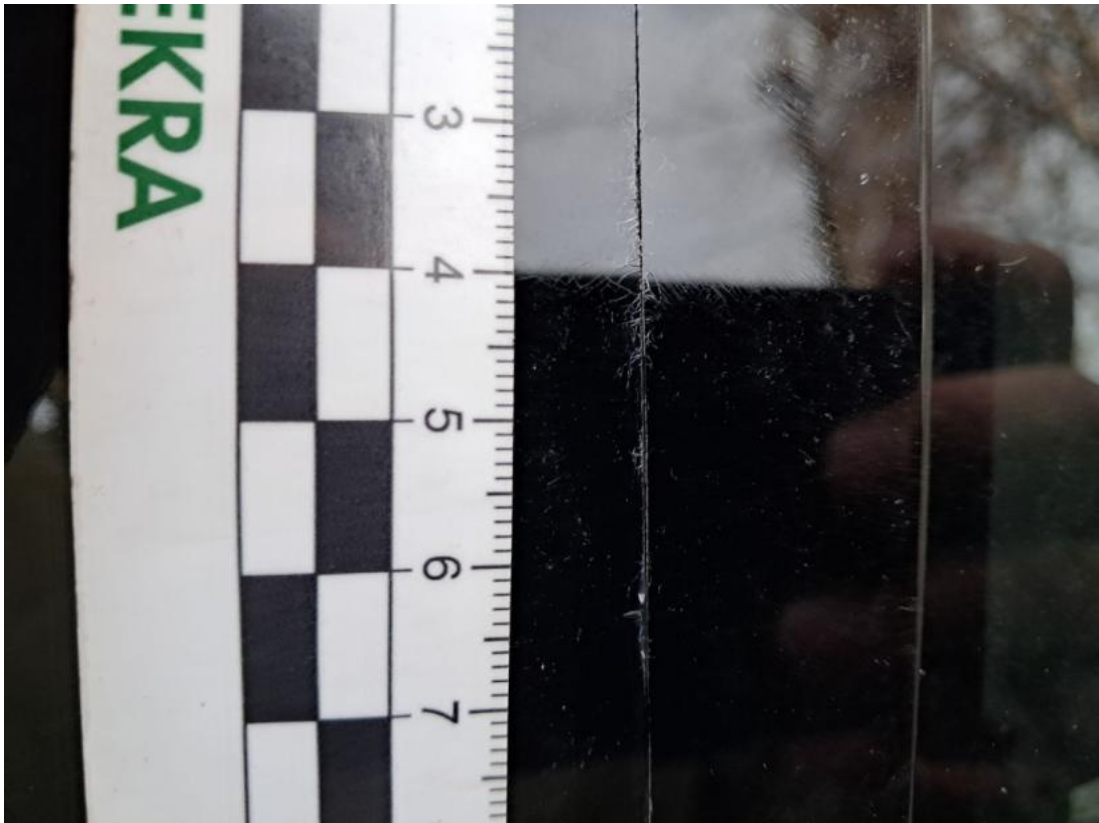

Fot. 63

Listwa drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Listwa drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Opona przednia L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywa schowka deski rozd. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Pokrywa schowka deski rozd. - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Pokrywa schowka deski rozd. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Pokrywa schowka deski rozd. - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

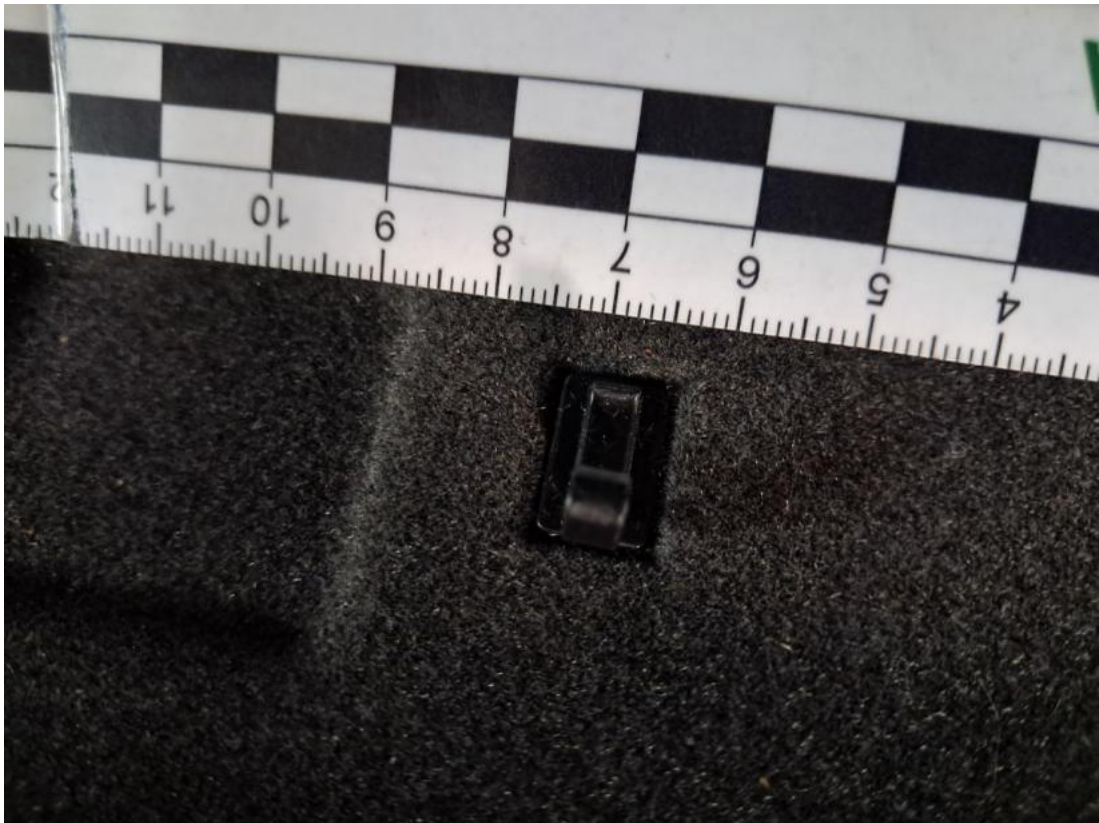

Fot. 73

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 74

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Inne 1



Fot. 78

Pas bezpieczeństwa przedni prawy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Pas bezpieczeństwa tylny lewy - Inne 1



Fot. 80

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Inne 1