

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                           |                  |                                         |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Numer raportu | 216291/9/25-11401                         | Data raportu     | 09-09-2025                              |
| Rzeczoznawcy  | Arthur Rusik<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 03-09-2025                              |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/64568/25/08/29               | Miejsce oględzin | katarzyna.jankowska@grupamakurat.pl8... |

### Dane pojazdu

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YV1BW73CDG1374410         |
| Marka, model                | VOLVO V70 13-16           |
| Typ, wersja                 | V70 D4 Drive-E Summum aut |
| Numer rejestracyjny         | WD2910L                   |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1969 ccm/133 kW    |
| Stan licznika               | 181 283 km                |
| Data 1. rej./rok prod.      | 12-04-2016/2016           |
| Data nast. bad. techn.      | 23-08-2025                |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                   |
| Lakier                      | czarny/METALIK            |
| Skrzynia biegów             | automatyczna              |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik wilgotności powietrza, DSTC - system kontroli stabilności i trakcji, Dodatkowy pakiet oświetlenia wnętrza, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego foteli, Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 17 REX z ogumieniem 225/50, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lampy bi-ksenonowe ABL, skrzętne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Podświetlane lusterka do makijażu, Przyciemniające się lusterko wsteczne, Radio SENSUS CONNECT High Perf. Sound DVD/MP3/WMA, 4x45W, 8 głośn., USB, Bluetooth, LCD 7-cali, Roleta bagażnika, Spryskiwacze lamp przednich, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, System mocowania ładunku CARGOFIX, System nawigacji satelitarnej Sensus, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych SIPS, System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS, Szyby barwione, Tapicerka skórzana, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza Shimmer Graphite, Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Active TFT (8-cali), Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Ogrzewanie przednich foteli, Pakiet Versatility, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Relingi dachowe, srebrne, Szyba przednia podgrzewana

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ                 | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FIRESTONE, ROADHAWK2           | 225/50 17 98Y | 3,5 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, ROADHAWK2           | 225/50 17 98Y | 3,5 mm           |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 5 | 225/50 17 94Y | 5,0 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 5 | 225/50 17 94Y | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni lewy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni prawy                  | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 9    | Dach                                  | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                  | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy | 150 - 200                                  |
| 2    | Drzwi tylne prawe     | 150 - 200                                  |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 1000                                 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                         | Opis uszkodzeń                          | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej | rozerwanie                              | WY        | 0.2           |
| 2    | Nakładka przestrzeni bagażowej        | brak                                    | WY        | 0.1           |
| 3    | Tapicerka siedziska 1.rząd L          | pęknięcie, przepalenie                  | WY        | 0.9           |
| 4    | Obicie zagłówka 2.rzędu R             | niekompletne                            | WY        | 0.4           |
| 5    | Dywaniki podłogi przód L              | rozerwanie                              | WY        | 0.4           |
| 6    | Okładzina zderzaka przedniego         | rysa/odprysk                            | NA        | 1             |
| 7    | Błotnik przedni L                     | wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji | NA        | 0.5           |
| 8    | Błotnik przedni R                     | ślady korozji                           | NA        | 0.5           |
| 9    | Pokrywa przednia                      | wgniecenie/odkształcenie                | NA        | 0.8           |
| 10   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L       | rysa/odprysk                            | NA        | 0.5           |
| 11   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R       | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie  | NA        | 0.8           |
| 12   | Okładzina zderzaka tylnego            | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie  | NA        | 1.2           |
| 13   | Błotnik tylny R                       | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie  | NA        | 0.5           |
| 14   | Oslona lusterka zewnętrznego R        | rysa/odprysk                            |           |               |
| 15   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L          | rysa/odprysk                            |           |               |
| 16   | Błotnik tylny L                       | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie  |           |               |
| 17   | Kierownica przystosowana do Airbag    | ubytki materiału                        |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

[illegible]


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

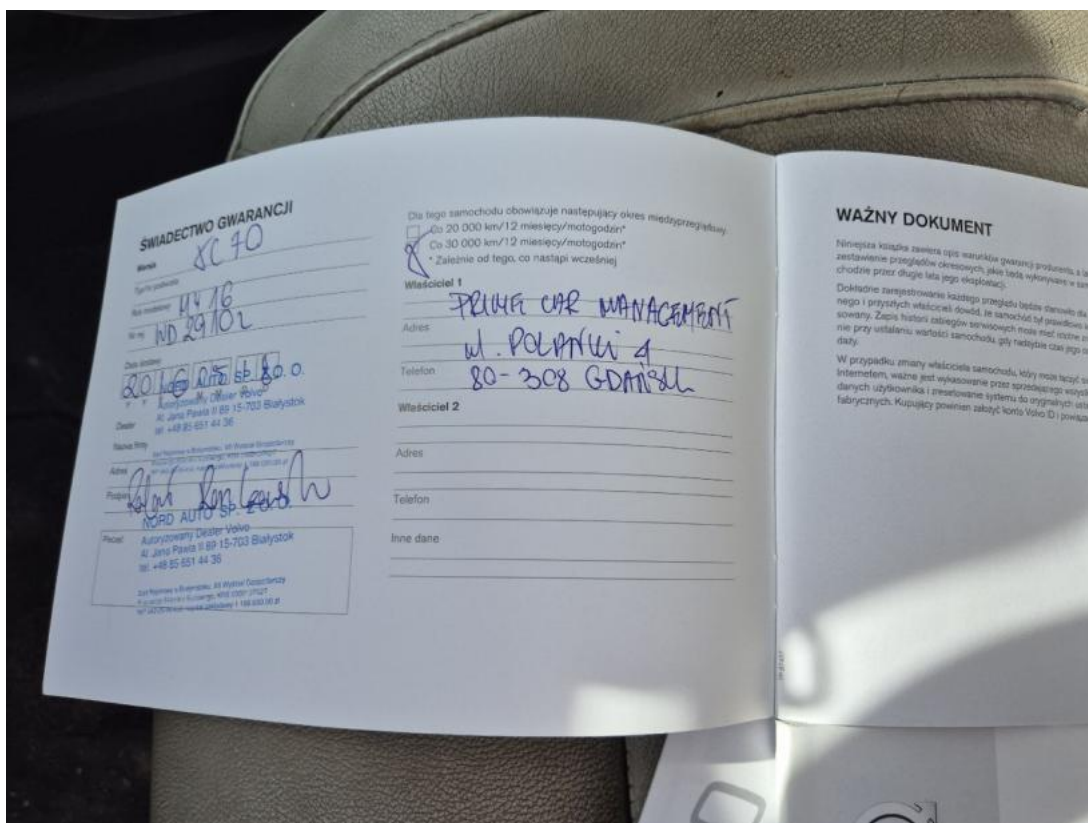

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

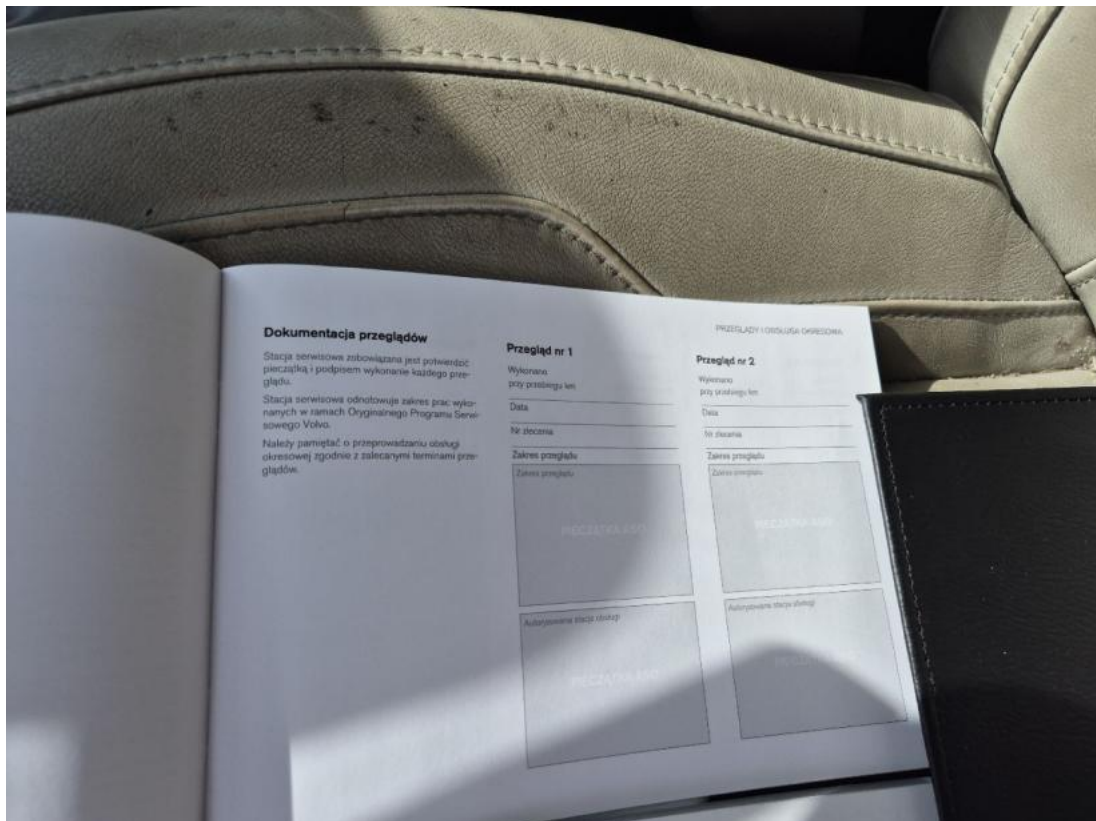

**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

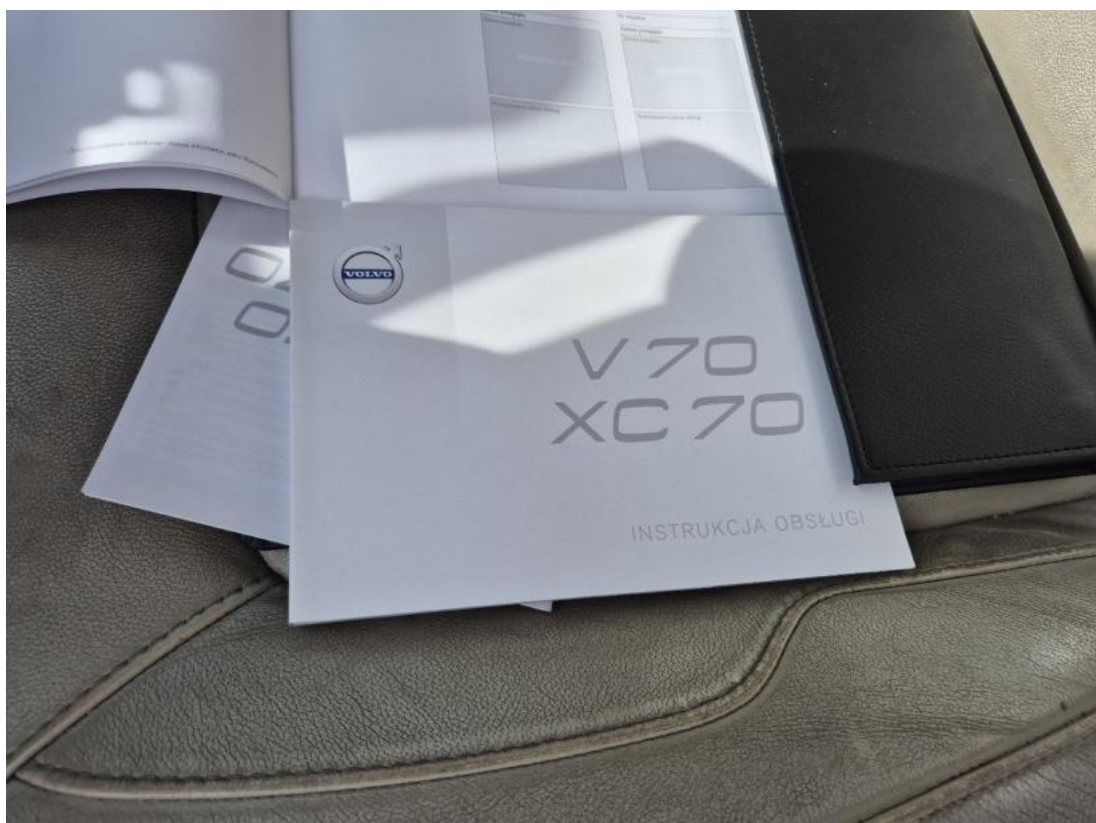

**Fot. 32**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 34**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 36**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 38**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 40**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak - Inne 1



**Fot. 42**

Łótnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 46**

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 54**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 56**


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

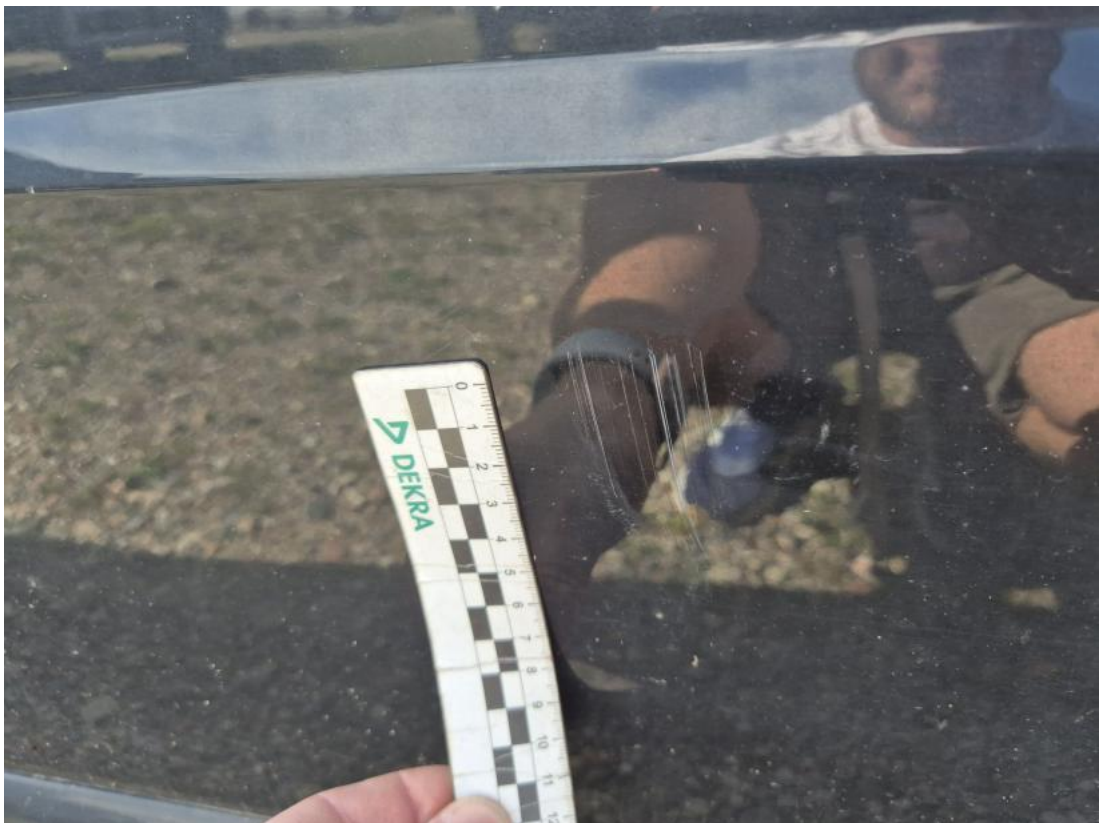

**Fot. 58**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 62**

Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 64**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Zagłówek praw. kanapy tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 66**

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Półka/roleta tylna - Inne 1