

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002118229
Besichtigt am: 02.10.2025 12:55
Berichts-Nr: 9149871
FIN: WVGZZZ5N7PW006399



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZI
Erstzulassungsdatum:	30.09.2022
Laufleistung:	72.736 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.170 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dachhimmel
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung hinten, Basis 1
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Dämpfung vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dekoreinlagen "Cross" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
8 Lautsprecher	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drehstromgenerator 180 A
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablagefächer in der Dachkonsole	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Allradantrieb 4MOTION	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektrische Luftzusatzheizung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Außen-Sound Standard	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	ergoActive Sitze vorn
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrprofilauswahl
Batterie 420A (70Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Bergabfahrassistent	Fertigungsablauf Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußgängererkennung
Cargo-Paket	

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbelichtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar

Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten dunkelrot

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Triebwerkunterschutz inkl. Steinschlagschutz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 18, Winterreifen 235/55 R 18 H
 Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 18, Winterreifen 235/55 R 18 H
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Lackieren
7	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Ersetzen
9	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
10	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Motorabschirmung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Markenemblem hinten	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Motoröl	Undichtigkeit	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N7PW006399

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja




Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

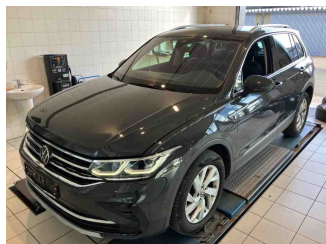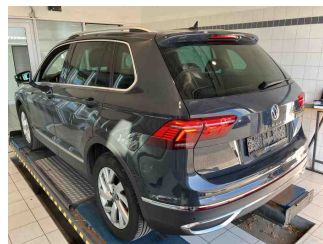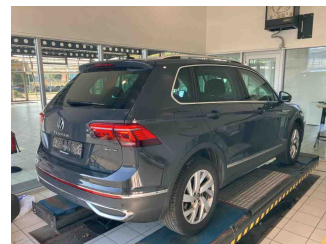Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug

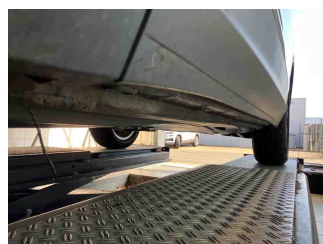


Seitenansicht - Schweller links

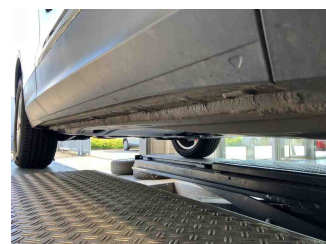


Seitenansicht - Schweller rechts

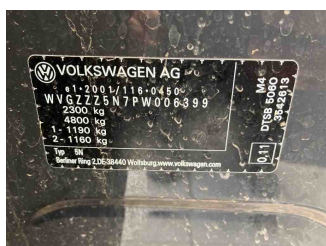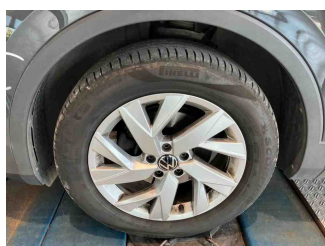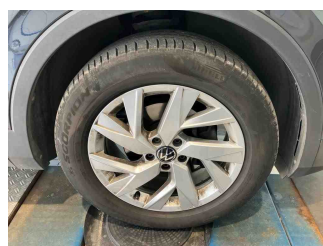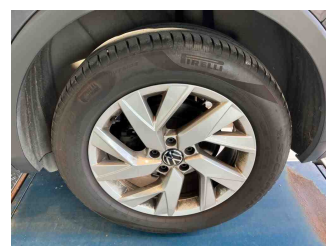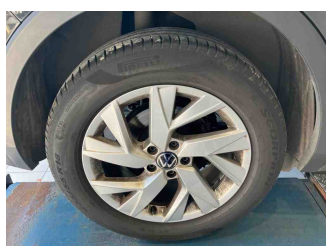Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1

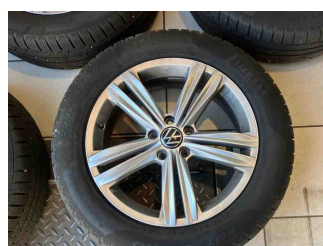

Räder - Rad beiliegend #2

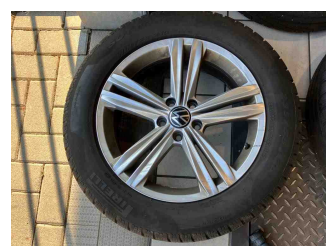

Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9149871
vom: 02.10.2025





Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

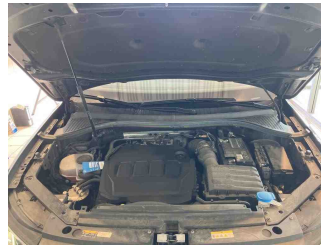


Fahrzeug - Motorraum offen

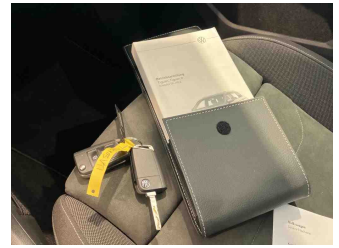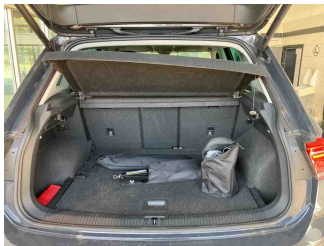Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

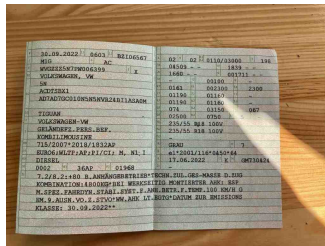


Fahrzeug - abgegebene ZB1

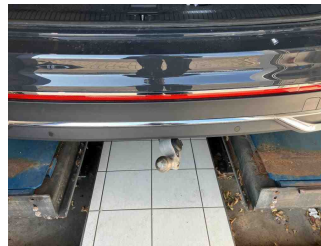


Equipment - Anhängerkupplung

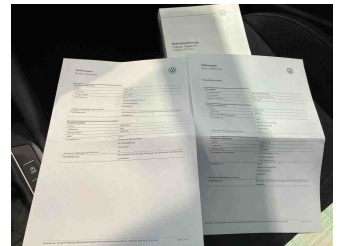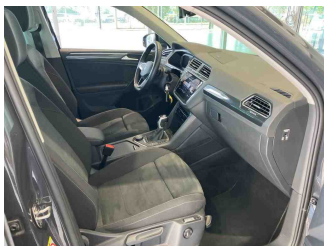Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

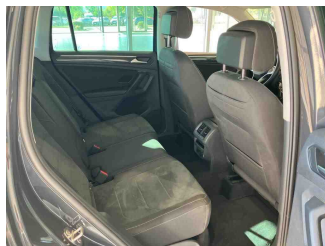

Innenraum - hinten

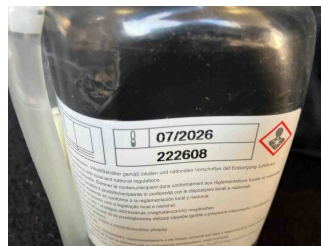Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN





1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Korrosion



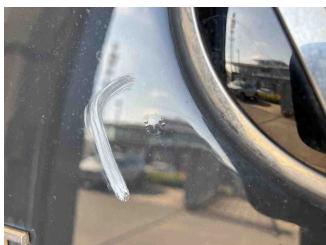


2 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

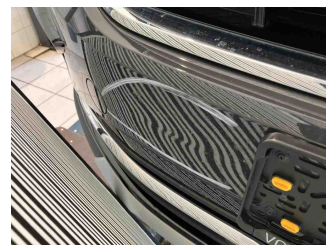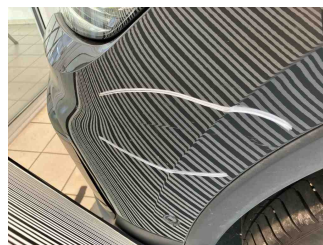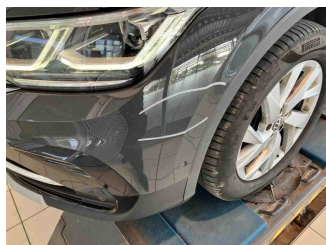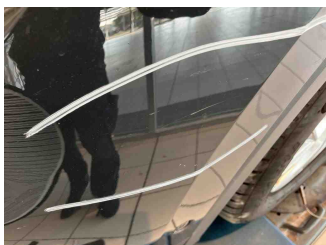





3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Lackieren

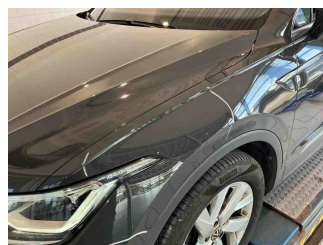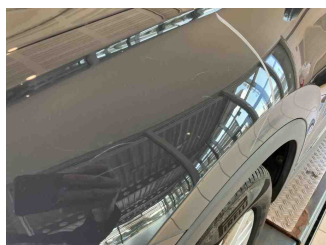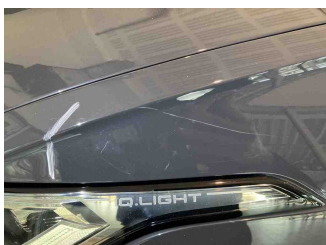


5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

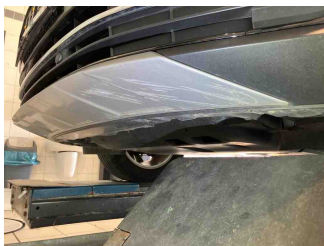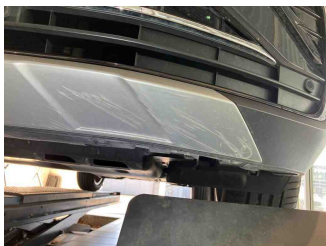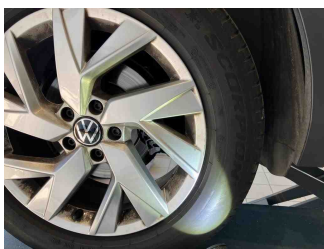
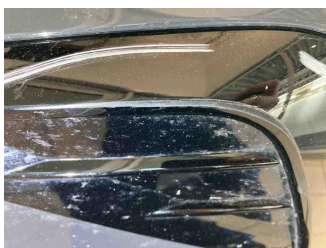


6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Lackieren**7 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung****8 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Ersetzen****9 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren**

Kommentar	ggf. Mehrkosten erforderlich
-----------	------------------------------

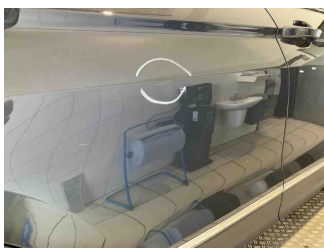
**10 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren**

Kommentar	ggf Mehrkosten erforderlich
-----------	-----------------------------

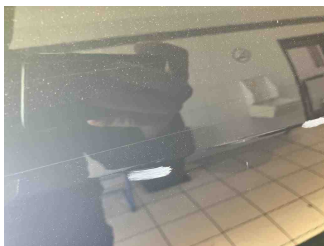
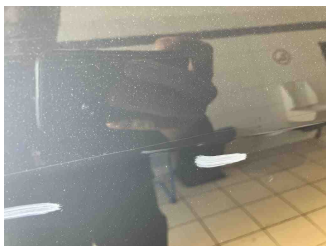


GEBRAUCHSSPUREN



1 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

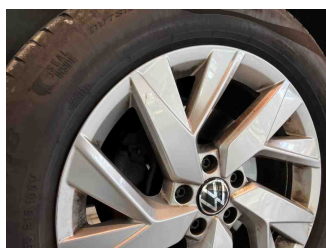



2 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

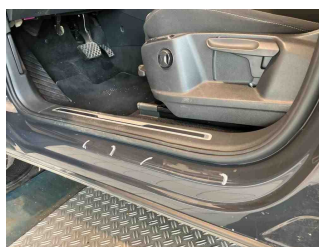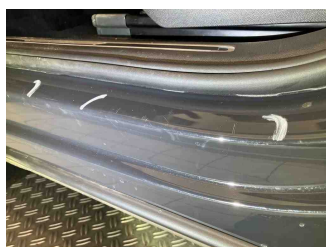





3 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

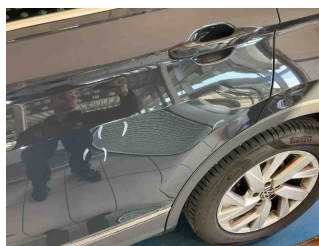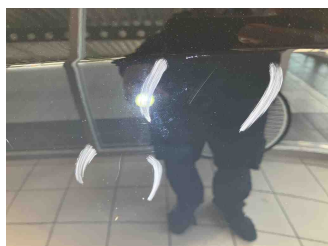

4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

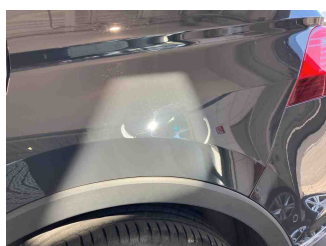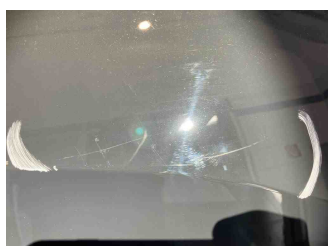

5 - Motorabschirmung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

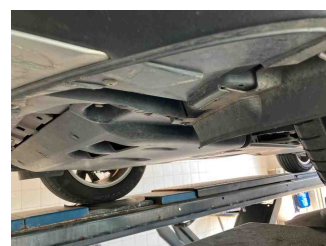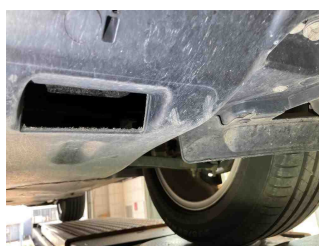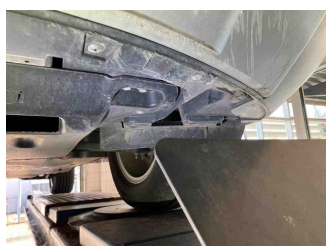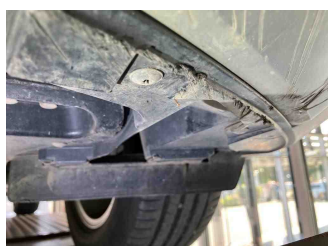

6 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Markenemblem hinten - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	zerkratzt
-----------	-----------



9 - Motoröl - Undichtigkeit - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	ggf nur reinigen und prüfen
-----------	-----------------------------

