

W0VZT8EG3J1175282

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	191.424 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	20 %
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG3J1175282	Leistung / Hubraum	125 kW / 1.956 ccm
Erstzulassung	16.07.2018	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	02/2025, 170.680 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (und Himmel) - Kratzer - kein Abzug
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (In Kürze) - fällig
5	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - instandsetzen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
7	2.Radsatz	1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
8	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
9	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
10	Fahrzeugdach	Dachreling rechts - Kratzer - Wertminderung
11	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Fehlstellung - instandsetzen
14	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
15	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug
16	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
2.Radsatz - 1 Leichtmetallfelge (Narbendeckel)



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 101W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	unterschiedliche Hersteller	Winterreifen	6mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R17 99M	Continental	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	191.424 km
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG3J1175282	Erstzulassung	16.07.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	92 µm
2	Dachholm links	90 µm
3	Dachholm rechts	102 µm
4	Heckklappe/-tür	82 µm
5	Kotflügel links	103 µm
6	Kotflügel rechts	102 µm
7	Motorhaube	93 µm
8	Schweller links	72 µm
9	Schweller rechts	66 µm
10	Seitenwand links	99 µm
11	Seitenwand rechts	101 µm
12	Tür hinten links	112 µm
13	Tür hinten rechts	119 µm
14	Tür vorne links	94 µm
15	Tür vorne rechts	107 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

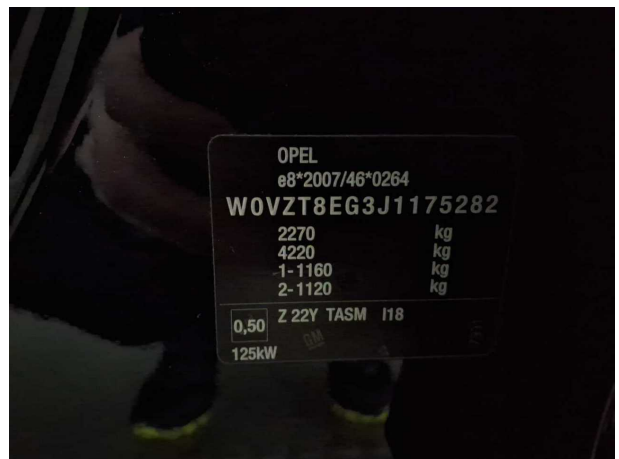


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

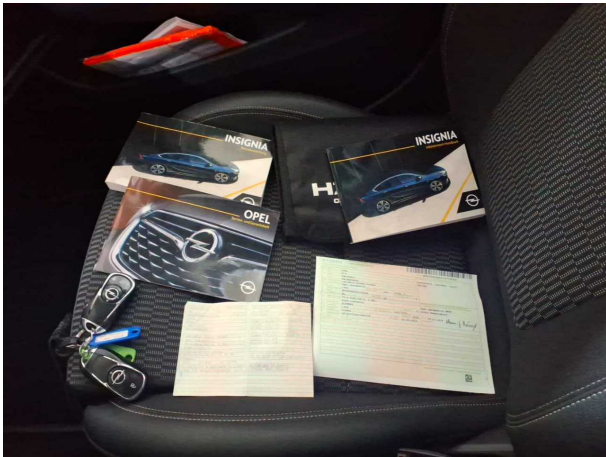


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

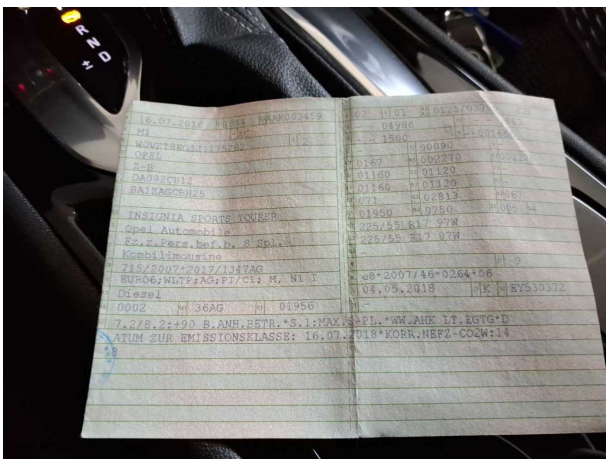


Abbildung 15: Dokumente

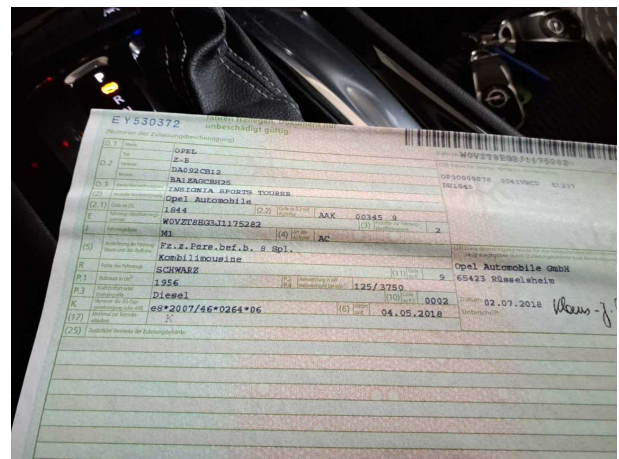


Abbildung 16: Dokumente

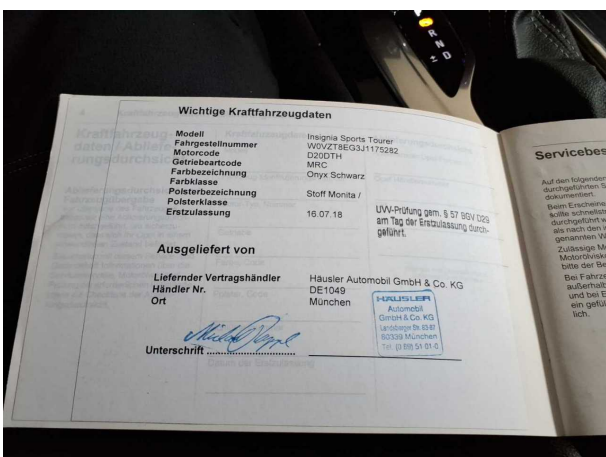


Abbildung 17: Dokumente

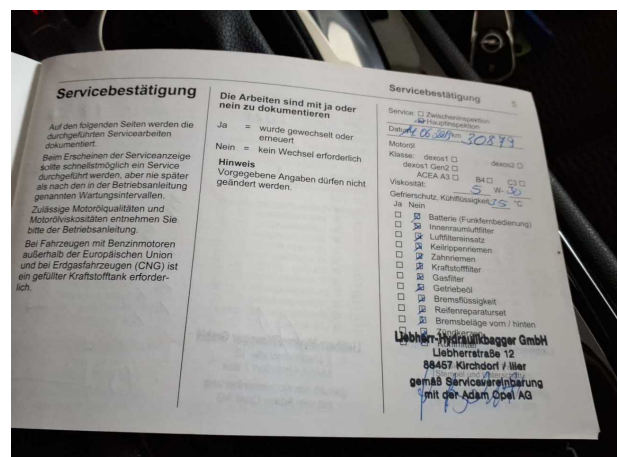


Abbildung 18: Dokumente

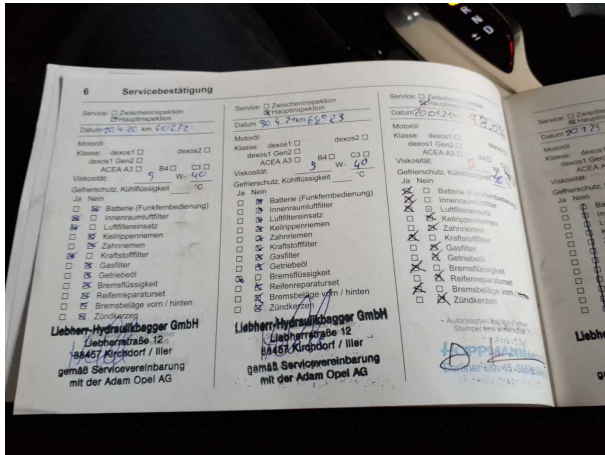


Abbildung 19: Dokumente

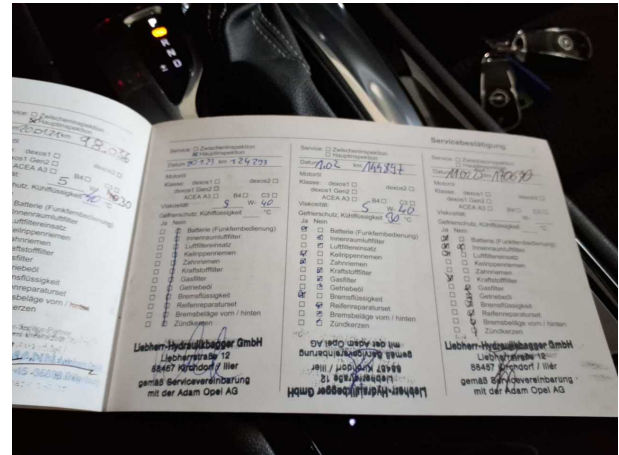


Abbildung 20: Dokumente

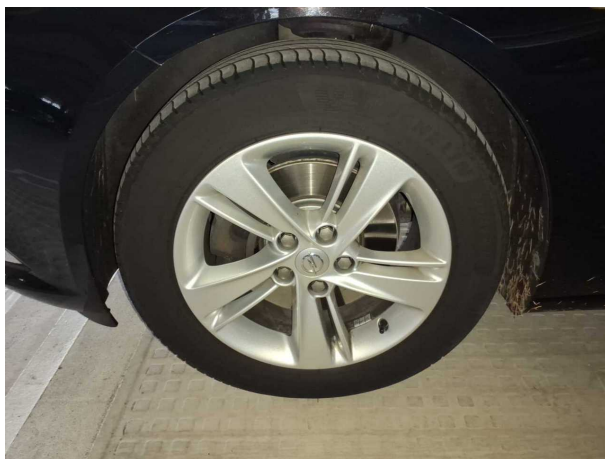


Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung

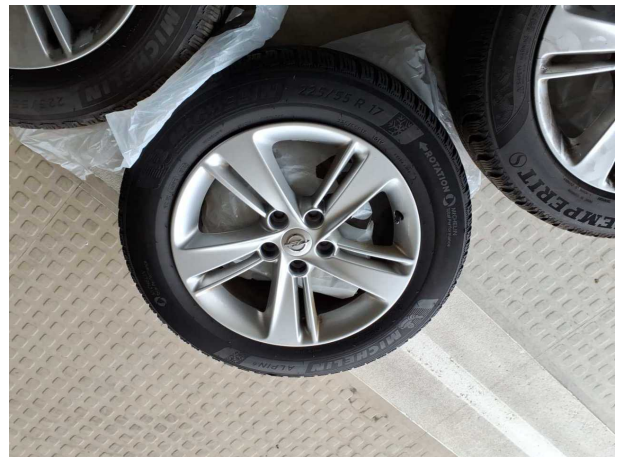


Abbildung 28: Zusatzbereifung

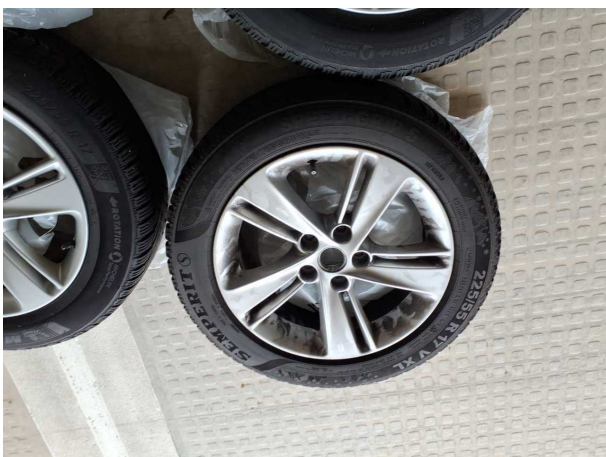


Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Sonstiges

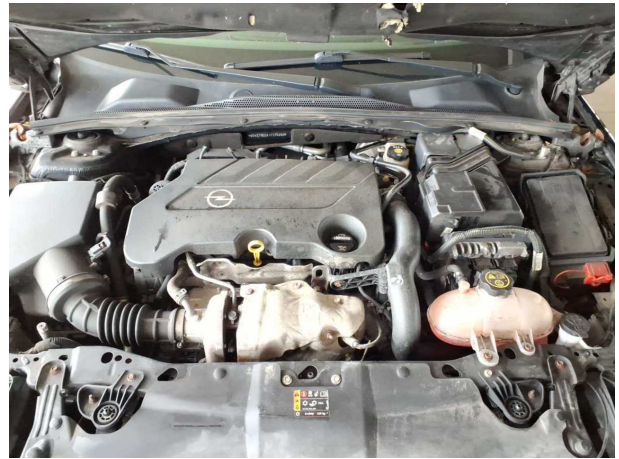


Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

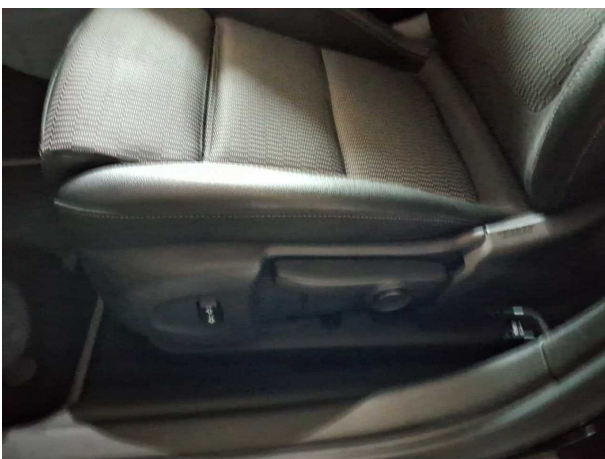


Abbildung 35: Sonstiges

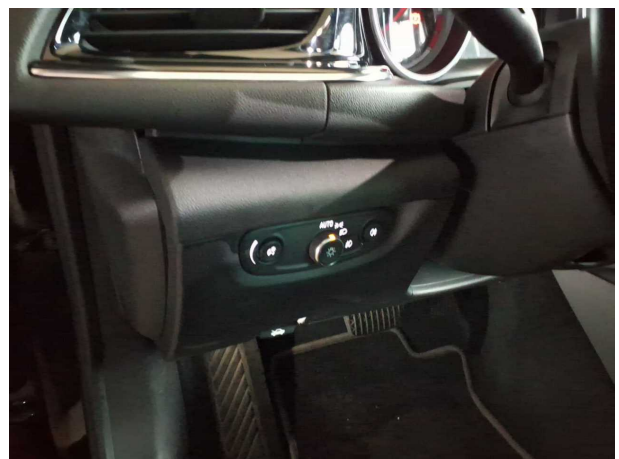


Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges

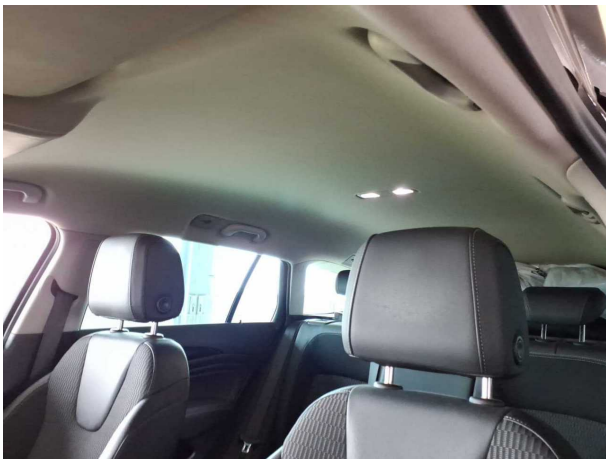


Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

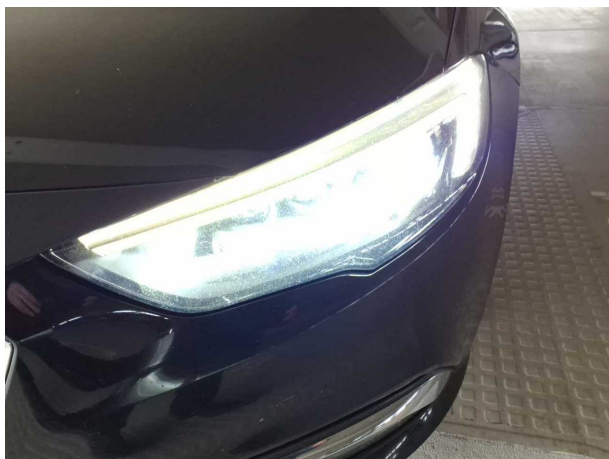


Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges

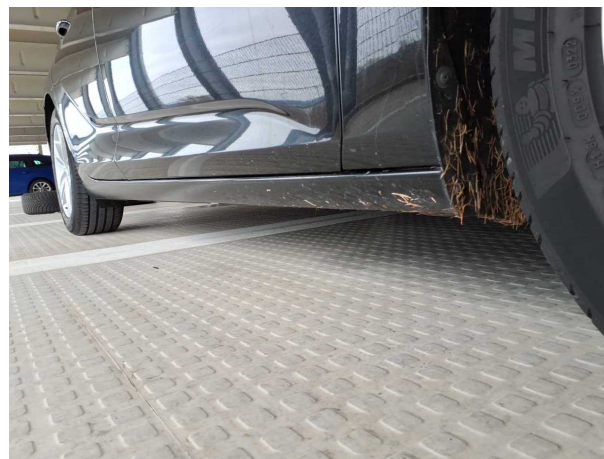


Abbildung 58: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #1: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair

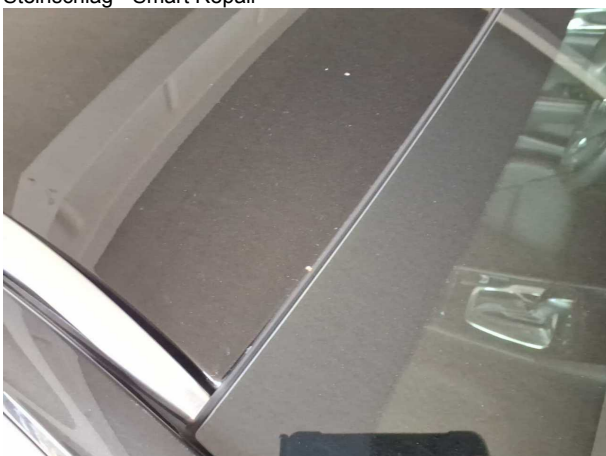

Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (und Himmel) - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und Himmel) - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und Himmel) - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und Himmel) - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und Himmel) - Kratzer - kein Abzug

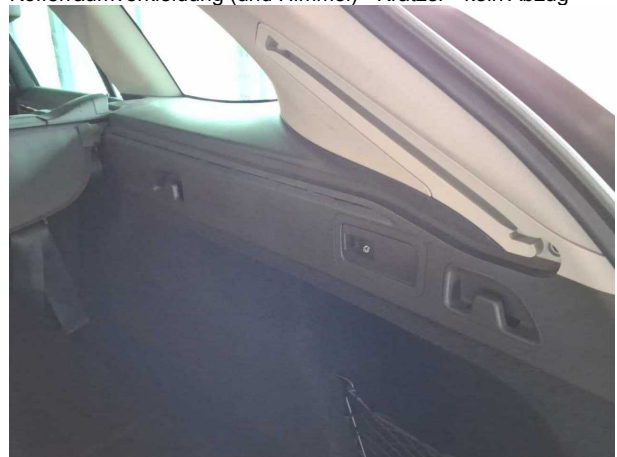

Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und Himmel) - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und Himmel) - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (In Kürze) - fällig



Beschädigung #5: Tür vorn links: Fangband / Feststeller - Geräusch - instandsetzen




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern

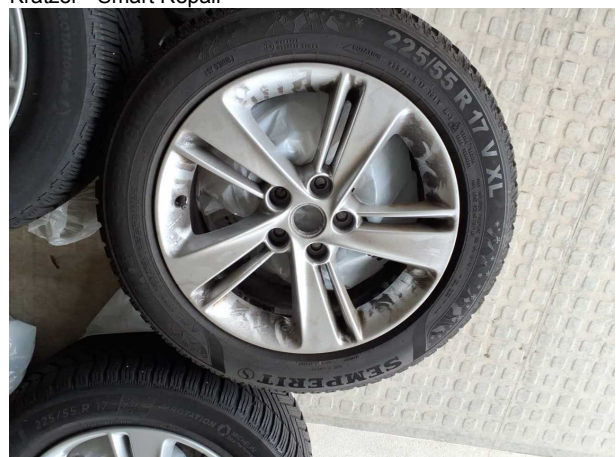


Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug

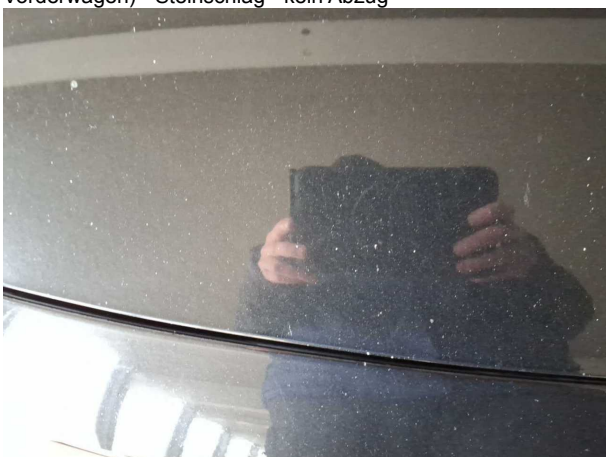


Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug

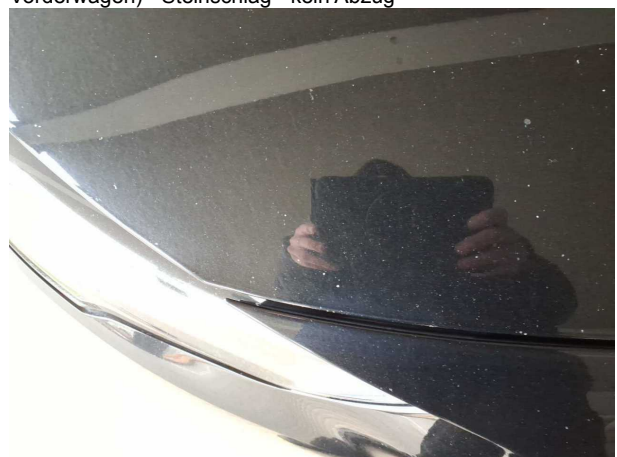


Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug

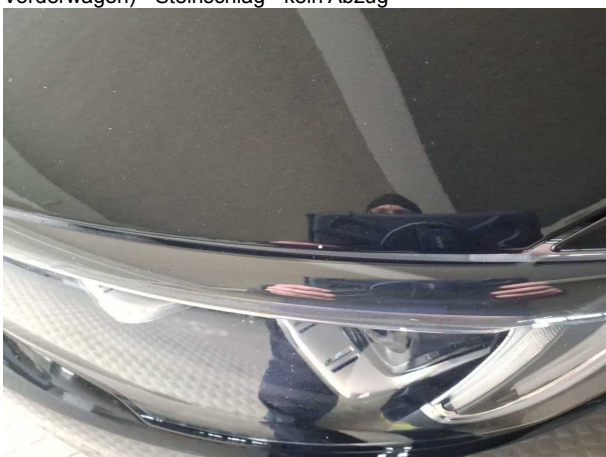

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dachreling rechts - Krat... - Wertminderung



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dachreling rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

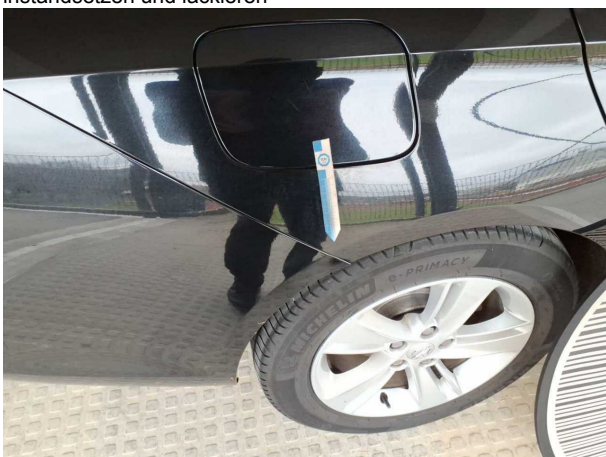

Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - instandsetzen



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - instandsetzen



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - instandsetzen



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #15: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #15: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

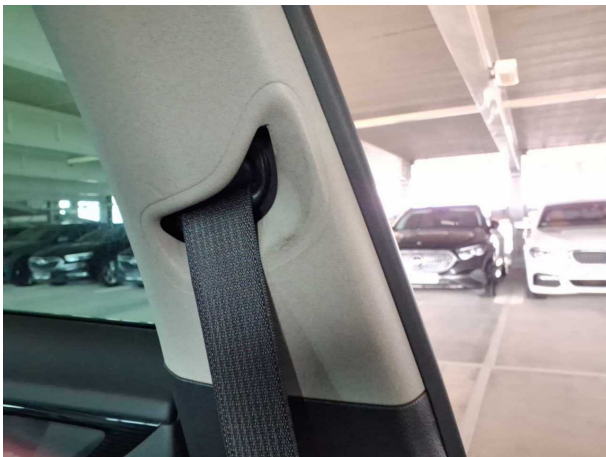

Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

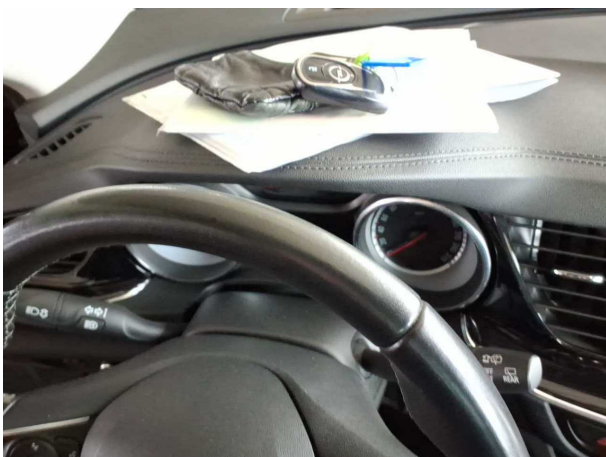

Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug