

W0VZT8EG8J1061472

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 188.802 km |
| Hersteller | Opel | Restlauf bis Service | 15 % |
| Typ/Modell | INSIGNIA SPORTS TOURER | HU (Abgelesen aus ZBI) | 10/2026 |
| Fahrgestellnummer | W0VZT8EG8J1061472 | Leistung / Hubraum | 125 kW / 1.956 ccm |
| Erstzulassung | 30.10.2017 | Polster/Farbe | Stoff/Leder Kombination / Schwarz |
| Letzte Wartung | 01/2025, 174.836 km | Lackierung | Schwarz |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Automatik |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | Motor | Keilriemen / Flachriemen - Geräusch - Diagnose durchführen |
| 2 | Verkleidungen/Abdeckungen | Kofferraumverkleidung (und verschmutzt) - verkratzt / verschürft - kein Abzug |
| 3 | Sonstiges | Inspektion/Wartung - fällig - durchführen |
| 4 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair |
| 5 | 2.Radsatz | 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 6 | Motorhaube | Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug |
| 7 | Verglasung | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug |
| 8 | Stoßfänger vorn | Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug |
| 9 | Außenspiegel rechts | Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren |
| 10 | Tür vorn rechts | Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren |
| 11 | Seitenwand rechts | Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair |
| 12 | Fahrzeugdach | Dachreling rechts - Kratzer - Wertminderung |
| 13 | Heckklappe/-tür | Heckspoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren |
| 14 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren |
| 15 | Außenspiegel links | Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren |
| 16 | Tür hinten links | Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren |
| 17 | Tür vorn links | Türkante - Kratzer - kein Abzug |
| 18 | Interieur | Innenraum - Kratzer - kein Abzug |
| 19 | Fahrzeugdach | Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------|--|
| 1 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug |



Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

| Nr. | Vorschaden |
|-----|---|
| 1 | Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden |

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|-----|---|
| 1 | Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden |
| 2 | Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden |
| 3 | Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden |

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/55 R17 97W | Michelin | Sommerreifen | 3mm - 3mm | i.O. | |
| 2 | 225/55 R17 97W | Michelin | Sommerreifen | 4mm - 4mm | i.O. | |

Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/55 R17 101V | Michelin | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |
| 2 | 225/55 R17 101V | Michelin | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |

Ersatz

| Typ | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|--------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Notrad | 125/70 R17 98M | Maxxis | Sommerreifen | 4 | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Hersteller | Opel | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Typ/Modell | INSIGNIA SPORTS TOURER | Laufleistung (abgelesen) | 188.802 km |
| Fahrgestellnummer | W0VZT8EG8J1061472 | Erstzulassung | 30.10.2017 |

Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Dach | 167 µm |
| 2 | Dachholm links | 144 µm |
| 3 | Dachholm rechts | 171 µm |
| 4 | Heckklappe/-tür | 131 µm |
| 5 | Kotflügel links | 168 µm |
| 6 | Kotflügel rechts | 159 µm |
| 7 | Motorhaube | 165 µm |
| 8 | Schweller links | 97 µm |
| 9 | Schweller rechts | 79 µm |
| 10 | Seitenwand links | 226 µm |
| 11 | Seitenwand rechts | 157 µm |
| 12 | Tür hinten links | 370 µm |
| 13 | Tür hinten rechts | 179 µm |
| 14 | Tür vorne links | 253 µm |
| 15 | Tür vorne rechts | 161 µm |

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

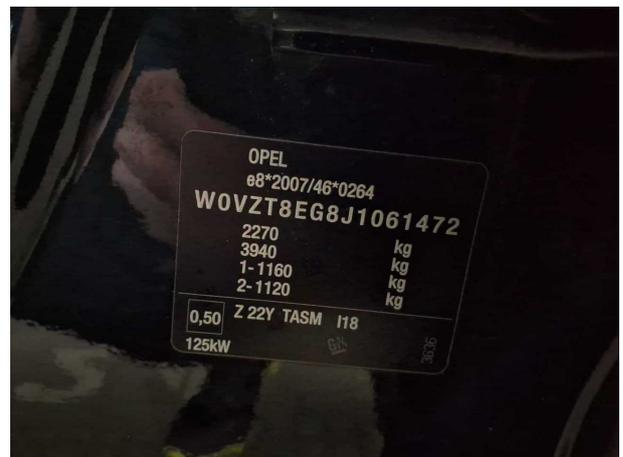


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

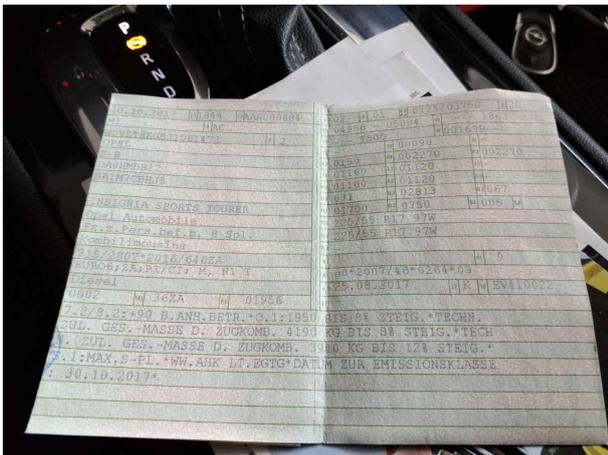


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente

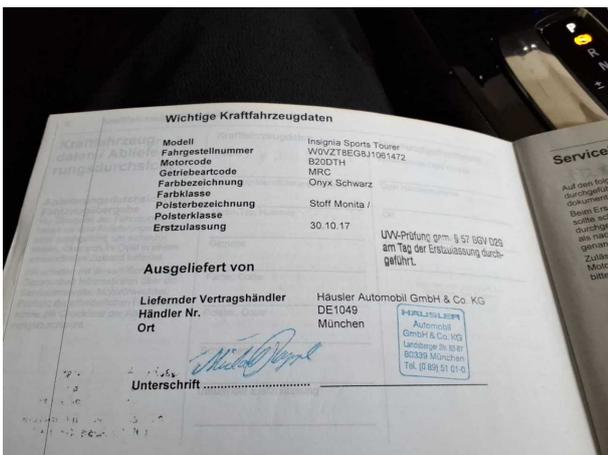


Abbildung 17: Dokumente

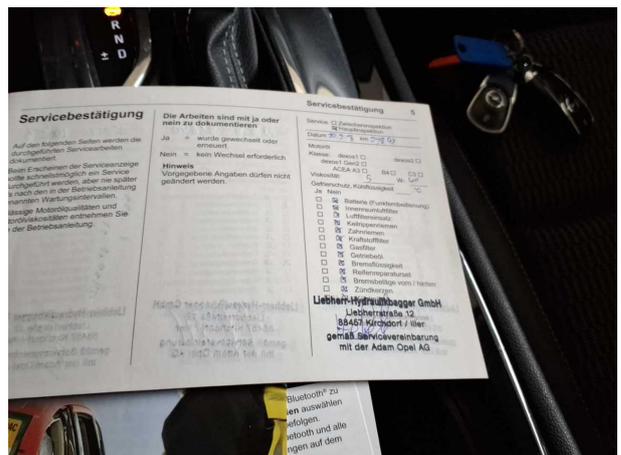


Abbildung 18: Dokumente

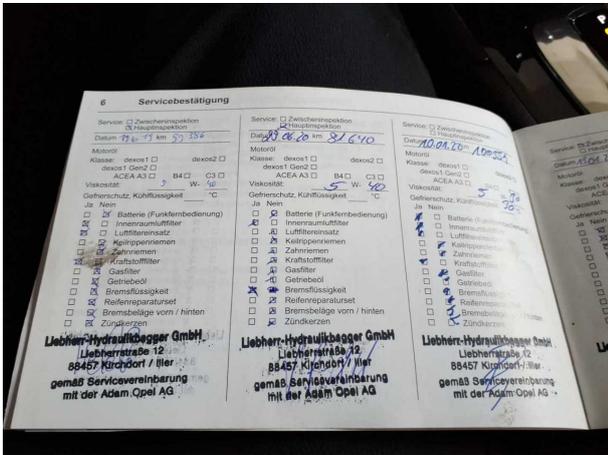


Abbildung 19: Dokumente

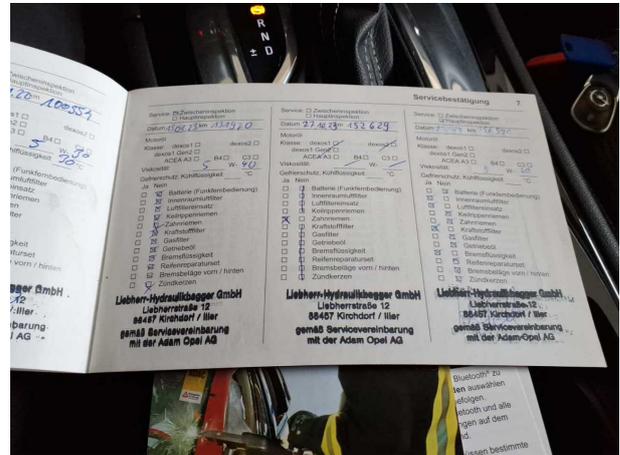


Abbildung 20: Dokumente

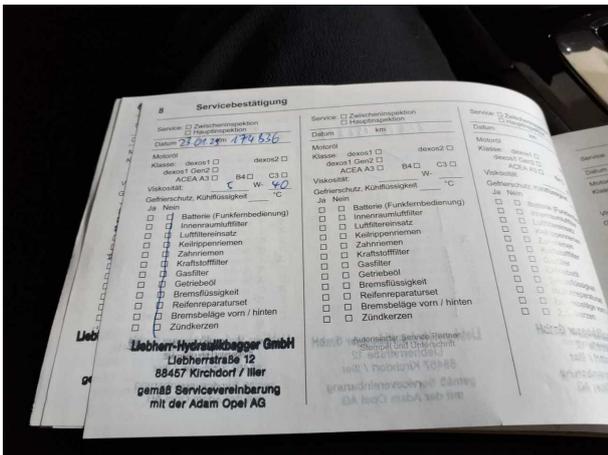


Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Zusatzbereifung



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

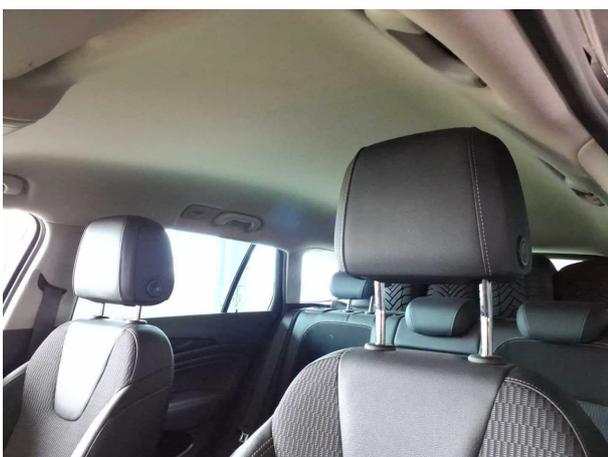


Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges

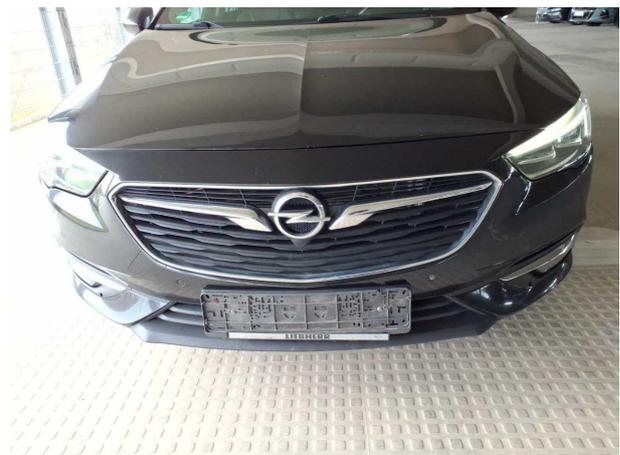


Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges

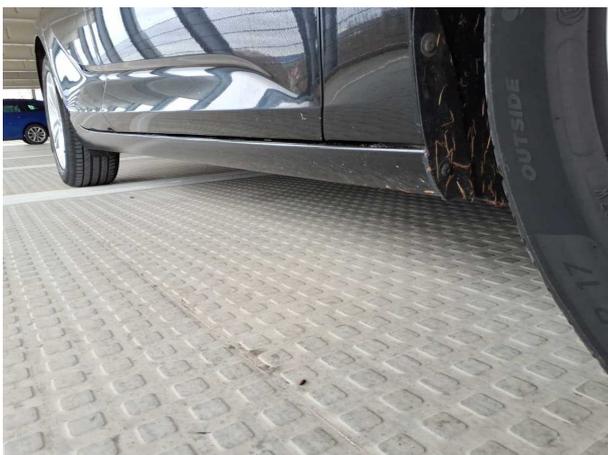


Abbildung 59: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und verschmutzt) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und verschmutzt) - verkratzt / versch...



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und verschmutzt) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und verschmutzt) - verkratzt / versch...



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und verschmutzt) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und verschmutzt) - verkratzt / versch...



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (und verschmutzt) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #9: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

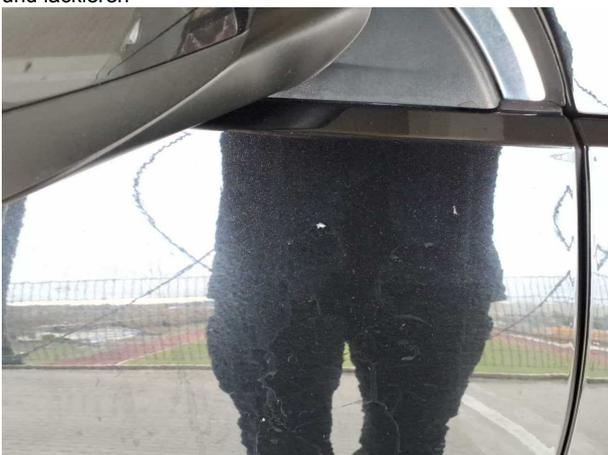

Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #12: Fahrzeugdach: Dachreling rechts - Kratzer - Wertminderung

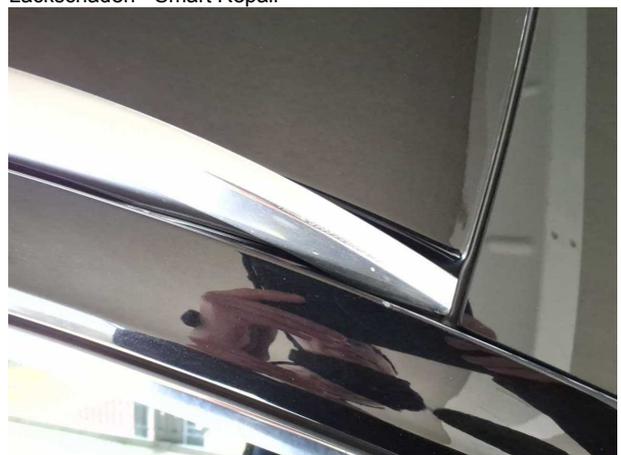

Beschädigung #12: Fahrzeugdach: Dachreling rechts - Krat... - Wertminderung



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #15: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

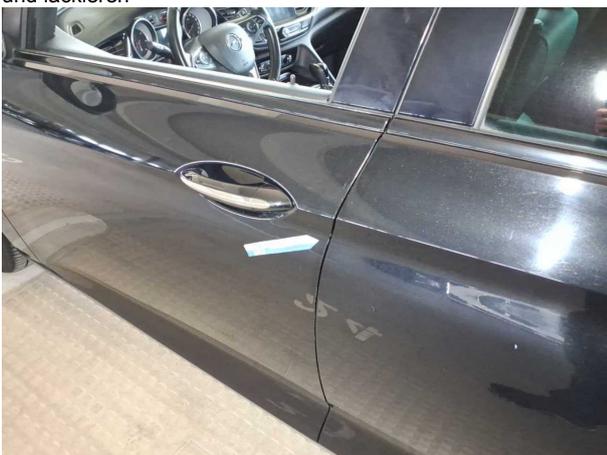

Beschädigung #17: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #17: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

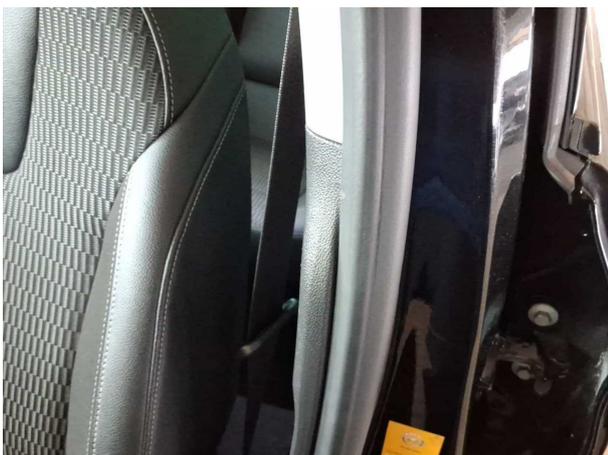

Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos

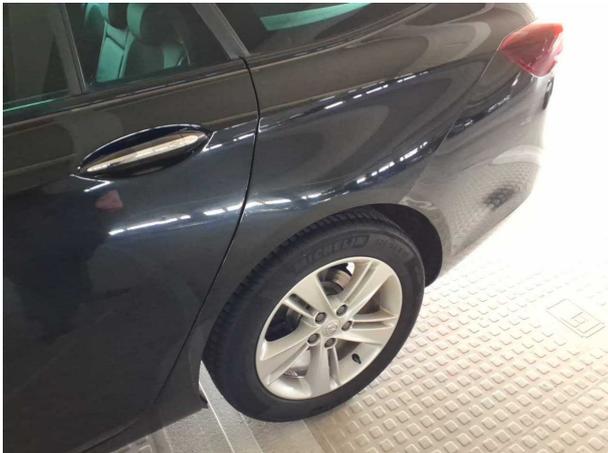

Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Tür hinten links



Nachlackierung 2: Tür hinten links



Nachlackierung 3: Tür vorne links



Nachlackierung 3: Tür vorne links