Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: Protokollnummer:

25.11.2025 42649769





# VF1KCTEEF35877046

# Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Zugang
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	79.028 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	KANGOO	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2025
Fahrgestellnummer	VF1KCTEEF35877046	Leistung / Hubraum	50 kW / 1.461 ccm
Erstzulassung	19.05.2006	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

### Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	
2	Multimediasystem	Radio - fehlt - erneuern	
3	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Airbagkontrollleuchte, Folgekosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen	
4	Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern	
5	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - erneuern	
6	Karosserie	Stirnwandverkleidung - beschädigt - erneuern	
7	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren	
8	Blinkleuchte	Blinkleuchte seitlich (Links) - undicht - erneuern	
9	Motorhaube	Motorhaube (Mit Rostbildung) - Kratzer - instandsetzen und lackieren	
10	Fahrzeugdach	Dach (Mit Rostbildung) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren	
11	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren	
12	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn rechts - Kratzer - erneuern	
13	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (Mit Rostbildung) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
14	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren	
15	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
16	Sitz hinten	Rücksitz - verschmutzt - reinigen	
17	Karosserie	B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
18	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	
19	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Mit Rostbildung, inkl Leiste) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren	
20	Seitenwand rechts	Seitenwand (Mit Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren	
21	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
22	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
23	Karosserie	B-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 25.11.2025 Protokollnummer: 42649769



### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung		
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

### **Fehlteile**

Fehlteil	Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
Unterlagen - Serviceheft	Unterlagen - Serviceheft

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	
Keine	e feststellbar	

# Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	175/65 R14 82T	Barum	Ganzjahresreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.
2	175/65 R14 82T	Vredestein	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 25.11.2025 **Protokollnummer:** 42649769



# Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	bedingt: Zugang
Typ/Modell	KANGOO	Laufleistung (abgelesen)	79.028 km
Fahrgestellnummer	VF1KCTEEF35877046	Erstzulassung	19.05.2006

#### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

#### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

#### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeit unzureichend.

#### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 25.11.2025 Protokollnummer: 42649769



# Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 6: Innenraum vorne

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen





Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 11: FIN



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 12: Entertainment

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen



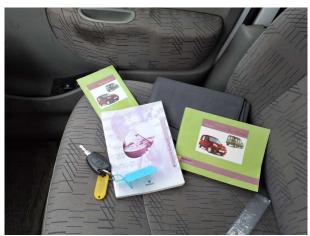


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges

Besichtigungsdatum: 25.11.2025 **Protokollnummer:** 42649769



# Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Airbagkontrollleuchte, Folgekosten möglich) - leuchtet - Diagnose



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Multimediasystem: Radio - fehlt - erneuern



Beschädigung #4: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen



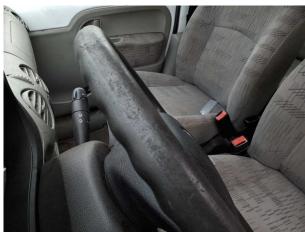

Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern



**Beschädigung #6:** Karosserie: Stirnwandverkleidung - beschädi... erneuern



**Beschädigung #7:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Stirnwandverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #7:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #8: Blinkleuchte: Blinkleuchte seitlich (Links) - undicht - erneuern



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (Mit Rostbildung) Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (Mit Rostbildung) -Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Blinkleuchte: Blinkleuchte seitlich (Links) - undicht - erneuern



**Beschädigung #9:** Motorhaube: Motorhaube (Mit Rostbildung) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (Mit Rostbildung) - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (Mit Rostbildung) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Fahrzeugdach: Dach (Mit Rostbildung) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach (Mit Rostbildung) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -Kratzer - lackieren

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #12: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts -



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Mit Rostbildung) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Mit Rostbildung) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Mit Rostbildung) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Mit Rostbildung) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #14: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #15:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe -Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt reinigen



Beschädigung #17: Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #17: Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Mit Rostbildung, inkl Leiste) - Lackmangel - instandsetzen und



Beschädigung #17: Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Mit Rostbildung, inkl Leiste) - Lackmangel - instandsetzen und

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Mit Rostbildung, inkl Leiste) - Lackmangel - instandsetzen und



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Mit Rostbildung, inkl Leiste) - Lackmangel - instandsetzen und



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand (Mit Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Mit Rostbildung, inkl Leiste) - Lackmangel - instandsetzen und



**Beschädigung #20:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Mit Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen





Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #23:** Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren