

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85535/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145210	TOYOTA, Corolla Sedan 18-22, Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1798	98/72	automatyczna	71 183	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
PO9VL83	NMTBZ3BE30R101599		22-09-2021/2021	17-09-2026	czerwony/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 21-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmiernych, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszka w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Miękkie materiały wykończeniowe, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsufitka jasna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik przedni, regulowany, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz analogowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi

przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne w technologii projektorowej, Światła przeciwmgielne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, System nawigacji satelitarnej Toyota Touch 2 & Go.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 R16 91V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 R16 91V	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 R16 91V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 R16 91V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej; dodatkowy komplet opon zimowych; niska sprawność akumulatora;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	52119F2911	rysa/odprysk	0.5
2	Poszycie drzwi przednich L	6711202330	rysa/odprysk	0.5
3	Poszycie drzwi przednich R	6711102330	rysa/odprysk	0.5
4	Poszycie drzwi tylnych R	6711302300	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	1
5	Okladzina zderzaka tylnego	521590Z953	rysa/odprysk	1
6	Błotnik tylny R	6160102640	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapasowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K2		

2	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
3	Drzwi przednie, kompletne K R	III		
4	Drzwi tylne kompletne K R	III		
5	Błotnik tylny K R	III		
6	Zderzak tylny, kompletny k	K3		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1




Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4

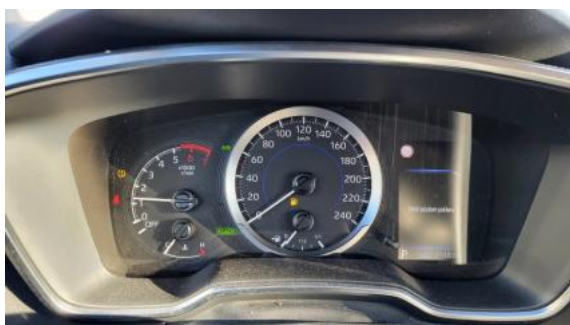

Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10




Fot. 11



Fot. 12




Fot. 13

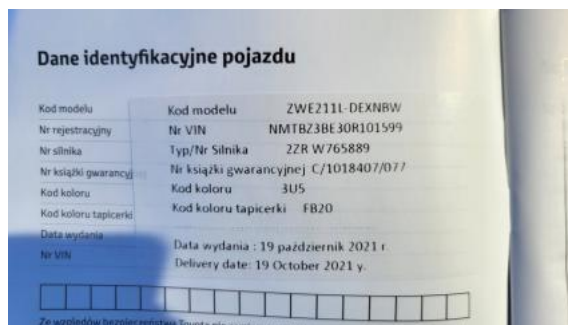

Fot. 14



Fot. 15

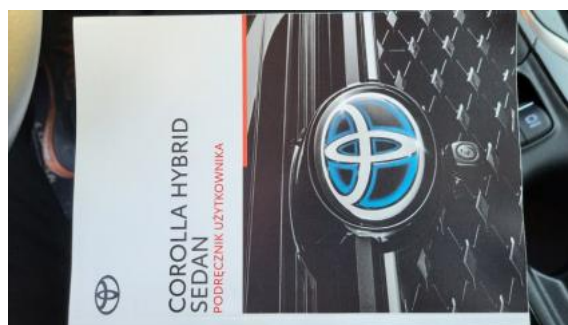

Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19

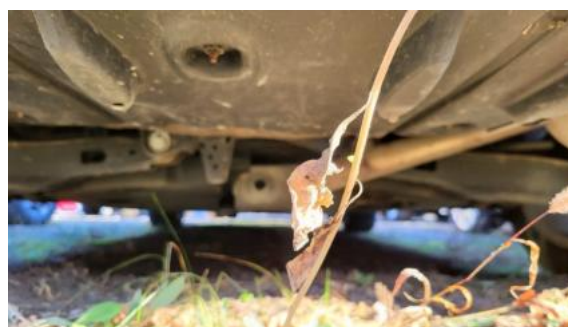

Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26

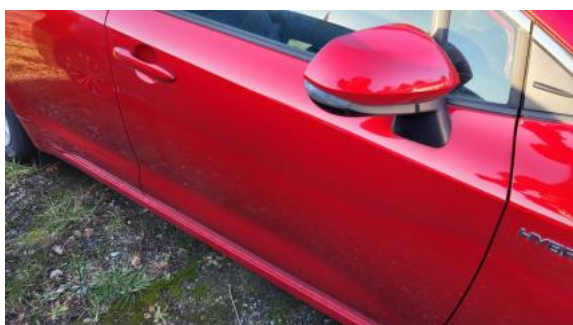

Fot. 27



Fot. 28




Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31

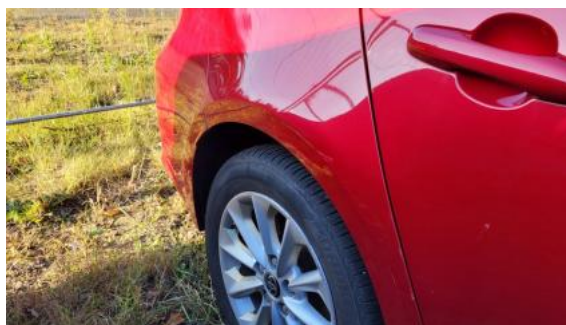

Fot. 32


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34

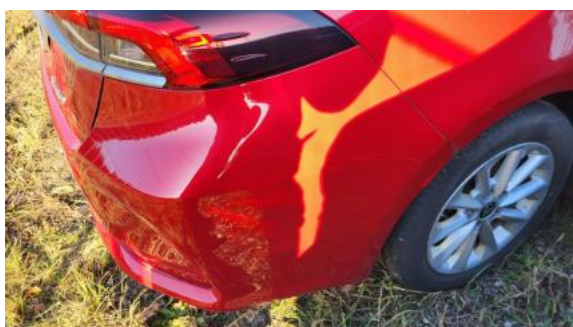

Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40