

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/85663/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Sławomir Woszczyk
SIXT
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Rafał Stróżyk (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Wycena wartości pojazdu sprzedaż

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu, Opis stanu technicznego/Kosztorys naprawy
Kod ekspertyzy	SIXT-PZP(E)/RT/WPO(Z)+WPO(S)-1, KN, OST
Nr zlecenia DEKRA	SIXT/CEN/85663/25/11/05
Data zlecenia	05-11-2025
Zleceniodawca	Sławomir Woszczyk SIXT ul. Arabska 9 03-977 Warszawa
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	DACIA
Model	Sandero 21-
Typ/wersja	Sandero 1.0 TCe Expression LPG
Nr rejestracyjny	WE2AS21
VIN	UU1DJF00771190674
Data oględzin	2025-11-27
Miejsce oględzin	DOLNOŚLĄSKIE, 54-530 Wrocław, Sixt rent a car Wrocław Lotnisko Wrocław, ul. Graniczna 190 (Parking „B”) 190
Zestawienie wyników	
Wartość obiektu brutto (sprzedaż)²	44 900 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0155803
Producent	DACIA
Model	Sandero 21-
Typ/wersja	Sandero 1.0 TCe Expression LPG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1134
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1602
Rozstaw osi 1/2	2604
Rodzaj silnika	G
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	999
Moc silnika [KM/kW]	100/74
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	WE2AS21
VIN	UU1DJF00771190674
Data 1. rejestracji	17-11-2023
Data 1. rej. w Polsce	17-11-2023
Data nast. bad. techn.	13-11-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	88 862 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMO, WINTERCRAFT	185/65 15 88T	7,0 mm
	lewe	KUMO, WINTERCRAFT	185/65 15 88T	6,0 mm
tylna	prawe	KUMO, WINTERCRAFT	185/65 15 88T	7,0 mm
	lewe	KUMO, WINTERCRAFT	185/65 15 88T	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 27. Lusterka boczne w kolorze szary megalith |
| 2. Aktywny system wspomagania hamowania AEBS | 28. Lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc |
| 3. Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu | 29. Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli |
| 4. Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne | 30. Obrazowania nawiewów mat podwójnie chromowany mat |
| 5. Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi | 31. Osłona chłodnicy z jasnymi dekorami |
| 6. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 32. Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości |
| 7. ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę | 33. Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji |
| 8. El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy | 34. Poduszka powietrzna kierowcy |
| 9. Elektryczne podnoszenie szyb, tył | 35. Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe |
| 10. Felgi stalowe 15 Flexiwheel - wzór SORANE | 36. Regulator i ogranicznik prędkości |
| 11. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem | 37. System Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, 4 głośniki, ekran 8 cali |
| 12. Gniazdo 12V z przodu | 38. System kontroli ciśnienia w oponach, pośredni |
| 13. Gniazdo USB | 39. System wspomagania nagłego hamowania |
| 14. Gwarancja | 40. Tapicerka materiałowa |
| 15. Immobilizer | 41. Tkaninowe obicie deski rozdzielczej i podłokietników w przednich drzwiach |
| 16. Kierownica pokryta skórą ekologiczną | 42. Tryb ECO |
| 17. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 43. Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3 |
| 18. Klimatyzacja manualna | 44. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu |
| 19. Kluczyk z trzema przyciskami | 45. Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze matowego chromu |
| 20. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 46. Wskaźnik zmiany biegów |
| 21. Komputer pokładowy | 47. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 22. Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika | 48. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 23. Korek wlewu paliwa otwierany kluczykiem | 49. Zestaw wskaźników TFT 3,5" |
| 24. Lakier uni | 50. eCall - połączenie alarmowe |
| 25. Lampy mijania LED | 51. Światła do jazdy dziennej LED |
| 26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane z czujnikiem temperatury | 52. Światła przeciwmgielne |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Pakiet PARKING PLUS | [S] 1 020 zł |
| Kamera cofania | |
| System kontroli martwego pola | |
| System wspomagania parkowania przodem | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto) [S]² 49 100 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **[S] 1 465 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji **[S] 50 565 zł**

Przebieg

Korekta przebiegu **[S] -5 770 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu **[S] 44 795 zł**

W wyposażenie

Korekta wyposażenia **[S] 1 020 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia **[S] 45 815 zł**

Inne

Stan dbałości i uszkodzenia i braki (-4,00%) **[S] -1 792 zł**
Korekta na moc silnika (2,00%) **[S] 896 zł**

Łącznie inne **[S] -896 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych **[S] 44 919 zł**

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

44 900 zł (brutto/sprzedaż)²

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 28-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Rafał Stróżyk (NEW)
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[2] - Wartość obiektu (sprzedaż) - oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/34

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

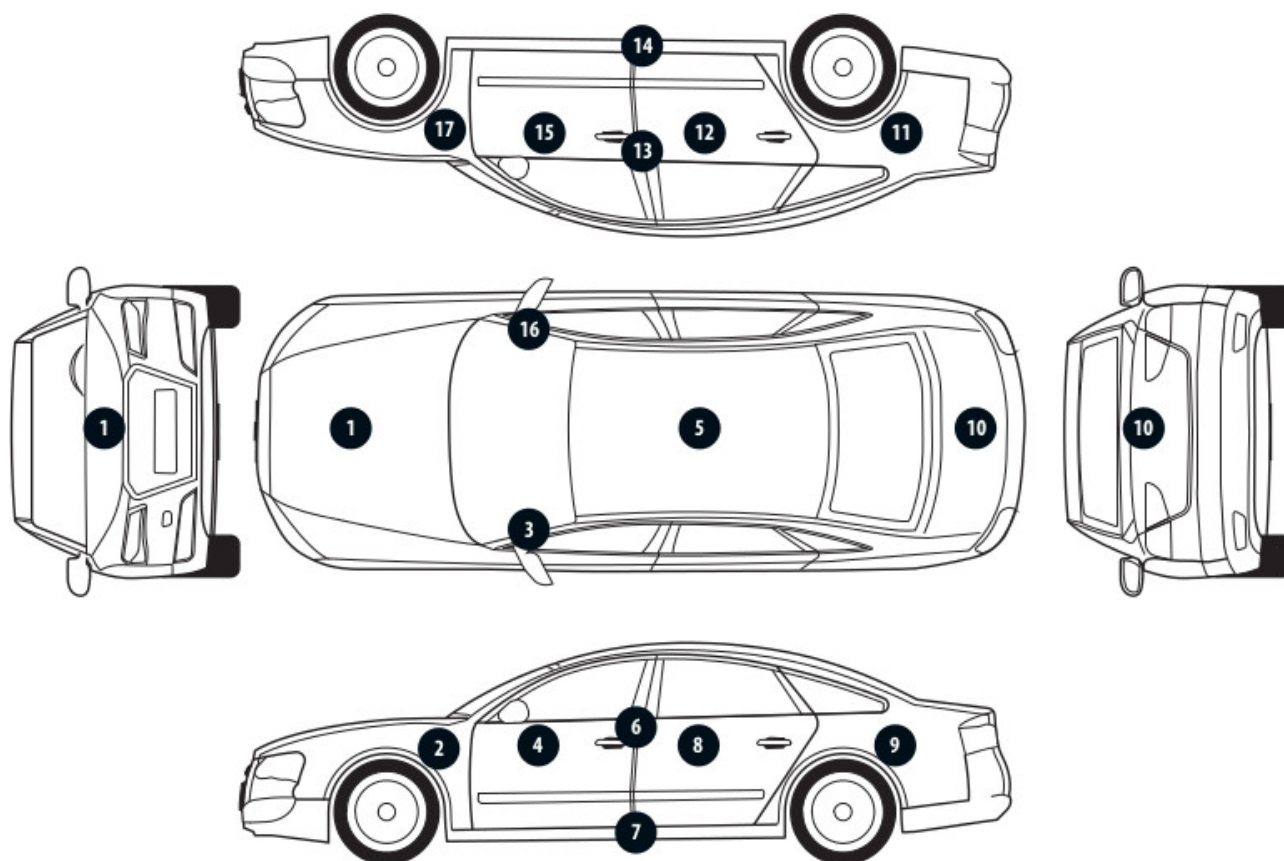

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

ALARM BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

klent dostarczył zapasowych kołpak na zamianę uszkodzonego , klient zobowiązał się dostarczyć do punktu sixt na lotnisku Wrocław drugi kluczyk od pojazdu którego nie miał przy sobie w miejscu zdania pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Bok lewy z przodu




Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny

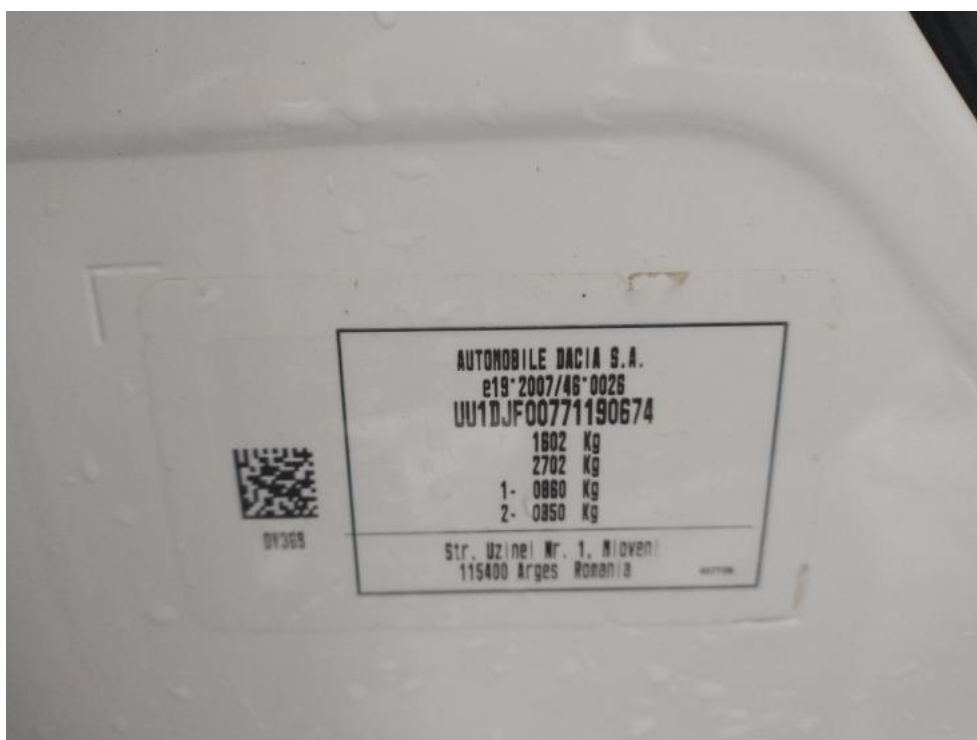

Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

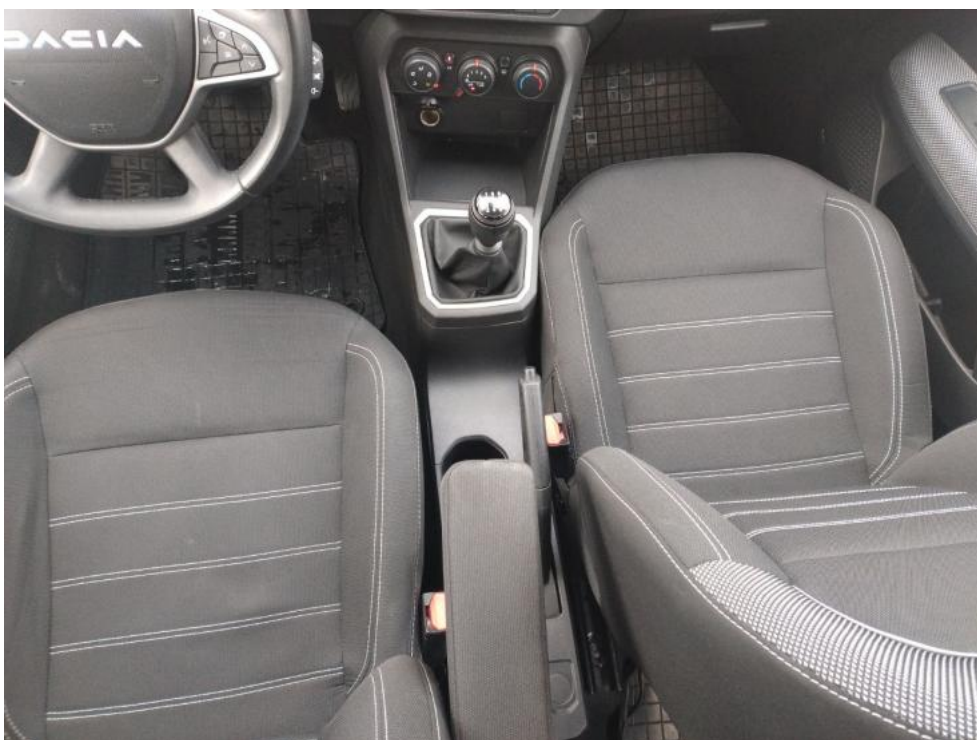

Fot. 21.
Tunel środkowy



Fot. 22.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Kierownica z lewej strony



Fot. 24.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Bagażnik



Fot. 26.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27.
Spód pojazdu przód




Fot. 28.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

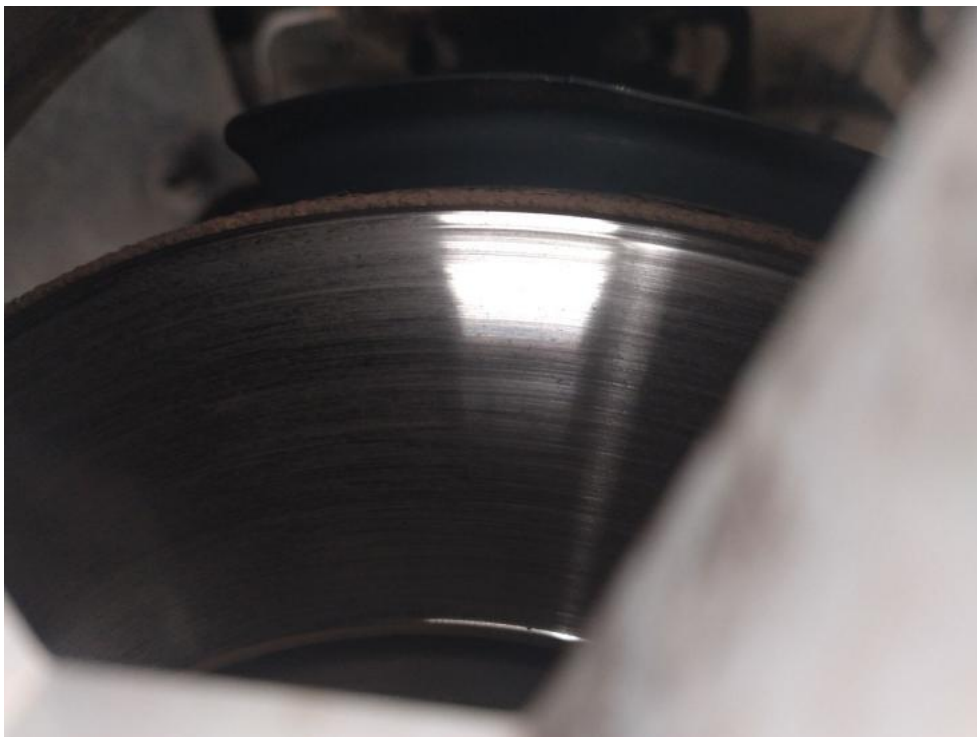

Fot. 29.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

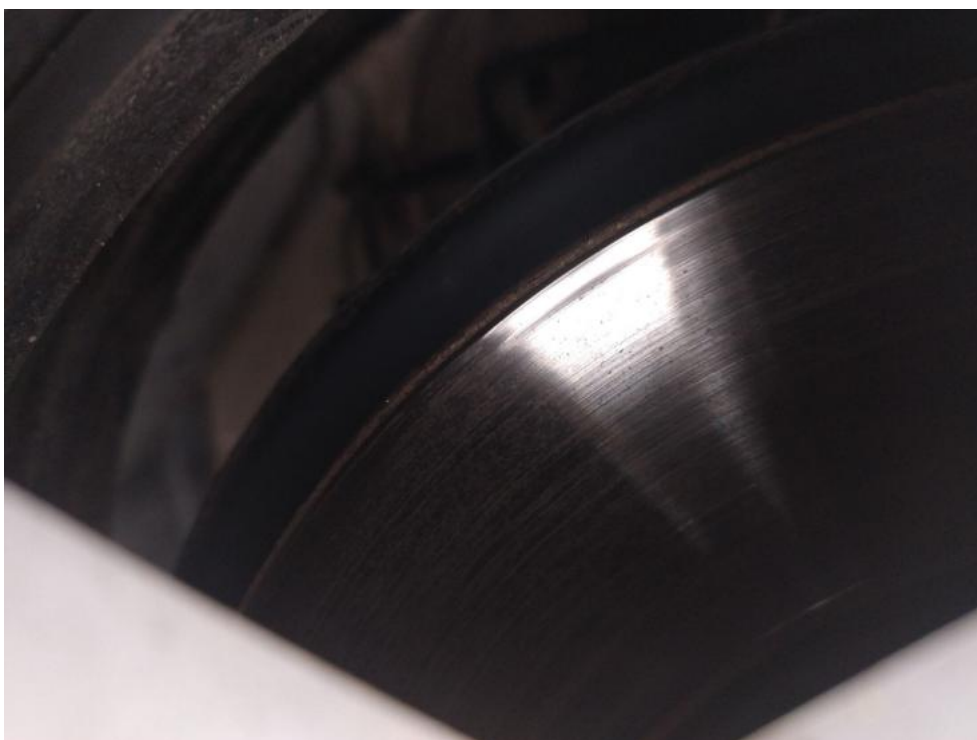

Fot. 30.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32.


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Dowód rej. Str. 1

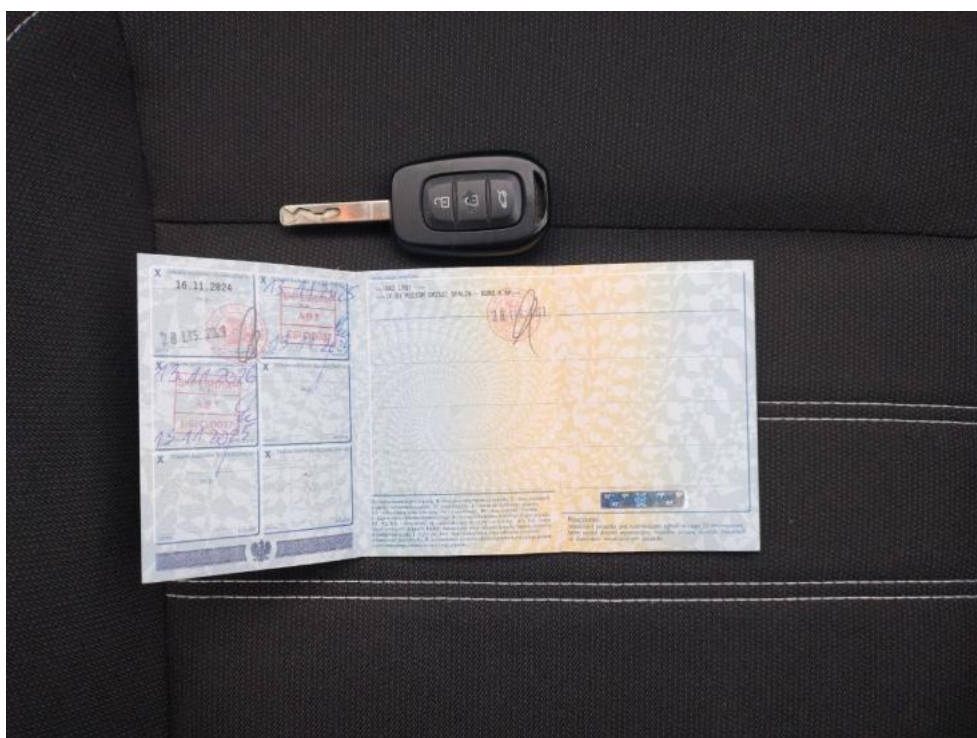

Fot. 34.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

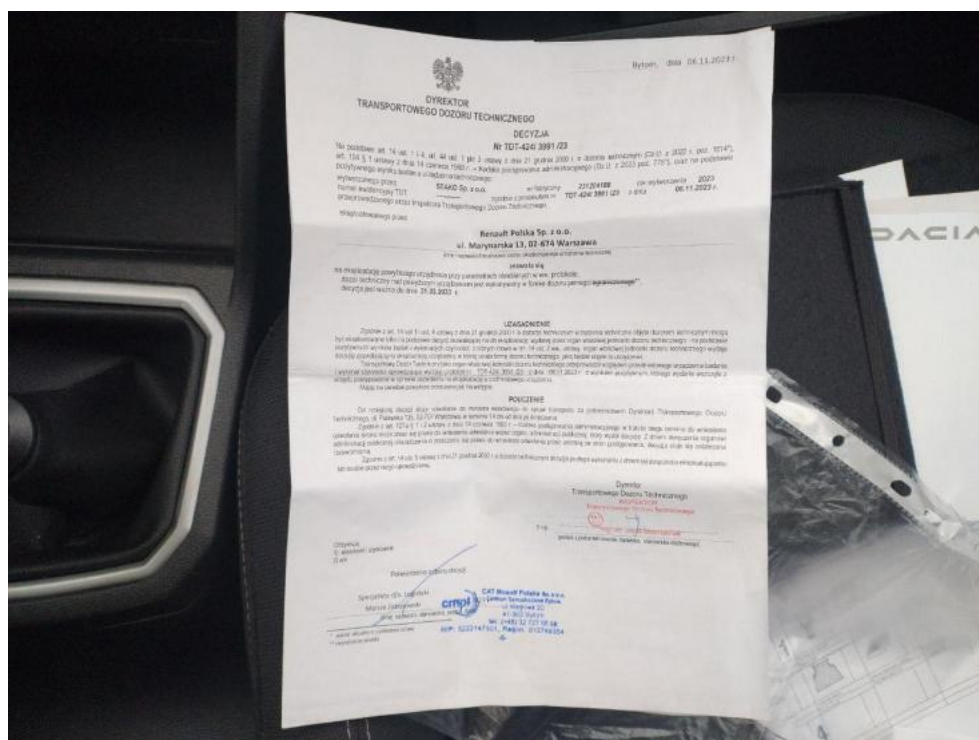

Fot. 35.
Dokumentacja instalacji gazowej



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła




Fot. 38.
dodatkowy kołpak koła na podmianę uszkodzonego

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

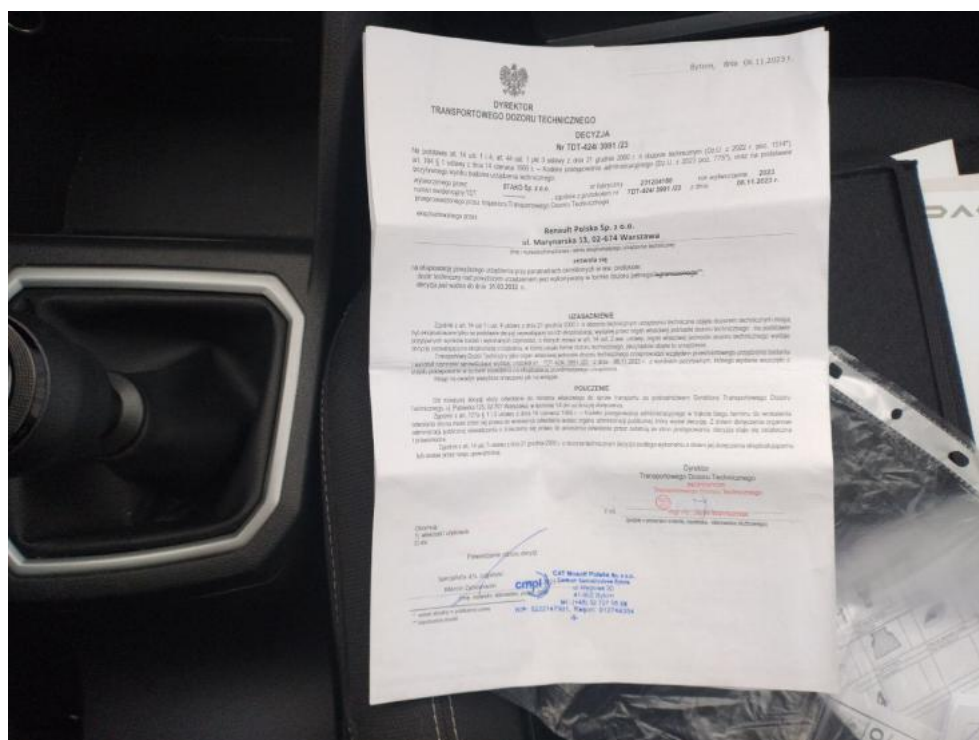

Fot. 39.
gaz

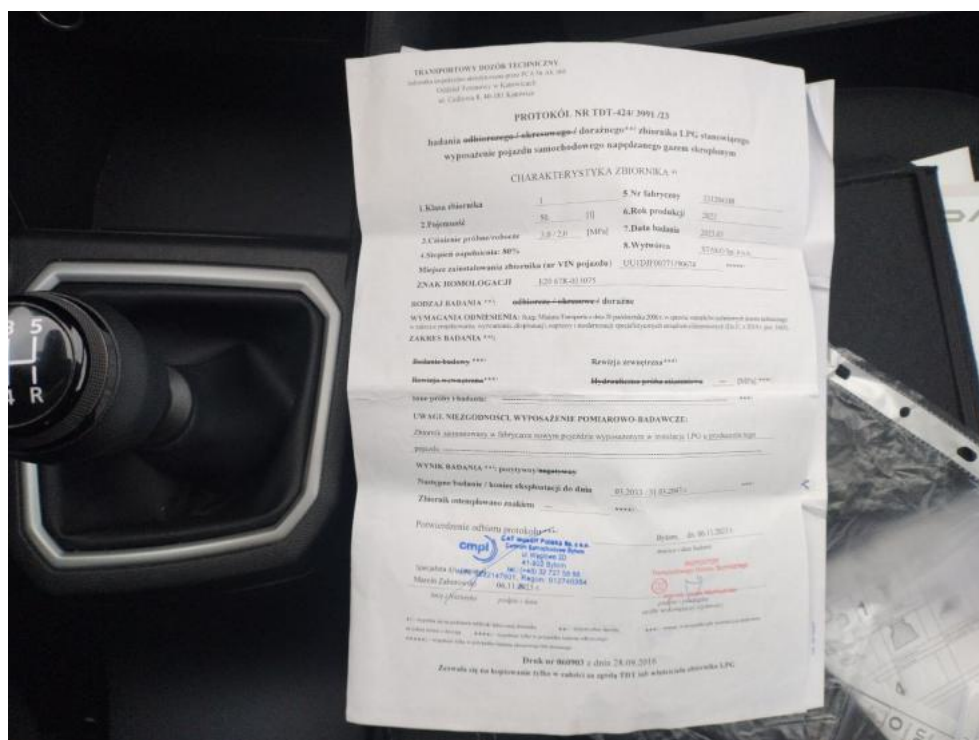

Fot. 40.
cd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42.

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

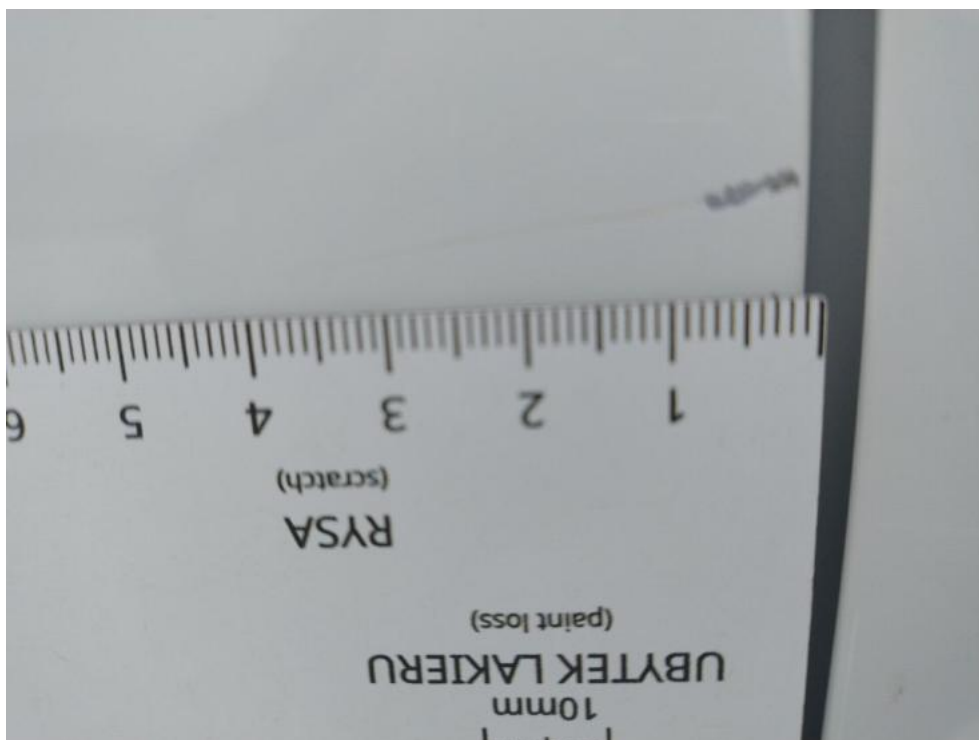

Fot. 47.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

Arkusz kontrolny**Producent****DACIA****Model****Sandero 21-****Typ**

Sandero 1.0 TCe Expression LPG

Nr rejestracyjny

WE2AS21

VIN

UU1DJF00771190674

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)

[S]² 47 400 zł

Notowanie (2023)

[S]² 49 100 zł

Notowanie (2024)

[S]² 53 500 zł**Pierwsza rejestracja**

Data 1. rejestracji

17-11-2023

Data wyceny

28-11-2025

Okres eksploatacji [lata]

2,08

Korekta 1. rejestracji

[S] 1 465 zł

Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji

[S] 50 565 zł

Przebieg

Przebieg normatywny

28 800,00

Różnica przebiegu

-60 062,00

Wartość korekty

[S] -5 770 zł

Korekta przebiegu

[S] -5 770 zł

Wartość pojazdu po korekcie przebiegu

[S] 44 795 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia [S] 1 020 zł

Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia [S] 45 815 zł

Inne

Łącznie inne [S] -896 zł

Wartość pojazdu po korektach innych [S] 44 919 zł

Oszacowanie wstępnej wartości pojazdu 44 900 zł (brutto/sprzedaż)²