

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217269/11/25-11401	Data raportu	28-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/90593/25/11/21	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEP6NHXK4022344
Marka, model	SKODA Rapid Spaceback 17-19
Typ, wersja	Rapid Spb. 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WE787UW
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	130 897 km
Data 1. rej./rok prod.	03-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	08-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Podpowieź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Radio Blues (SD, USB, AUX-in), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgienne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	185/60 15 88V	6,5 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	185/60 15 88V	6,5 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	185/60 15 88V	7,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	185/60 15 88V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200
4	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Klamka drzwi L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
10	Tapicerki drzwi kpl.	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

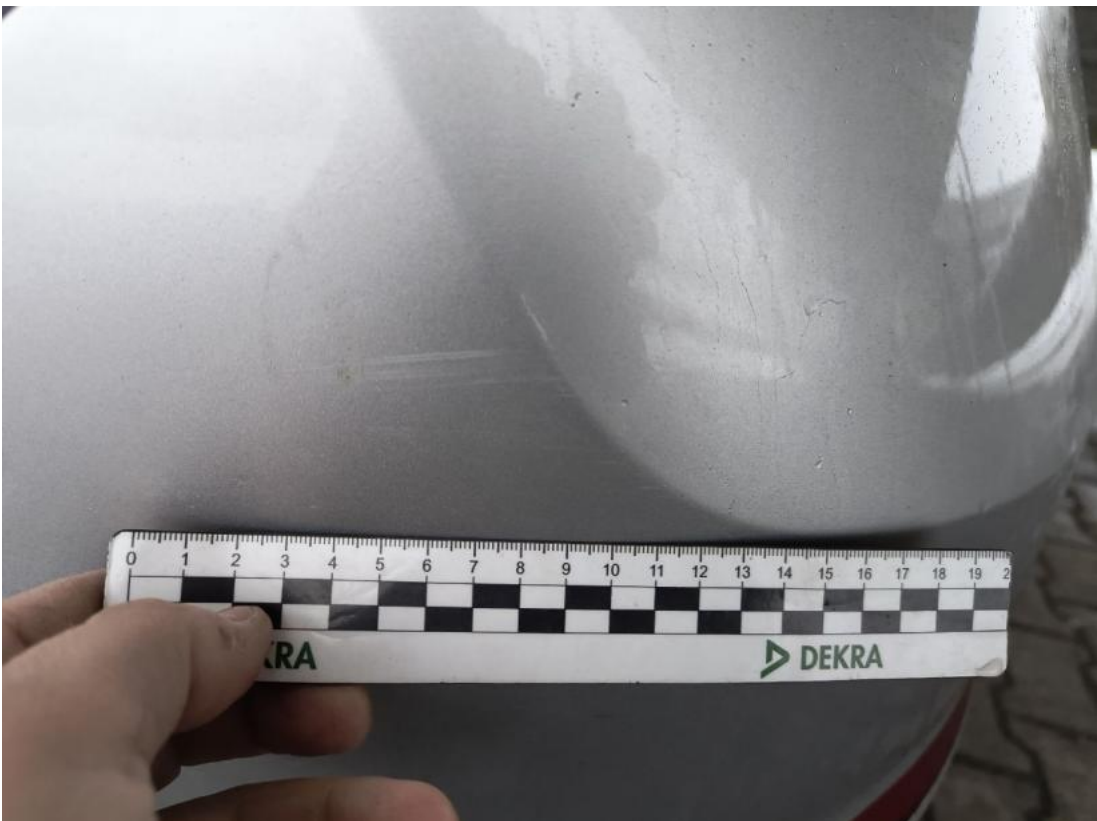

Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

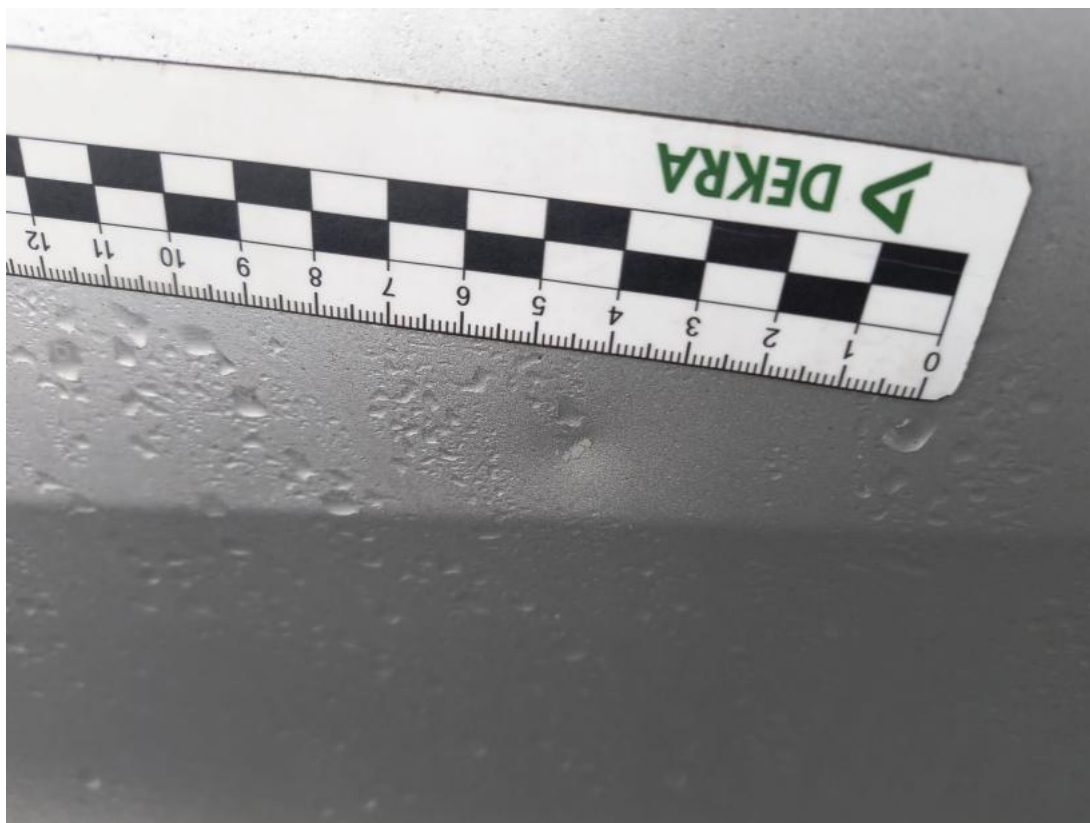

Fot. 61

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 68

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 72

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 74

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1