

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08453/11/25-15201	Data raportu	24-11-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	21-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88665/25/11/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VNVM1000860044202
Marka, model	OPEL Movano BiTurbo CDTI E...
Typ, wersja	Movano CDTI L2H2
Numer rejestracyjny	NO802AF
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/107 kW
Stan licznika	177 574 km
Data 1. rej./rok prod.	20-02-2018/2018
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st., Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem, Gniazdo 12V, Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Pełnowymiarowe koło zapasowe, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio R16 BT USB z Bluetooth i 2 głośnikami, System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA, System stabilizacji toru jazdy ESP z systemem Traction Control, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Zamek centralny z pilotem, Zbiornik paliwa 80 litrów, Pakiet Komfortowy II, Tempomat z ogranicznikiem prędkości i komputerem pokładowym

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MYKI, WINTERMASTER	225/65 R16 109107T	6,0 mm
	lewe	MYKI, WINTERMASTER	225/65 R16 109107T	3,0 mm
tylna	prawe	NIECZYTELNY, ALLSEASON	215/65 R16 109107T	1,0 mm
	lewe	GOLDLINE, GL4SEASON	215/65 R16 109107T	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1.2
2	Zasłepka haka holowniczego R	brak	WY	
3	Ośłona chłodnicy	pęknięcie	WY	
4	Kierunkowskaz boczny R	pęknięcie	WY	0.2
5	Zderzak, środek	pęknięcie	WY	0.7
6	Zderzak, róg R	zarysowanie	WY	
7	Lampa tylna kompletna L	pęknięcie	WY	0.3
8	Światło odbłaskowe R	pęknięcie	WY	0.1
9	Listwa ochronna, tylna błotnika tyl. L	brak	WY	
10	Uchwyt/Listwa uchwytu pokrywy R	brak	WY	0.3
11	Pokrywa piasty koła przód L	brak	WY	0.1
12	Pokrywa piasty koła przód R	brak	WY	0.1
13	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1

14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie, ślady korozji	NA	0.7
15	Rama drzwi, przód L	wgniecenie/odkształcenie	NA	4
16	Rama drzwi, przód R	wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
17	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	3
18	Błotnik tylny R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
19	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	odpryski lakieru	NA	
20	Drzwi tylne, skrzydło lewe R	odpryski lakieru	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

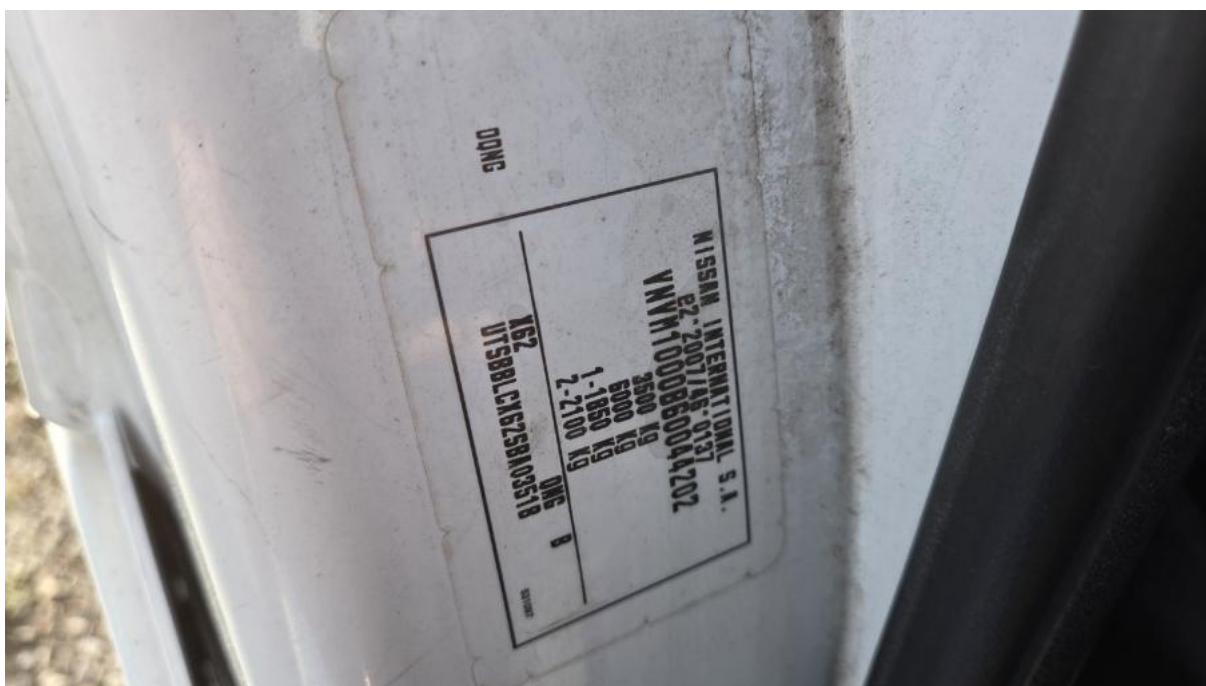

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu tył



Fot. 26

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 28

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1



Fot. 30


Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

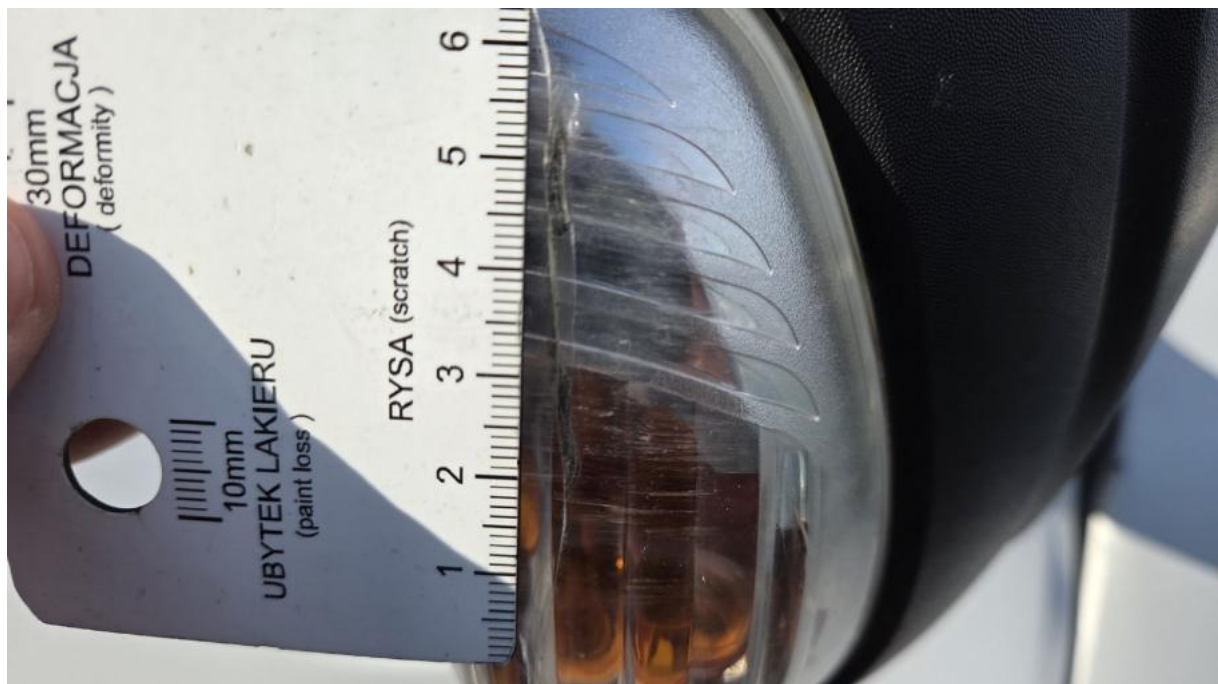

Fot. 32

Kierunkowskaz boczny P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 34

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 40

Klamka drzwi tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

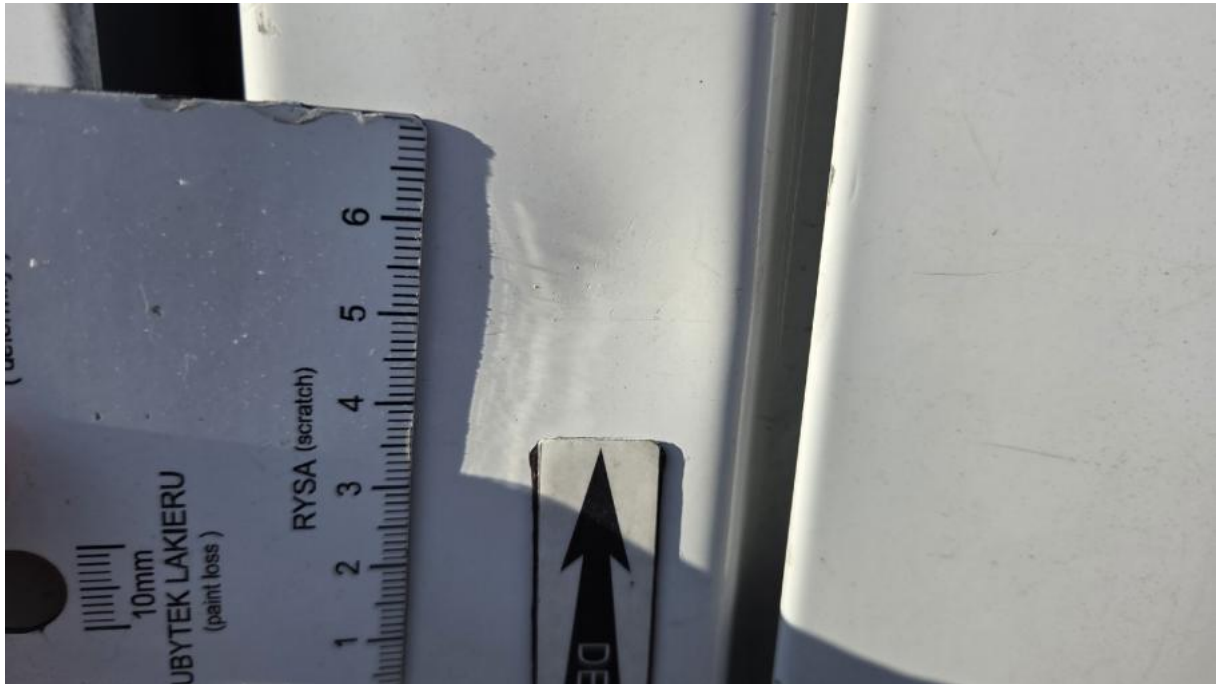

Fot. 43

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Kółpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Światło odblaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Kołpak tylny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Lampa zespolona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Kołpak przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tyłu lewe - Inne 1



Fot. 60

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 1