

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217237/11/25-11401	Data raportu	27-11-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/89926/25/11/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LGT8EM4F1057433
Marka, model	OPEL Insignia A Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Cosmo aut
Numer rejestracyjny	KR7H043
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/120 kW
Stan licznika	305 624 km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2015/2015
Data nast. bad. techn.	11-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	brązowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Asystent łączności i usług OnStar, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa ozdobna okien bocznych, Czujnik deszczu, Czytnik kart SD, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie typu high performance, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemami audio-informacyjnymi, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem kolorowym 4,2-calowym pomiędzy zegarami), Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Podłokietnik przedni, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna, Relingi dachowe - srebrne, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Tapicerka materiałowa Quantum łączona ze sztuczną skórą, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 4,2-calowy, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Alarm, Felgi aluminiowe 18, 5 podwójnych ramion z ogumieniem 245/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, pakiet, Gniazdo elektryczne 230 V, Koło zapasowe dojazdowe R17, Lakier metalik, Pakiet Kierowcy, Pakiet Technologiczny Cosmo, Rolety przeciwsłoneczne tylnych szyb

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, ALL SEASON DRIVER	245/45 18 100Y	3,5 mm
	lewe	IMPERIAL, ALL SEASON DRIVER	245/45 18 100Y	3,5 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, ALL SEASON DRIVER	245/45 18 100Y	1,0 mm
	lewe	IMPERIAL, ALL SEASON DRIVER	245/45 18 100Y	1,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupki przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Lampa tylna kompletna L	pęknięcie	WY	0.3
2	Pokrywa ozdobna koła przód L	brak	WY	0.3
3	Pokrywa ozdobna koła przód R	brak	WY	
4	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.3
5	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	
6	Kratka nawiewu wewnętrzna L	uszkodzone sterowanie powietrza	WY	0.5
7	Nakładka słupka A góra L	przepalenie	WY	
8	Nakładka przestrzeni bagażowej	brak	WY	
9	Podsufitka	przepalenie	WY	2.7
10	Ostona przeciwsłoneczna R	niekompletna	WY	
11	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	ubytki materiału, rozerwanie	WY	0.4
12	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
15	Okładzina zderzaka tylnego	niewłaściwe pasowanie, rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1
16	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
17	Felga alu tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
18	Felga alu tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
19	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
20	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
21	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
22	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
23	Próg R	rysa/odprysk		
24	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
25	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk		
26	Podłokietnik konsoli środkowej	pęknięcie		
27	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		
28	Felga alu przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

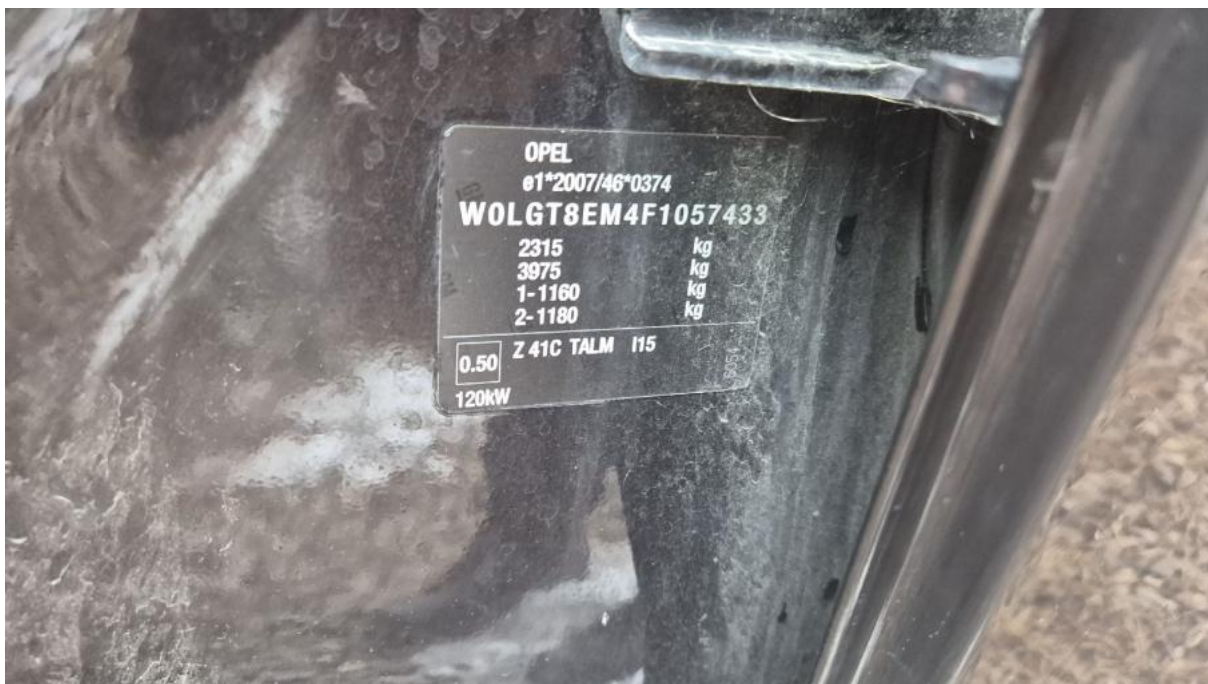

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 54

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 1



Fot. 68

Podłokietnik środkowy przedni - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Ostona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Wykładzina(y) słupka przedniego L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1