



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO3853W

z dnia: 2025/09/23

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy**

VIN: **Y S 2 R 6 X 2 0 0 1 2 1 4 1 2 5**

Marka: **SCANIA**

Nr rejestracyjny: **PO3853W**

Model pojazdu: **124/400 L 26.0t**

Nr Info-Ekspert: **209-00361**

Wersja: **R124 LB 6x2 NA400**

Rok produkcji: **1996**

Wskazanie drogomierza 488539 km

Data pierwszej rejestracji 1996/03/18

Data ważności badania technicznego 2025/12/12

Rodzaj zabudowy skrzyniowa z HDS HIAB 100 AW/B2

Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny sypialna (odchylana) / CR19

Dop. masa całkow. / Ładowność 24000 kg* / 12600 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 3 / 6x2 / manualna

Rozstaw osi przedni / tylny 5100 mm / 1350 mm

Oznaczenie silnika DSC1201

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 11700 ccm / 294kW (400KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 6 / rzędowy

Kolor powłoki lakierowej kabiny żółty

Miejsce oględzin Strzeszyńska 58, Poznań

Wartość pojazdu brutto (zadana)

14 400 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	Ogrzewanie dodatkowe
2	Blokada mechanizmu różnicowego	7	Podwozie przystosowane do holowania przyczepy
3	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	8	Światła p/mgielne przednie
4	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	9	Tachograf
5	Obrotomierz	10	Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SAVA 315/80 R22.5 156/154M ORJAK 4	
Przednie prawe:	*SAVA 315/80 R22.5 156/154M ORJAK 4	
II Osi LZ:	BRIDGESTONE 295/80 R22.5 152/148M M 729 TL (NAPĘD)	
II Osi LW:	BRIDGESTONE 295/80 R22.5 152/148M M 729 TL (NAPĘD)	
II Osi PZ:	BRIDGESTONE 295/80 R22.5 152/148M M 729 TL (NAPĘD)	
II Osi PW:	BRIDGESTONE 295/80 R22.5 152/148M M 729 TL (NAPĘD)	
III Osi LZ:	*SAVA 315/80 R22.5 156/150K AVANT	
III Osi LW:	*SAVA 315/80 R22.5 156/150K AVANT	
III Osi PZ:	*SAVA 315/80 R22.5 156/150K AVANT	
III Osi PW:	*SAVA 315/80 R22.5 156/150K AVANT	
Zapasowe:	*MICHELIN 315/80 R22.5 XZE	

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (353 mies.) *		20 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	8 000 PLN po korekcie:	28 000 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 400 PLN	
Konieczne naprawy pojazdu	-2 000 PLN	
Brak tabliczki znamionowej	- 560 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 960 PLN po korektach:	24 040 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 9 598 PLN po korekcie:	14 442 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		14 400 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

14400 PLN

(słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 2692,68 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Powłoka lakierowa zmatowiała, z zarysowaniami. Liczne ogniska korozji. Ściana tylna kabiny kierowcy wgnieciona. Nadkola połamane. Lusterko prawe wyłamane mocowanie, szkło lustra zniszczone.

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		220μm	
2	Drzwi	L	220μm	
3	Drzwi	P	270μm	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		połamany		
2	Lampa kierunkowskazu przedniego	L	Pęknięty klosz		
3	Lampa kierunkowskazu przedniego	P	Pęknięty klosz		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wykładzina dachu poplamiona, poszycie tapicerowane foteli poplamione.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

**UKŁAD NAPEŁDOWY**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa skrzyni biegów	Wyciek oleju		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Przekładnia kierownicza		Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

Stwierdzono brak tabliczki znamionowej pojazdu. Nr ramy nie odczytano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23

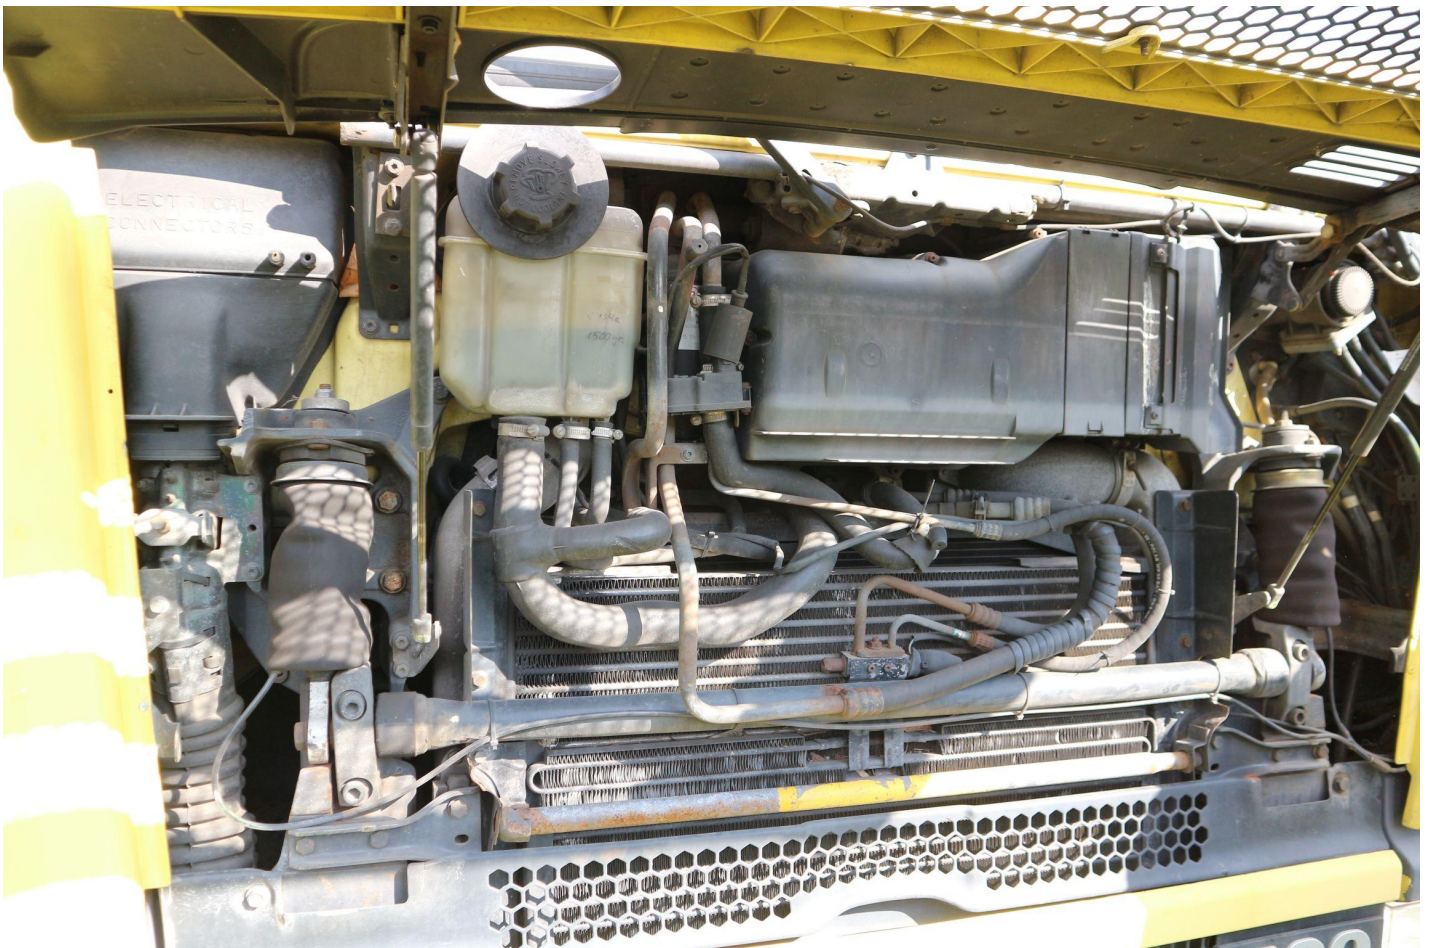

Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu