

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9061128  
vom: 18.09.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002086467

**Besichtigt am:** 17.09.2025 09:49

**Berichts-Nr:** 9061128

**FIN:** TMBLJ7NS5M8065530



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Kodiaq
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / ARW
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	27.07.2021
<b>Laufleistung:</b>	131.389 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Energy-Blau
<b>Farbe Dach:</b>	Energy-Blau
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	4.697 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.655 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.882 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.387 kg
<b>Radstand:</b>	2.791 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

**» Dokumente & Wartung**

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	9.300 KM

**» Fahrzeugausstattung**

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
12 Volt-Steckdose(n)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondensitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	-
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Einparkhilfe
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher ( passiv )	Elektrische Luftzusatzheizung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	ESC
Ablageschale am Dachhimmel	Fahrerknieairbag
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Allradantrieb	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Angehobener Ladeboden hinten	Fertigungsablauf Standard
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Feststellbremse
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konkav	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konkav	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Berganfahrrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Besondere Innengeräuschkühlung	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bordliteratur in Deutsch	Halogen-Doppelscheinwerfer
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
DAB - Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Doppelboden im Kofferraum	Kindersicherung, manuell
Doppelton-Signalhorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Drehstromgenerator 140 A	Komfort Telefonie mit Koppelbox (Verbindung mit Außenantenne+drahtlose Aufladung)
	Komfortausstattung
	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9061128  
vom: 18.09.2025

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter	Ohne Lichtassistent
Kurzheck	Ohne Müdigkeitserkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multifunktionskamera
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallr{der 7J x 17 "RATIKON"	Ohne Seitenschutzleiste
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sonder-Maßnahmen
Linkslenker	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Adapter	Ohne Spurhalteassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Ohne Überführungsaurüstung
Multifunktionslenkrad	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nebelscheinwerfer	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Netztrennwand	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normal-Lackierung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Notrufsystem eCall	Pannen-Set
Ohne "drive select"	Radio "BOLERO", Sprachbedienung + WLAN
Ohne 2. Batterie	Radio Bolero
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radschrauben Standard
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rechtsverkehr
Ohne Aufkleber und Embleme	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Reifen 215/65 R17 99V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Durchladeeinrichtung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne ECO-Funktion	Remote Access 1 Jahr
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Feuerlöscher	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Fußmatten	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Halter	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9061128  
vom: 18.09.2025

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Leder

Typprüfland Deutschland

USB vorne + hinten

USB vorne + hinten, 230 V Steckdose

Variante

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperrre elektronisch

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2029**Kompressor vorhanden:** Ja

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9061128  
vom: 18.09.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Ersetzen
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBLJ7NS5M8065530

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9061128  
vom: 18.09.2025**» Ansichtsfotos**

Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

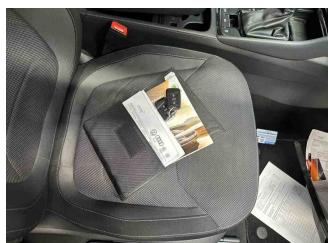

Equipment - Boardmappe/Securitybag

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9061128  
vom: 18.09.2025



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

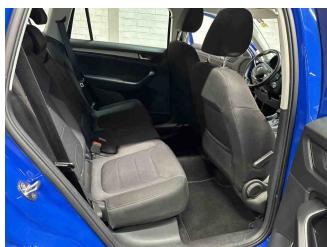

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Ersetzen



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair

