

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Avis Budget Autovermietung GmbH & Co. KG
 Zimmersmühlenweg 21
 61437 Oberursel

05.12.2025
 Tel.: +49 (0) 211 6 87 80 60
 Mail: info@gkk-gutachten.de
 Bei Rückfragen bitte
 Auftrags-Nr. angeben

>>> 1602968 <<<

Eigenschaden

Amtliches Kennzeichen: EU-VA 1446
 Schadensnummer: 11290263
 Auftrag vom: 03.12.2025
 Auftrag durch: Musso, Luigi
 Besichtigung durch: Stylianos Karypidis
 Besichtigung am: 05.12.2025
 Fahrzeughalter: Avis Budget Autovermietung GmbH & Co. KG
 Zimmersmühlenweg 21, DE-61440 Oberursel
 Besichtigungsort: Abschleppdienst Schäfer Döll ASD Gm
 Robert-Bosch-Straße 3, DE-64319 Pfungstadt
 Anwesende: keine weiteren Personen anwesend

Zusammenfassung: **Totalschaden**

geschätzte Reparaturkosten ohne MwSt.:	71.428,57 €
MwSt. 19 % aus geschätzten Reparaturkosten:	13.571,43 €
geschätzte Reparaturkosten mit MwSt.:	85.000,00 €
Wiederbeschaffungsdauer in Kalendertagen:	12

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	EU-VA 1446
Fahrzeugart:	PKW
Aufbauart:	Kombilimousine
Fabrikat:	Volvo
Typ:	XC40 ULTRA BLACK EDITION
Fahrzeugidentifikationsnummer:	YV1XZK7V8T2709456
KBA-Nummer:	9101BU0
Hubraum:	1.969 ccm
Leistung:	120 kW
Motorart:	Hybridantrieb / Benzin / Elektro
Anzahl Zylinder:	4
Abgasnorm:	Euro 6
Feinstaubplakette:	grün
Sitzplätze:	5
Türen:	5
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.220 kg
Leergewicht:	1.869 kg
Länge / Breite / Höhe:	4.440 mm / 1.873 mm / 1.632 mm
Bereifung:	v: 235/50 R19 103H - Pirelli h: 235/50 R19 103H - Pirelli Winterreifen auf Leichtmetallrad
Profiltiefen (mm):	vl: 9,0; vr: 9,0; hl: 9,0; hr: 9,0
Erste Zulassung:	17.11.2025
Letzte Zulassung:	17.11.2025
Anzahl Besitzer:	1
Nächste HU:	11/2026
Laufleistung angegeben:	5.000 km
Laufleistung geschätzt:	5.000 km
Farbe/ Farbart:	Grau / Metallic
Allgemeinzustand:	durchschnittlich
Besichtigungszustand:	unzerlegt, unrepariert, nicht fahrfähig, nicht verkehrssicher
Ausstattung:	Serien- und Sonderausstattung siehe Kopfzeile der Kalkulation
Schadenkurzbeschreibung:	Fahrzeugfront.
Bemerkung:	Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR. 1602968/1 05.12.2025

FZ-HALTER AVIS BUDGET AUTOVERM ZIMMERSMÜHLENWEG 21
 61440 OBERURSEL
 AKTENZEICH 11290263

FABRIKAT VOLVO XC40 ULTRA BLACK EDITIO
 FZ-IDENT-NR YV1XZK7V8T2709456 AMTL KZ EU-VA 1446 TYP-CODE 41 1B 24
 ERSTE ZUL 17.11.2025 NAECH HU 11.2026

BES-DATUM 05.12.2025

AUSFUEHR-	2-ZONEN KLIMAAUTOM	A-SPIEGELGEH SCHWARZ	ZENTRALVERRIEGELUNG
VARIANTEN	AUDIO HARMAN KARDON	EINSTIEGL V AL VOLVO	LED-SCHEINW ADAPTIV
	INNENLEUCHTE PAKET	I-SPIEGEL ABBLENDEND	SITZ VORN HEIZBAR
	SITZE V EL M MEMORY	K-GRILL R-DESIGN	STOSSF V/H R-DESIGN
	FENSTERLEISTE SCHWA	DACHRELING SCHWARZ	BLIND SPOT INFORMAT
	RUNDUMKAMERASYSTEM	EINPARKHILFE V/H	1969CCM 120KW/10KW
	7-GANG AUTOMATIK	LENKRADHEIZUNG	CRUISE-CONTR ADAPTIV
	235/50 R19 103H *	WINTERREIFEN	FELGE 8 J X 20 ALU
	B-AIRB DEAKTIVIERBAR	PANORAMA SCH-DACH EL	HECKKLAPPE AUTOM

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
3333	GESCHAETZTE REPARATURKOSTEN SYSTEM AUDATEX	71428.57* BLATT 1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR. 1602968/1 05.12.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
E R S A T Z T E I L E		
ABZUG 30.00%		
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	0.00	
N E B E N K O S T E N		
SUMME SONSTIGES	71 428.57	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN	71 428.57	
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....	71 428.57	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
MWST 19.00 %	13 571.43	
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....	85 000.00	

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 67324195

* = ANWENDERANGABEN
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX BLATT 2

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage

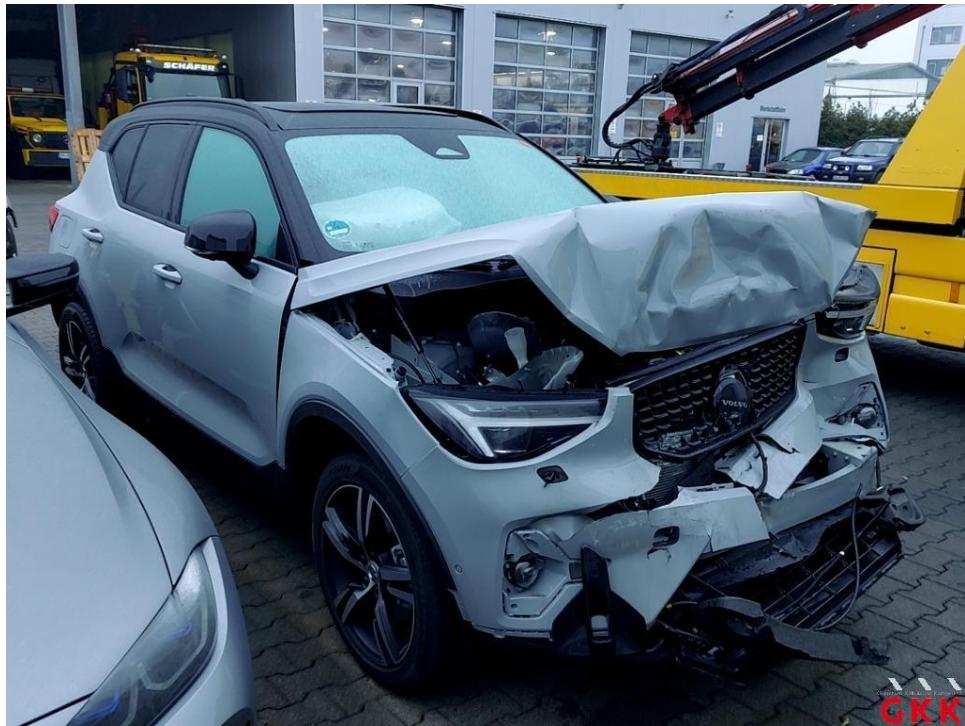


Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5

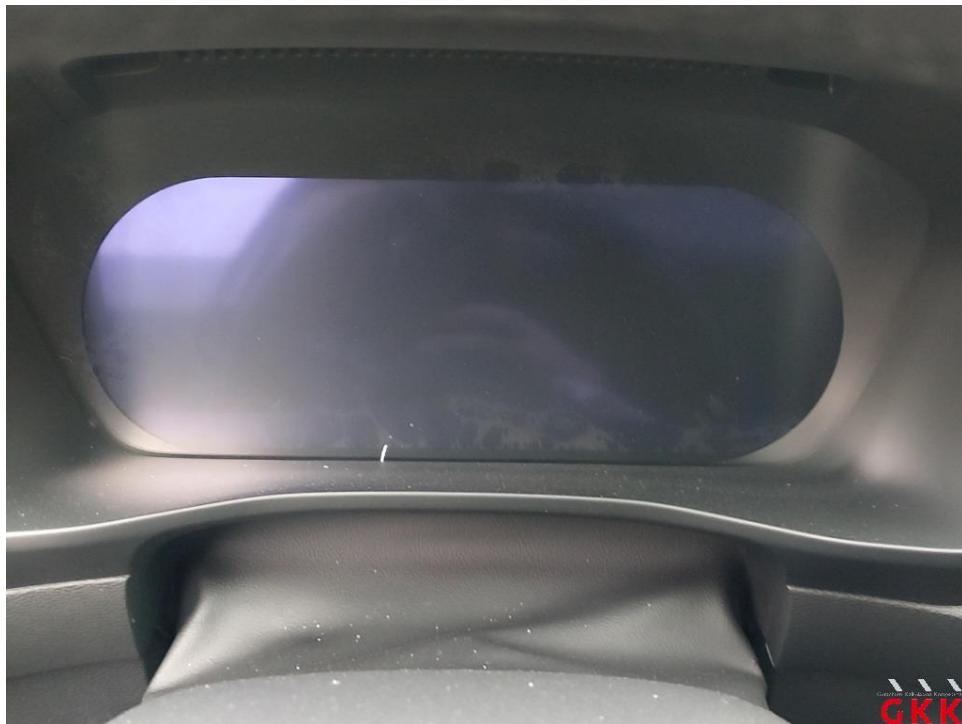


Bild 6

Fotoanlage



Bild 7 Schaden Übersicht



Bild 8 Airbags vorne ausgelöst

Fotoanlage



Bild 9 kurzstraffersystem vorne links ausgelöst



Bild 10 Stoßfänger vorne gebrochen

Fotoanlage

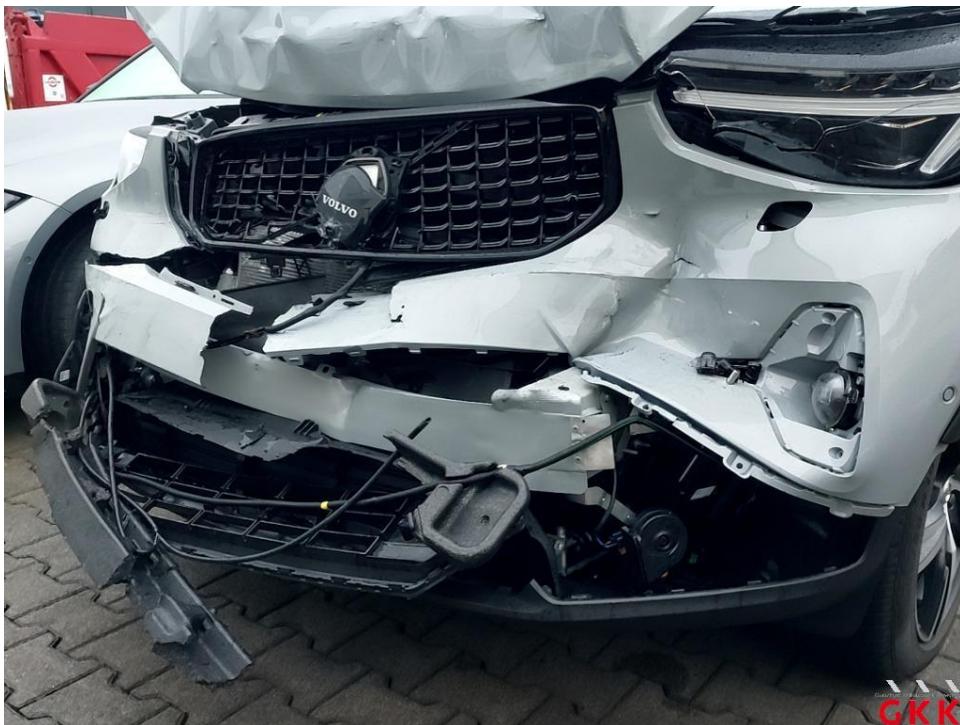


Bild 11 sämtliche Anbauteile Stoßfänger gebrochen



Bild 12 Scheinwerfer vorne links gebrochen

Fotoanlage



Bild 13 Scheinwerfer vorne rechts gebrochen



Bild 14 Querträger vorne verformt

Fotoanlage



Bild 15 Radarsensor vorne Anstoß



Bild 16 Nebelscheinwerfer vorne links gebrochen

Fotoanlage



Bild 17 Wischwasserbehälter Anstoß



Bild 18 Rathaus vorne rechts verformt

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube verformt



Bild 20 Kühlerpaket verformt

Fotoanlage



Bild 21



Bild 22 Kühlmittelbehälter gebrochen

Fotoanlage



Bild 23 Leitungsstrang Motorraum gebrochen

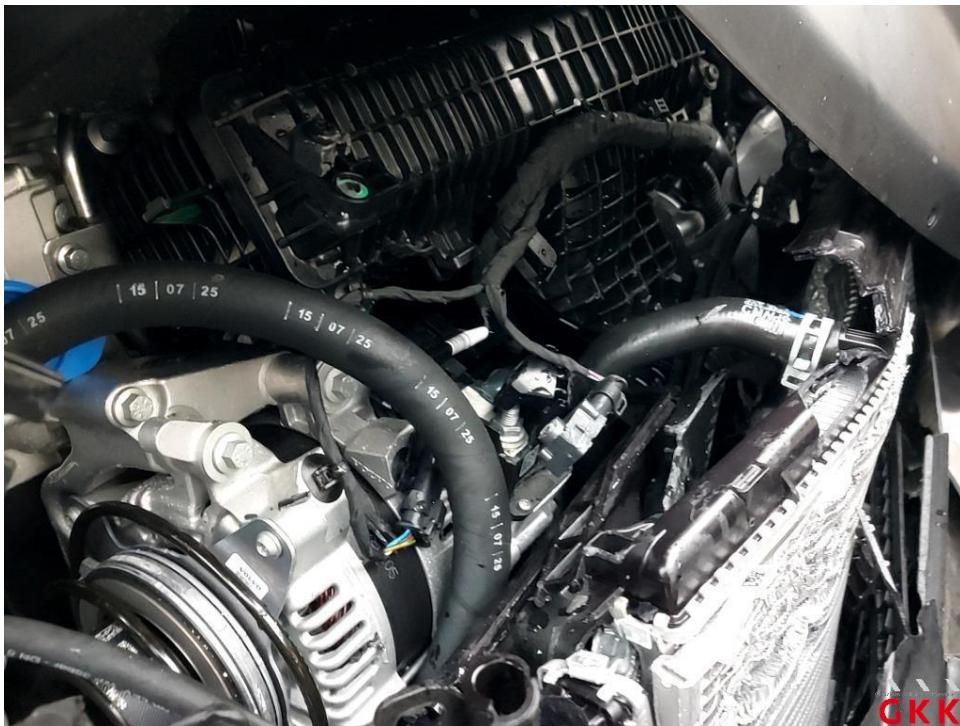


Bild 24 ansaugkrümmeranstoß

Fotoanlage

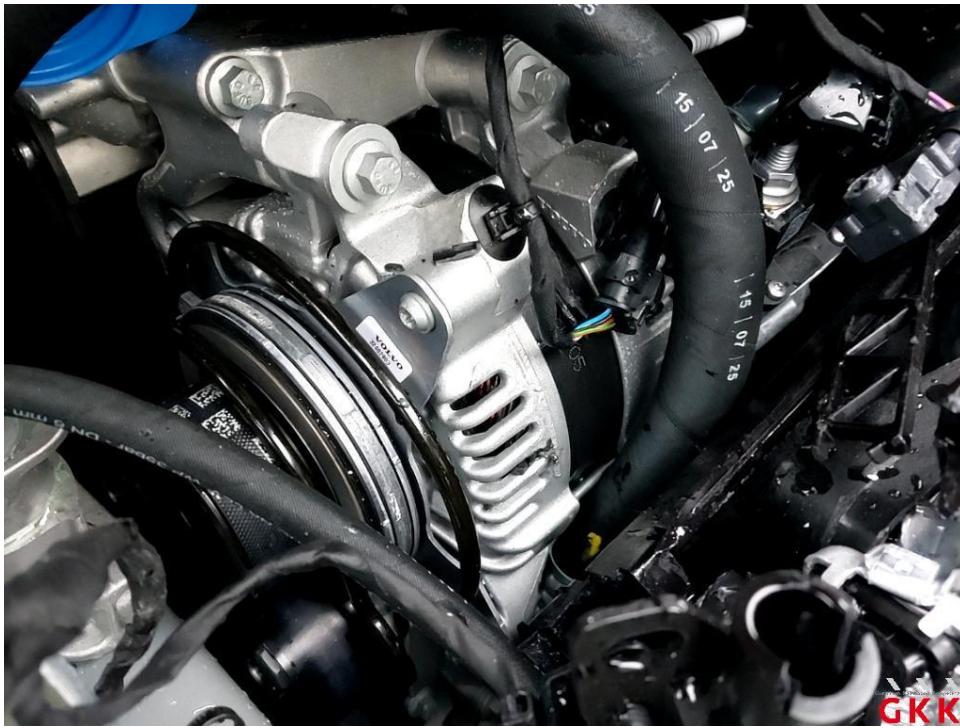


Bild 25 Generator Anstoß

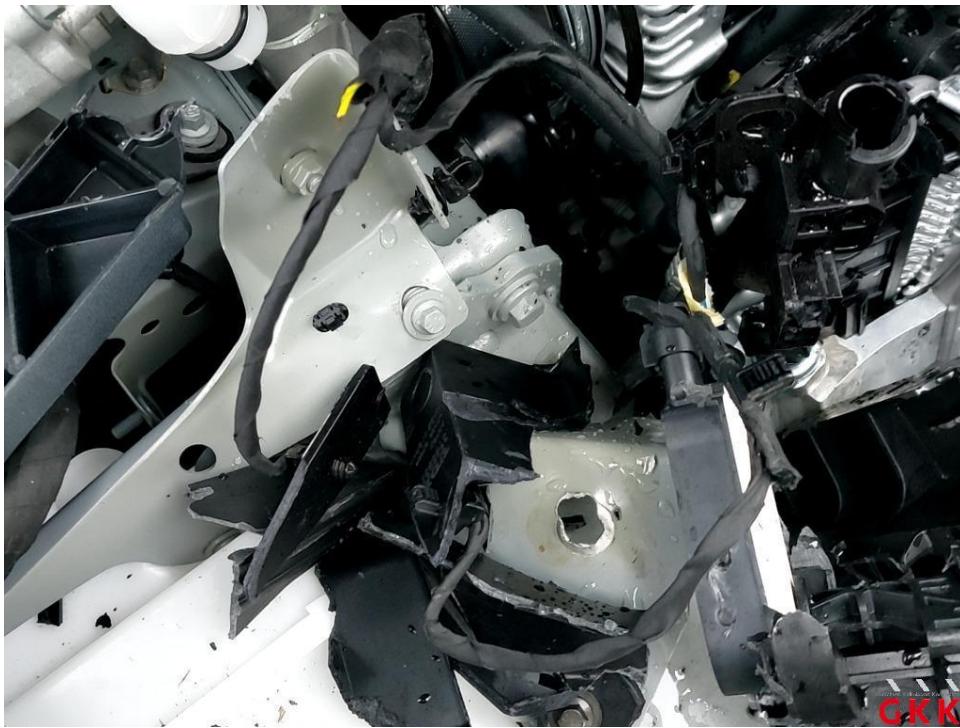


Bild 26 längsträgerspitze vorne rechts verformt

Fotoanlage



Bild 27 Schlossträger verformt



Bild 28 Sicherungskasten gebrochen

Fotoanlage



Bild 29 Luftfilterkasten gebrochen



Bild 30 Rathaus vorne links verformt

Fotoanlage



Bild 31 Kotflügel vorne links verformt



Bild 32 Kotflügel vorne rechts verformt

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne links verformt



Bild 34 Tür vorne rechts verformt

Fotoanlage



Bild 35 Getriebegehäuse gebrochen

Fotoanlage



Bild 36 Getriebegehäuse gebrochen

Fotoanlage



Bild 37



Bild 38

Fotoanlage

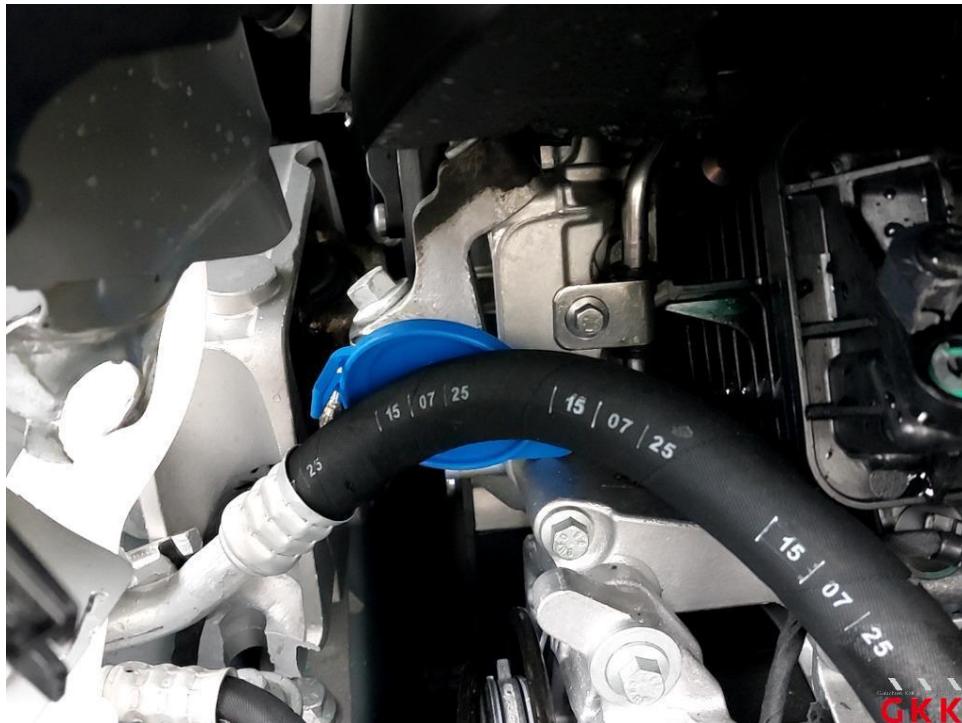


Bild 39 Motorträger vorne rechts verformt

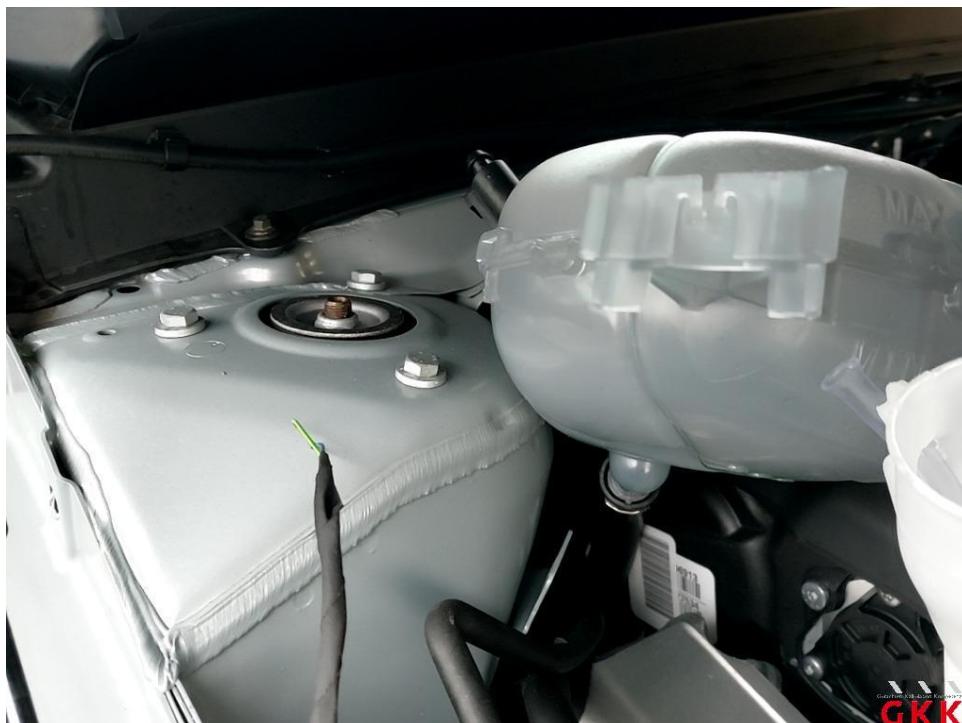


Bild 40

Fotoanlage



Bild 41