

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	212395/10/24-11401	Data raportu	01-10-2024
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-09-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/73133/24/09/23	Miejsce oględzin	ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EP8M1008845
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Elegance S&...
Numer rejestracyjny	KR5TT51
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/128 kW
Stan licznika	222 383 km
Data 1. rej./rok prod.	12-01-2021/2020
Data nast. bad. techn.	08-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników premium, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena radiowa w tylnej szybie, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z tylnymi kieszeniami, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Pilot z kluczykiem do auta, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciemniająca się lusterko wsteczne, Przyciski sterowania na kierownicy, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Schowek na okulary w konsoli środkowej nad szybą, System Multimedia z kolorowym wys. dotykowym 7", Bluetooth, USB, AUX, AppleCarPlay, AndroidAuto, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami, Zagłówki tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED, Lakier metaliczny, Pakiet Foteli 4, System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wys. wskaź. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	225/55 17 101W	4,3 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	225/55 17 101W	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	225/55 17 101W	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	225/55 17 101W	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dywaniki podłogi komplet	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.1
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.9
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
8	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
12	Kierownica skórzana z Airbag	ubytki materiału		
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
14	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
15	Schówek kpl.	zarysowanie		
16	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
17	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
18	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
19	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
20	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

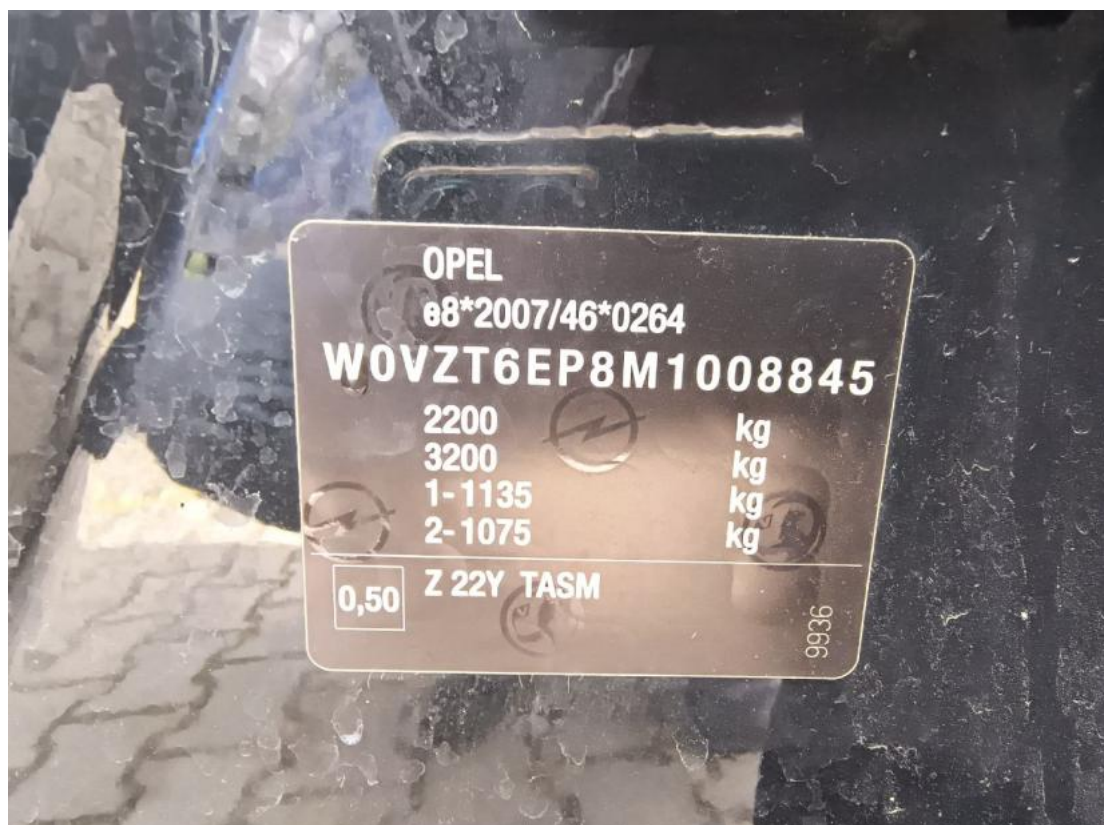

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

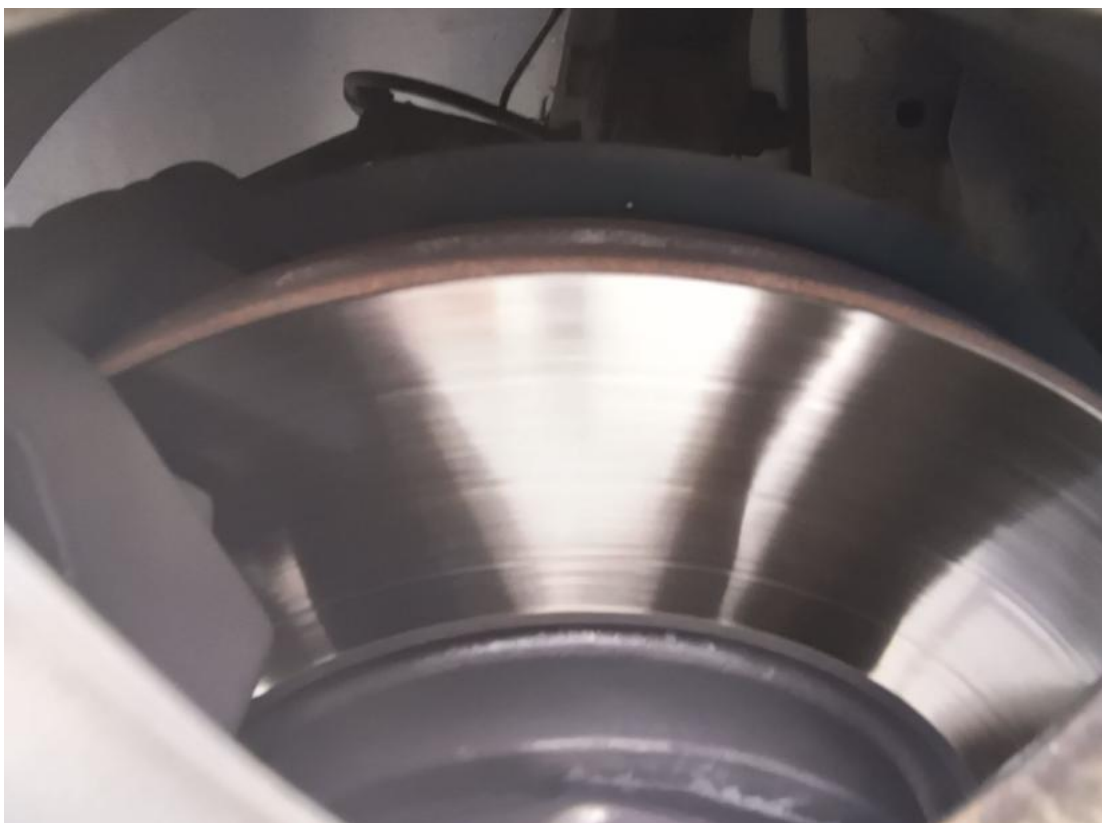

Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje

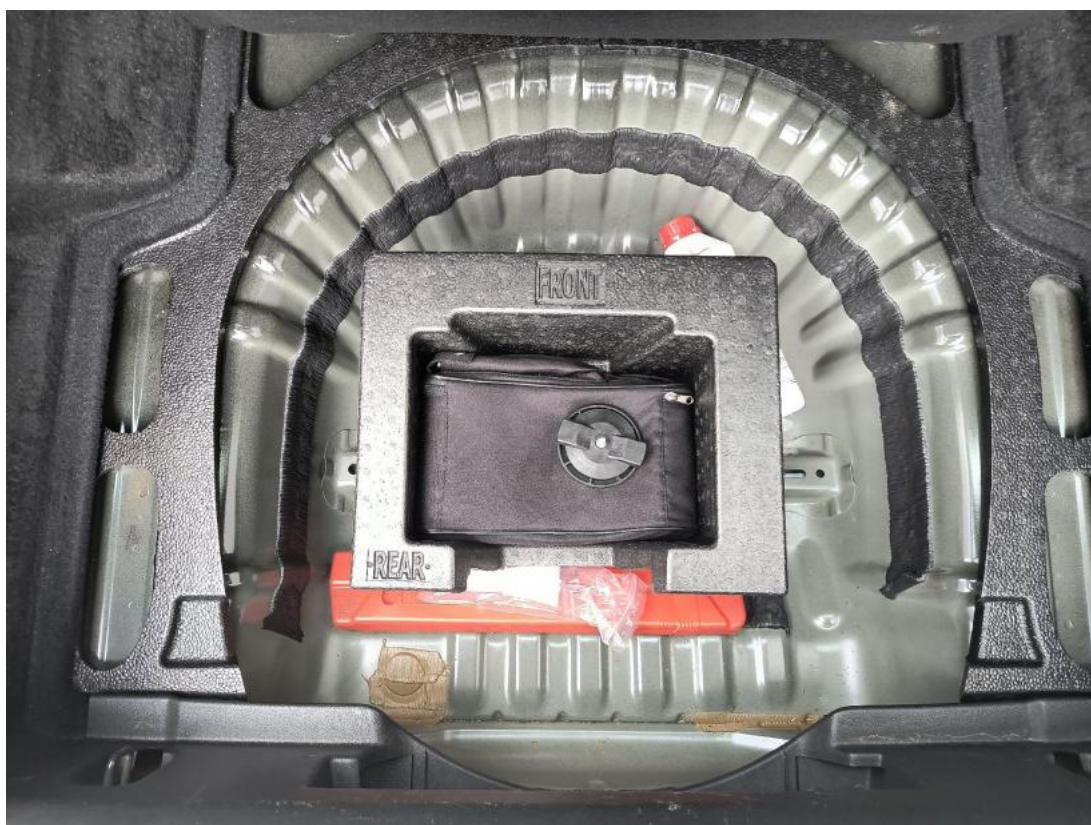

Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 46
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

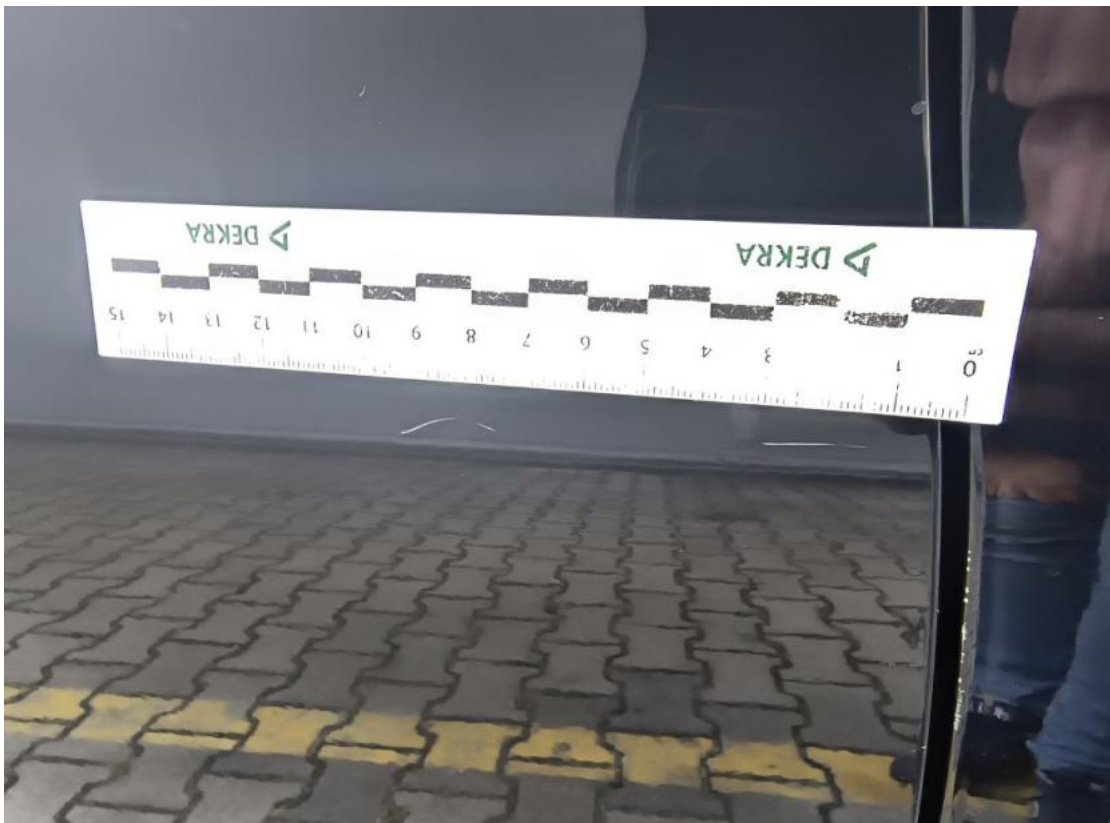

Fot. 51
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 64
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74
Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 78

Koło kierownicy - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79
Pokrywa schowka deski rozd. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 80
Pokrywa schowka deski rozd. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 84

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85
Fotel prz. lew. - Inne 1

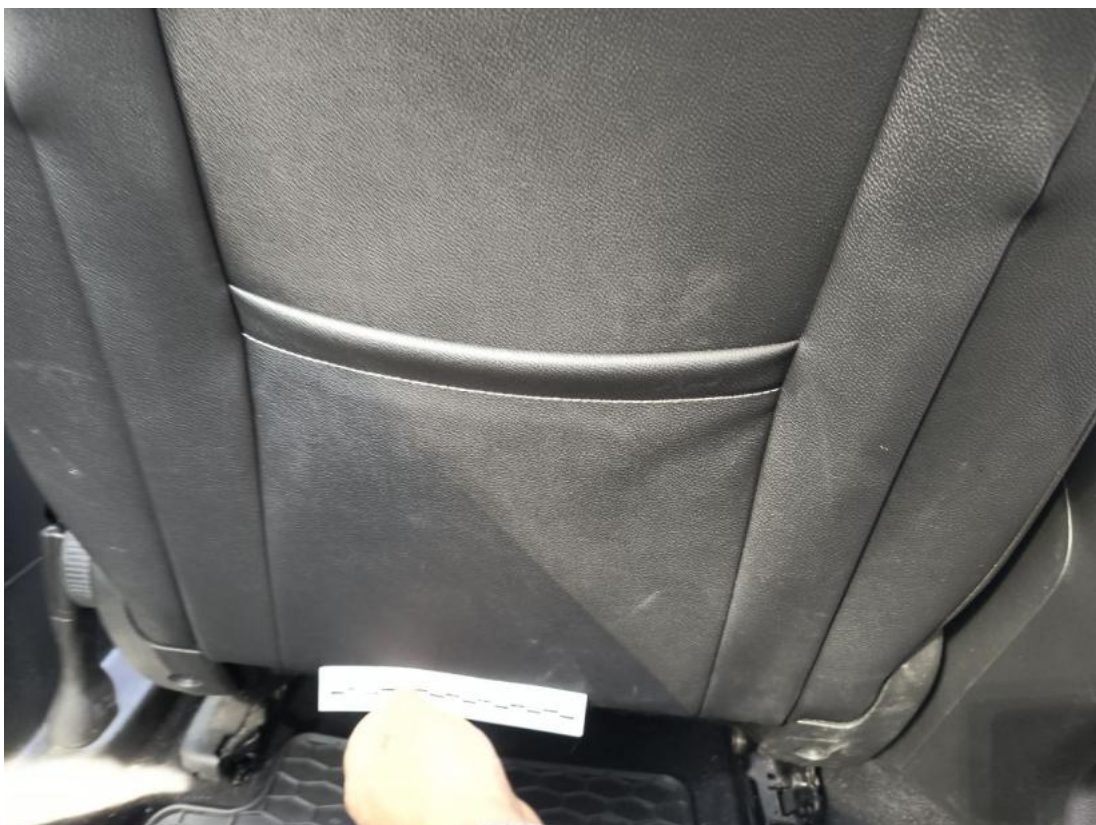

Fot. 86
Fotel prz. lew. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 88

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 90
Fotel prz. praw. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 94

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 96

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 98

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101
Podsufitka - Inne 1



Fot. 102
Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Dywanik prze L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 104

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105


Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 106

Wykładzina podłogi - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

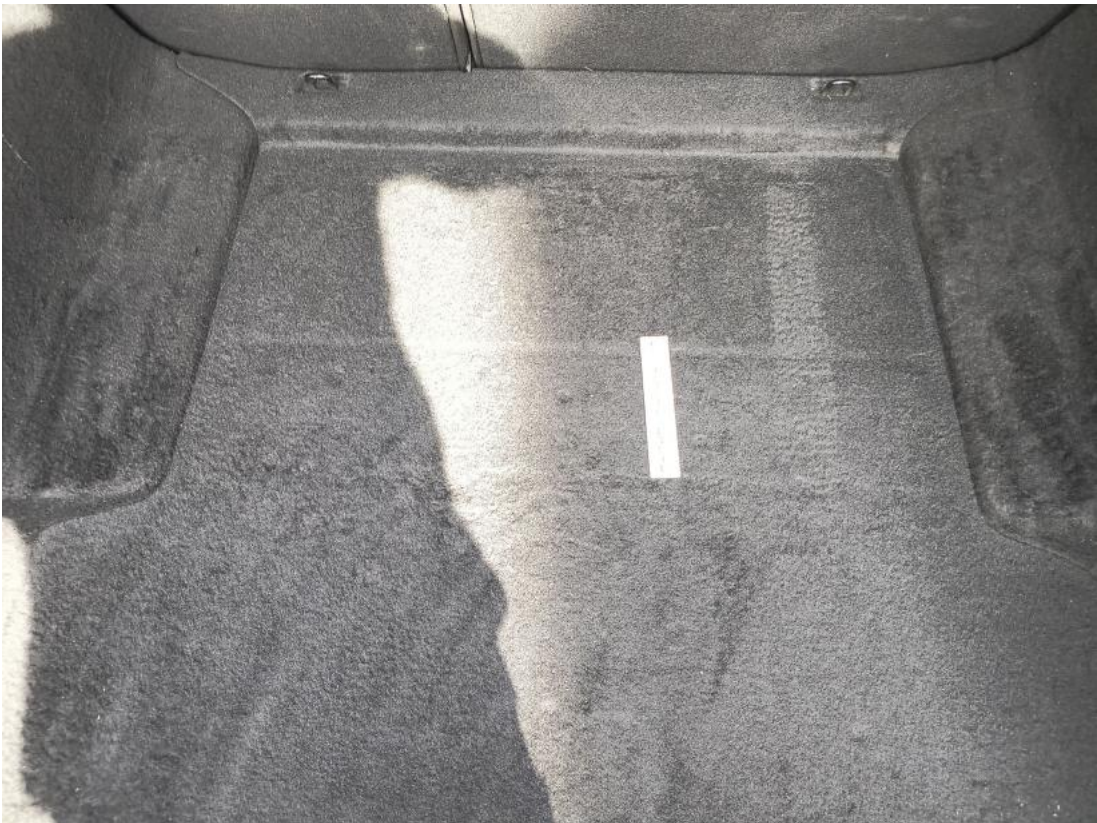

Fot. 107

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 108

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 110

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111
Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3