

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210265/3/24-11401	Data raportu	13-03-2024
Rzeczoznawcy	mgr inż. Miron Kubiński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15062/24/02/27	Miejsce oględzin	OBRZEŻNA PÓLNOC 24, Mysłówice

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTJBAMCA902130720
Marka, model	LEXUS RX 19-23
Typ, wersja	RX 300 F-Impression
Numer rejestracyjny	KR6VF65
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/175 kW
Stan licznika	101 024 km
Data 1. rej./rok prod.	12-03-2021/2020
Data nast. bad. techn.	12-03-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Apple CarPlay oraz Android Auto, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe (AHB), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania, Dywaniki podłogowe, Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi, Felgi aluminiowe 20, z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach, Fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Fotele przednie elektrycznie regulowane, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie wentylowane, Fotele przednie z regulacją lędźwiową w 2-kierunkach, Grill oraz lusterka z czarnym wykończeniem, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, Kierunkowskazy LED sekwencyjne - przód i tył, Końcówka układu wydechowego, podwójna, Lakier uni, Lusterka boczne elektrochromatyczne z pamięcią ustawienia, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją zmiany pola widzenia przy cofaniu, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Odtwarzacz CD, Podłokietnik tylny ze schowkiem, Reflektory przednie w technologii LED, Relingi dachowe zintegrowane, Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport), Smart entry, Sub-woofer, System Start & Stop, System antykradzieżowy z czujnikiem wtargnięcia, nachylenia i wybicia szyby, System audio Pioneer (12 głośników), System monitorowania martwego pola (BSM), System nawigacji satelitarnej, System ochrony przed zderzeniowej PCS, System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją wykrywania pieszych (RCTAB), System rozpoznawania znaków drogowych, System ułatwionego wsiadania, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka z naturalnej skóry, Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości (all-speed ACC), Tuner cyfrowy DAB, Zamek centralny z podwójną blokadą, Zegarek analogowy, Zestaw naprawczy do opon, Ładowarka bezprzewodowa, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Światła tylne LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 20 105V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 20 105V	6,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 20 105V	7,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 20 105V	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
2	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8

3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
6	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Listwa ochronna nadkola (drzwi tylnych) R	zarysowanie		
10	Spoiler zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
11	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

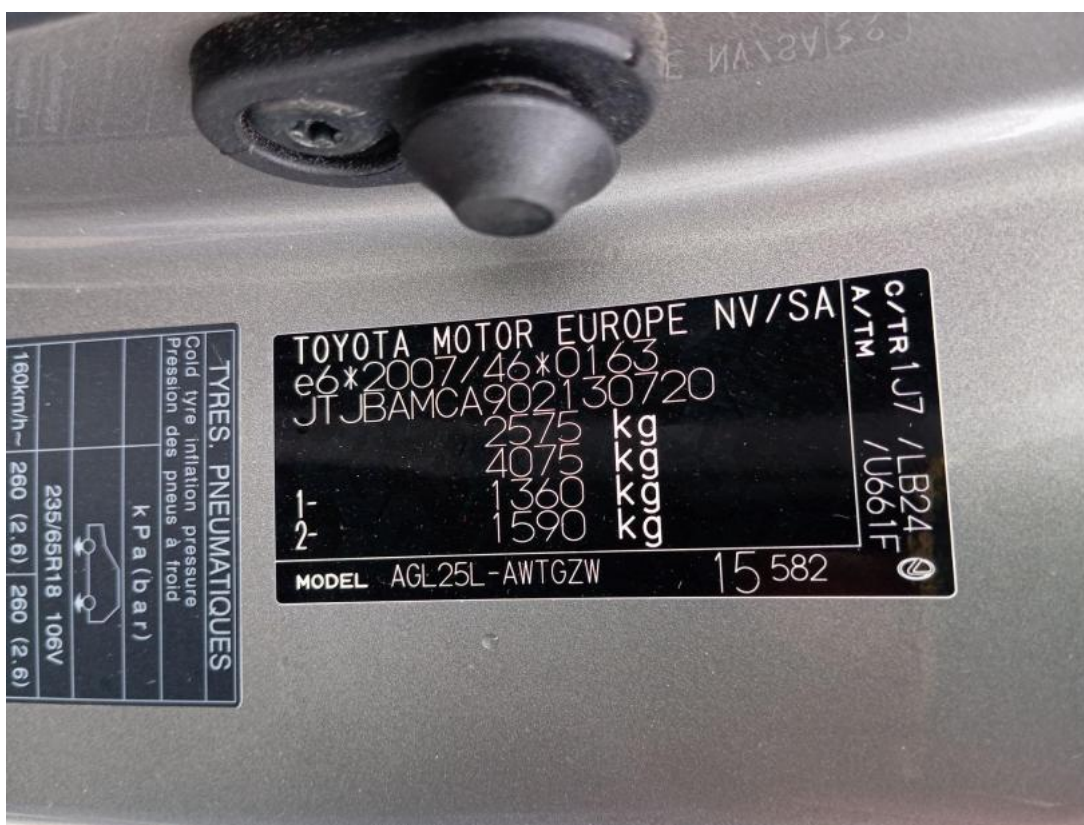

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Kod modelu: AGL2SL

Nr rejestracyjny: 4403453

Nr silnika: C19672471234

Nr książki gwarancyjnej: 137

Kod koloru: L324

Kod koloru tapicerki: L324

Data wydania: 31.12.2022

Nr VIN: 3TJBAMCA902130720

Ze względu na bezpieczeństwo Lexus nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji dot. właściciela. Takie podpowinowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Kontakt do działu obsługi posprzedażnej

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

PROGRAM OPIEKI LEXUS

Przebieg	Data	Przebieg wykonany
15738	11.08.2021	ASO MR Sp. z o.o. Sp. K. 28-600 Radom, ul. Kielecka 68/70 NIP: 648-239-89-38 Oddział LEXUS - KRAKÓW 31-564 Kraków, Al. Pokoju 63 A
60648	12.12.2022	ASO MR Sp. z o.o. Sp. K. 28-600 Radom, ul. Kielecka 68/70 NIP: 648-239-89-38 Oddział LEXUS - KRAKÓW 31-564 Kraków, Al. Pokoju 63 A
74407	06.06.2023	ASO MR Sp. z o.o. Sp. K. 28-600 Radom, ul. Kielecka 68/70 NIP: 648-239-89-38 Oddział LEXUS - KRAKÓW 31-564 Kraków, Al. Pokoju 63 A

Powinno być wykonane przeglądów koniecznych jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

[illegible]

The image shows three brochures from Lexus. The leftmost brochure is titled 'RX 300 / RX 350 / RX 350L' and 'PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA' (Owner's Manual), featuring a close-up of the front grille and the Lexus logo. The middle brochure is titled 'LEXUS EURO ASSISTANCE' and features a close-up of the Lexus logo. The rightmost brochure is titled 'GWARANCJA I PROGRAM OPIEKI LEXUSA' (Warranty and Lexus Care Program) and features a close-up of the Lexus logo. All three brochures are white with black text and images.

strona 20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46


Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

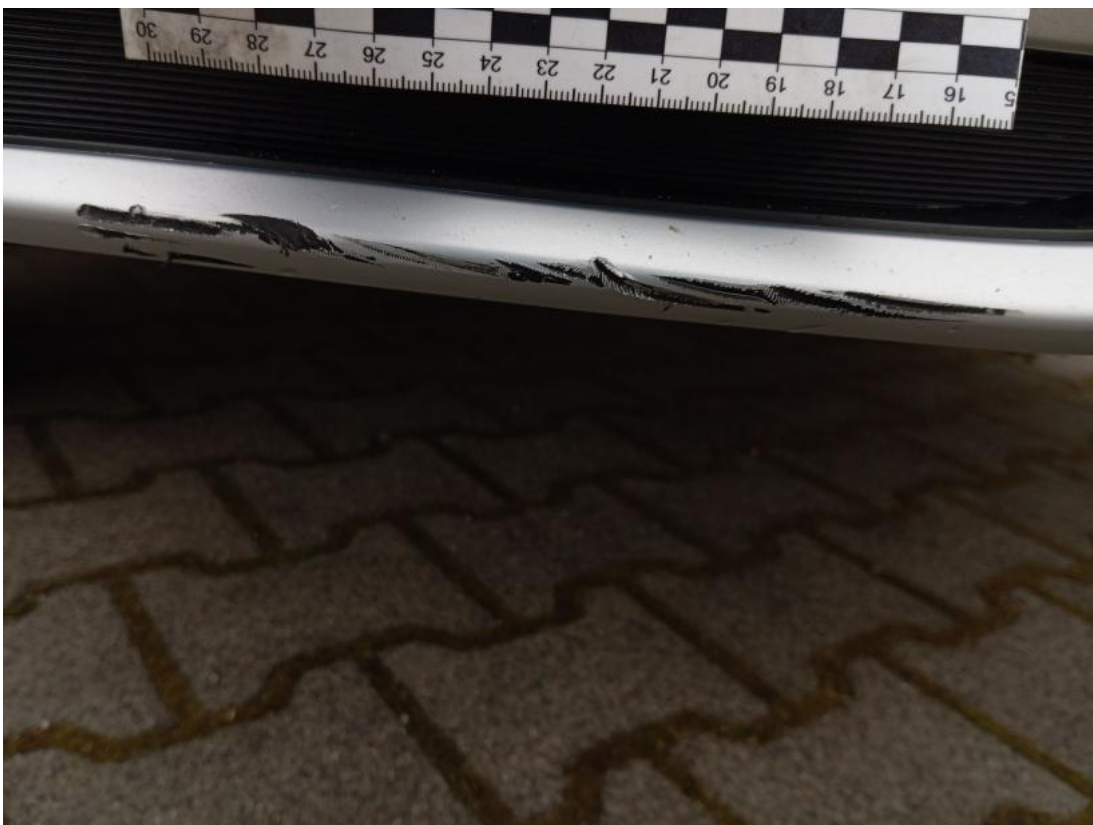

Fot. 48

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak przedni cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

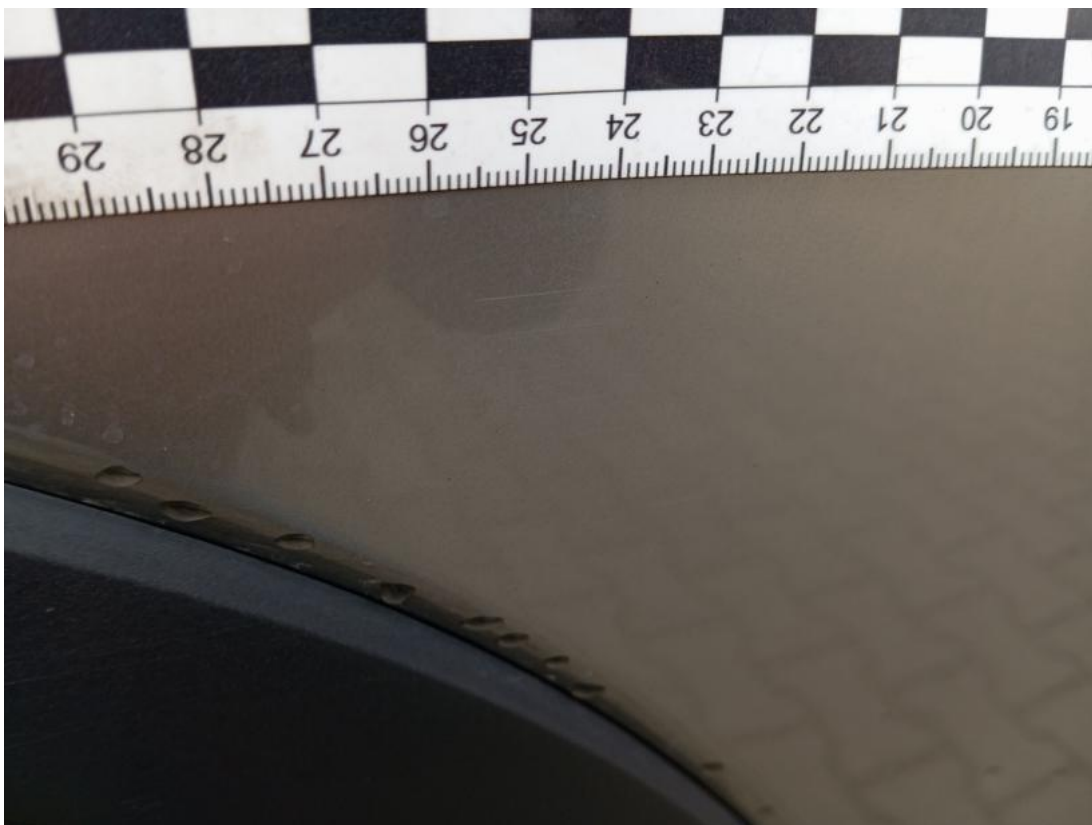

Fot. 56

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 66


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

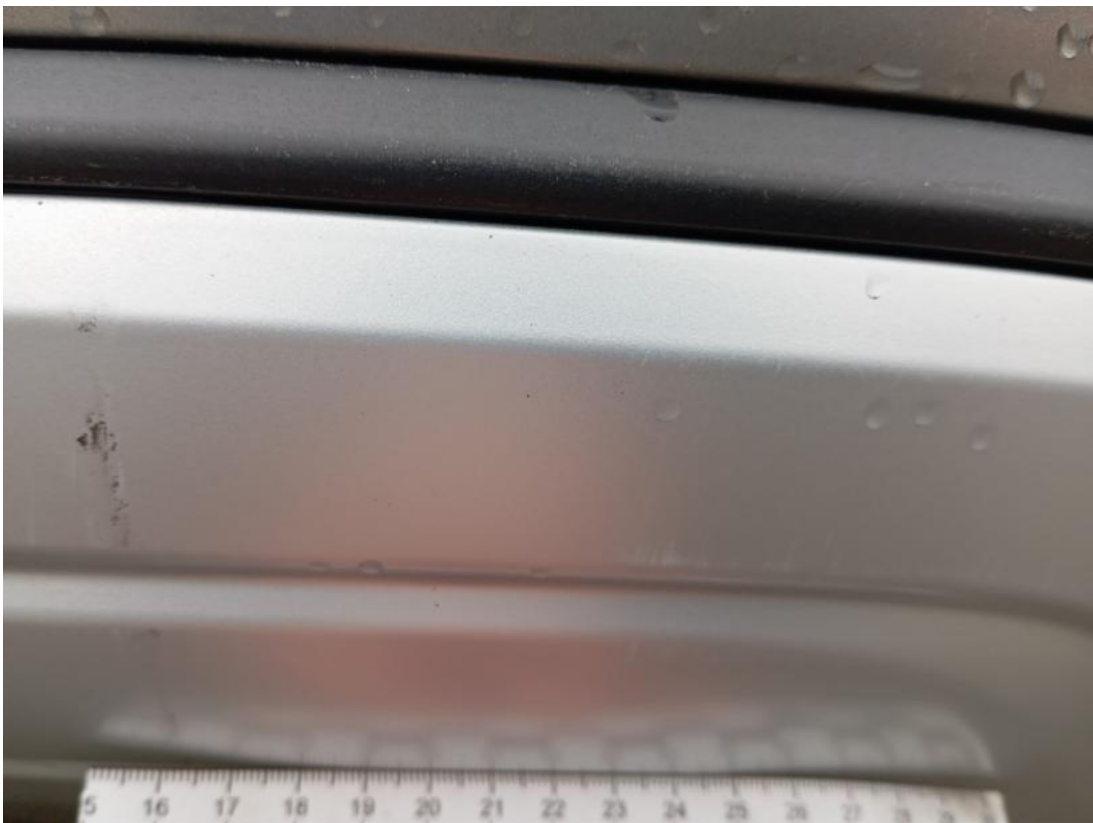

Fot. 68

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1