

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	290745/10/24-14707	Data raportu	01-10-2024
Rzeczoznawcy	Rafał Sypulek inż. Michał Dzik	Data oględzin	01-10-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/74383/24/09/26	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EB5KG393360
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.4 T GPF Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	SK101RS
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/92 kW
Stan licznika	142 565 km
Data 1. rej./rok prod.	25-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	24-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Przyciski sterowania na kierownicy, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tyłne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, pakiet, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT 5	195/65 15 91V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT 5	195/65 15 91V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200
3	Dach	150 - 200
4	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	odkształcenie, zarysowanie	WY	2

2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	rysa/odprysk	WY	0.3
3	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	ubytki materiału	WY	0.3
4	Dach	ślady korozji, odpryski lakieru	NA	0.3
5	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	0.9
6	Błotnik tylny R	liczne, zarysowanie	NA	0.5
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
8	Szyba przednia barwiona	odpryski		
9	Słupek przedni (A) z progiem R	odpryski lakieru		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Osłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, zarysowanie		
15	Próg L	zarysowanie		
16	Próg R	zarysowanie		
17	Słupek środkowy (B) L	wgniecenie		
18	Błotnik tylny L	zarysowanie		
19	Kierownica przystosowana do Airbag	rysa/odprysk		
20	Tapicerka drzwi, przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

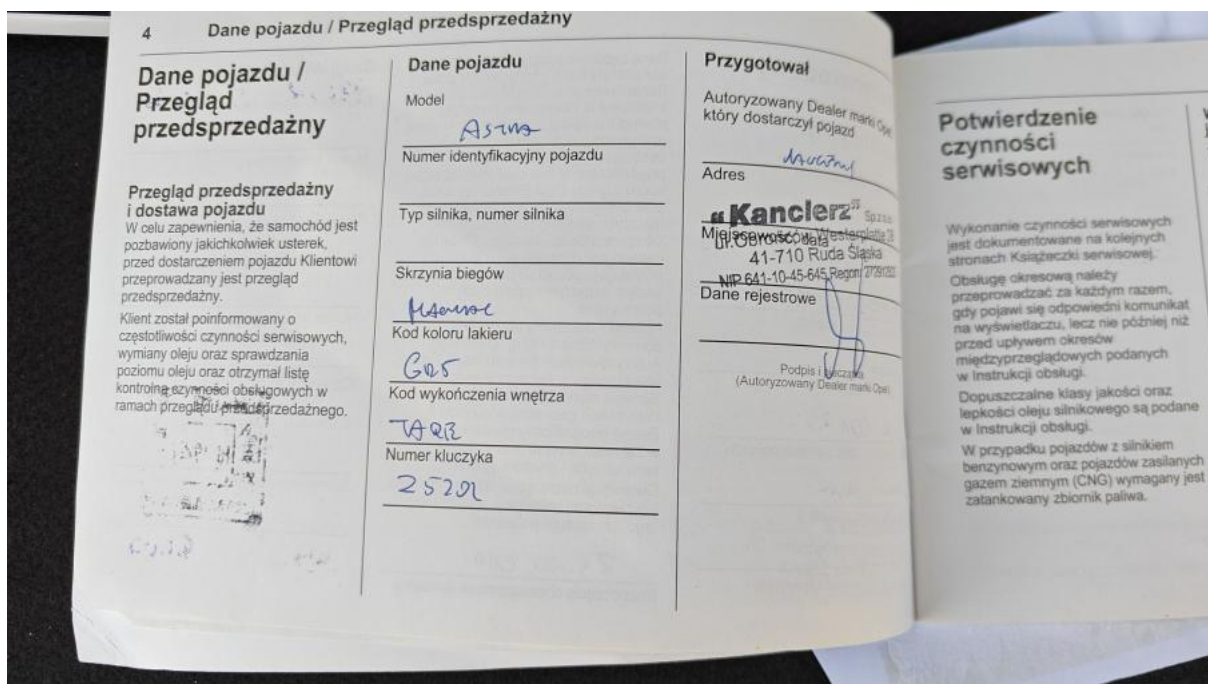


Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

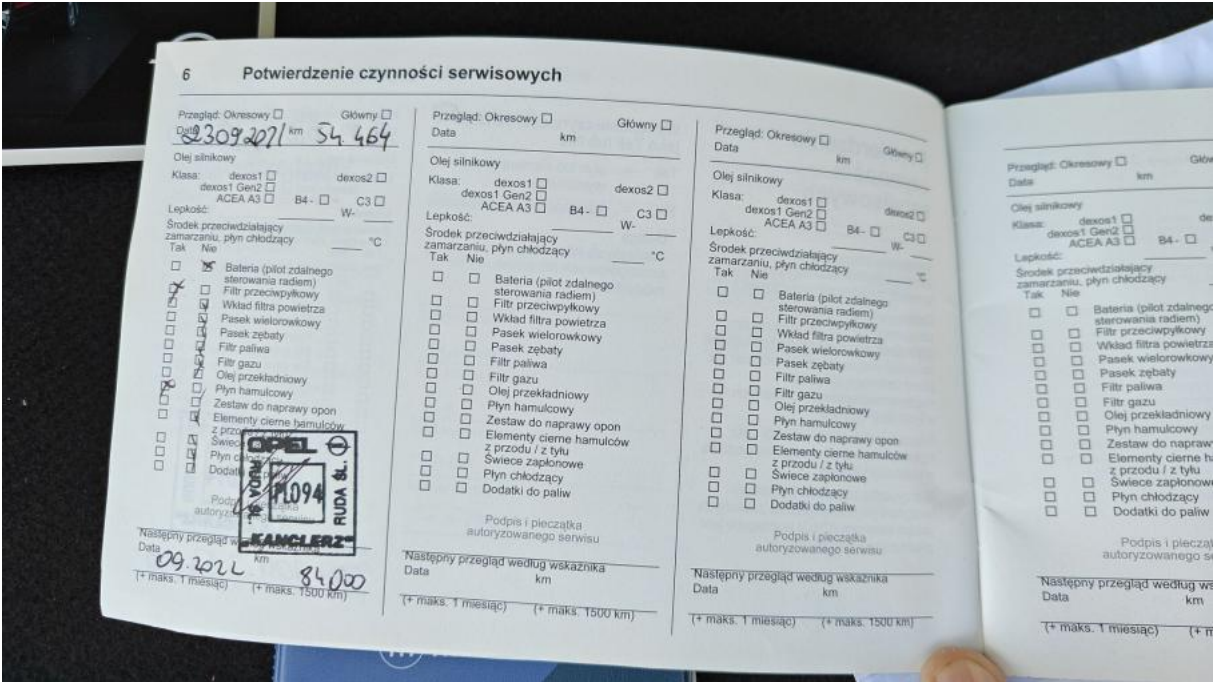

Fot. 11
Książka serwisowa – ostatni przegląd

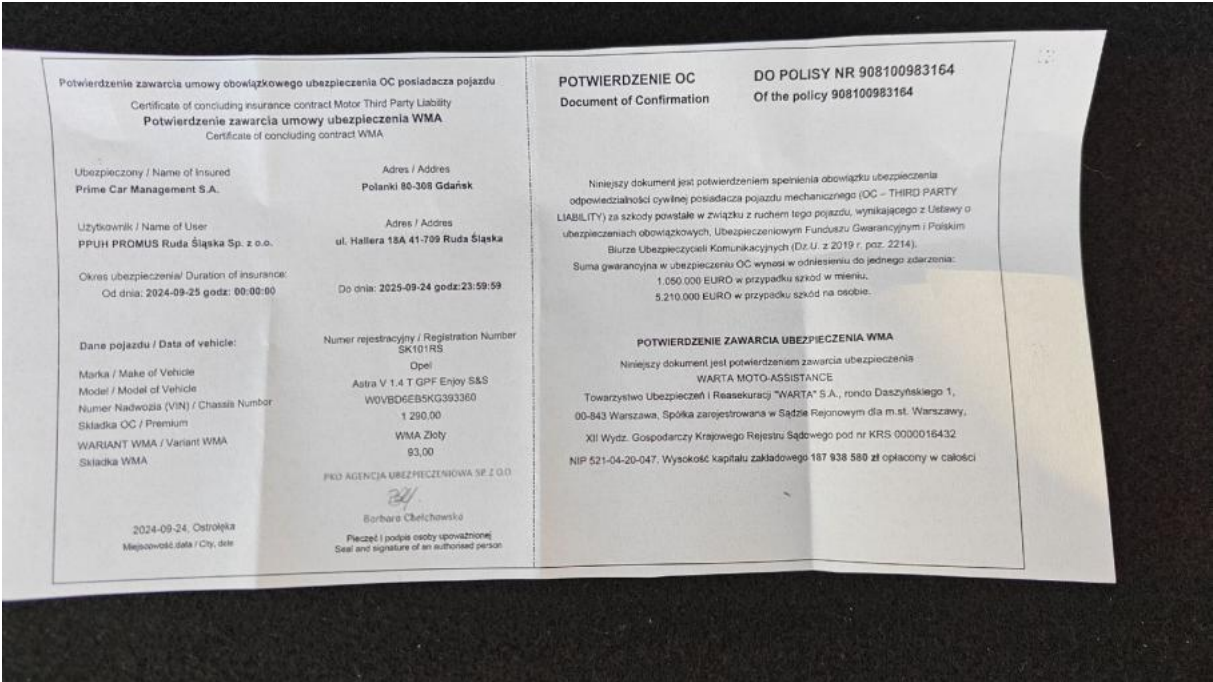

Fot. 12
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje




Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

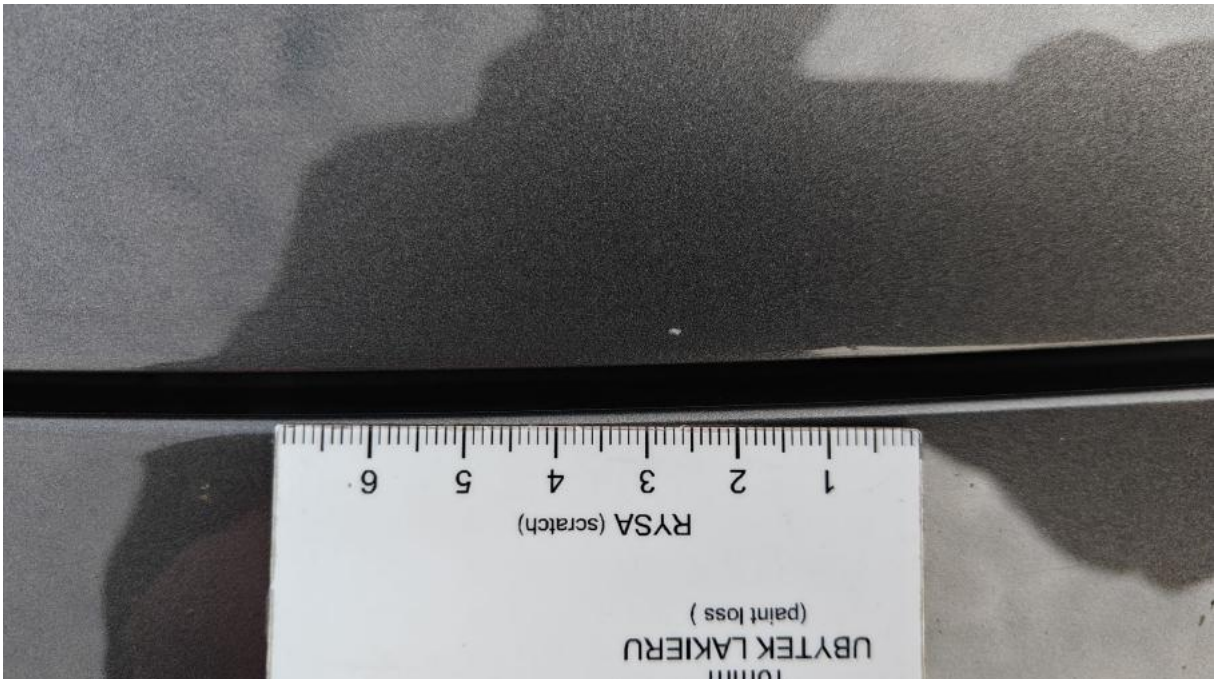

Fot. 36


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

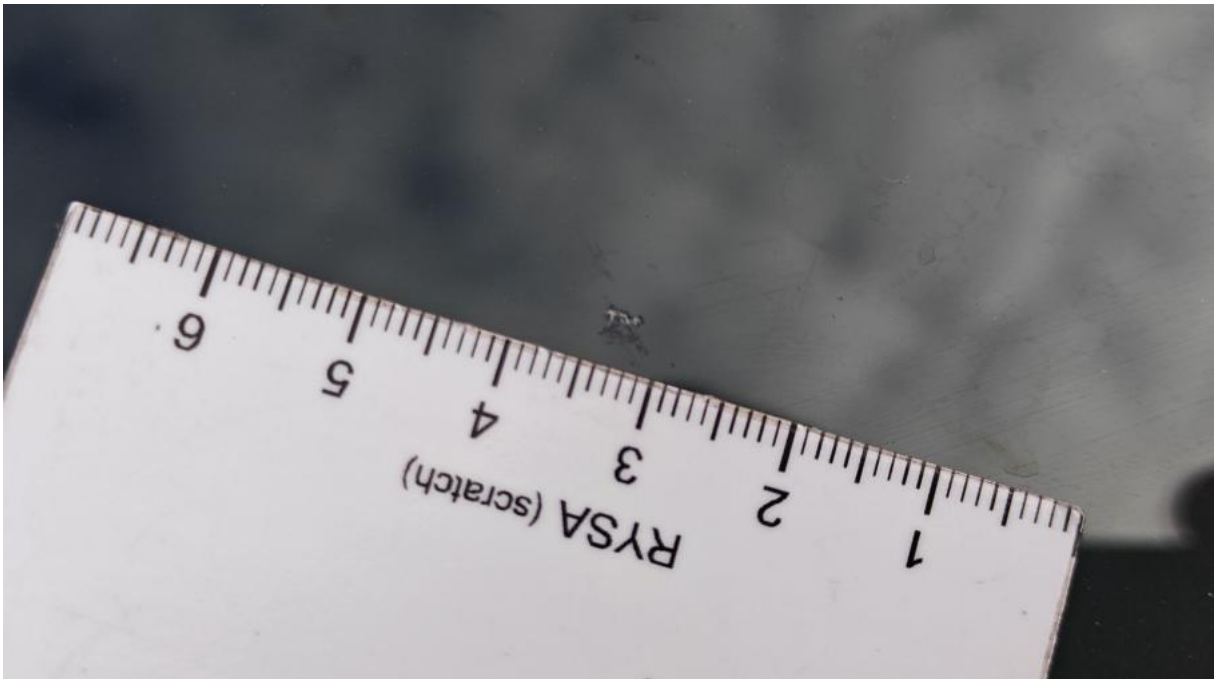

Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

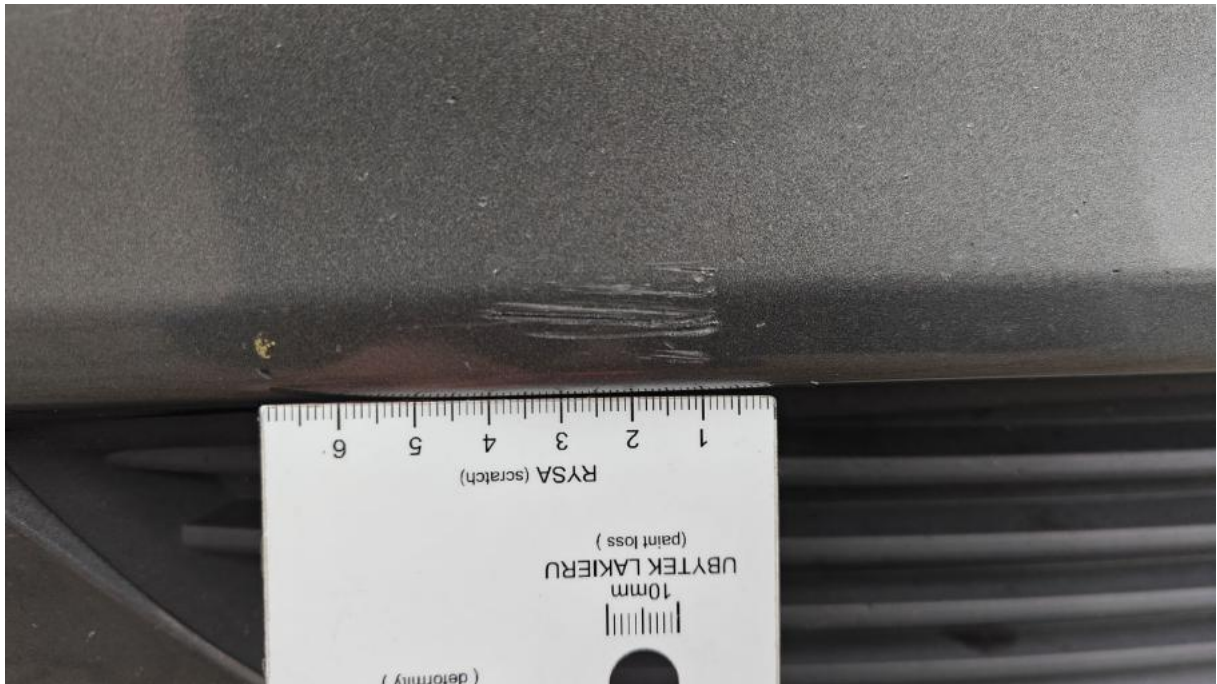

Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2

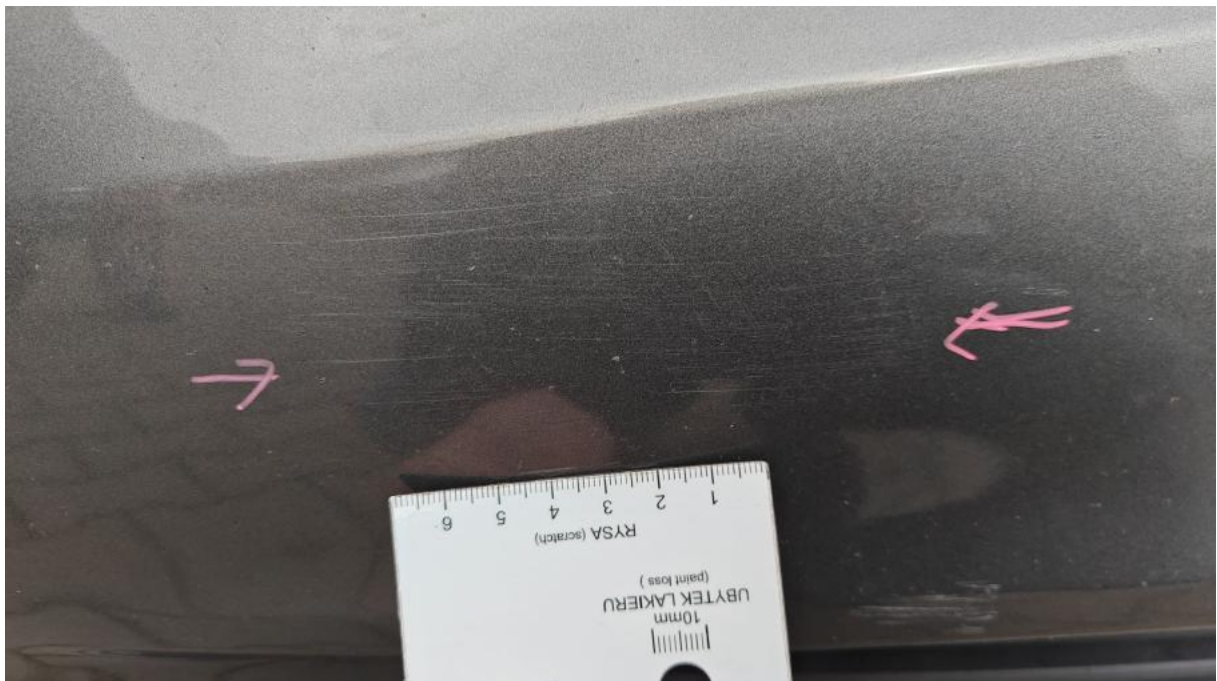

Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Kółko przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kółko przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

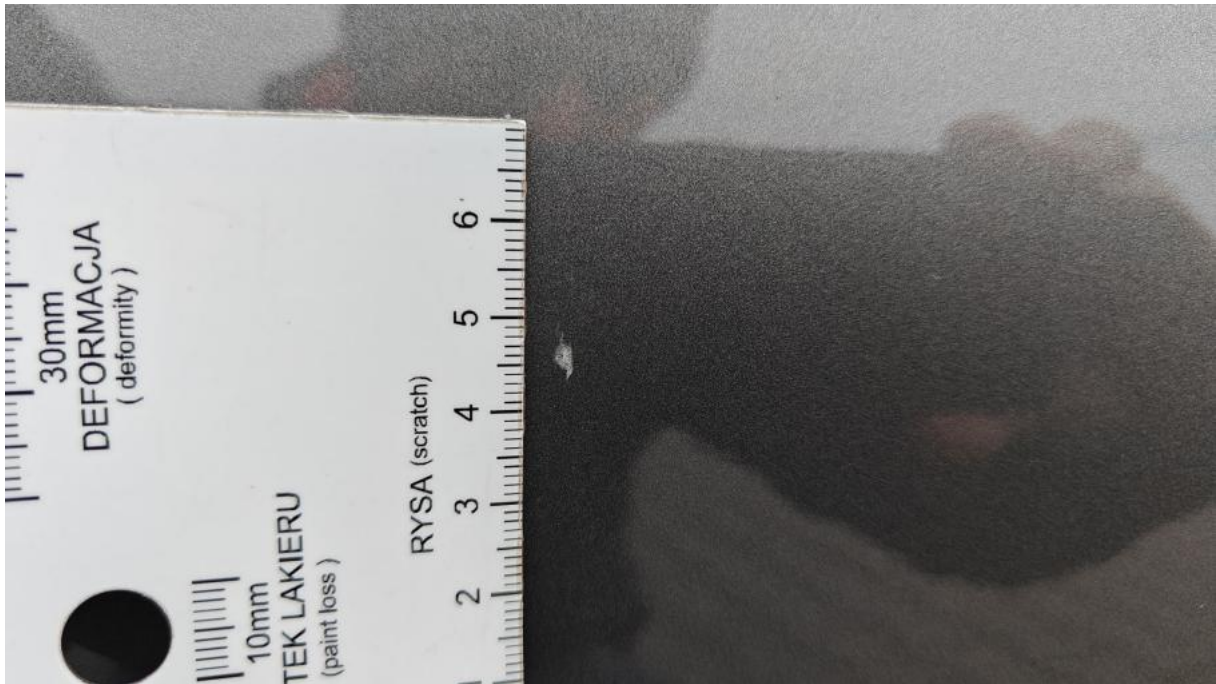

Fot. 49


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

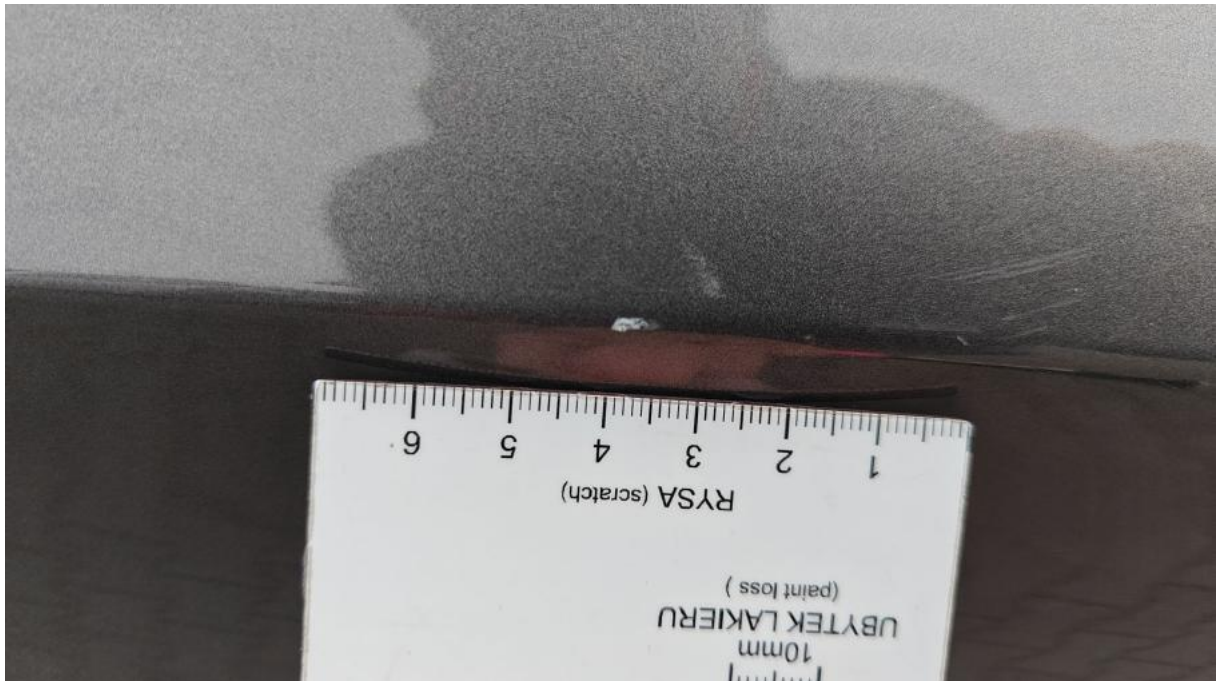

Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Słupek przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Kołpak tylny P - Inne 1



Fot. 62

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

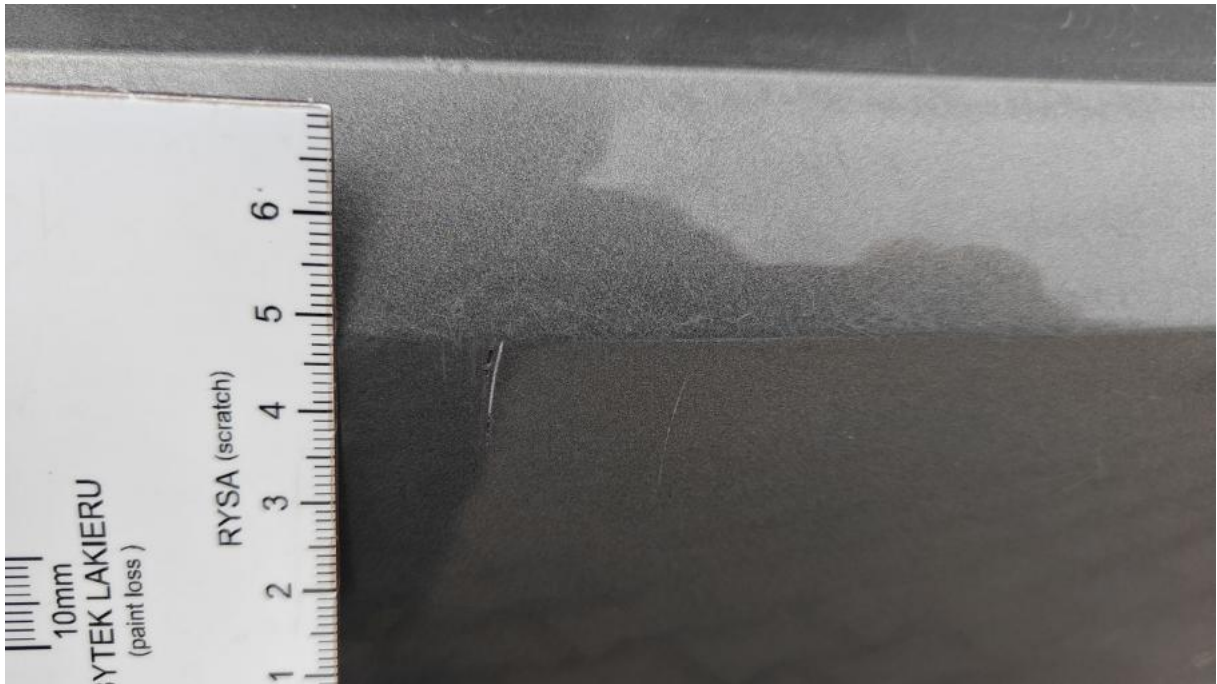

Fot. 65


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

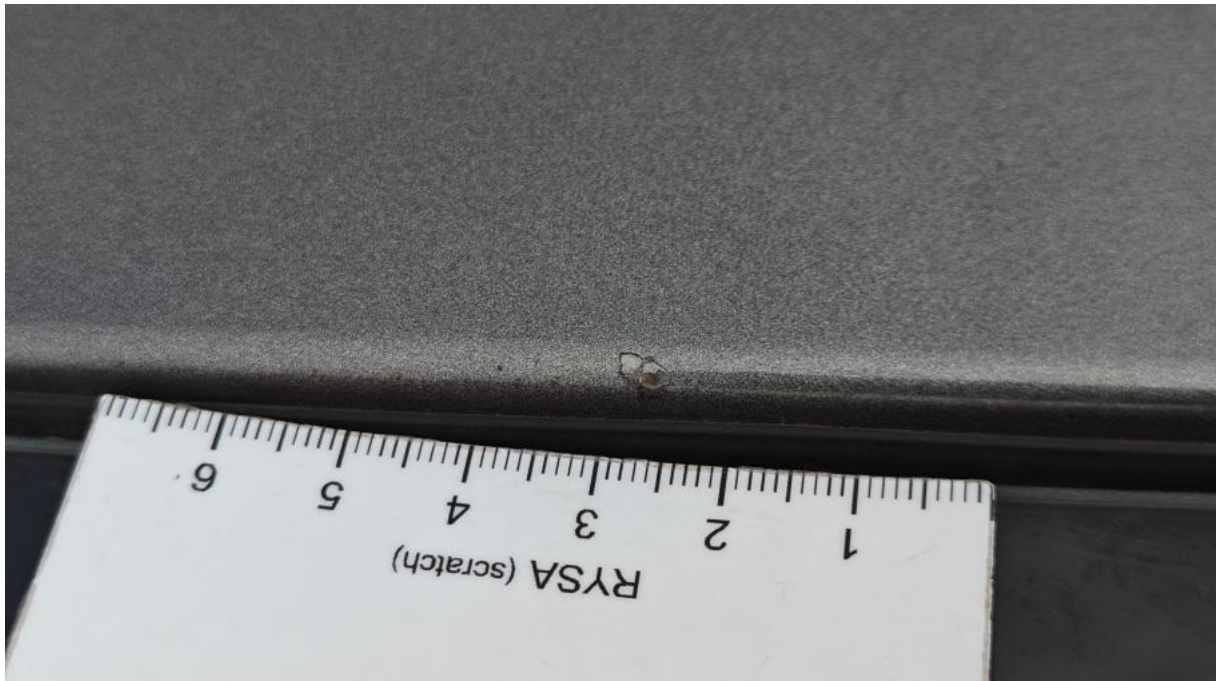

Fot. 67


Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

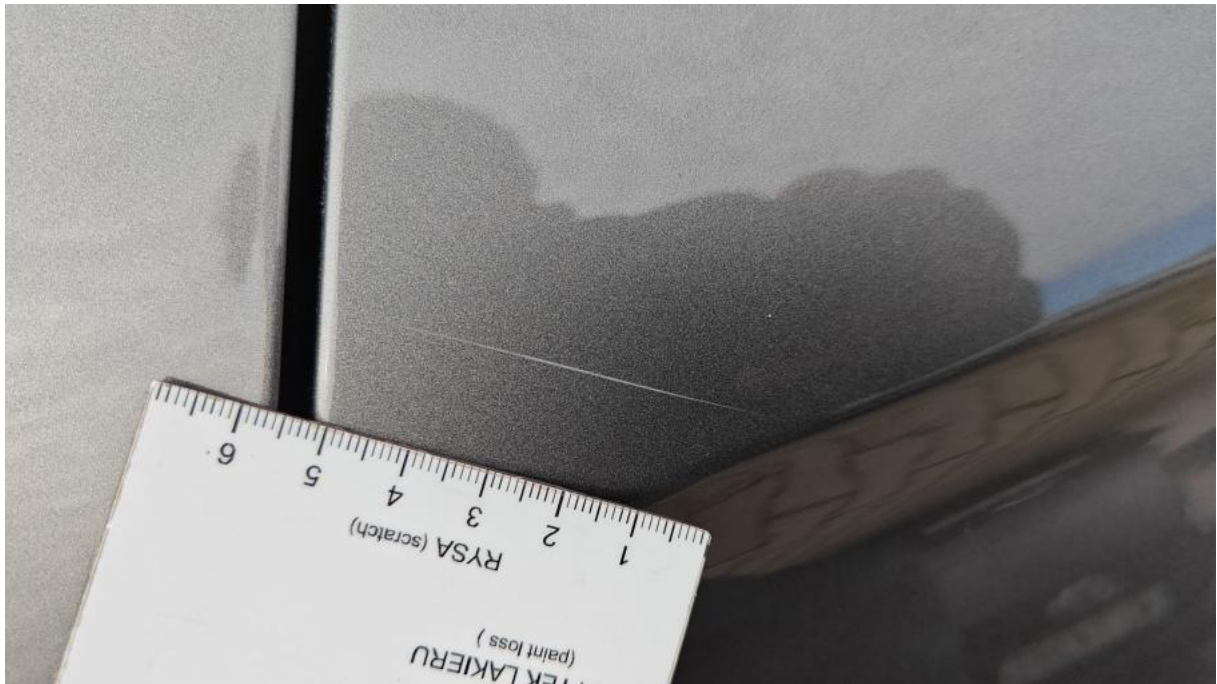

Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Kołpak tylny L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 76


Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

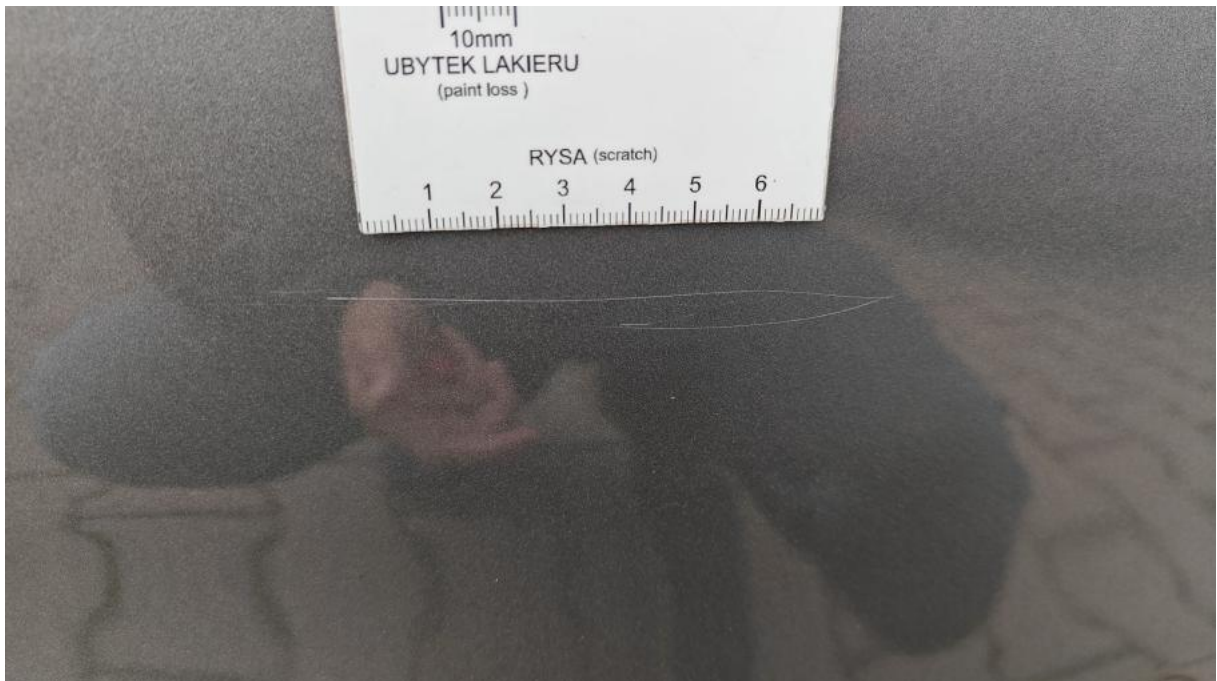

Fot. 78

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81


Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

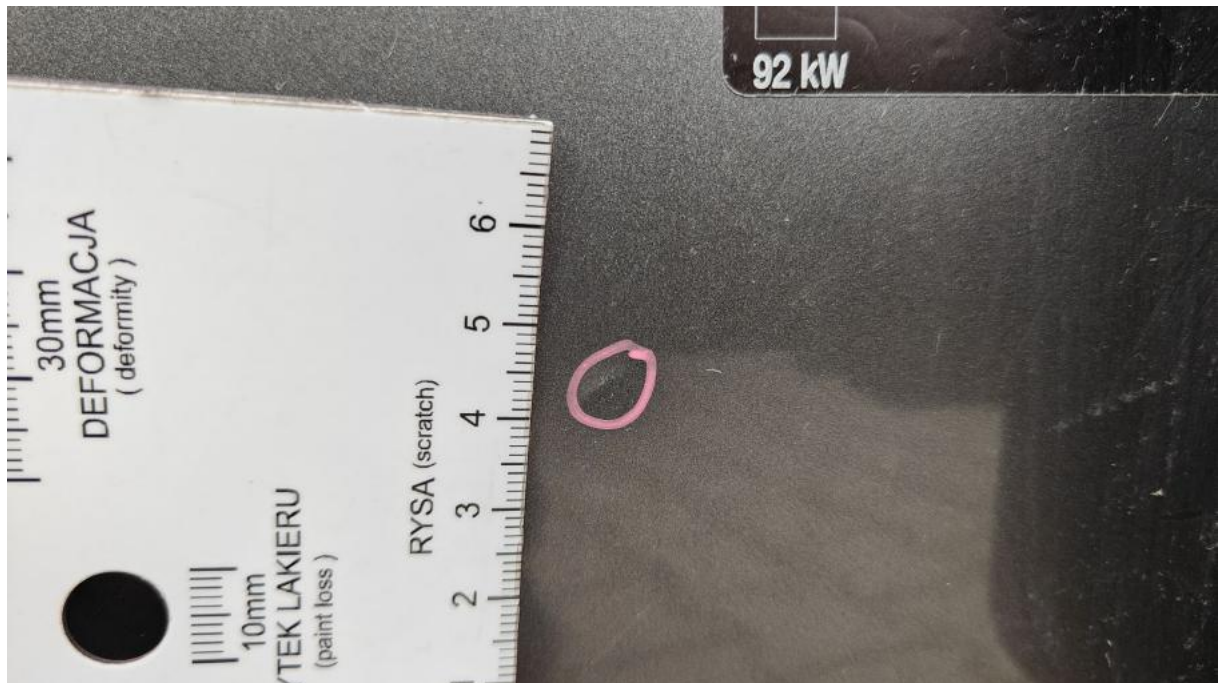

Fot. 83

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 84

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 90


Tapicerka drzwi przednich P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

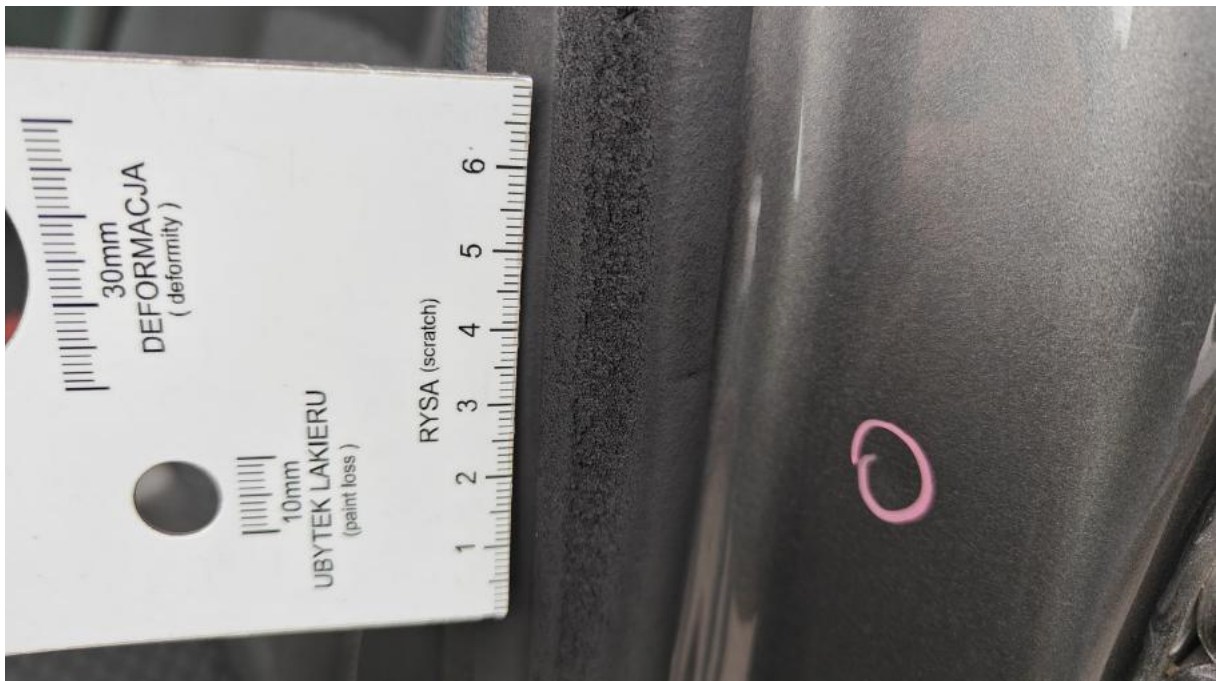

Fot. 92

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1