

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217272/11/25-11401	Data raportu	28-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/90592/25/11/21	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAP6NH3K4049979
Marka, model	SKODA Rapid Liftback 17-19
Typ, wersja	Rapid 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WU9725H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	164 024 km
Data 1. rej./rok prod.	10-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	09-05-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulce tarczowe z tyłu, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Panel instrumentów - Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Podpowieź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Radio Blues (SD, USB, AUX-in), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywle wlewu paliwa, System Start-Stop, Szyba tylna ogrzewana, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przebiegu, Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	185/60 15 88V	5,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	185/60 15 88V	5,5 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	185/60 15 88V	6,5 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	185/60 15 88V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	do 150
2	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupki przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni prawy	150 - 200
4	Słupki środkowy lewy	150 - 200
5	Słupki środkowy prawy	150 - 200
6	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Blotnik przedni lewy	150 - 300
3	Dach	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	200 - 300
5	Drzwi przednie prawe	150 - 300
6	Drzwi tylne lewe	200 - 300
7	Drzwi tylne prawe	150 - 300

8	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
9	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa reflektora dodatkowego L	pęknięcie	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.2
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	2.3
5	Kołpak koła przód R	brak	WY	0.1
6	Oslona przeciwsłoneczna R	pęknięcie	WY	
7	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
8	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3
11	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk	NA	0.3
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
13	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
14	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
15	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
16	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
17	Kołpak koła przód L	rysa/odprysk		
18	Kołpak koła tył L	rysa/odprysk		
19	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		
20	Tapicerki drzwi kpl.	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje

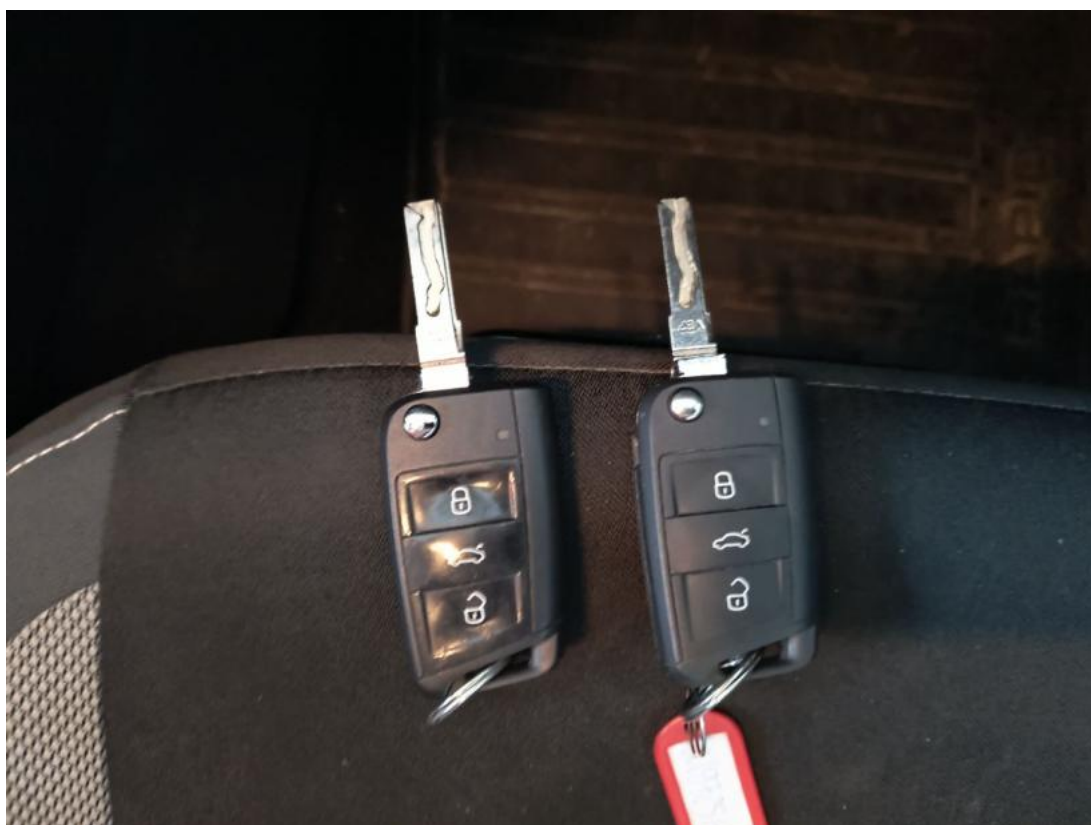

Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Listwa śr zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Listwa śr zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Listwa śr zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

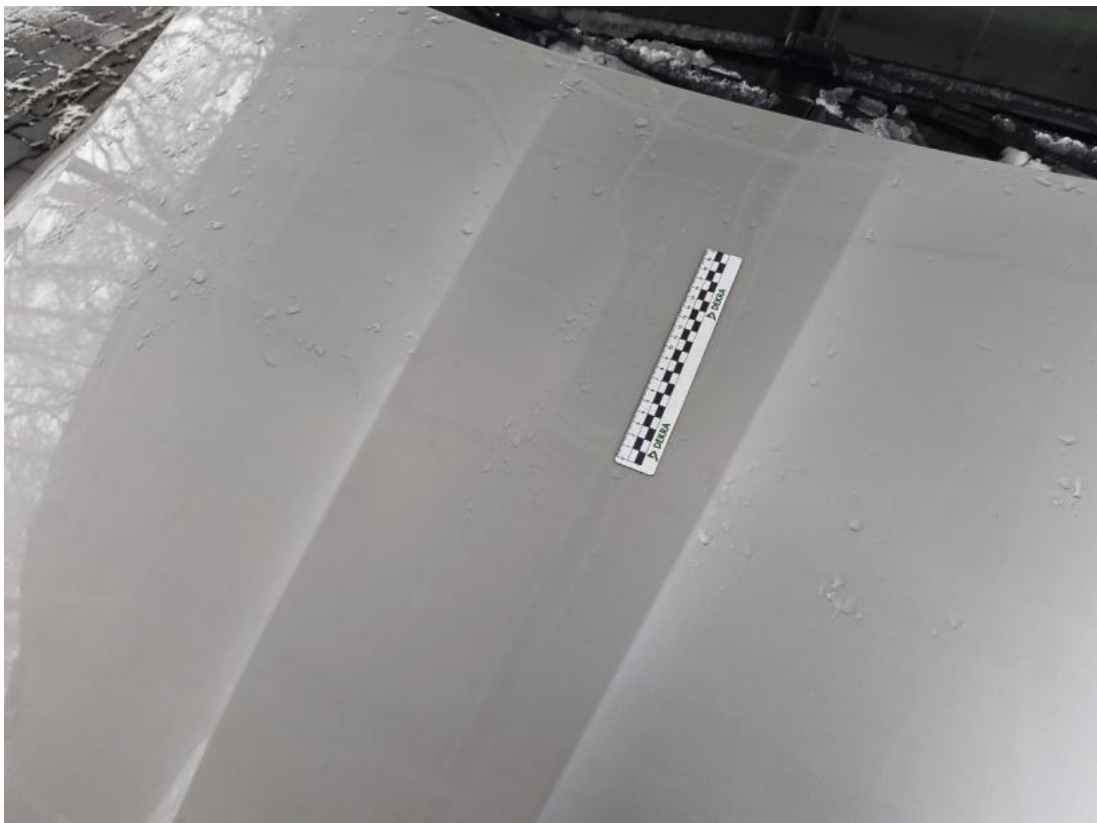

Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 44

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

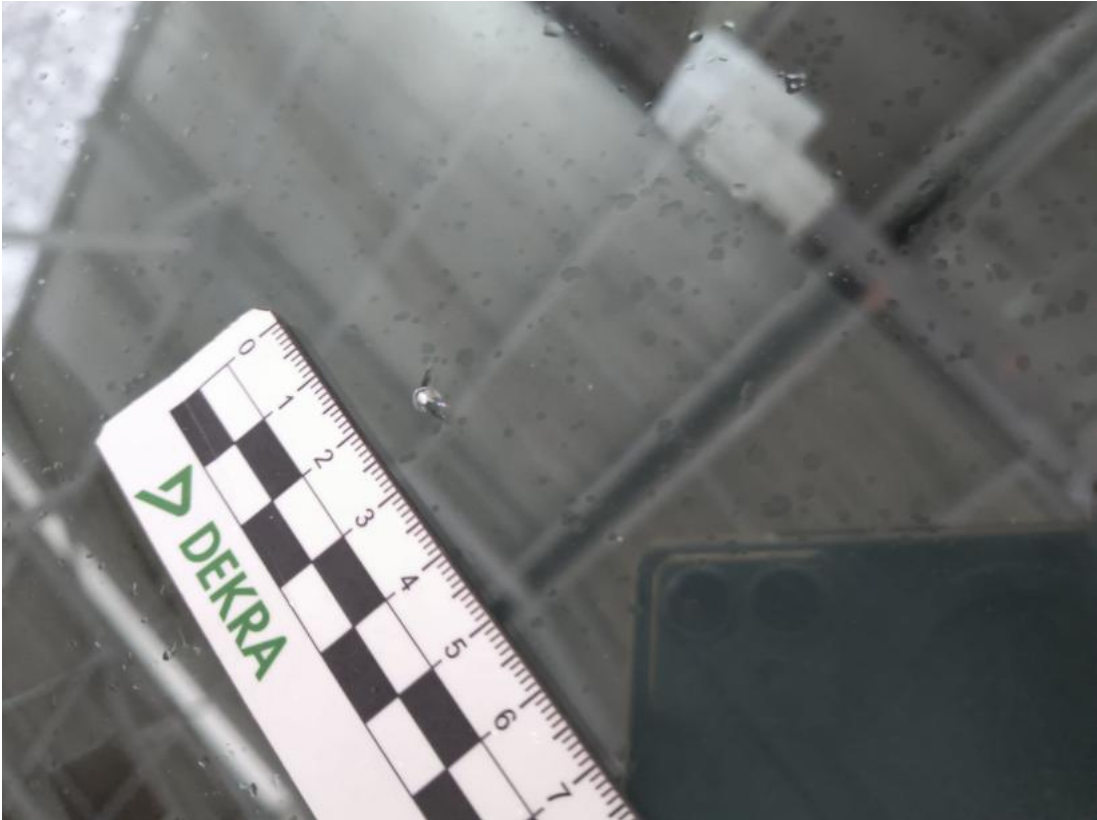

Fot. 45

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Kółko przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kołpak tylny P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kołpak tylny L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 74

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Łłotnik przedni L - zdjęcie pogłłdowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Kołpak przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 84

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 86

Kołpak przedni L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

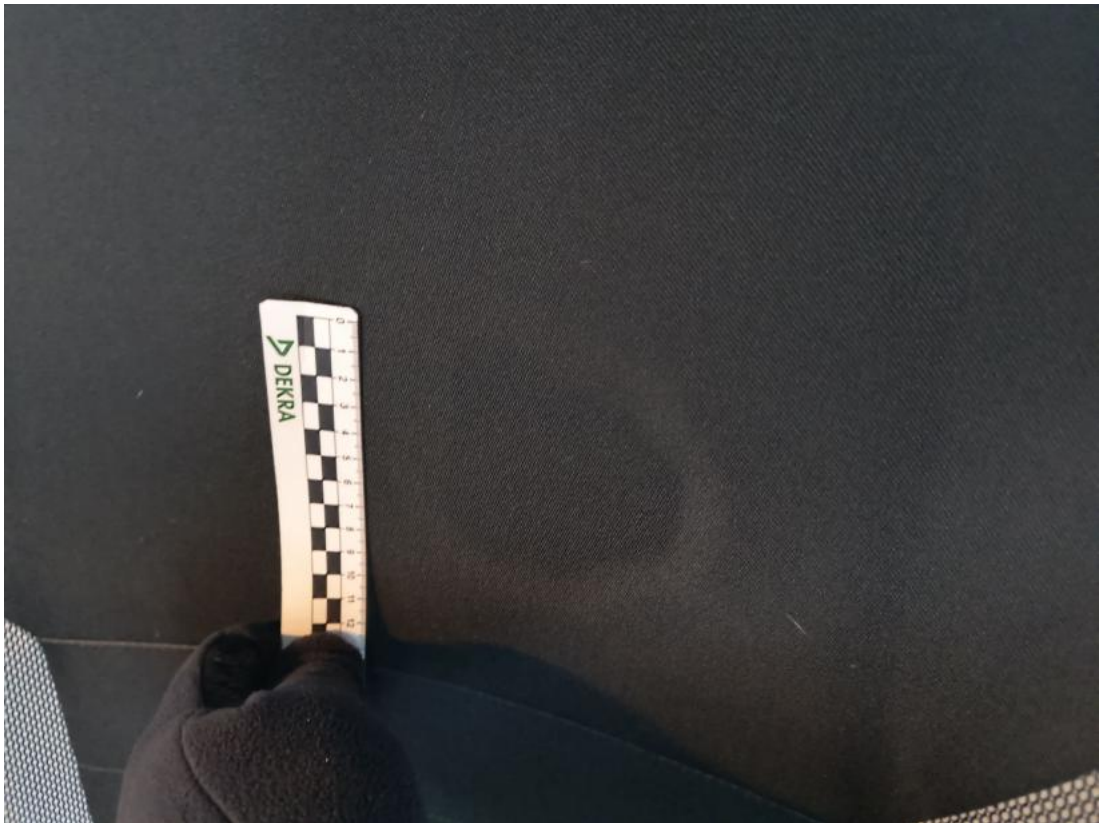

Fot. 89

Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 90

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 92

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 94

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 96

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 98

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 102

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 104


Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Ostona p/słoneczna prawa - zdjęcie pogładowe 1

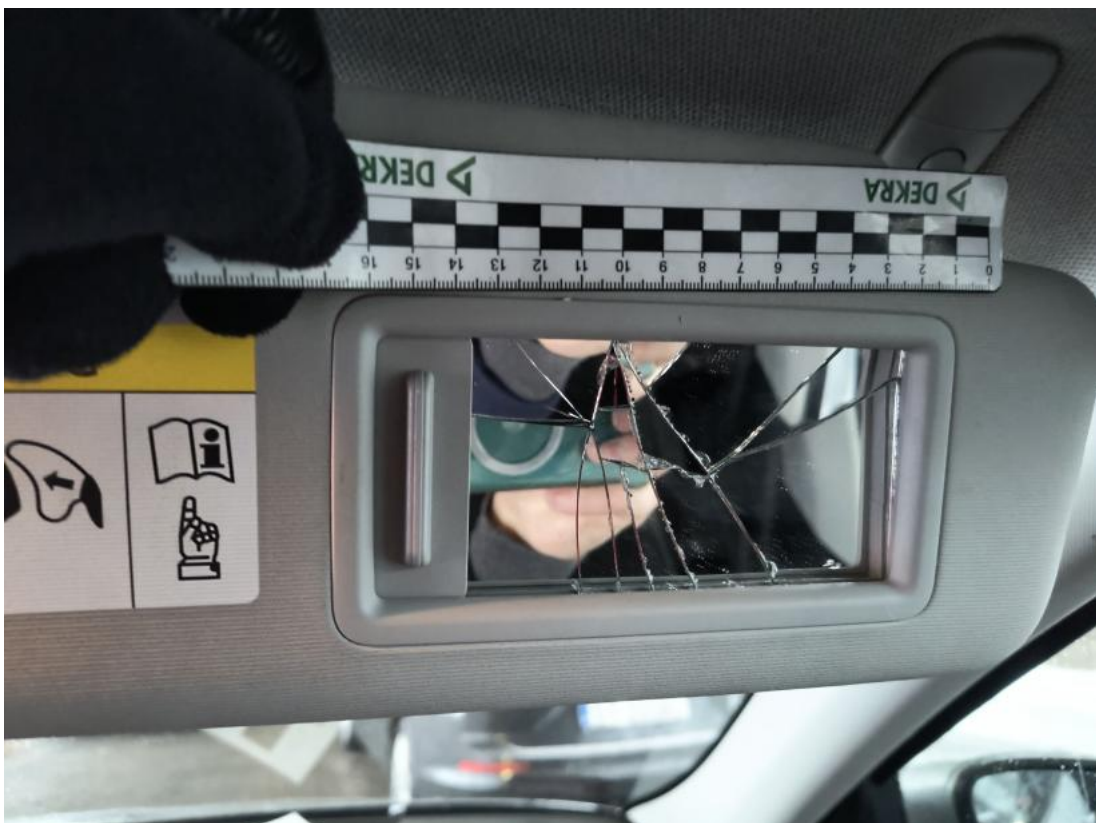

Fot. 106


Ostona p/słoneczna prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

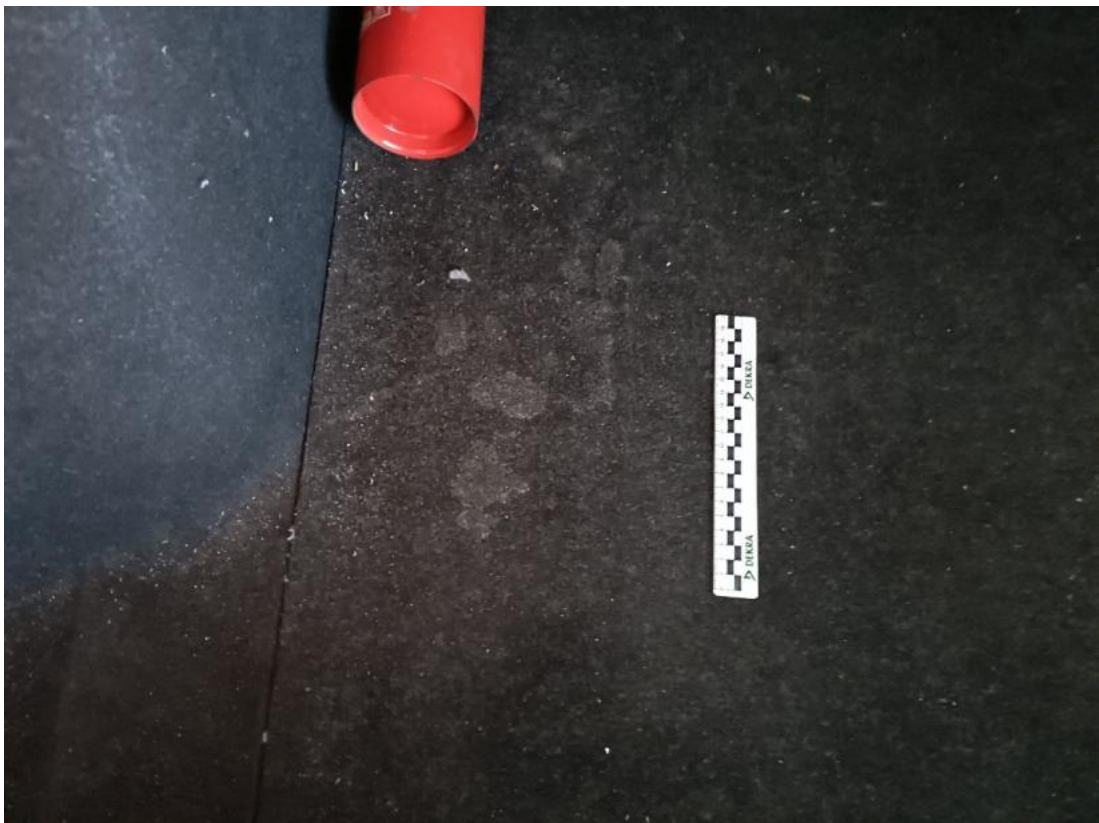

Fot. 108

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1