

Nr zlecenia: 38/21/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/21

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SALLDHMP8FA472407
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	W5026Y
Model pojazdu:	Defender 2.2 TD4 MR`12 E5	Nr Info-Ekspert:	072-00303
Wersja:	110 TD E	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	174746 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/06/22		
Data ważności badania technicznego	2026/06/27		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	3050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 90kW (122KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Autoalarm perymetryczny
- 2 Belka ochronna podwozia
- 3 Dach Station Wagon
- 4 Filtr cząsteczek stałych
- 5 Fotele 5 szt.
- 6 Immobilizer
- 7 Osłony p/błotne tylne
- 8 Przygotowanie do montażu radia
- 9 Schowek w konsoli środkowej (otwarty)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 10 +Snooker
- 11 Stopień tylny składany
- 12 Szyba tylna ogrzewana
- 13 Szyby atermiczne
- 14 Tapicerka Twill Vinyl
- 15 Tarcze kół stalowe 16" opony Michelin Latitude Cross Tubeles
- 16 Wspomaganie układu kierowniczego
- 17 Wykładzina gumowa

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 System p/poślizgowy ABS + ETC
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy ETC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach w kolorze kontrastowym
- 2 Fotele dodatkowe 2 szt. tapicerka Twill Vinyl
- 3 Klimatyzacja
- 4 +Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK	LT235/85R16	120/116R RF 10 DYNAPRO AT-M TL	5,8
Przednie prawe:	HANKOOK	LT235/85R16	120/116R RF 10 DYNAPRO AT-M TL	5,5
Tylne lewe:	HANKOOK	LT235/85R16	120/116R RF 10 DYNAPRO AT-M TL	6,6
Tylne prawe:	HANKOOK	LT235/85R16	120/116R RF 10 DYNAPRO AT-M TL	6,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Liczba miejsc ogółem: 7

Ogłędziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycenę wykonał: Rafał Choromański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Pęknięta nadkole, zarysowania lakieru		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		

8	Słupek przedni	L	Wgniecenie		
9	Słupek przedni	P	Wgniecenie		
10	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
11	Próg	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, wgniecenia		
12	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
13	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
14	Ściana tylna		Zarysowania lakieru		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

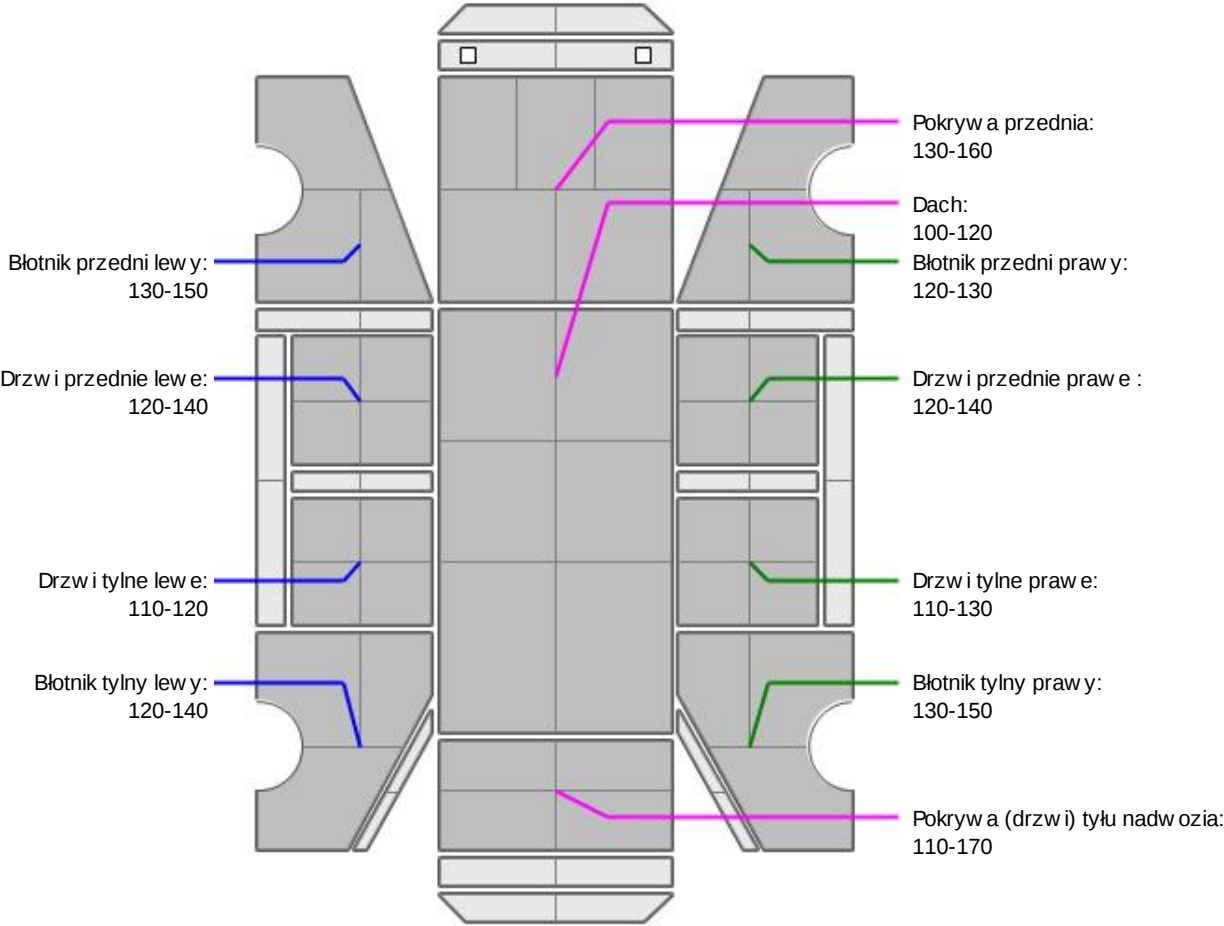

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-160	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	130-150	
4	Drzwi przednie	L	120-140	
5	Drzwi tylne	L	110-120	
6	Błotnik tylny	L	120-140	
7	Błotnik przedni	P	120-130	

8	Drzwi przednie	P	120-140	
9	Drzwi tylne	P	110-130	
10	Błotnik tylny	P	130-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-170	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgnieciony, zarysowany		
2	Uszczelka drzwi tylnych	L	Rozerwana		
3	Uszczelka drzwi tylnych	P	Rozerwana		
4	Snooker		Ogniska korozji		
5	Uszczelka drzwi przednie	L	Rozerwana		
6	Lusterko	L	Skorodowane ramie		
7	Lusterko	P	Skorodowane ramie		
8	Stopień boczny	L	Zarysowany, ogniska korozji		
9	Stopień boczny	P	Zarysowany, ogniska korozji		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału		
2	Wykładzina podłogi		Przetarcia, rozdarcia		
3	Gałka dźwigni zmiany biegów		Rozerwana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD NAPĘDOWY

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Most napędowy tylny	Zaolejony		
2	Reduktor	Zaolejony		

Wg informacji przekazanych przez zleceniodawcę w pojeździe uszkodzony jest most tylny i reduktor (brak przeniesienia napędu na koła pojazdu) - pojazd niejezdny.
Konieczna regeneracja mostu tylnego i reduktora.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Popękany bieżnik i bok opony		
2	Opona koła przedniego	P	Popękany bieżnik i bok opony		
3	Opona koła tylnego	L	Popękany bieżnik i bok opony		
4	Opona koła tylnego	P	Popękany bieżnik i bok opony		



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
	Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. Akumulator może kwalifikować się do wymiany. Z uwagi na uszkodzenia pojazdu brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.	

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2 kpl
2	Dowód rejestracyjny	TAK

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ii Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ū Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7

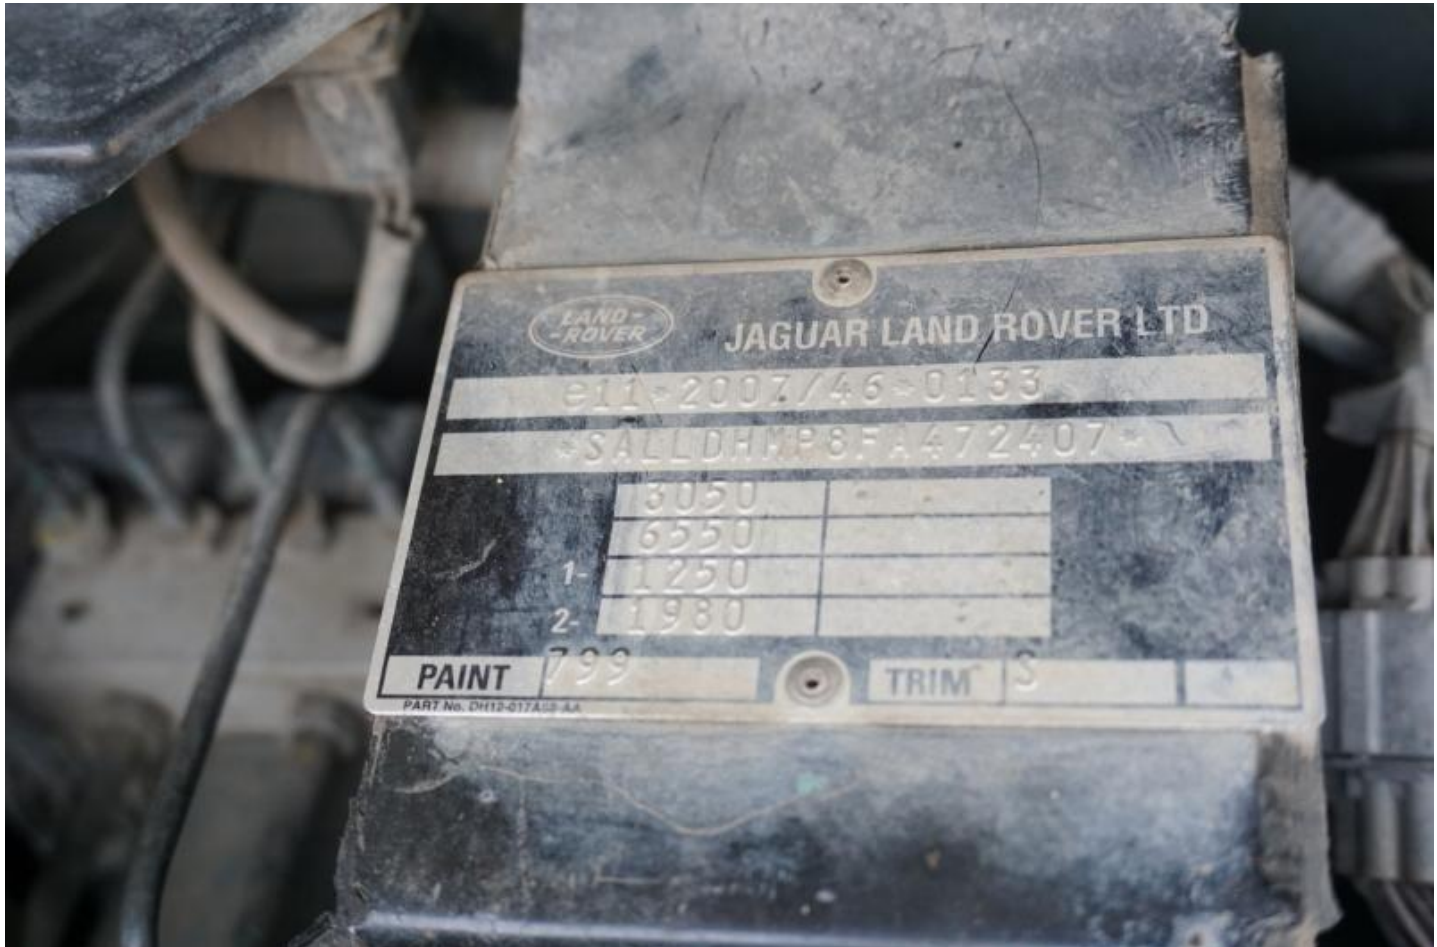

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15

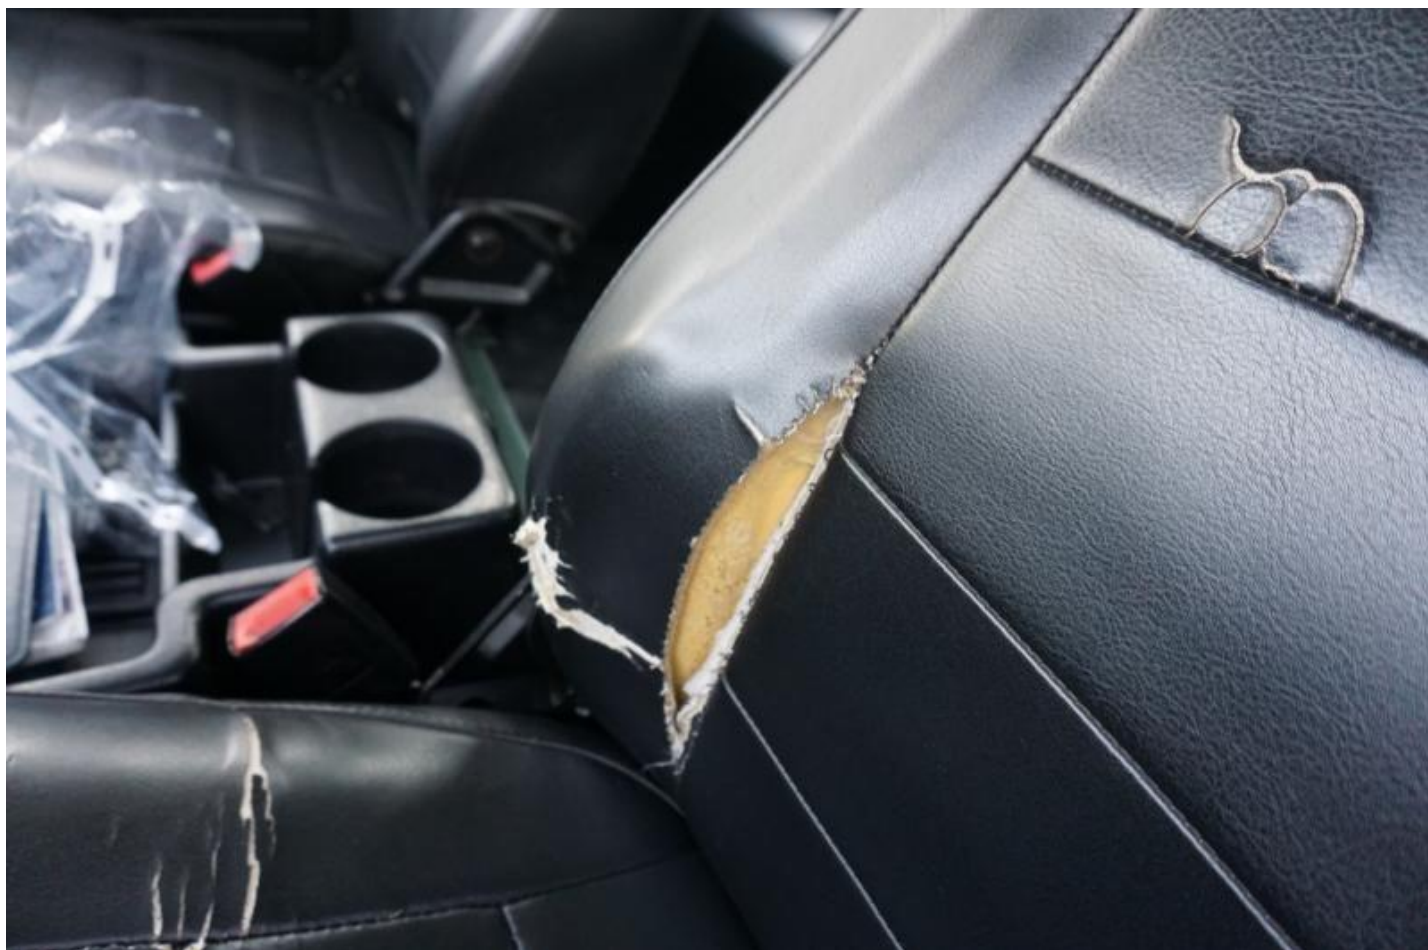

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

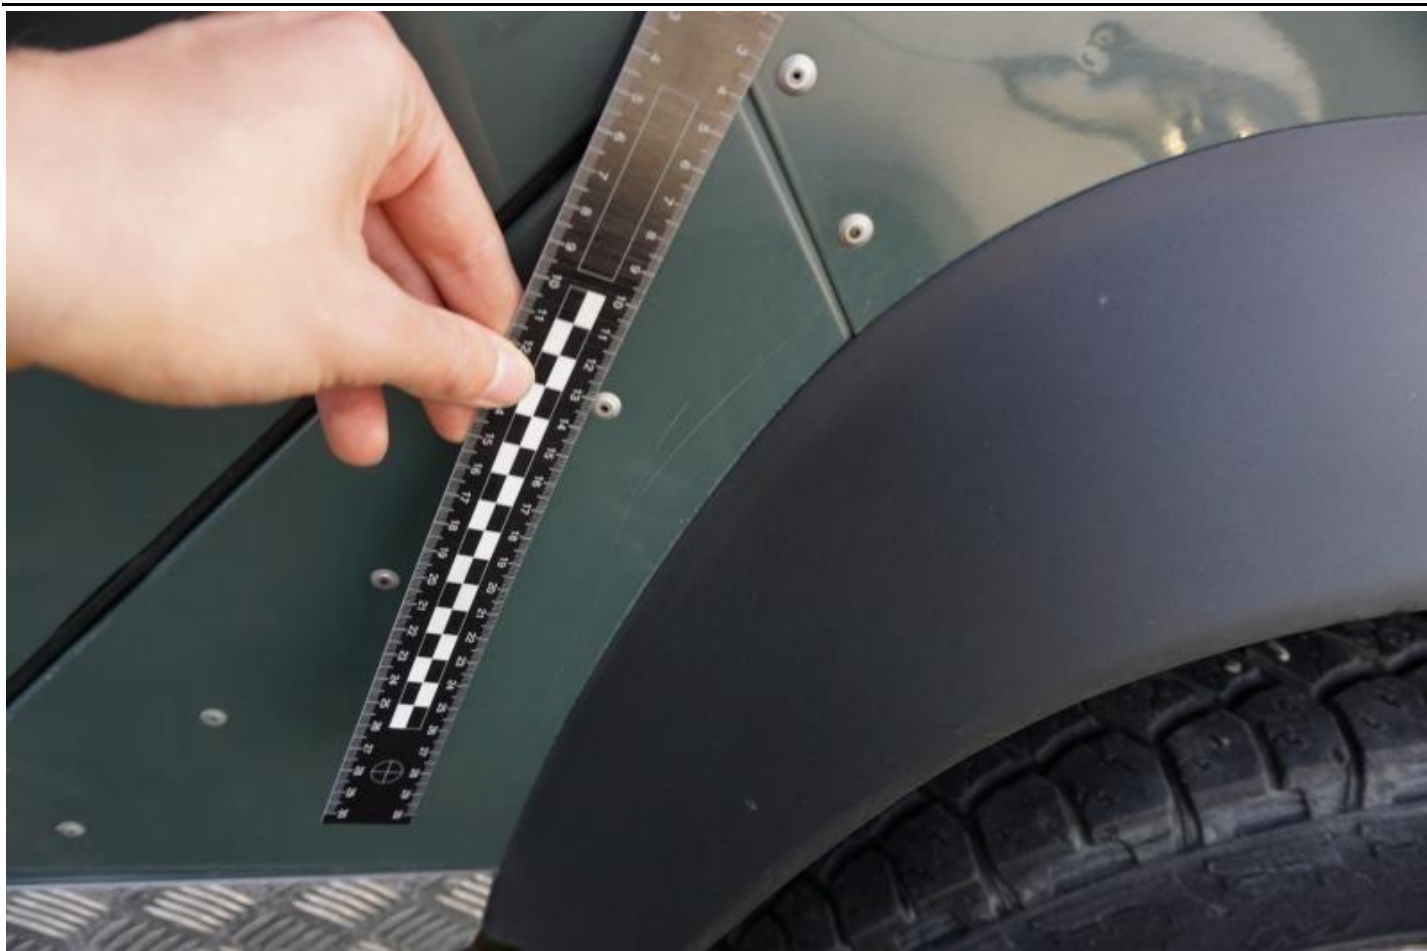

Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

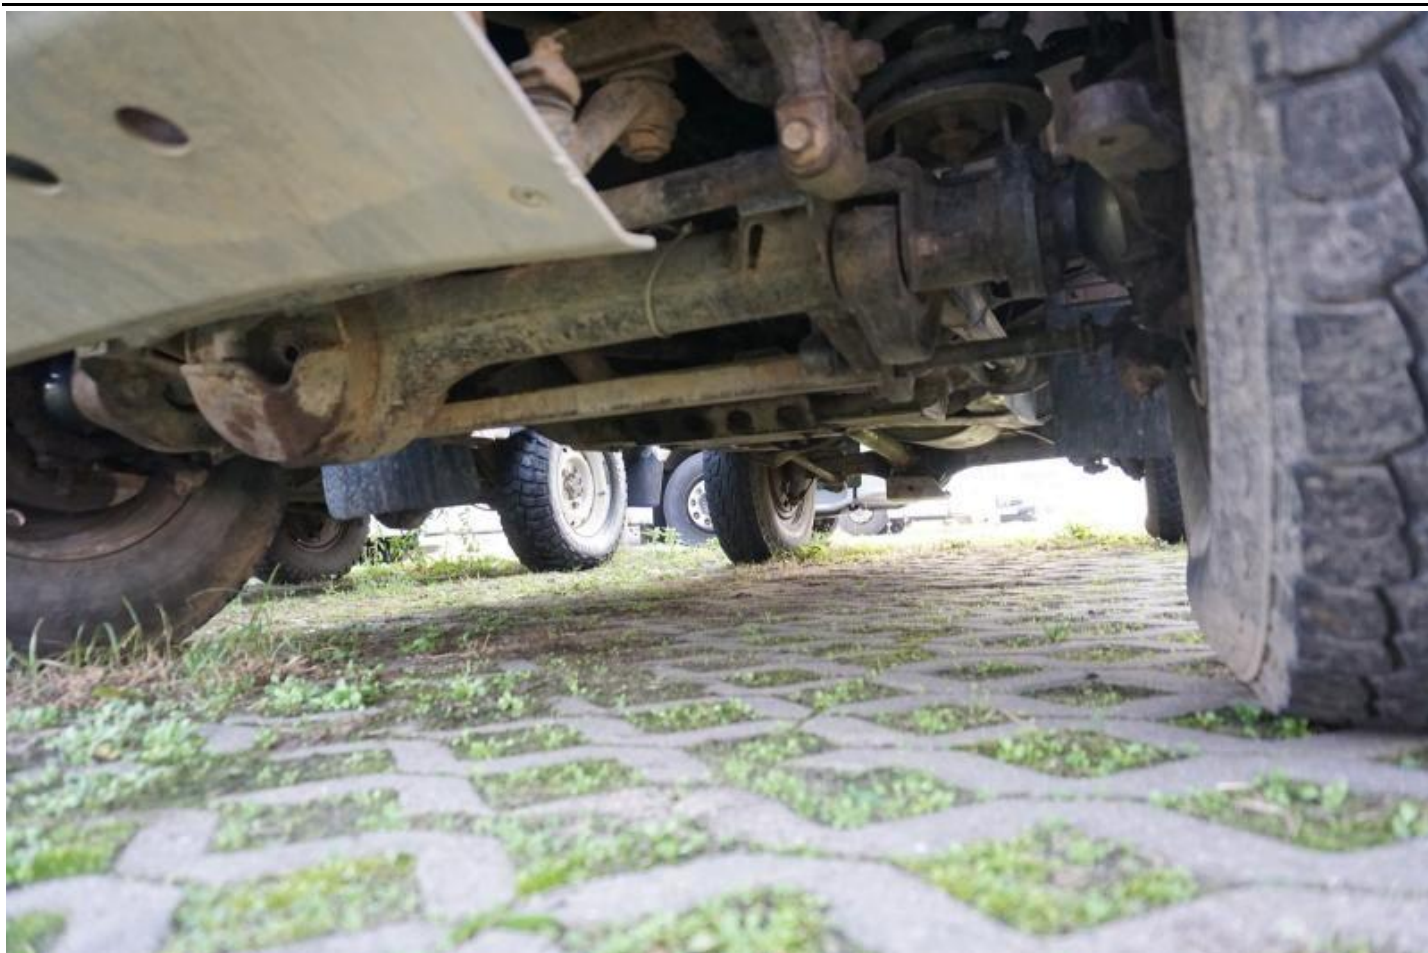

Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113

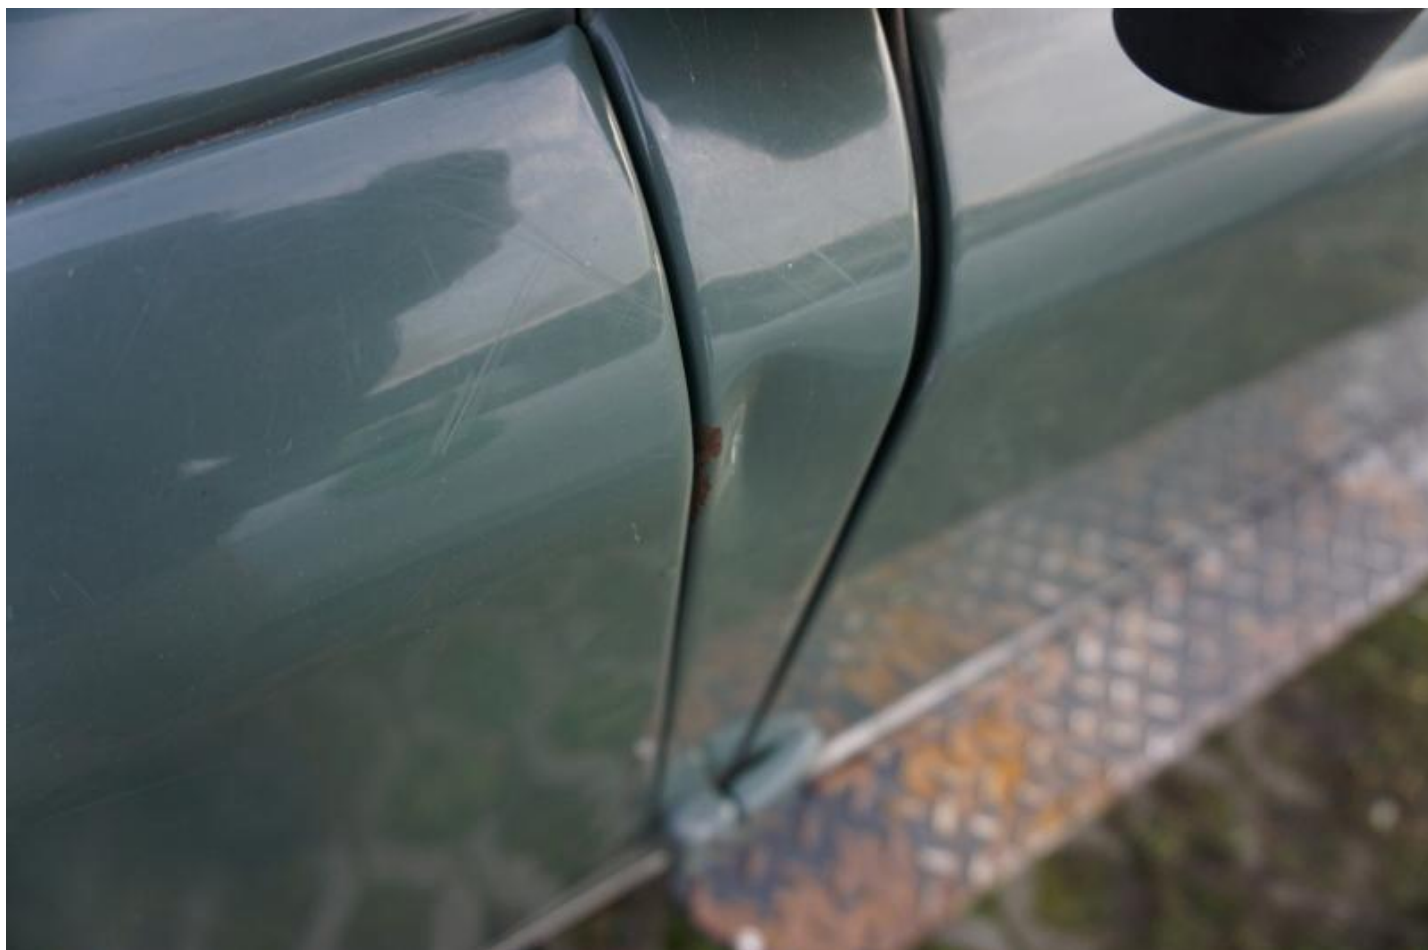

Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120

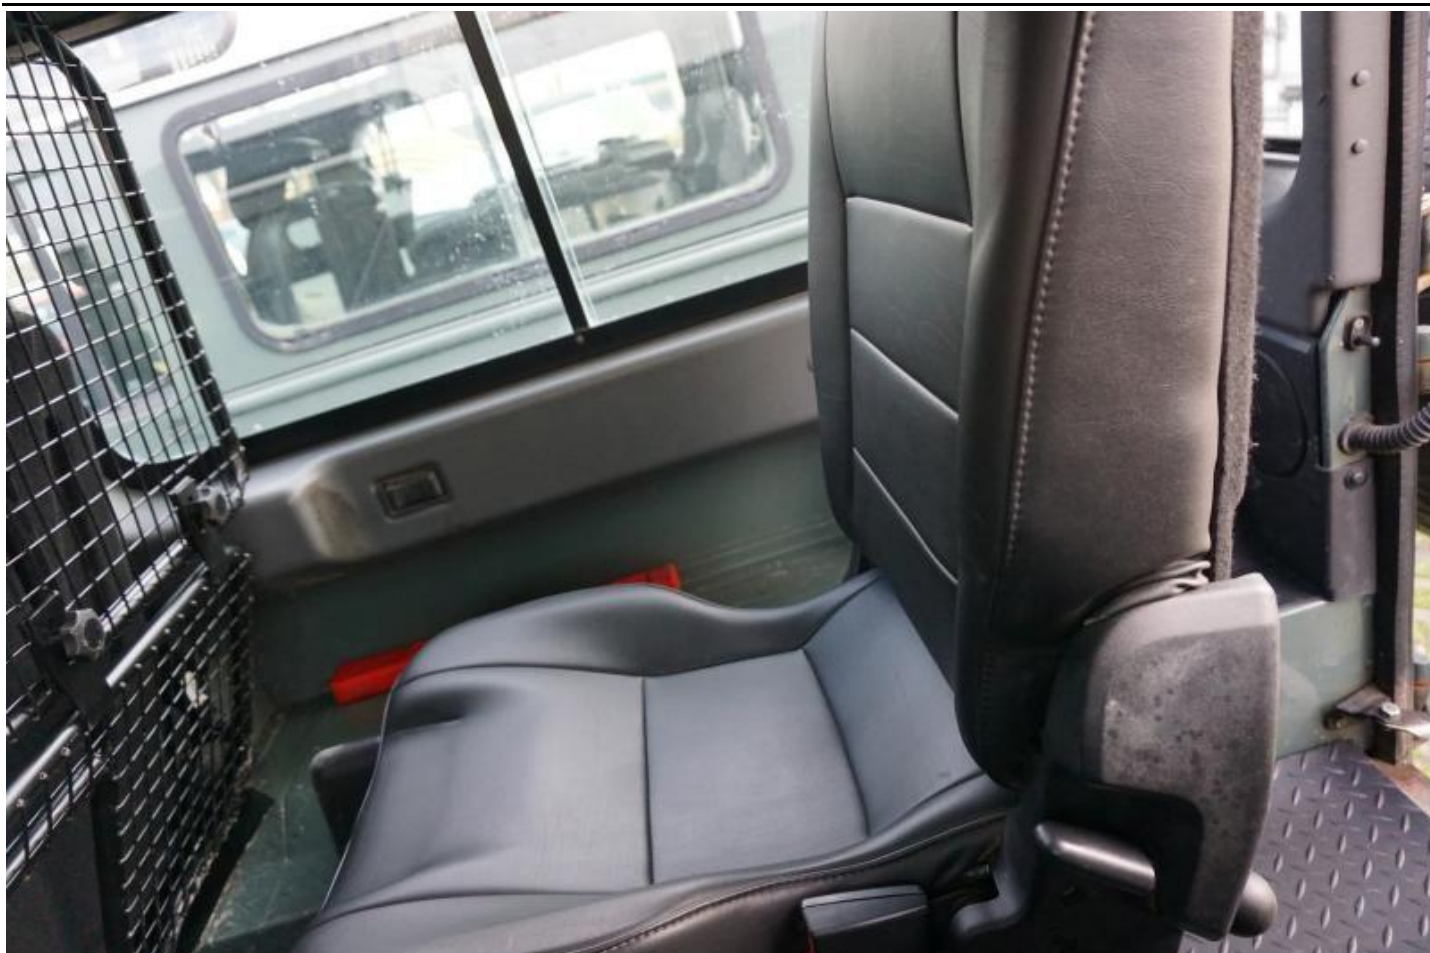

Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127




Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130

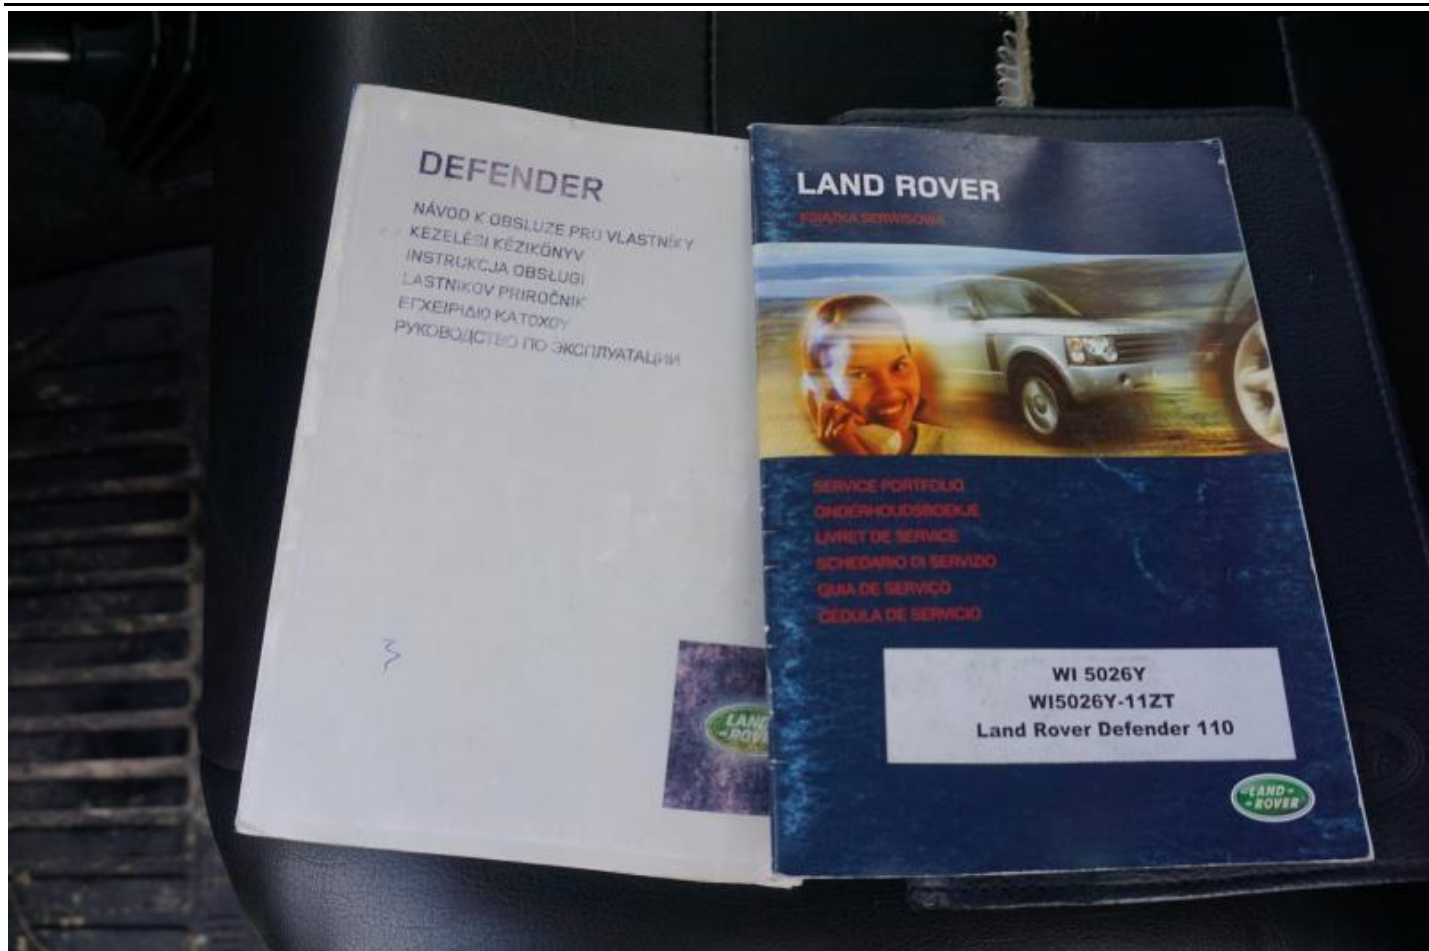

Fot. nr 131



Fot. nr 132

Zapis wykonanych przeglądów

TYP USŁUGI SERWISOWEJ (WPISAC TYP)

A	Wymiana oleju
☒ B	Przegląd 1
C	Przegląd 2

Wymagania dodatkowe:
 Wymiana płynu hamulcowego
 Wymiana płynu chłodzącego
 Przegląd konserwacyjny karoserii

Odczyt licznika przebiegu kilometrów: **37952**

Wykonane prace dodatkowe lub zalecane na przyszłość:

Autoryzowany serwis Land Rover
 ul. Kąkolew 28
 01-131 Warszawa, tel. (021) 673 79 79
Karlik
 Data: **20/06/2017**

Dealer/autoryzowany serwis firmy Land Rover potwierdza, że zostały przeprowadzone odpowiednie usługi serwisowe oraz przegląd konserwacyjny karoserii

PIECZĘĆ SERWISU

Podpis: *[Podpis]*
 Data: **20/06/2017**

22

Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu