

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

SPITZKE SE NL Kaltenkirchen

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom 11.12.2025 durch SPITZKE SE NL Kaltenkirchen

Besichtigungsort 24568 Kaltenkirchen, Rudolf-Diesel-Straße 10

Besichtigungsdatum 12.12.2025

Referenznummern 60120009

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. TMBJJ7NP3L7032484

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Fahrzeugart | PKW - Kombi | Farbton / Lackart | Energy-Blau / Uni |
| Hersteller | Skoda | Nächste HU | 02/2027 |
| Typ / Verkaufsbez. | Superb Combi 2.0 TDI Ambition | Laufleistung abgelesen | 208.951 km |
| Erstzulassung | 21.01.2020 | Emissionsklasse | Euro 6 |
| Getriebe / Gänge | Direktschaltung / 7 | Sitzplätze / Türen | 5 / 5 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Anzahl Besitzer | 1 |
| Motorart | Reihenmotor / Diesel | Hubraum / Nennleistung | 1.968 ccm / 140 KW |
| Antriebsart | Frontantrieb | | |

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
|--------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-------------|
| vorn links | Winterreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/60 R 16 99H M+S | 8 mm |
| vorn rechts | Winterreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/60 R 16 99H M+S | 8 mm |
| hinten rechts | Winterreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/60 R 16 99H M+S | 5 mm |
| hinten links | Winterreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/60 R 16 99H M+S | 5 mm |
| Reservebereifung: Notrad | | | | | |

Allgemeines / Zustand

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit (1) | <input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen | <input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit | <input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. (2) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt. | <input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden |

Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 30.06.2025 bei km 201.655.

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig | <input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

Fahrzeugzustand

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt | <input checked="" type="checkbox"/> nass |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eis | <input checked="" type="checkbox"/> Schnee |

Fahrzeugstandort

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse | <input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit | <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------------------|--|--------------|
| Stoßfänger hinten Unfallschaden | Ja | |
| Heckklappe Unfallschaden | Ja | |

Anmerkungen

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
 Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage
Serienausstattung (nicht verifiziert)

| | |
|---|--|
| Ablagefach für Regenschirm | Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Akustikglas Türscheiben vorn |
| Anti-Blockier-System (ABS) | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| Antriebsart: Frontantrieb | Ausstattungs-Paket: Green tec |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | Außenspiegel Wagenfarbe |
| Bremsassistent | Bremsenergierückgewinnung |
| Brillenfach | Chromzierleisten an Seitenfenstern |
| Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) |
| Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) |
| Fensterheber elektrisch vorn + hinten | Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| Handschuhfach beleuchtet | Heckscheibenwischer |
| Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| Karosserie: 5-türig | Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| Knieairbag Fahrerseite | Kopf-Airbag-System |
| Kopfstützen hinten | Kopfstützen vorn |
| Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole | Mittelarmlehne vorn |
| Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI | Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| Nebelscheinwerfer LED | Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| Notrufsystem | Radioempfang digital (DAB+) |
| Reifendruck-Kontrollsyste | Rußpartikelfilter |
| Rücksitzlehne geteilt/klappbar | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| Scheibenwaschdüsen heizbar | Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer) |
| Scheibenwischer mit Regensor | Seitenairbag vorn |
| Servolenkung | Servolenkung elektronisch (Servotronic) |
| Sitz vorn links höhenverstellbar | Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz | SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| Sonnenblende links mit Spiegel | Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| Start/Stop-Anlage | Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| Wegfahrsperr | Zentralverriegelung |

Sonderausstattung (verifiziert)

| | | | |
|--|---|---|---|
| Business-Paket Columbus | ✓ | Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | ✓ |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | ✓ | Freisprechanlage Premium | ✓ |
| Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung | ✓ | Vorrichtung WLAN-Hotspot | ✓ |
| Maxi-DOT Farbdisplay | ✓ | Audio-Navigationssystem Columbus | ✓ |
| Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | ✓ | Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen) | ✓ |

| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
|--|---|---|---|
| Steckdose 230V | ✓ | USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten | ✓ |
| Tablet-Halterung | ✓ | Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | ✓ |
| Dachreling eloxiert | ✓ | Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | ✓ |
| Einparkhilfe vorn und hinten | ✓ | Frontscheibe heizbar | ✓ |
| Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | ✓ | Laderaumboden variabel | ✓ |
| LM-Felgen 8x18 (Antares) | ✓ | Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung | ✓ |
| Reserverad als Notrad | ✓ | Rückfahrkamera | ✓ |
| Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS) | ✓ | Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist) | ✓ |
| Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | ✓ | Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | ✓ |
| Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | ✓ | Schlechtwege-Paket | ✓ |
| Sitzheizung vorn | ✓ | Sonderlackierung Energy-Blau | ✓ |

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17)

Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 18, Bild 19)

Seite links

Tür vorne links Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 32, Bild 33)

Tür vorne links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 30, Bild 31)

Tür hinten links Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 26, Bild 27)

Tür hinten links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 28, Bild 29)

Seite rechts

Tür vorne rechts Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 22, Bild 23)

Spiegelgehäuse rechts Blende -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 20, Bild 21)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 24, Bild 25)

Technik

Motor, untypische Geräusche, prüfen (Bild 14)

Sonstiges

Ölservice Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 15)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Eckerlein, Jannik

Der Sachverständige, 15.12.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage

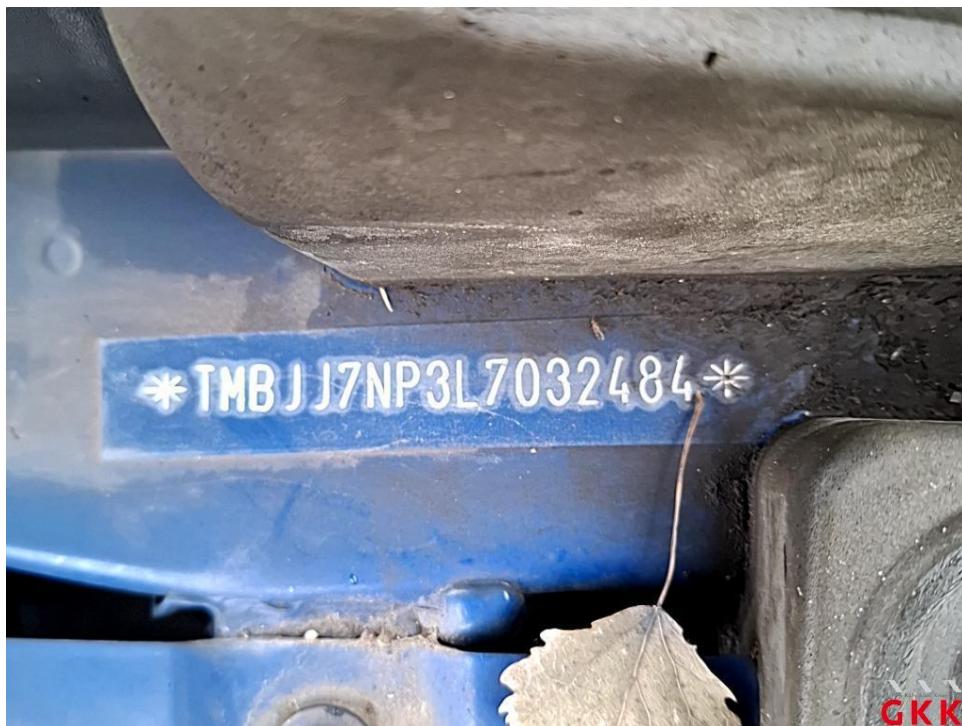


Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Motor, untypische Geräusche, prüfen

Fotoanlage



Bild 15 Ölservice, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 16 Mitte rechts Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 unten links Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage

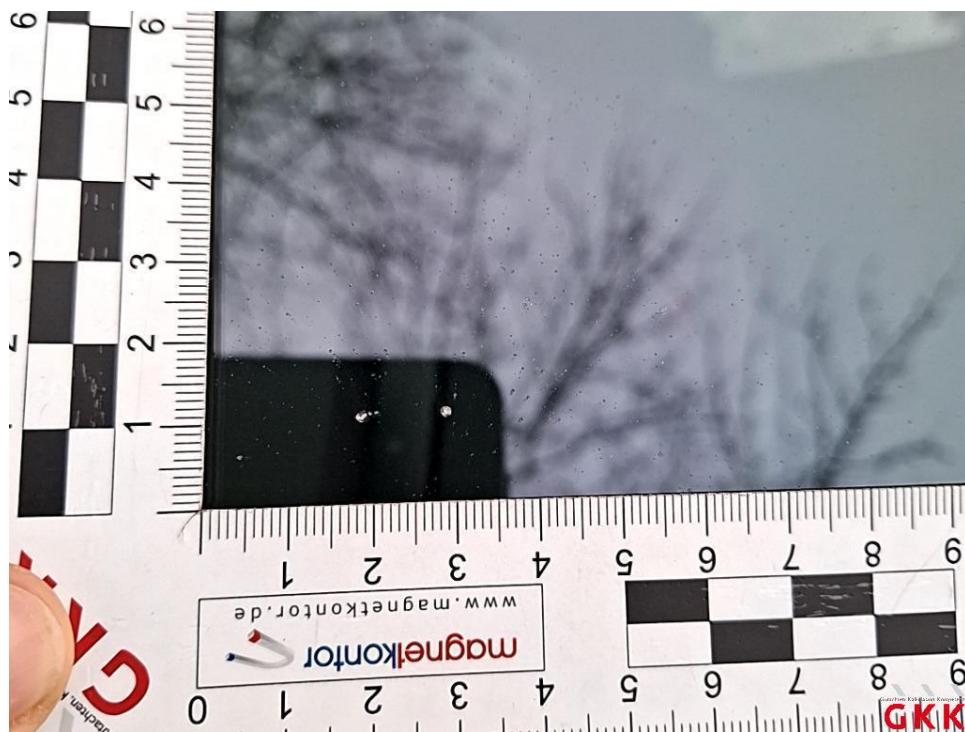


Bild 19 Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 20 Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage

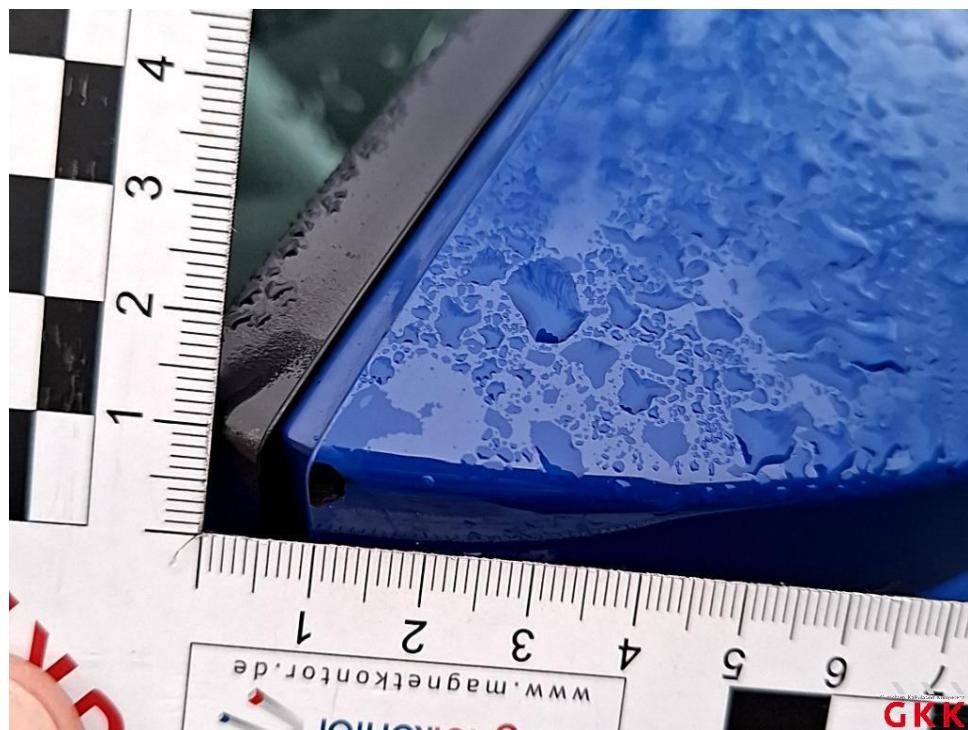


Bild 21 Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 22 Tür vorne rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

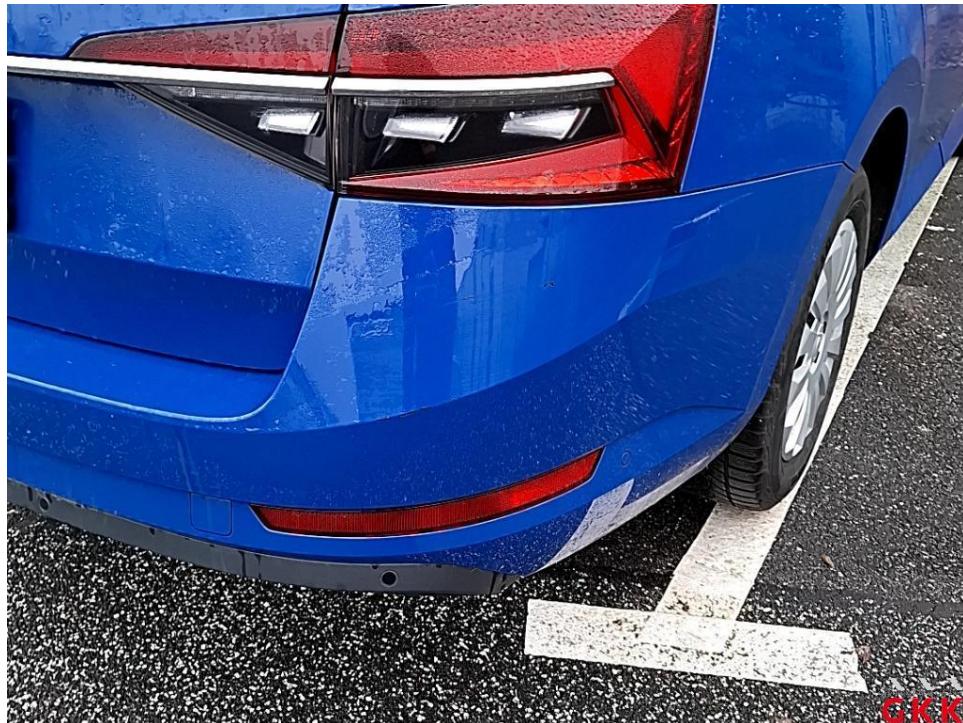


Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 26 Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Tür hinten links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage

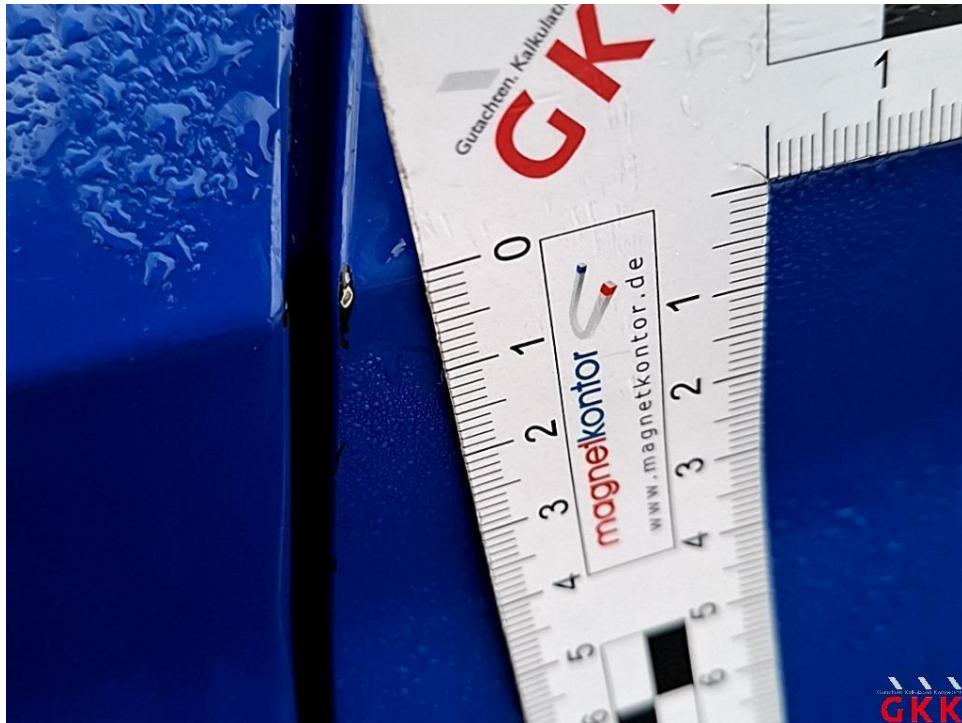


Bild 29 Tür hinten links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 30 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 31 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 32 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

Bild 33 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren