

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	414447/11/25-9573	Data raportu	24-11-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	20-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88711/25/11/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARECYHYCGJ938245
Marka, model	TOYOTA Proace City Verso 19...
Typ, wersja	Proace City Verso 1.5 D-4D C...
Numer rejestracyjny	DW3LE68
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	150 128 km
Data 1. rej./rok prod.	17-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	12-11-2026
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	grafitowy/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany
	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik zmierzchu, Drzwi tylne (otwierane na boki 60/40), przeszklone, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy podstawowy (regulacja wysokości i pochylenia), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 2 głośniki, Roleta przestrzeni bagażowej, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Pakiet Sensor, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	rysa/odprysk	WY	1,2
2	Ośłona przełączników L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0,2
3	Ośłona przełączników R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0,2
4	Zaślepka mechanizmu wycieraczki tylnej	brak	WY	0,2
5	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk	NA	0,5
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Próg R	rysa/odprysk	NA	0,5
9	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		

12	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk		
13	Oslona lusterka zewnetrznego R	rysa/odprysk		
14	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
15	Blotnik tylny L	rysa/odprysk		
16	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie		
17	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
18	Słupki środkowy B R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

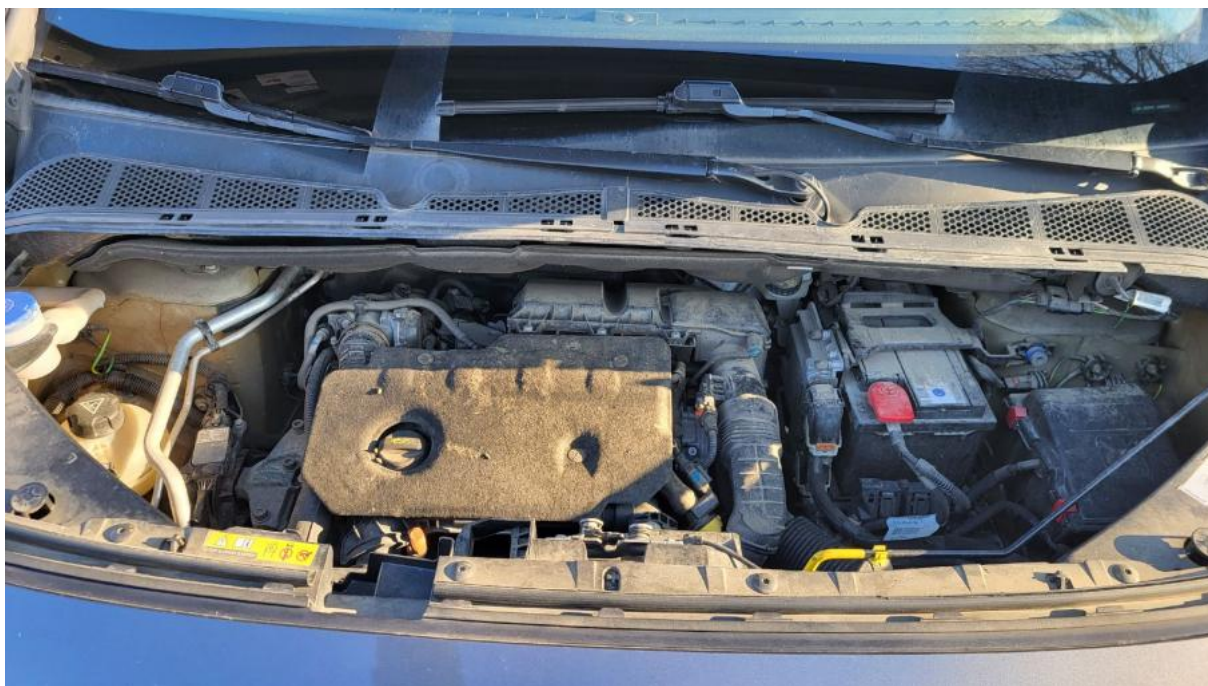

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27

Dowód rej. Str. 1




Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

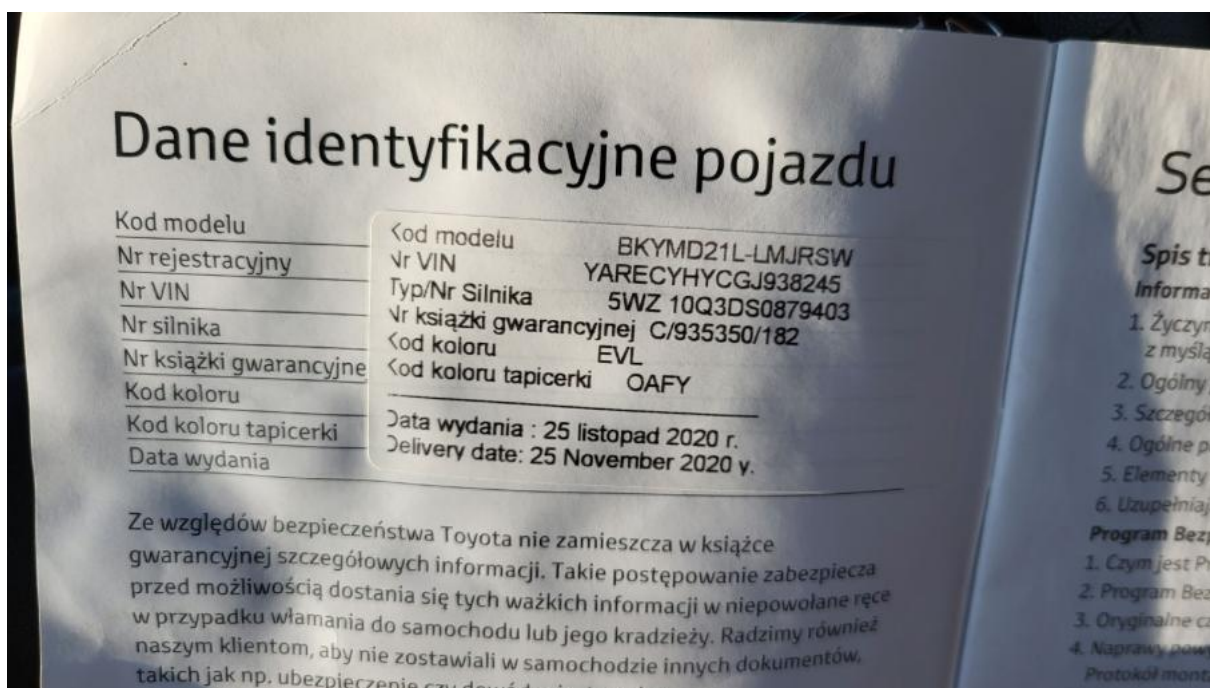DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 29**

Książka serwisowa – dane

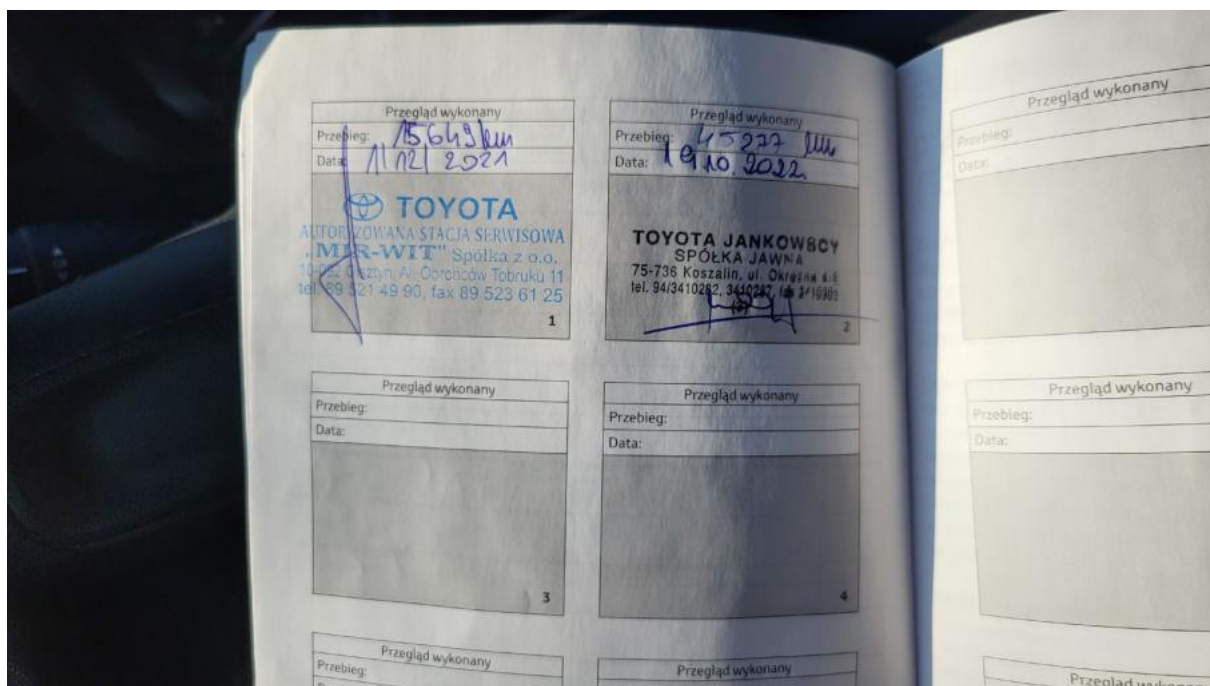**Fot. 30**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

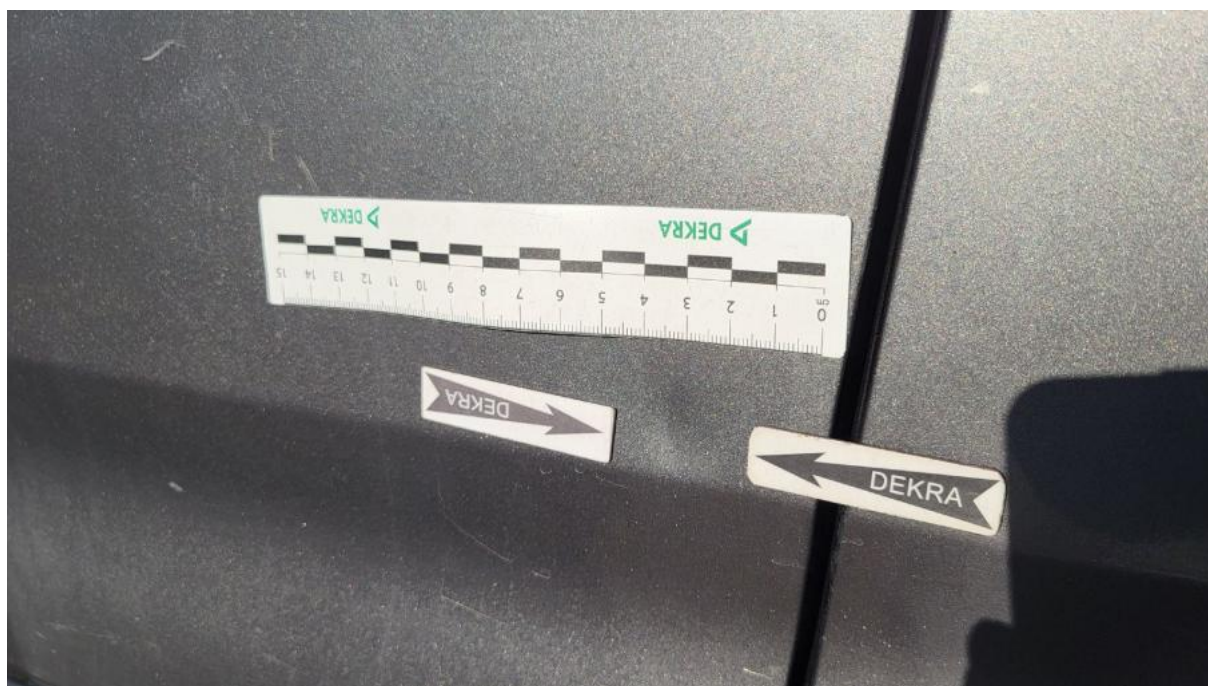

Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 2



Fot. 56

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Drzwi tyłu lewe - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1