

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216898/10/25-11401	Data raportu	24-10-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	22-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/78092/25/10/13	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EB6J1141703
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.5 T Innovation S&S aut
Numer rejestracyjny	GD224YV
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/121 kW
Stan licznika	169 754 km
Data 1. rej./rok prod.	02-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	07-02-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	bordowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, Antena radiowa w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podównych ramion, Opony 215/55, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwy progowe "Opel" w drzwiach przednich, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłobecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory przednie halogenowe, Schowek na okulary w konsoli środkowej, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 (wyśw 7 cal, Bluetooth, audio-streaming, wyświe. zdj i vid, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne, Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morrocana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, Tyłne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami, Zagłówki tylny, środkowy, Zestaw Dobrej Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, System Opel OnStar

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TRANZANO, ALL SEASON ELITE	225/50 17 98W	5,0 mm
	lewe	TRANZANO, ALL SEASON ELITE	225/50 17 98W	5,0 mm
tylna	prawe	TRANZANO, ALL SEASON ELITE	225/50 17 98W	5,0 mm
	lewe	TRANZANO, ALL SEASON ELITE	225/50 17 98W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka tylnego	pęknięcie	WY	1.2
3	Nakładka haka holowniczego R	brak	WY	
4	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	
5	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
12	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
13	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
15	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
16	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
17	Nakładka wew.pasa tylnego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa

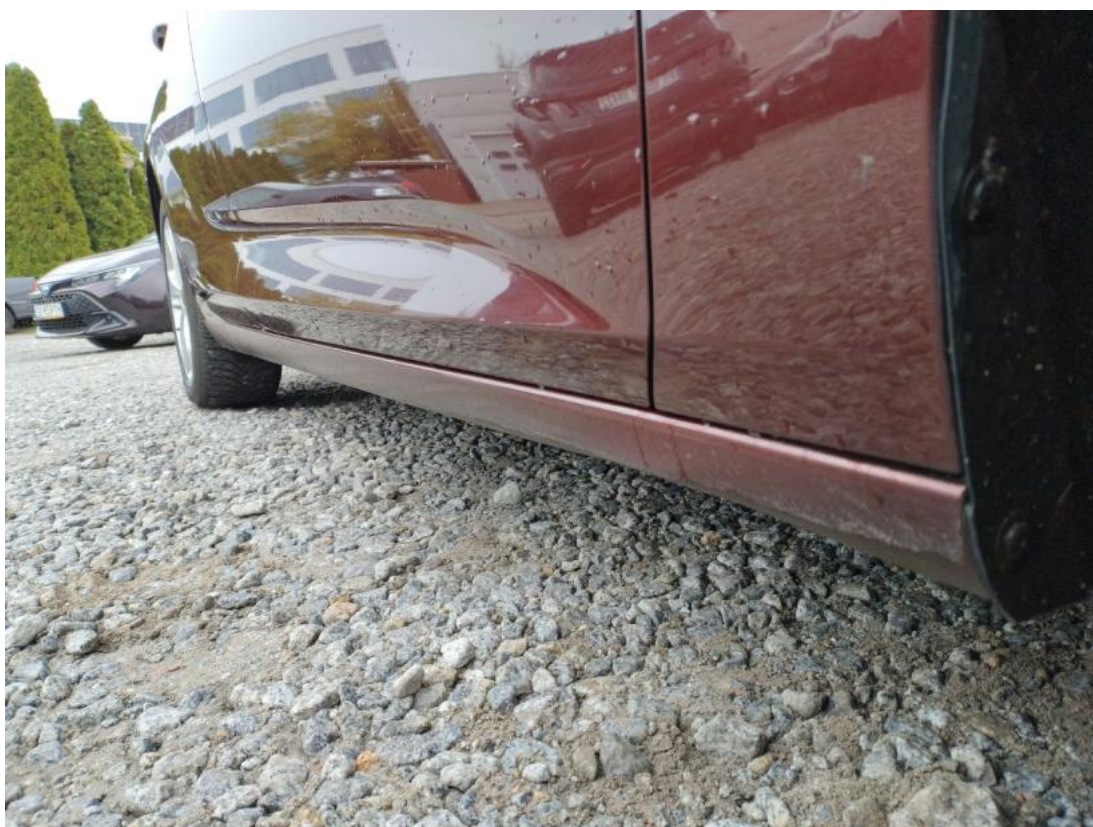

Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

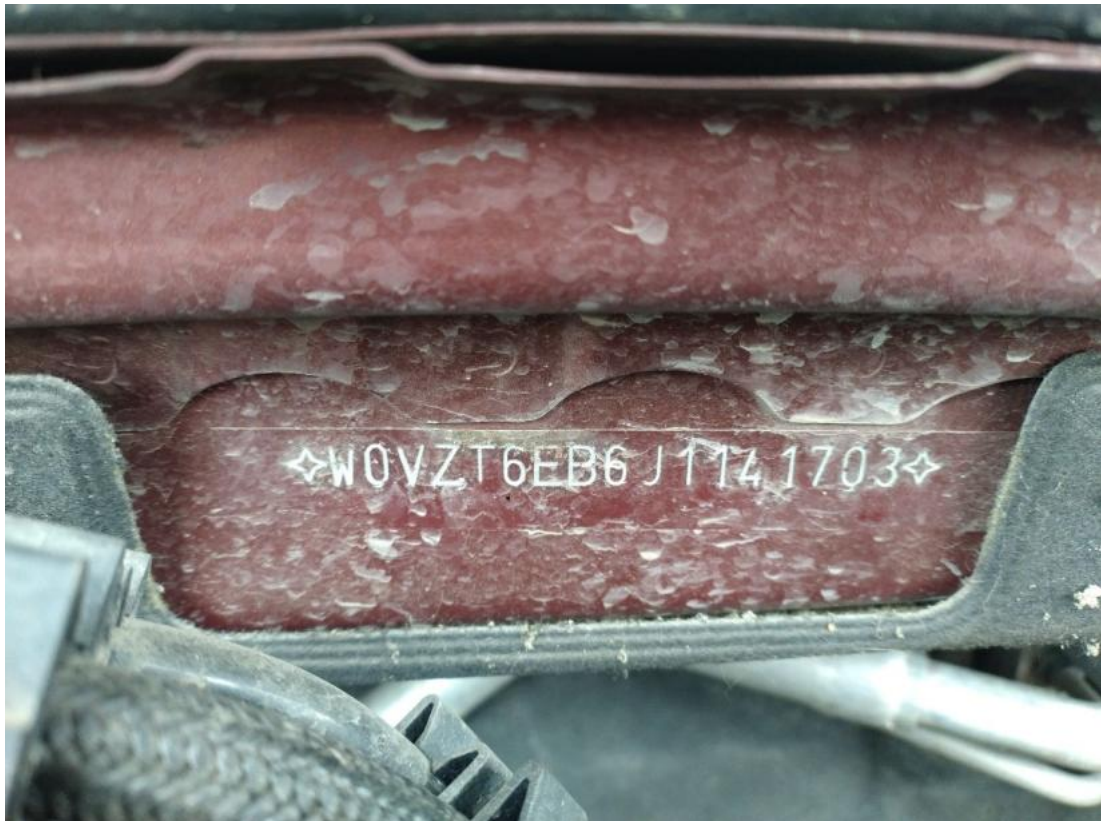

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

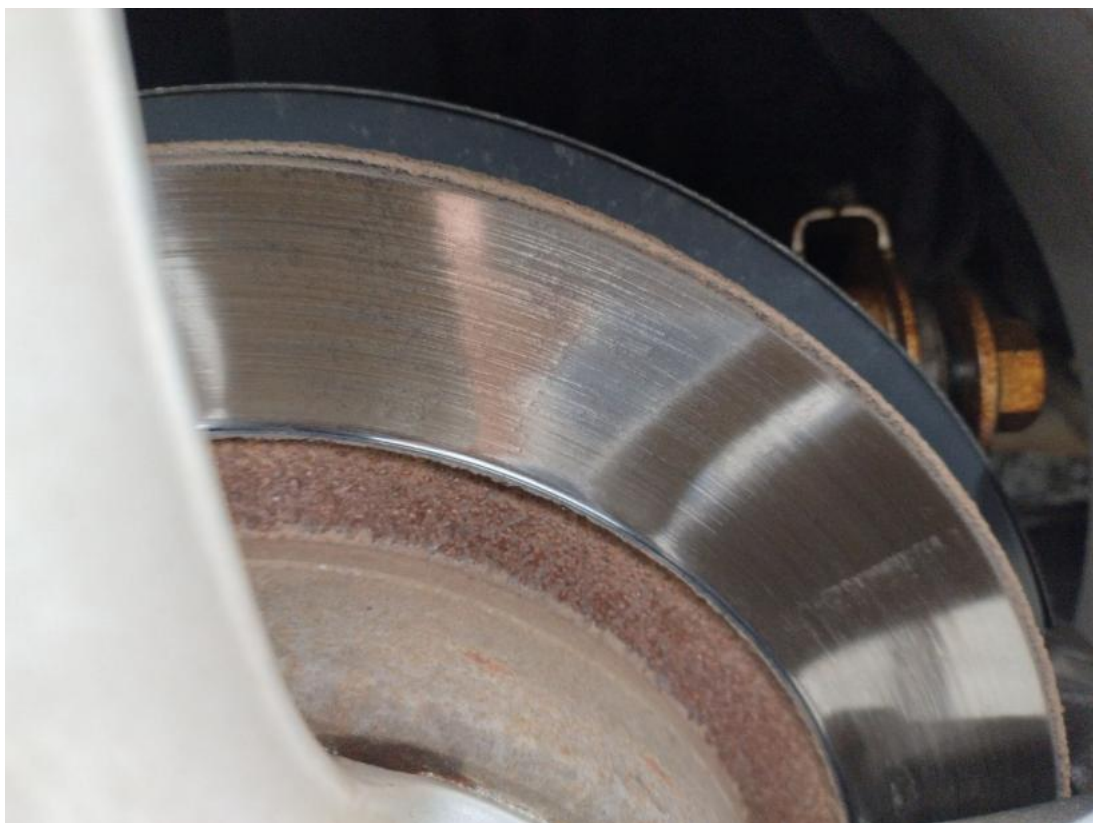

Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

SAMODZIÓŁ OSOBOWY		
JAK PRODUKT	2018	
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	643 kg	
MASY NETTO WAGI WIELKOŚĆ	10,24 kW	
NIEKORZYŃCZONA	AAC5941887	
SERIA ORBIR 4646898		

C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA C.1.2 191888626 C.1.3 B0-300 GDAŃSK POLANKI 4		
C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA C.1.2 191888626 C.1.3 B0-300 GDAŃSK POLANKI 4		
F ₁ 2040 kg F ₂ 2040 kg F ₃ 3430 kg		
G 1397 kg J M1	K e8*2007/46*0264*05	L 2 O ₁ 1405 kg O ₂ 700 kg
P ₁ 1490,00 cm³ P ₂ 121,00 kW	P ₃ P Q ---	S ₁ 5 S ₂ ---

SERIA ORBIAR 4646898


PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny		
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA UL. NOWE OGRODY 8/12 80-803 GDAŃSK		
ORGAN WYSTAWCA		
A GD 224YV	B 01 OPRL D 02 Z-B -CARBAB12 -BALIXADLS E W0VT6EB6J141703 H 02.07.2018 15.11.2021	H ---
SERIA DRBAR 4646898		

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

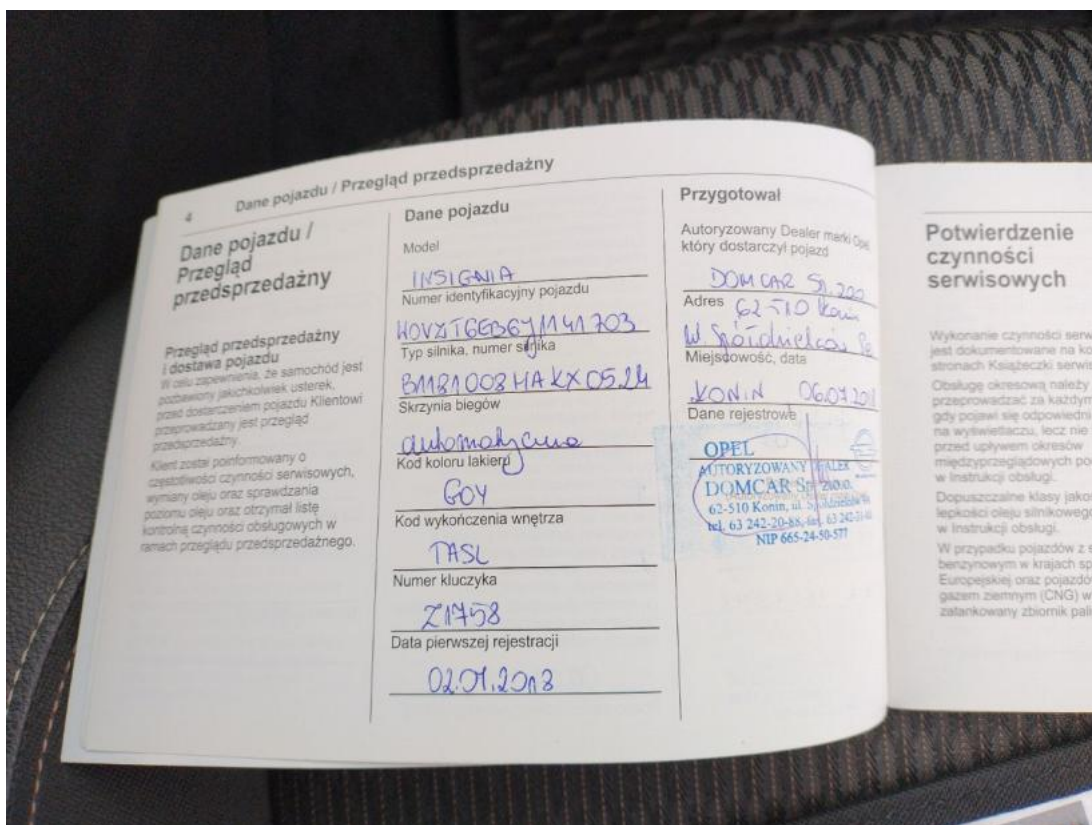

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

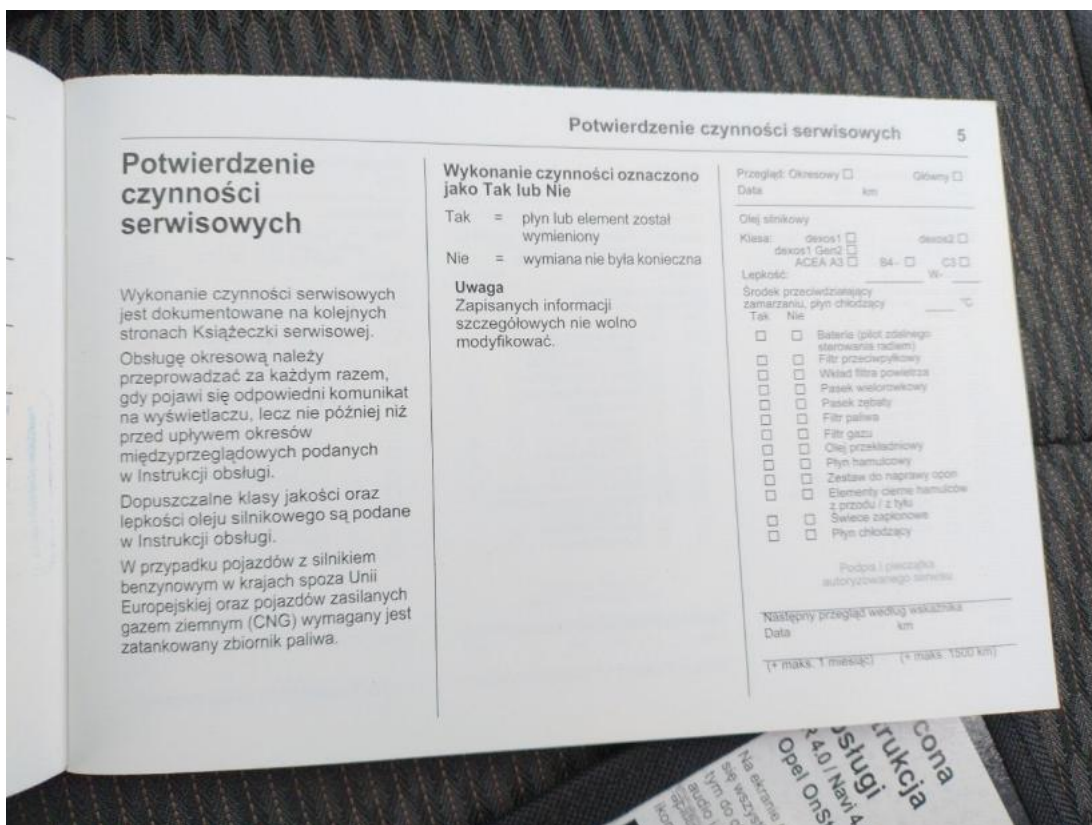

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

[illegible]

INSIGNIA
Instrukcja obsługi



strona 21

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46


Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

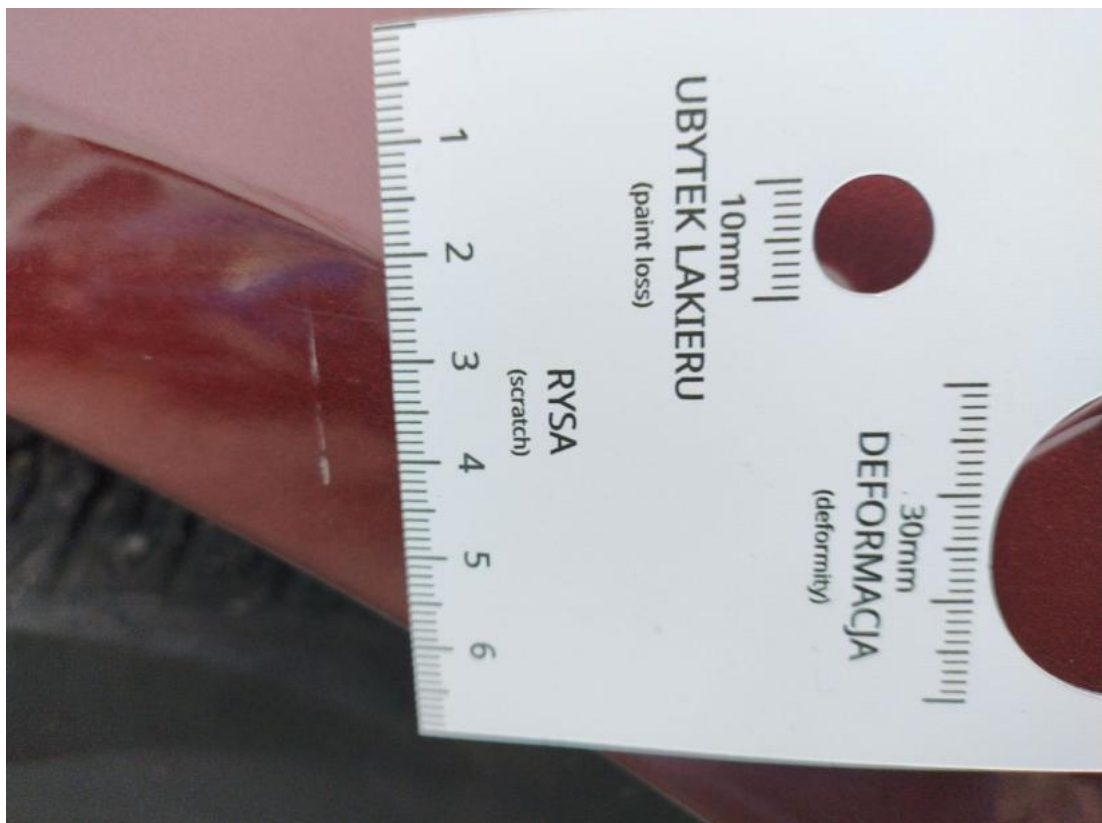

Fot. 48

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

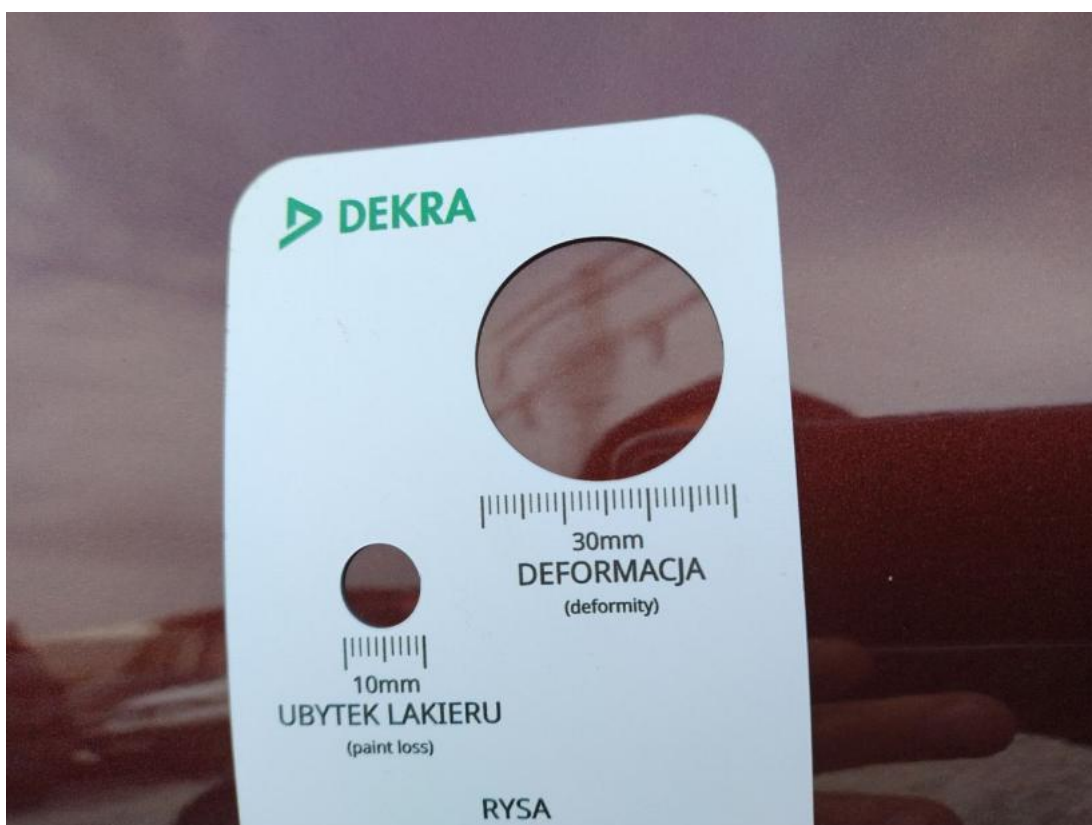

Fot. 60

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62

Lusterko zew P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

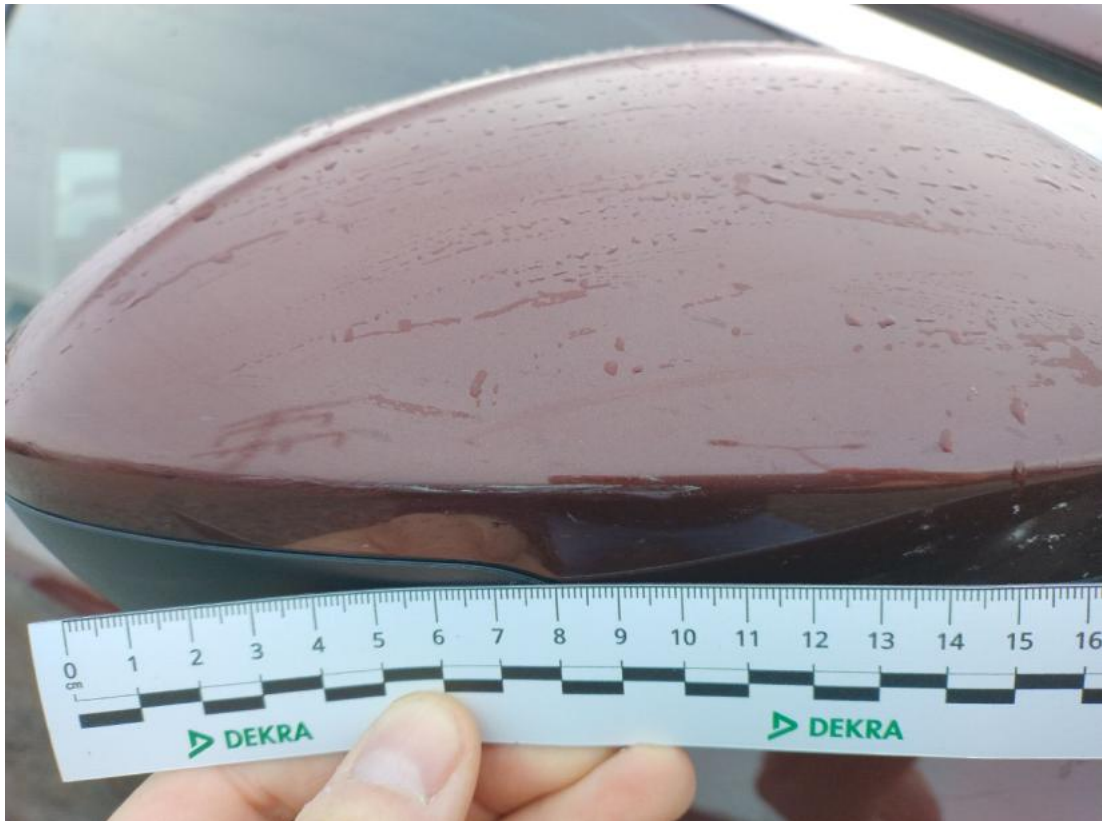

Fot. 63

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

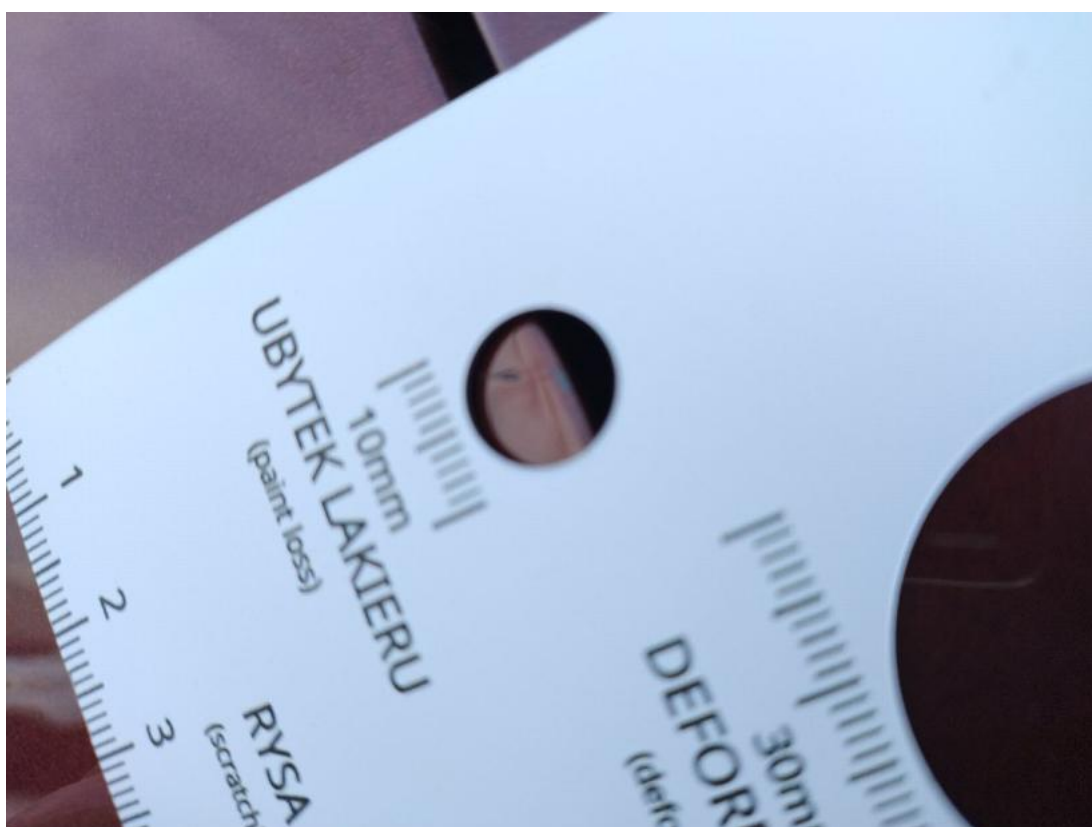

Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 72
Zderzak tylny - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny() - Inne 3



Fot. 74

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 76

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Dach - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Dach - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 80

Dach() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Dach - Inne 1



Fot. 82

Dach - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 90

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 94

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1