

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08616/12/25-15201	Data raportu	04-12-2025
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	02-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/92704/25/11/27	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTDKGN30N627475
Marka, model	TOYOTA Aygo 18-22
Typ, wersja	Aygo 1.0 VVT-i X-play
Numer rejestracyjny	WD3503V
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/53 kW
Stan licznika	92 175 km
Data 1. rej./rok prod.	20-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/4
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

4 głośniki, ABS, Automatyczny ogranicznik prędkości ASL, BA - system wspomagania hamowania, Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 165/60, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona 50/50, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Podsufitka jasna, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Prędkościomierz analogowy, Spoiler tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Bluetooth, System audio z wyświetlaczem, System monitorowania ciśnienia w oponach, System oświetlenia wnętrza, Szyby przednie regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz monochromatyczny między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przednie projektorowe, Światła tylne typu LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, V903	165/60 R15 77T	5,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, V903	165/60 R15 77T	6,0 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON	185/55 R15 82H	4,0 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON	185/55 R15 82H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa szybowa zewn.drzwi przednich R	pęknięcie	WY	0.6
2	Kołpak koła przód R	brak	WY	0.2
3	Radio	zarysowanie	WY	0.2
4	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
5	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
6	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
7	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie		
8	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

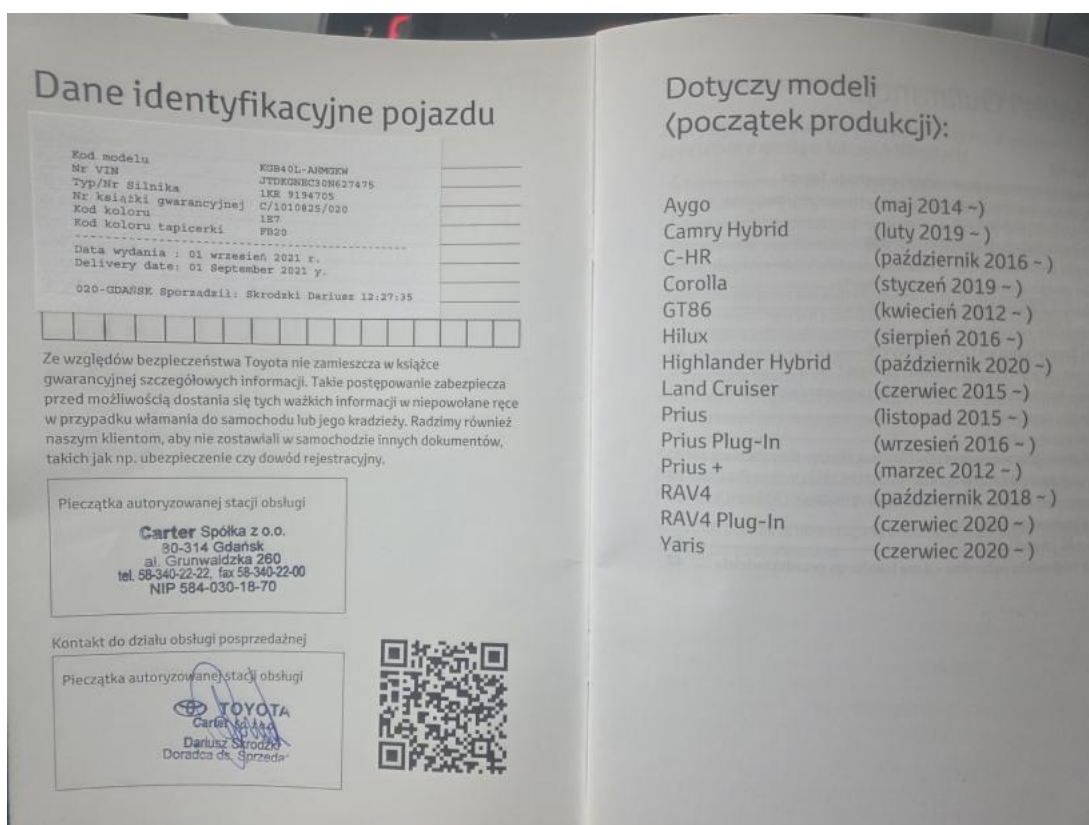

Fot. 31


Książka serwisowa – dane

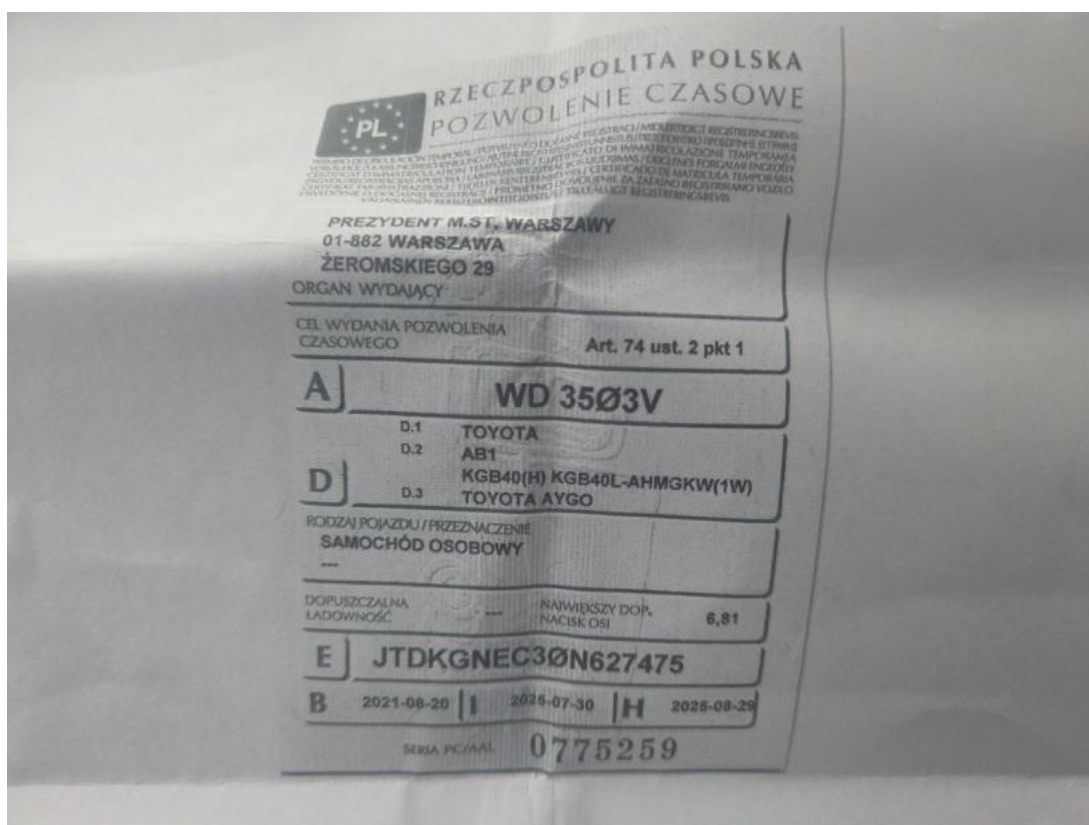

Fot. 32


Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

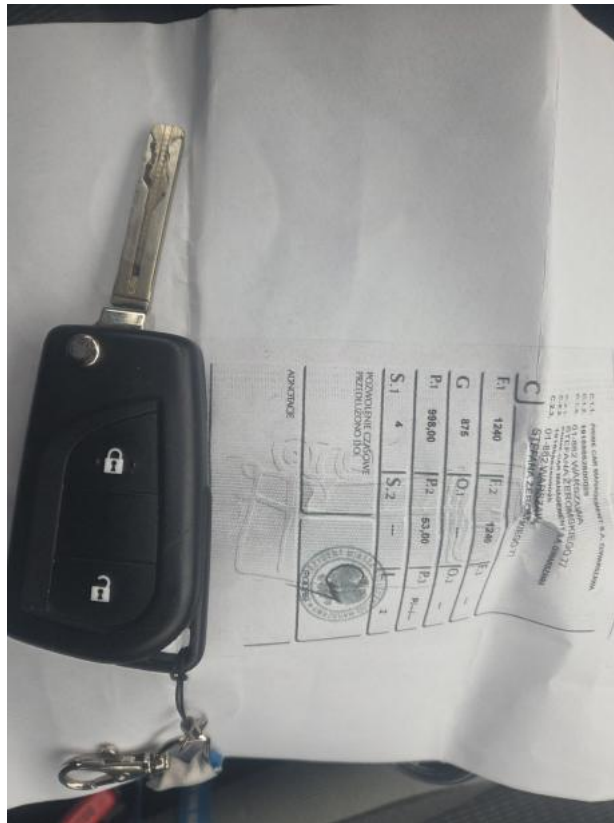

Fot. 33

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

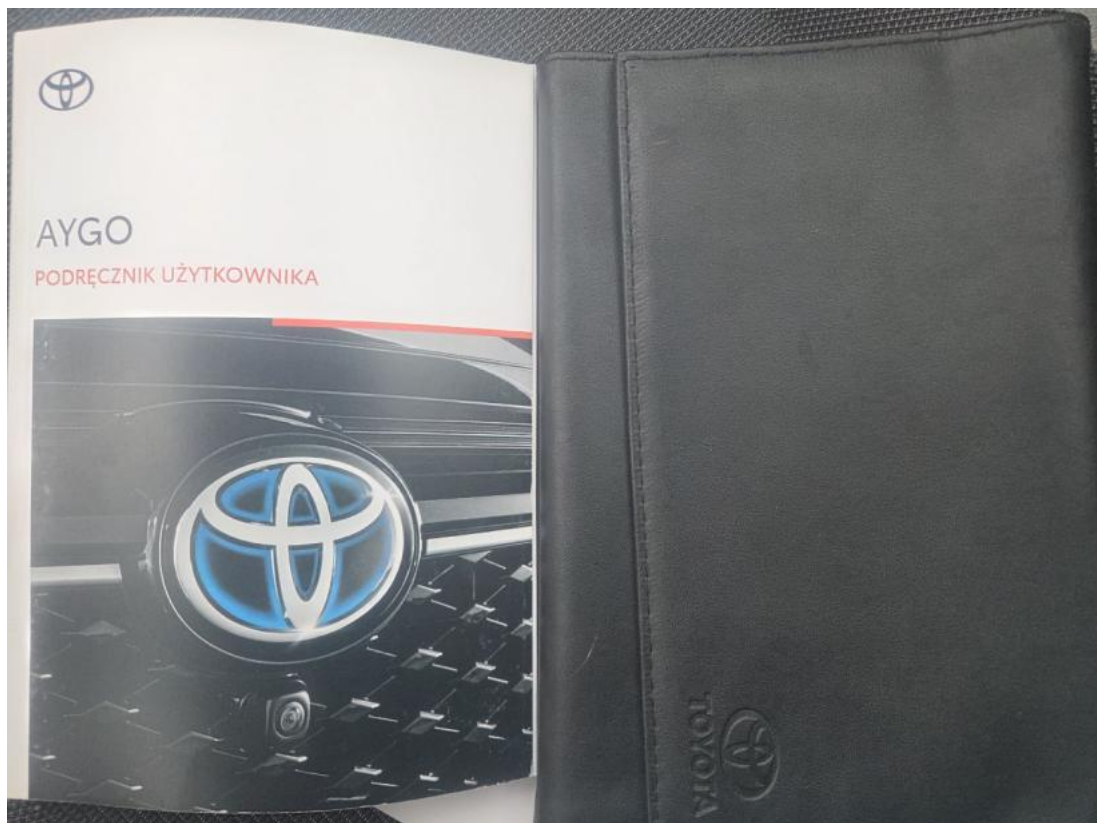

Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawy koła




Fot. 36
Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Kołpak przedni P - Inne 1

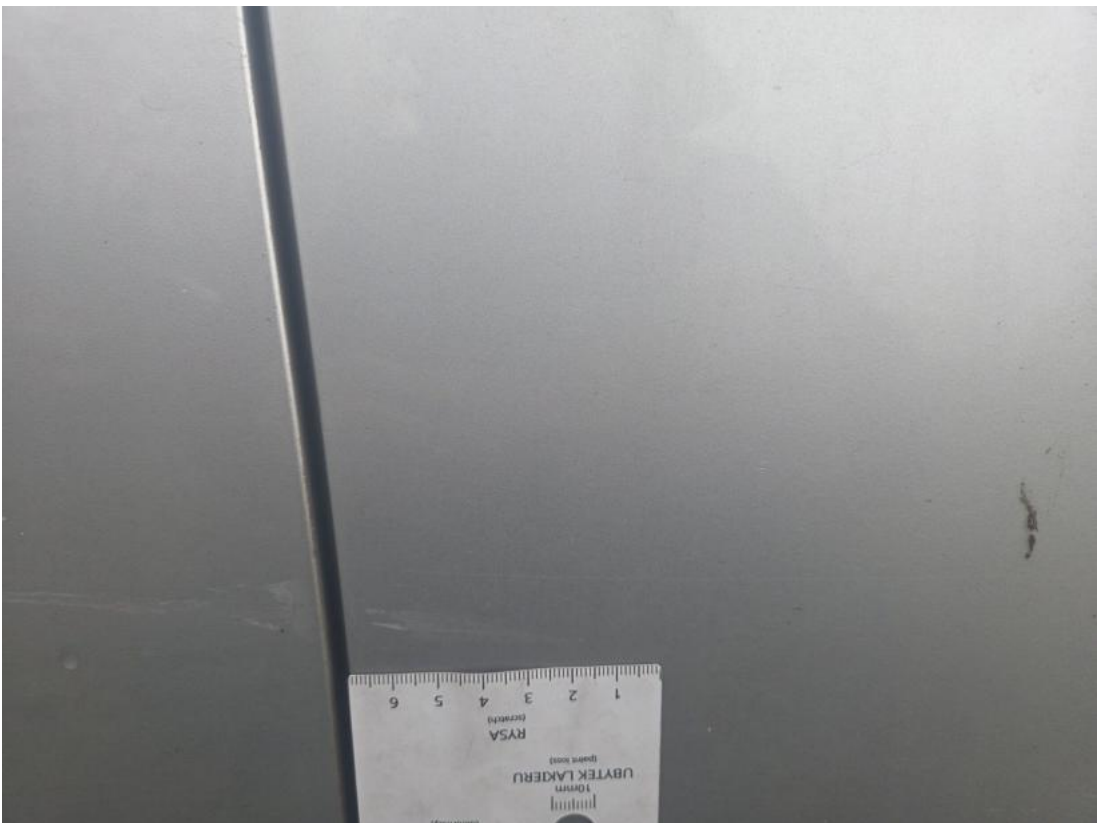

Fot. 38

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

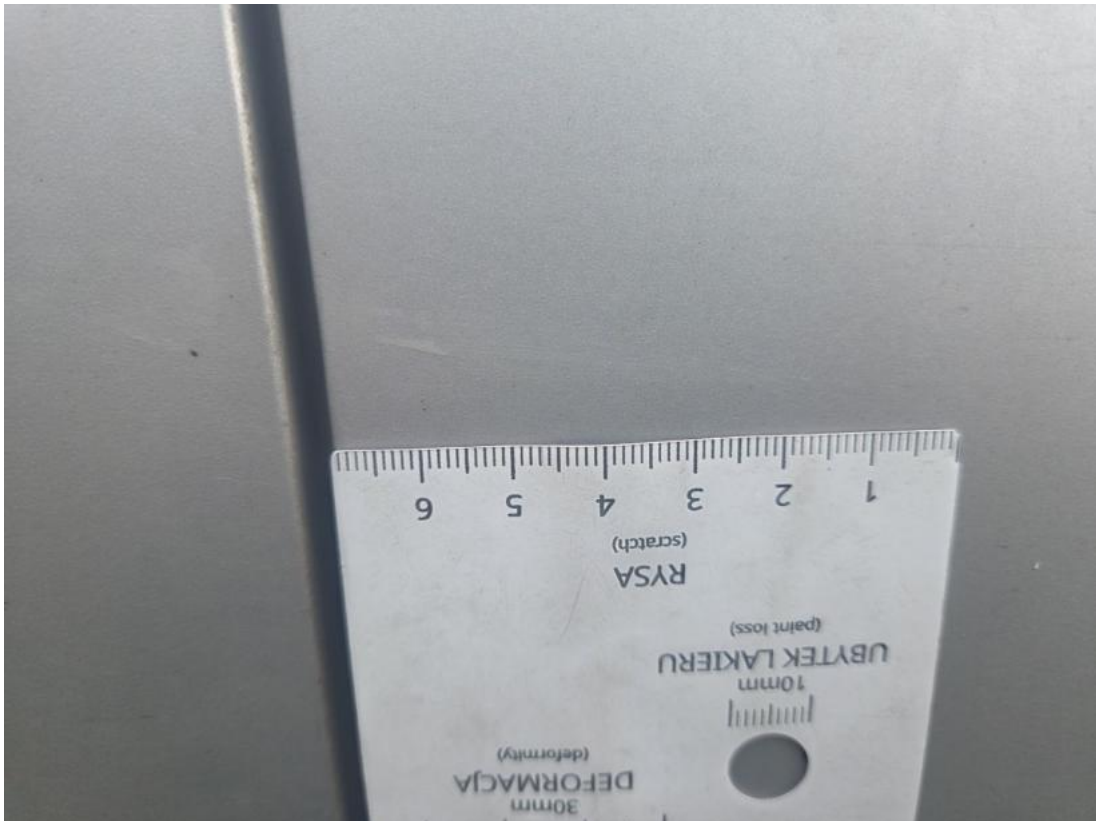

Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Radioodbiornik/nawigacja - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Radioodbiornik/nawigacja - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1