

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	417276/12/25-9570	Data raportu	18-12-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	16-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/84373/25/10/31	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NLHBM81GAPZ374512
Marka, model	HYUNDAI Bayon 21-24
Typ, wersja	Bayon 1.0 T-GDI Modern
Numer rejestracyjny	WD3632T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	67 199 km
Data 1. rej./rok prod.	01-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	01-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	zielony/2-warstwowy
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS + ESC + HAC + MCB, Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (ISLA), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), Asystent świateł drogowych (HBA), Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujniki parkowania tylne, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Felgi stalowe 15", z kołpakami, ogumienie 185/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Grill wykończony w kolorze czarnym, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kierownica obszyta skórą, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3.5 calowym wyświetlaczem, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier perłowy, Mangrove Green, Listwy okienne w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie, Ogranicznik prędkości, Opony Michelin, Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkim, Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkim, Osłony przeciwsłoneczne, Oświetlenie drugiego rzędu, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe, Poduszki bezpieczeństwa przednie, Port USB w konsoli centralnej, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Radio z RDS + DAB, Reflektory halogenowe (mijania i drogowe), Relingi dachowe, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System Bluetooth, System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy E-CALL, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, Szyby tylne barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu), Zaglówki przednie z regulacją wysokości, Zaglówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, alarm, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła włączane automatycznie, Światło stop trzecie LED, Pakiet Tech

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO2	185/65 15 88T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO2	185/65 15 88T	7,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO2	185/65 15 88T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO2	185/65 15 88T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lampa tylna LED, kpl. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Nakładka ramienia wycieraczki	brak	WY	0.1
3	Kolpak koła tył L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
4	Bok kompletny L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Kolpak koła przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

REJESTRACJA SPRZEDAŻY	PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (PDI)	WARUNKI OGÓLNE
Model BAYON	Model BAYON	Definicja gwarancji Samochody Hyundai są p... i technologii. W razie konie... o uważne zapoznanie się... maksymalnych korzyści v... nie zmienia ustawowych... składają się dwa element... jakie dają gwarancja i Hy... strzeżenie wymagań zwi...
Nr nadwozia (VIN) NLHBM81GAPZ374512	Nr nadwozia (VIN) NLHBM81GAPZ374512	
Data sprzedaży 30-11-2023	Data przeglądu 07-12-2023	
	Stan licznika (km) 7	
	Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedprzedażnego (PDI) zgodnie z instrukcją Hyundai.	
Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai Auto Club Sp. z o.o. 86-012 Przecław, ul. Dąbrowskiego 10 ODDZIAŁ SZCZECIN 70-001 Szczecin, Ustawa 56 Tel. 91 4 444 100 Fax 91 4 444 101 NIP 7822360601 REG. 300500101	Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai CAT Motors Polska Sp. z o.o. Centrum Samochodowe Kleszczów ul. Maurice'a Chełocha 3, Białogard 81-444 731 54 00 NIP: 5222147901, Regon: 012746354	Gwarancja Producenta Gwarant zapewnia UŻ... chodu, pod warunkiem... zgodnie z harmonogram... prosimy o zapoznanie... przedstawionymi na... kowych wyjaśnień pr... trum Obsługi Klienta

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

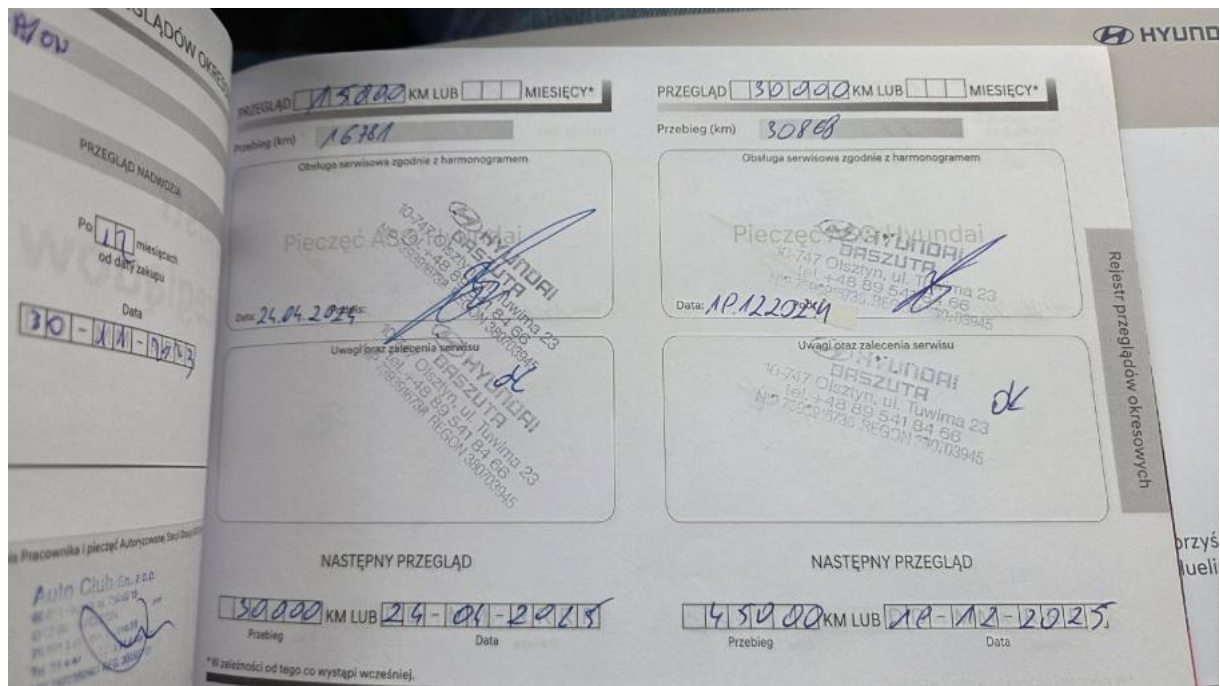

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

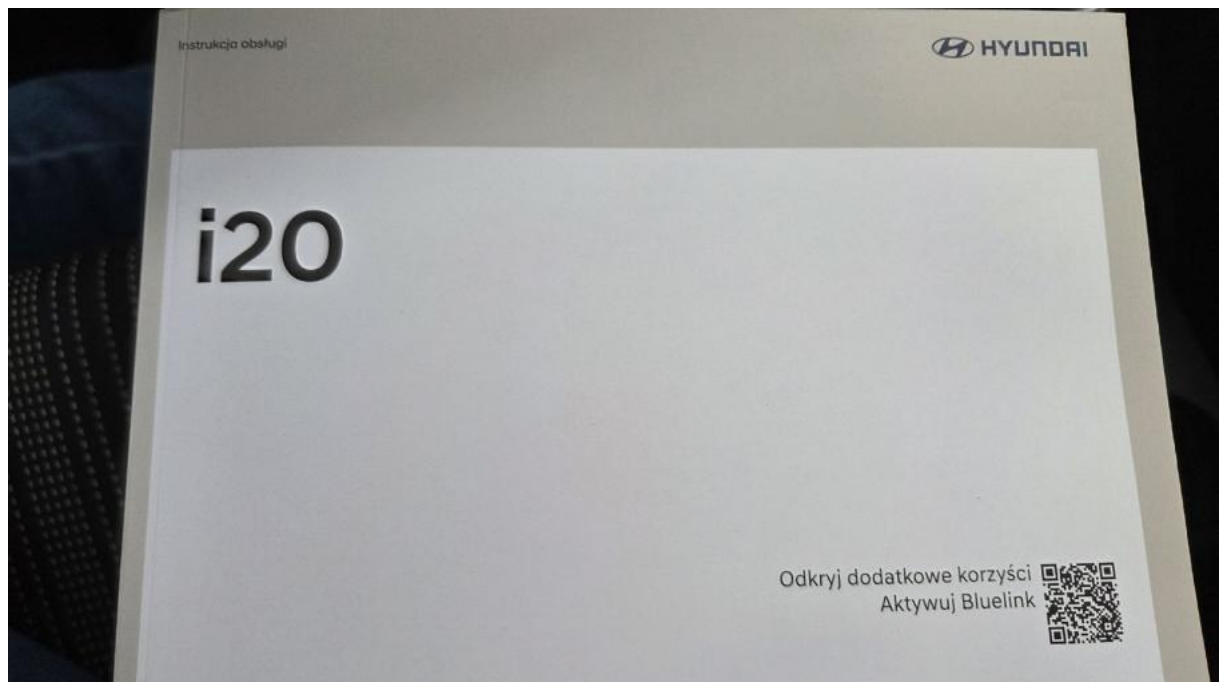

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kółko przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Ramię wycieraczki tylnej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Kołpak tylny L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38


Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

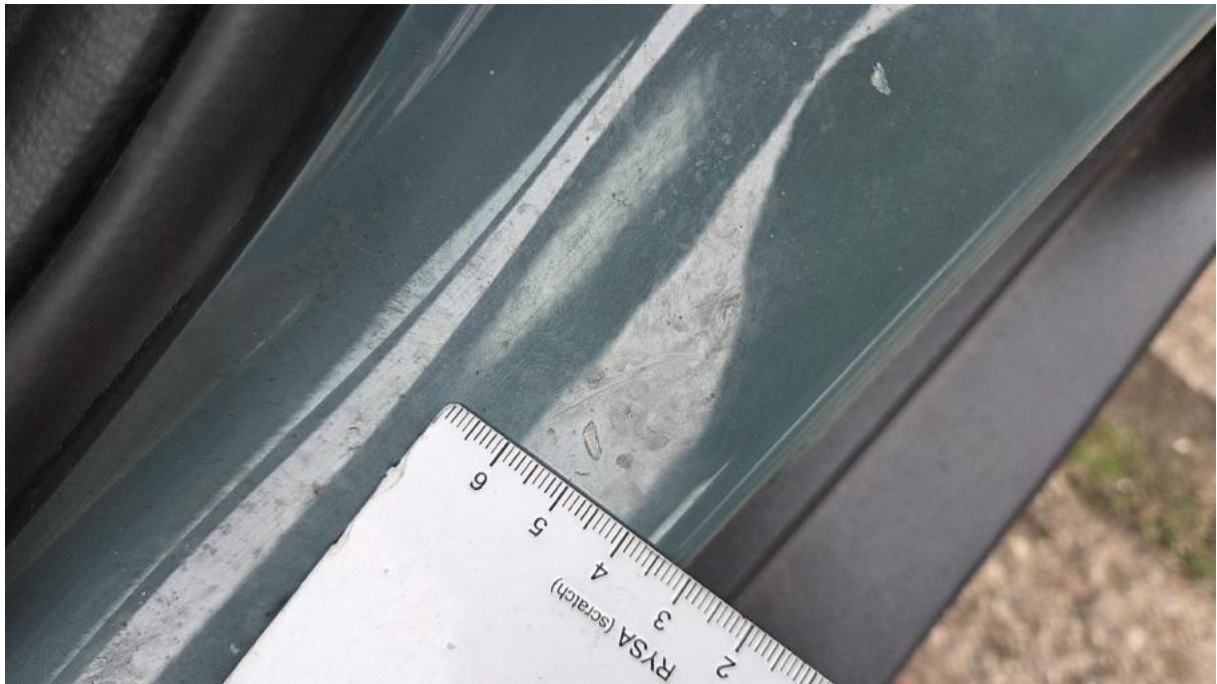

Fot. 39


Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

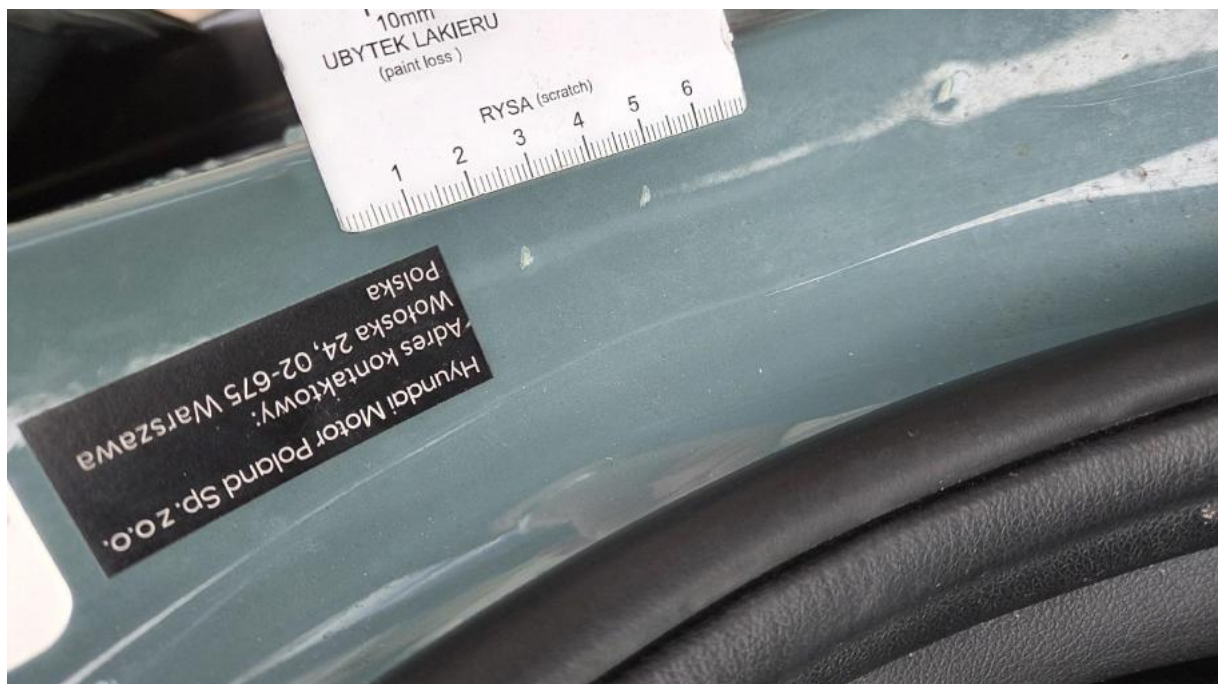

Fot. 40

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

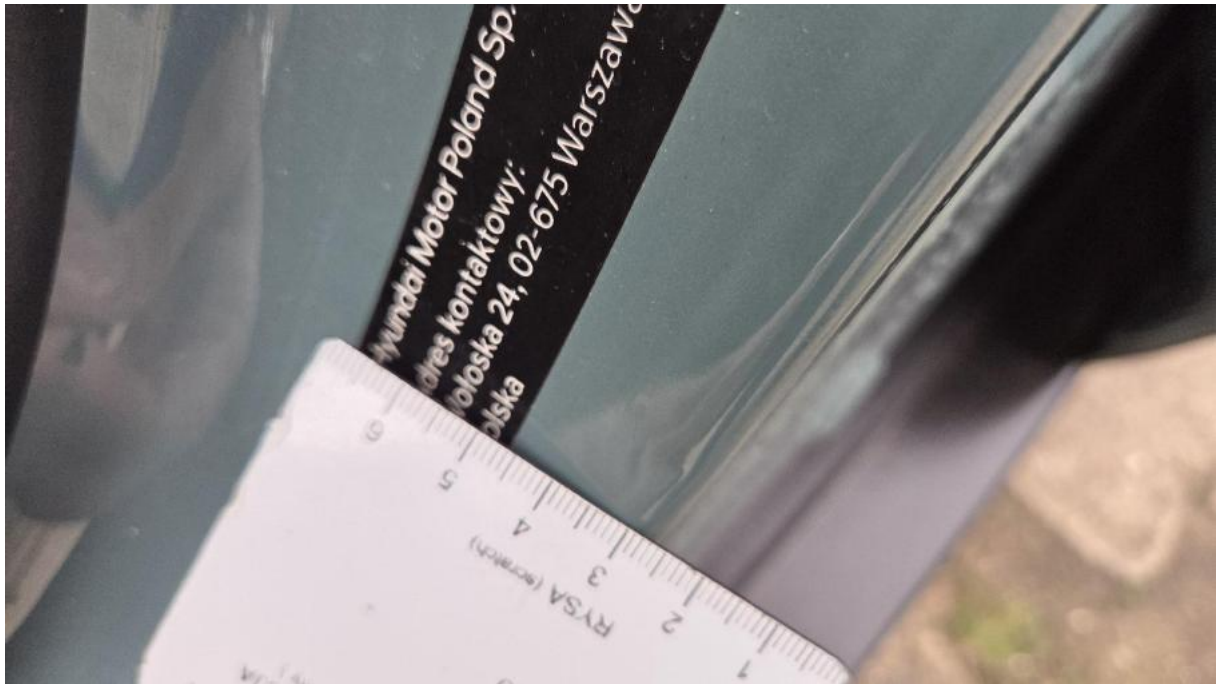

Fot. 41

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Fotel prz. lew. - Inne 1