

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217286/12/25-11401	Data raportu	02-12-2025
Rzeczoznawcy	Mateusz Wasilewski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/90665/25/11/21	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	AHTKB3CD602632429
Marka, model	TOYOTA Hilux 16-20
Typ, wersja	Hilux 2.4 D-4D Double Cab DL...
Numer rejestracyjny	WD7948N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2393 ccm/110 kW
Stan licznika	123 143 km
Data 1. rej./rok prod.	10-09-2020/2020
Data nast. bad. techn.	11-09-2026
Nadwozie	PIC 4/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi stalowe 17 z ogumieniem, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kanapa tylna jednocześnie składana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Mocowania ISOFIX, Osłony przeciwbłotne, System audio CD, MP3, 4 głośniki, System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System stabilizacji przyczepy TSC, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wspomagający ruszanie na wzniesieniu (Hill Start Assist), Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz monochromatyczny, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Lakier metalik, Hak holowniczy składany, Światła przeciwmgielne, Wciągarka elektryczna, Zabudowa przestrzeni ładunkowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO	265/65 17 116H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO	265/65 17 116H	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO	265/65 17 116H	3,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO	265/65 17 116H	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupka przedni lewy	do 150
5	Słupka przedni prawy	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Słupka środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza	połamana(y)	WY	0.6
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Poszycie słupka tylnego R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	0.5
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
9	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		

10	Zabudowa przestrzeni ładunkowej	zarysowanie		
----	---------------------------------	-------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa

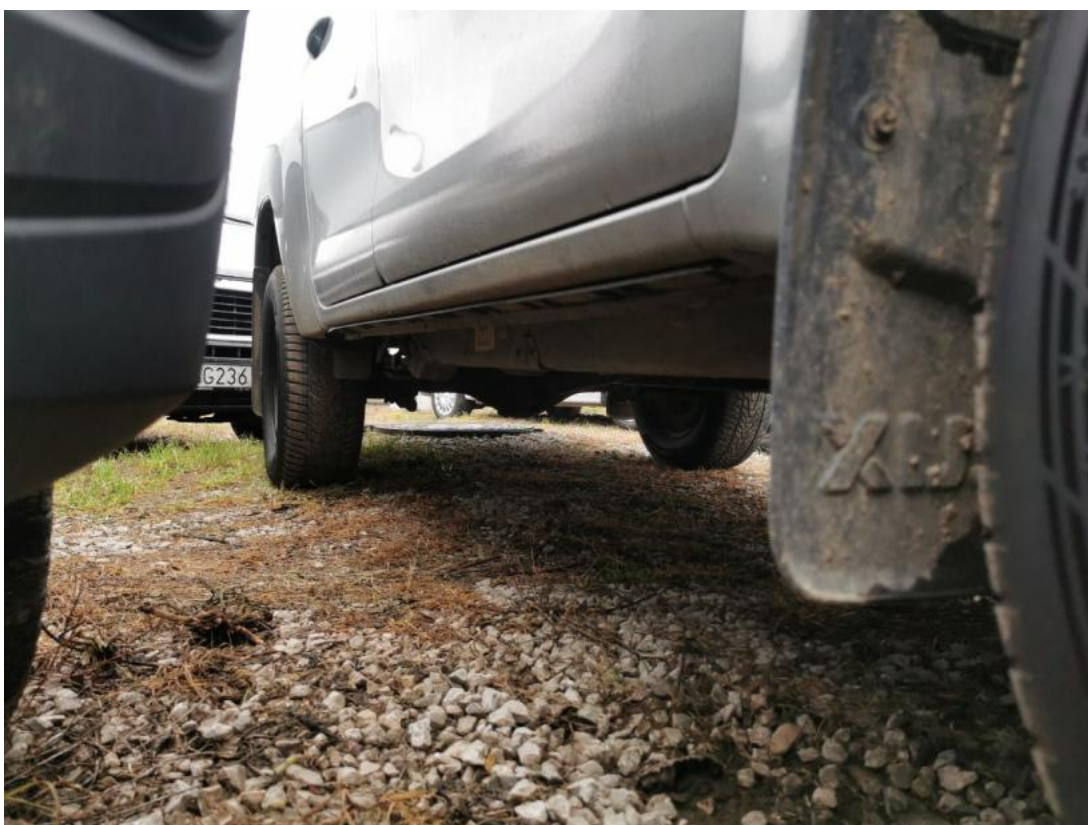

Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

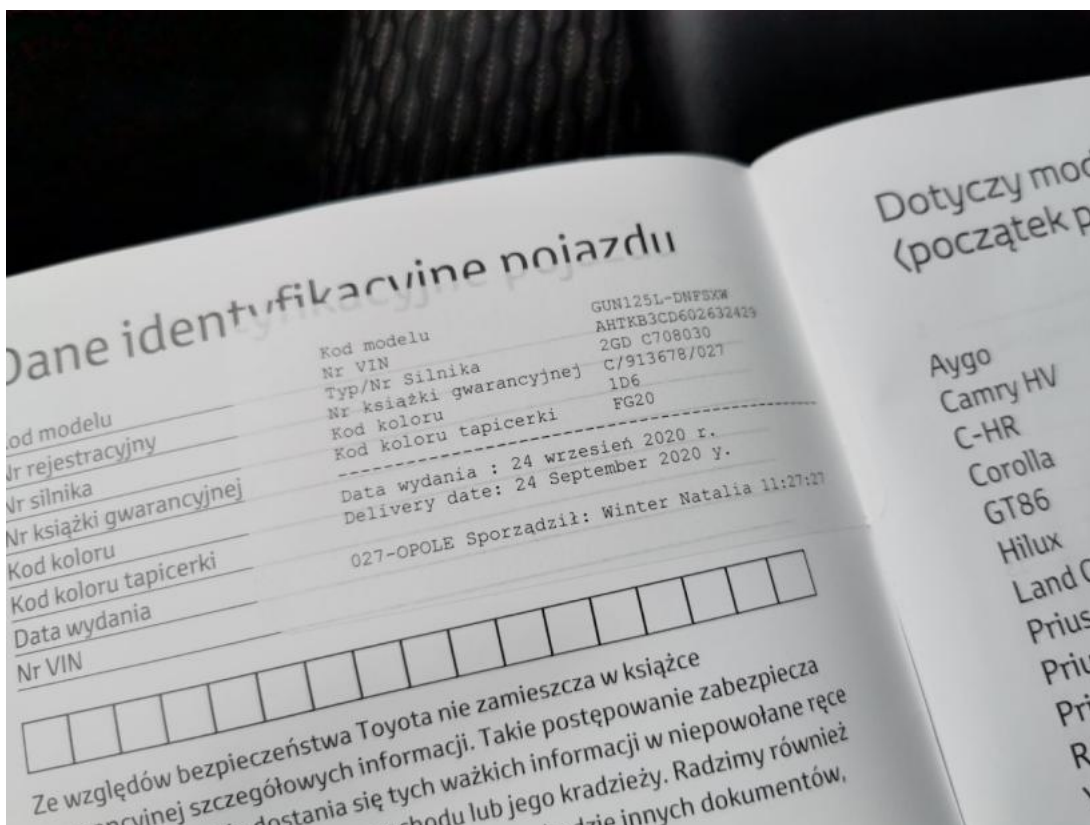

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

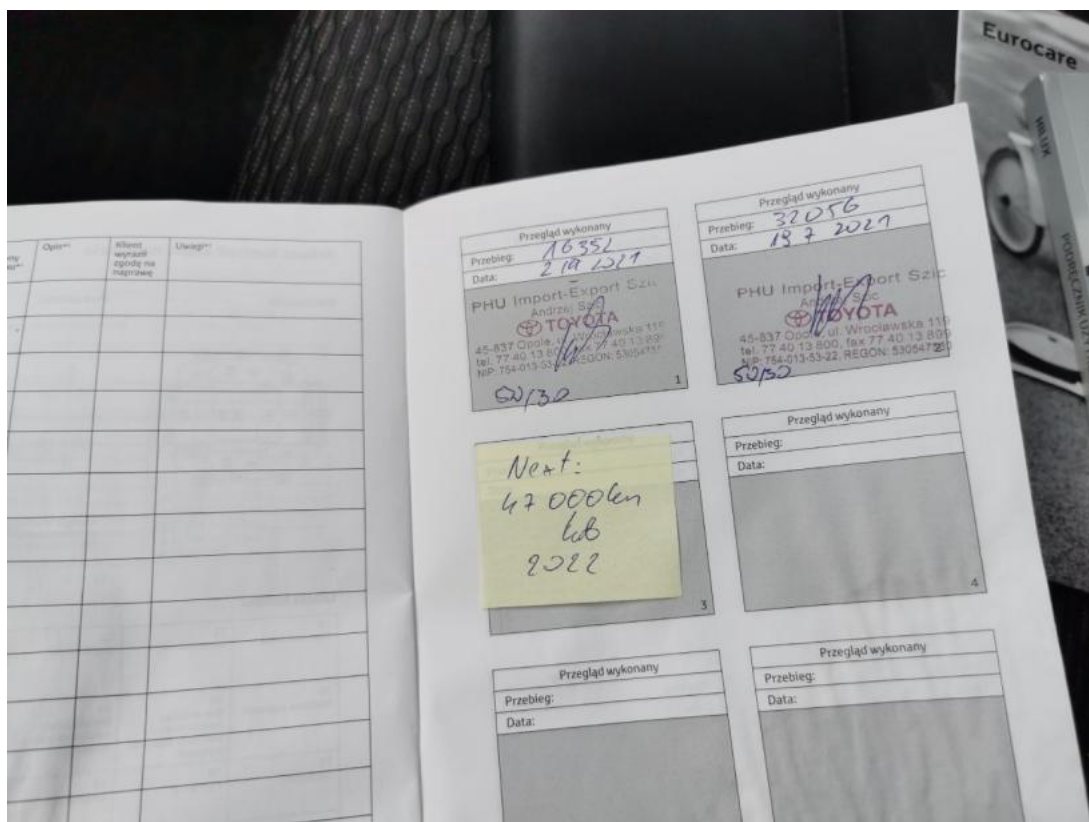

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Atrapa przednia - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 40

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

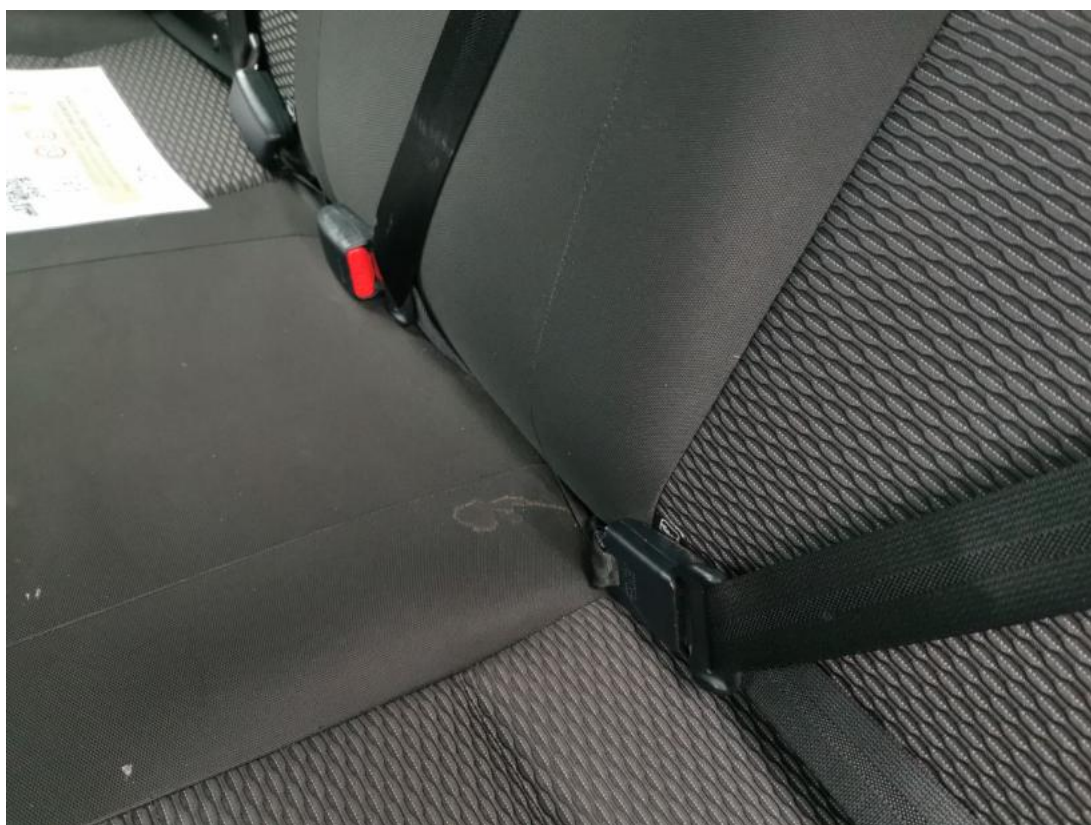

Fot. 52

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2