

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	415902/12/25-9573	Data raportu	08-12-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	04-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/92727/25/11/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEHTMGZ008143
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long 2,8t
Numer rejestracyjny	WD1228S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	211 306 km
Data 1. rej./rok prod.	15-10-2021/2021
Data nast. bad. techn.	14-10-2026
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszklone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejek w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/65 16 109107T	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/65 16 109107T	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/65 16 109107T	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/65 16 109107T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.1
2	Opona przednia L	ubytki materiału	WY	0.3
3	Obudowa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Dach kabiny	ślady korozji	NA	0.5
5	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1

8	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Słupek środkowy B R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
12	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
13	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
14	Tapicerka siedzenia 1.rząd L	zabrudzenie		
15	Słupek przedni A L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

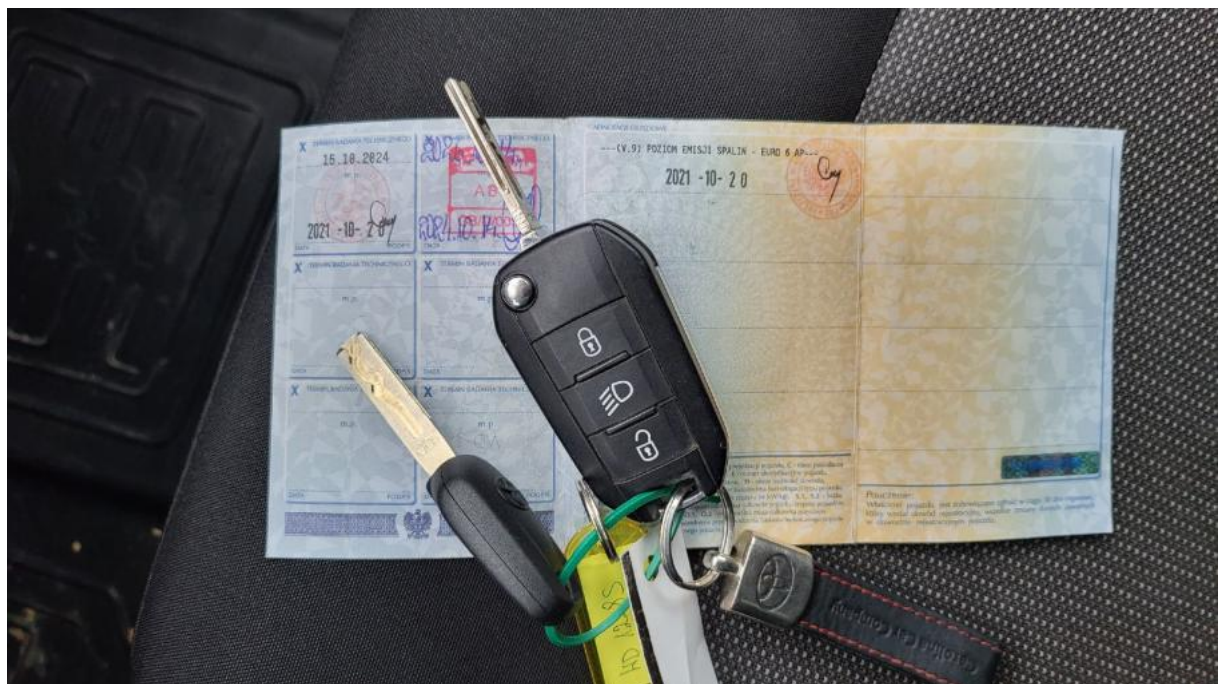
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



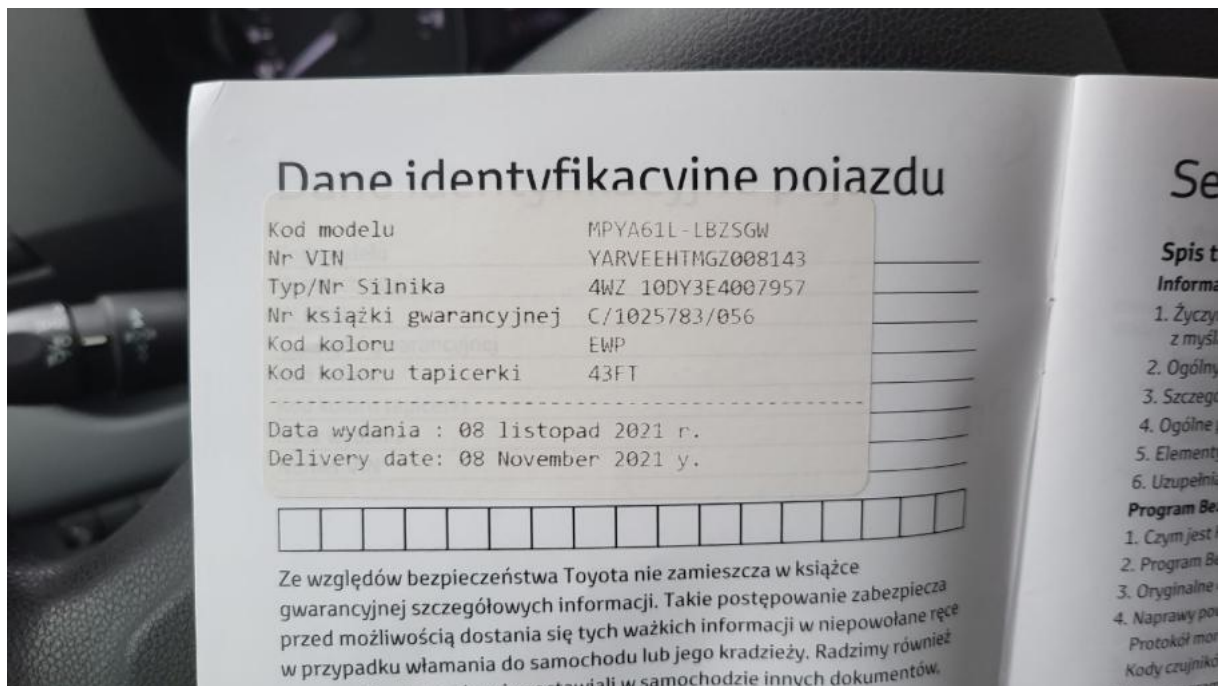
Fot. 27

Dowód rej. Str. 1

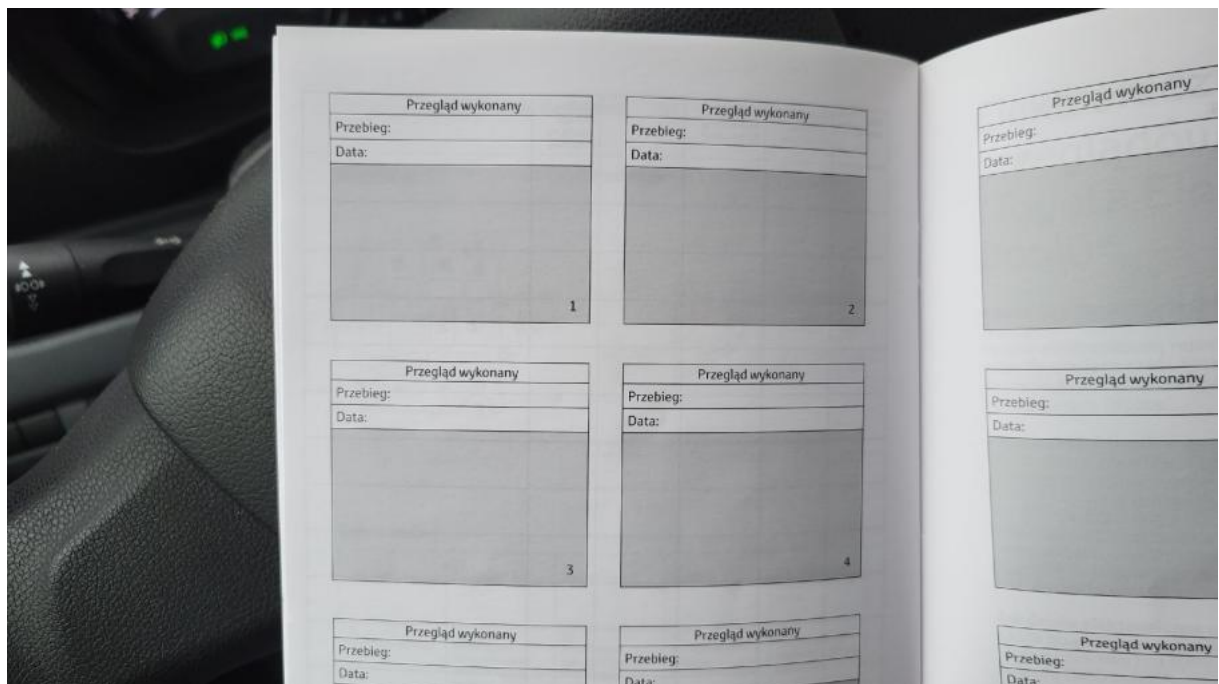


Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 29**

Książka serwisowa – dane

**Fot. 30**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Opona przednia L - Inne 1



Fot. 50

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 2