

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Elektrotechnische Planung SPITZKE
 GMBH

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	18.12.2025 durch Elektrotechnische Planung SPITZKE GMBH
Besichtigungsort	14979 Großbeeren, Märkische Allee 39/41
Besichtigungsdatum	19.12.2025
Referenznummern	64411005

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. **WAUZZZ8VXGA180414**

Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Audi	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	A3 Sportback 2.0 TDI Ambition	Laufleistung abgelesen	194.226 km
Erstzulassung	26.07.2017	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	6 mm
Reservebereifung: Fehlteil					

Allgemeines / Zustand

<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. (2)
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden

Keine Kundendienstnachweise vorhanden

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand

<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort

<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Das Fahrzeug ist innen / außen überdurchschnittlich verschmutzt und verkratzt.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Es sind keine gültigen Nachweise über durchgeführte Inspektionen vorhanden. Hinsichtlich der fehlenden Kundendienstnachweise wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Fehlteil(e):

- Sommerradsatz
- Laderraumabdeckung
- Reifenreparaturset

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**Serienausstattung (nicht verifiziert)**

Adaptives Bremslicht	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Audi Drive Select
Ausstattungs-Paket: Ambition	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel konkav, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bremsanlage mit Rekuperationssystem
Bremsassistent	Dachspoiler
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Frontscheibe Akustikglas
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
Heckscheibe heizbar	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten (3-fach)	LM-Felgen
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI	Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
Nebelscheinwerfer integriert	Parkbremse elektro-mechanisch
Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektro-mechanisch	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Sport-Fahrwerk	Sportsitze vorn
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung (verifiziert)

Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	✓	Dachhimmel Stoff, schwarz	✓
Dachreling (Aluminium)	✓	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	✓
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	✓	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓
Innenausstattung: Aluminium-Optik	✓	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	✓
Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	✓	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	✓
Licht-Paket	✓	Metallic-Lackierung	✓
Mittelarmlehne vorn	✓	Navigations-Paket	✓
Connectivity-Paket	✓	Audi music interface	✓
Universal-Schnittstelle Bluetooth	✓	Vorbereitung Navigationssystem	✓
Raucher-Paket	✓	Sitzheizung vorn	✓
Sound-System DSP / Audi Sound-System	✓	Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)	✓
Heckleuchten LED	✓	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)

Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen (Bild 14, Bild 15)

Seite links

Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 20, Bild 21)

C- Säule links Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)

Seite rechts

Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27)

Tür vorne rechts Griff, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 30, Bild 31)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)

Multimedia, Navigation

Navigationssystem Datenträger, fehlt, ersetzen (Bild 13)

Sonstiges

Fahrzeug innen, verschmutzt, aufbereiten (Bild 18, Bild 19)

HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. Die durchgeführte Probefahrt dient nur zur Feststellung untypischer Fahreigenschaften und ersetzt keine technische Untersuchung.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Vogel, Stefan

Der Sachverständige, 29.12.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

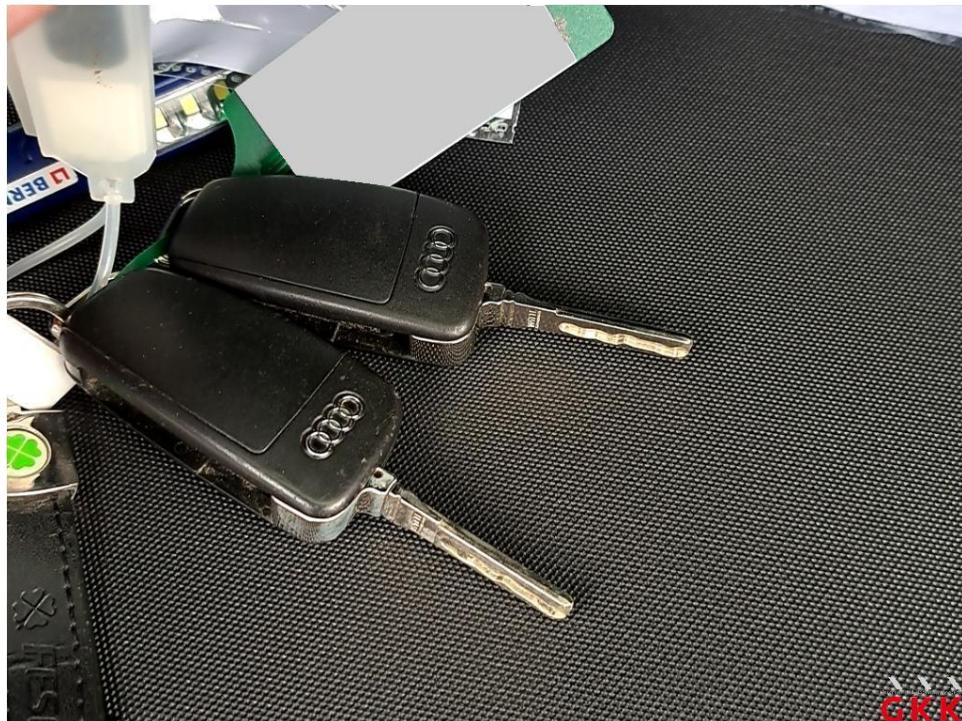


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Navigationssystem, Datenträger, fehlt, ersetzen



Bild 14 Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage

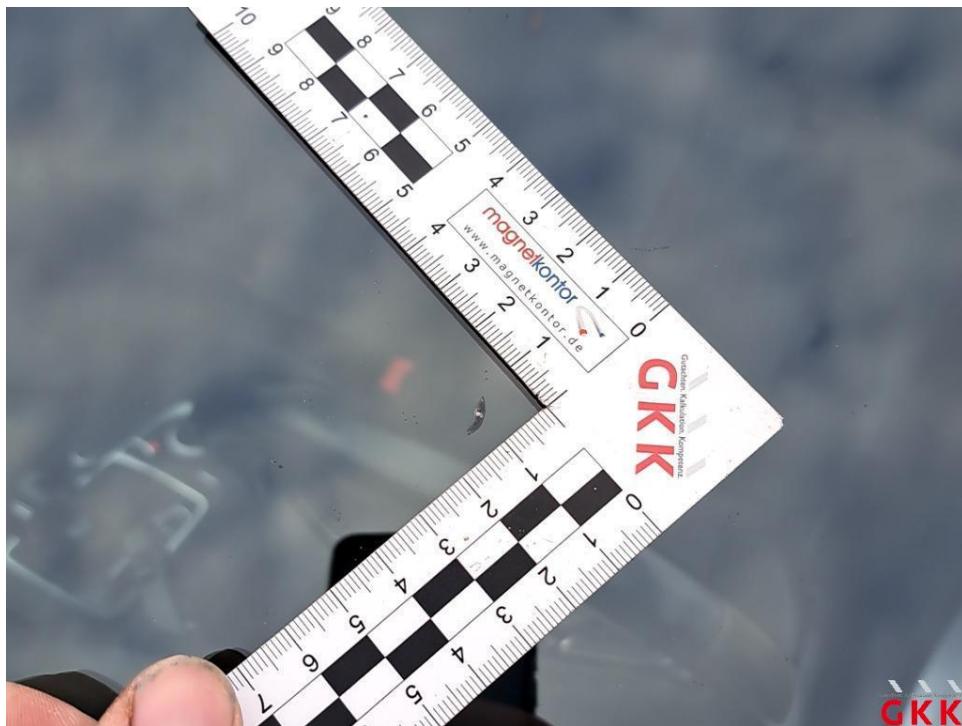


Bild 15 Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 20 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

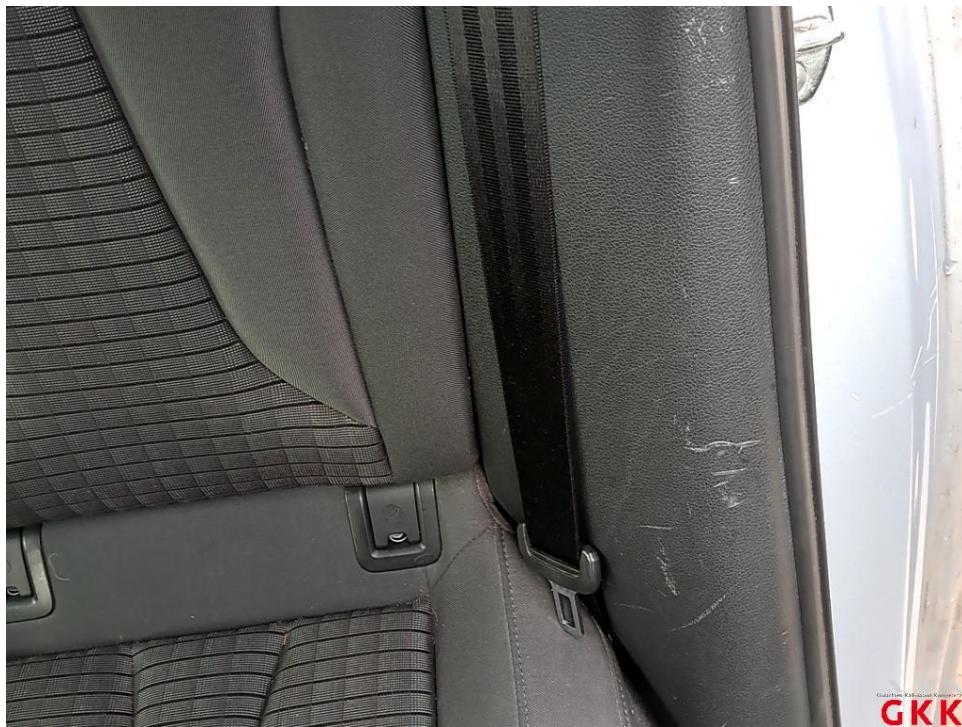


Bild 22 C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 28 Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, lackieren



Bild 30 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Gutachten, Kalkulation, Kompetenz.
GKK