

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	291359/10/24-14707	Data raportu	21-10-2024
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) inż. Michał Dzik	Data oględzin	20-10-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80461/24/10/17	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NLHB351CAGZ082299
Marka, model	HYUNDAI i20 15-18
Typ, wersja	i20 1.4 Premium
Numer rejestracyjny	DW4C390
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	37 403 km
Data 1. rej./rok prod.	02-07-2015/2015
Data nast. bad. techn.	05-07-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Automatyczne włączanie świateł, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Boczek drzwi wykończone tapicerką materiałową, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Funkcja eskortująca światła (funkcja oświetlenia drogi do domu), Gniazdo USB + iPod, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 6 głośników, Interfejs Bluetooth, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, LDWS - system utrzymania toru jazdy, Lampki do czytania z przodu, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka do makijażu, podświetlane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Mocowanie stacji dokującej do smartfona, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio CD z MP3, SVC (Super Vision Cluster) - wskaźniki o zwiększonej czytelności, Schowek na okulary, Schowek po stronie pasażera, chłodzony, Schowek w podłodze bagażnika, płaska podłoga bagażnika, Siatka zabezpieczająca bagaż, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na miejscach przednich, Szyby barwione, Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Dach szklany, panoramiczny, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P1	195/55 16 87H	6,1 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P1	195/55 16 87H	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P1	195/55 16 87H	5,9 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P1	195/55 16 87H	5,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ośłona lusterka zewnętrznego L	brak	WY	0.1
2	Nakładka wew. bagażnika R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
3	Okładzina zderzaka przedniego	głębokie, zarysowanie	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
7	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
11	Pojemnik schowka	zarysowanie		
12	Nakładka wew. bagażnika L	rysa/odprysk		
13	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

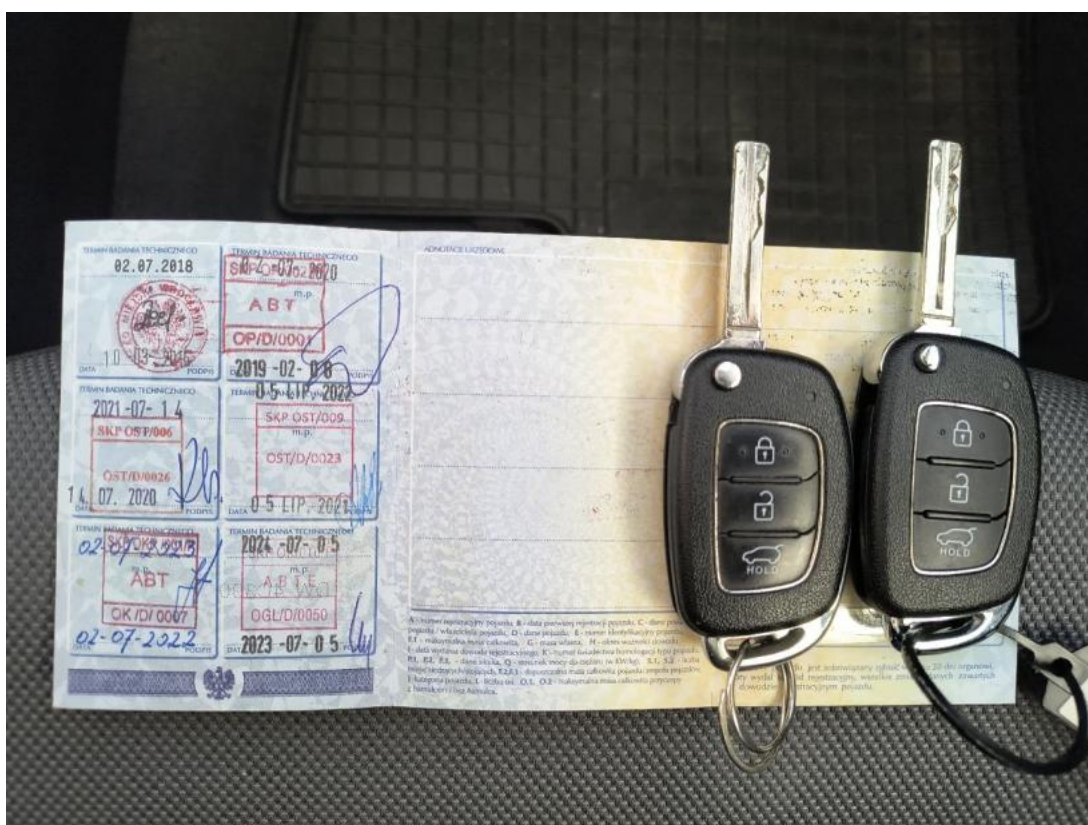

Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

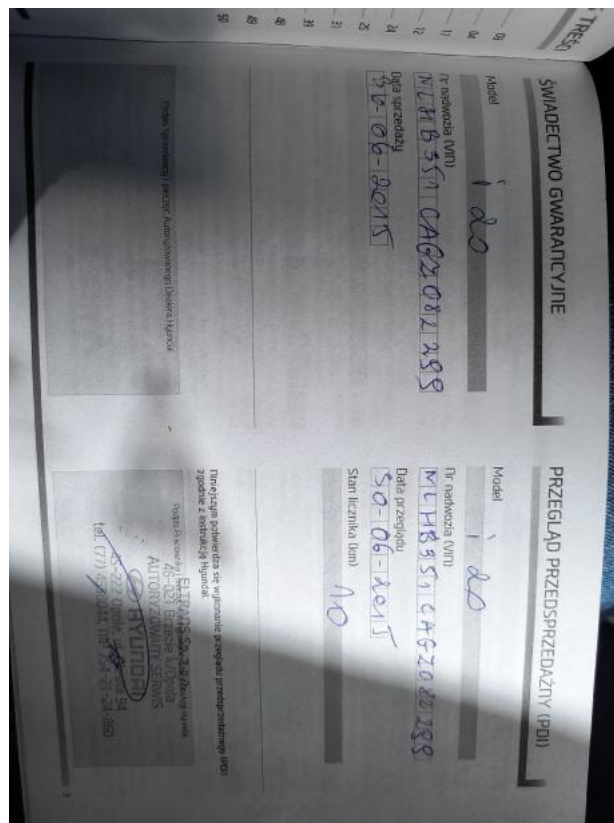

Fot. 35


Książka serwisowa – dane

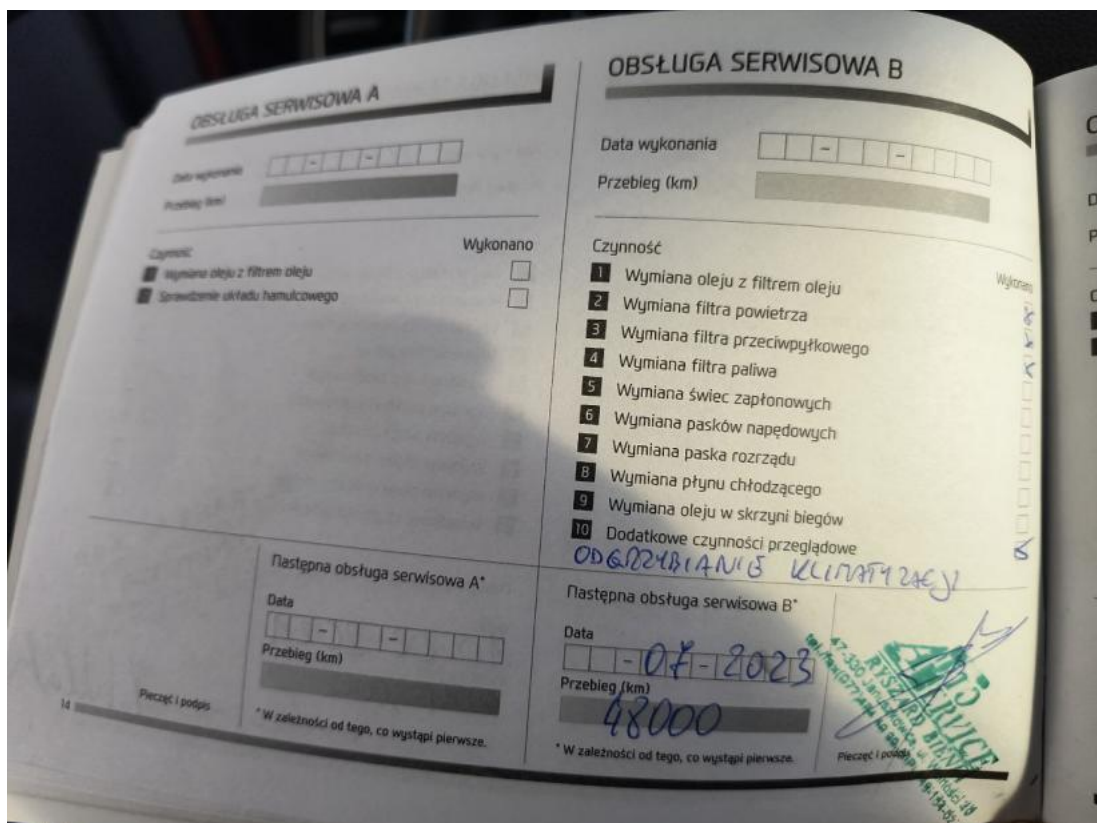

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

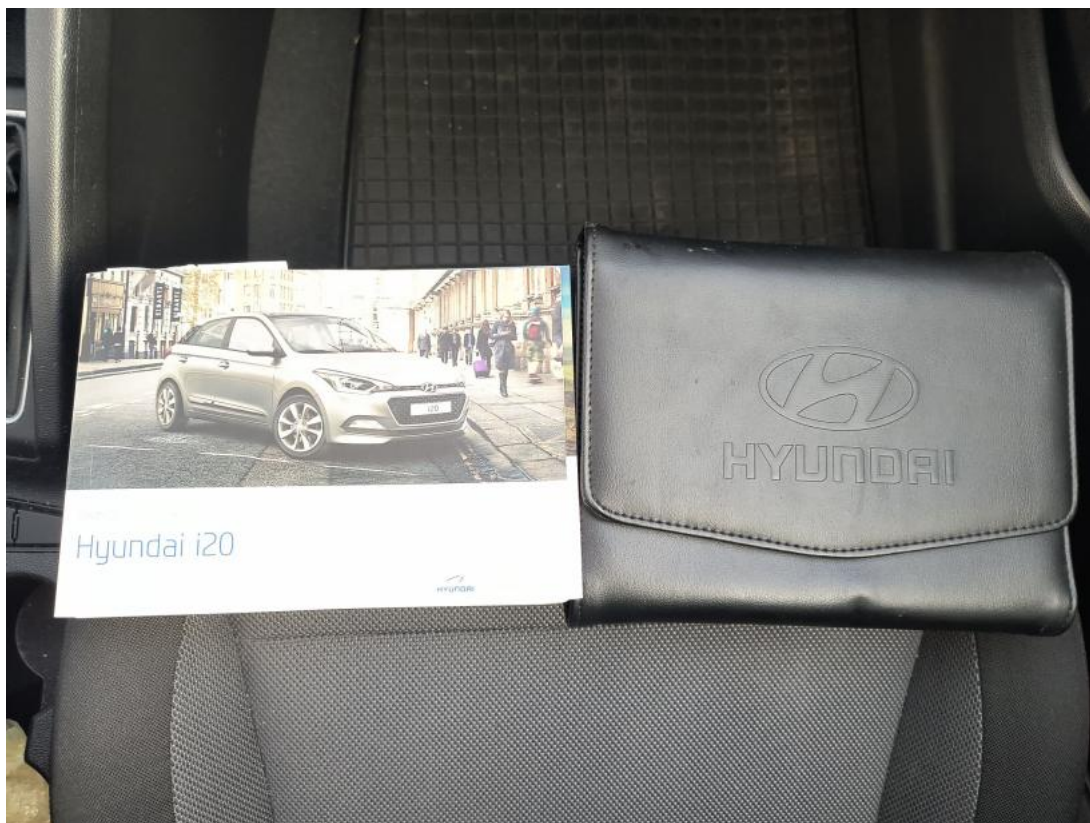

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Obudowa lusterka zew L - Inne 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywa schowka deski rozd. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Pokrywa schowka deski rozd. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 70

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1