

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	414441/11/25-9571	Data raportu	24-11-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	21-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88345/25/11/14	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA35600006P92457
Marka, model	FIAT Tipo Hatchback 16-20
Typ, wersja	Tipo 1.4 16v Pop EU6d
Numer rejestracyjny	BIA3004C
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/70 kW
Stan licznika	134 679 km
Data 1. rej./rok prod.	16-12-2019/2019
Data nast. bad. techn.	17-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Czujnik temperatury zewnętrznej, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Kierownica ze sterowaniem radia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Lakier uni, Radio Uconnect (bez CD) z portem USB, Bluetooth, System ESC (zawiera PBA, TCS, ERM, HSA, TSC), System Stop & Start, System kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tyłne oparcie składane, dzielone 60/40, Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive, Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Światła do jazdy dziennej (DRL), Czujniki parkowania - tył, Dywaniki podłogowe - przód, Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Lakier metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	195/65 15 91T	5,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	195/65 15 91T	5,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	195/65 15 91T	5,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	195/65 15 91T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
2	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	

4	Uszczelka drzwi wewnętrz. R		WY	0.2
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	2
6	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	1.5
7	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
9	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	2
10	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
11	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
12	Tapicerka siedziska 2.rząd	zaplamiona(y)	NA	
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Ośłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
15	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
16	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
17	Szyba przednia atermiczna	rysa/odprysk		
18	Słupki środkowy (B) L	wgniecenie/odkształcenie		
19	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
20	Kierownica przystosowana do Airbag	inne		
21	Nakładka pokrywy tylnej dół	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

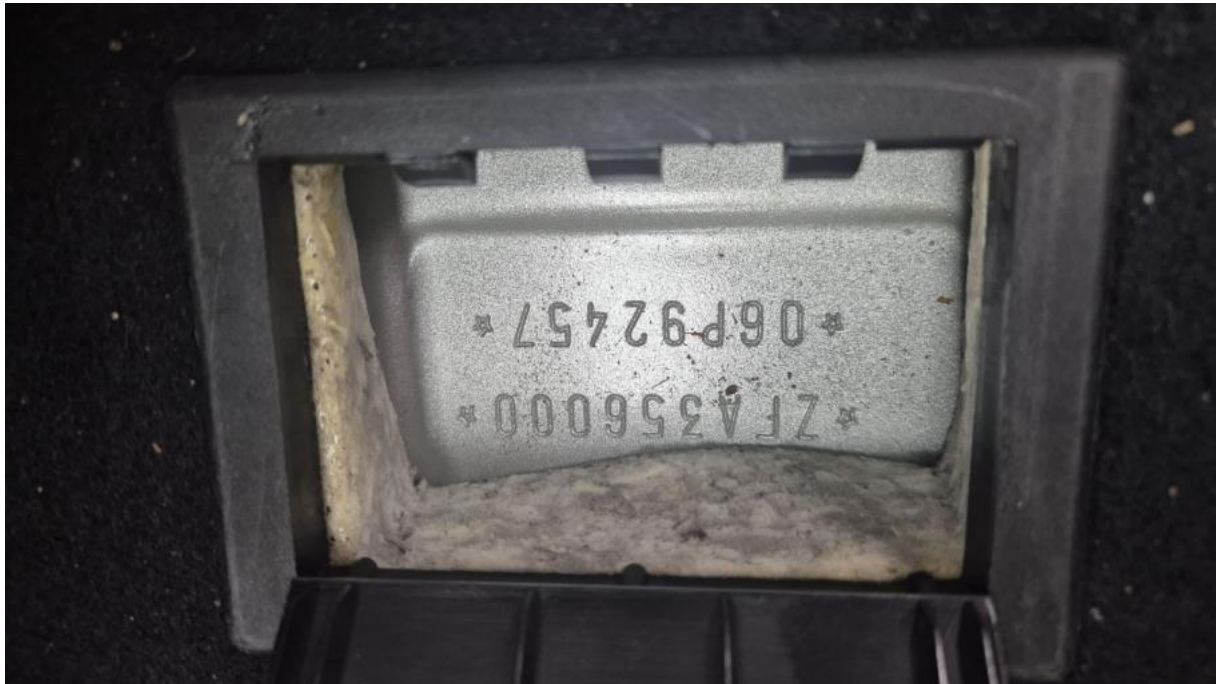

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 62

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina pokryw tylnej - Rysa/odprysk 1