

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210801/8/25-3705	Data raportu	29-08-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) Arthur Rusik	Data oględzin	20-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/59407/25/08/12	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJJ9NP5J7508128
Marka, model	SKODA Superb III Kombi 15-19
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI L&K DSG
Numer rejestracyjny	DW2WE29
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/140 kW
Stan licznika	175 396 km
Data 1. rej./rok prod.	27-07-2017/2017
Data nast. bad. techn.	28-08-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu, Blind Spot Detection z Rear Traffic Alert - monit. martwego pola ze wspom. wyjazdu z miej. parking., Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcę, Dekor fortepianowy z oświetleniem dekoracyjnym, Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED, Dywaniki Lounge Step, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18 PEGASUS, polerowane, antracyt z ogumieniem, Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji, Funkcja rekuperacji energii, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY - bezkluczkowy system obsługi samochodu, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM), Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Lakier uni, Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lampy tylne w technologii LED, Lane Assistant - asystent pasa ruchu, Latarka w bagażniku, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane, Lusterka boczne z funkcją p/ślepieniową i pamięcią ustawień, Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z funkcją p/ślepieniową, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu, Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podpowiedź zmiany biegu, Podłokietnik Jumbo Box, Pokrowiec na narty, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Smart Light Assistant - maskowanie świateł drogowych (automatyczne przysłanianie strumienia świateł), Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W, Spryskiwacze lamp przednich, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, System Start-Stop, System nawigacji Columbus z mapą Europy i MapCare(WLAN/DVD/2xSD/USB/Aux/MP3/ster.głos/ICC/WiFi/HDD), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka skóra naturalna/skóra ekologiczna L&K z oznaczeniem L&K na oparciach i podłokietniku tył, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, Wykończenie wnętrza w kolorze chromu, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z PMS - DRIVING MODE SELECT i Performance Sound Generator, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmigielne z funkcją doświetlania zakrętów, Boczne poduszki powietrzne - tył, Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana, podgrzewana z łopatkami zmiany biegów (radio i GSM), Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego- przód

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, QUADRAXER	235/45 18 98W	4,0 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER	235/45 18 98W	4,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, QUADRAXER	235/45 18 98W	4,5 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER	235/45 18 98W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC/AC), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik przedni lewy	do 150
2	Łotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150

6	Słupiek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.3
2	Dach	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.4
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowania eksploatacyjne		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

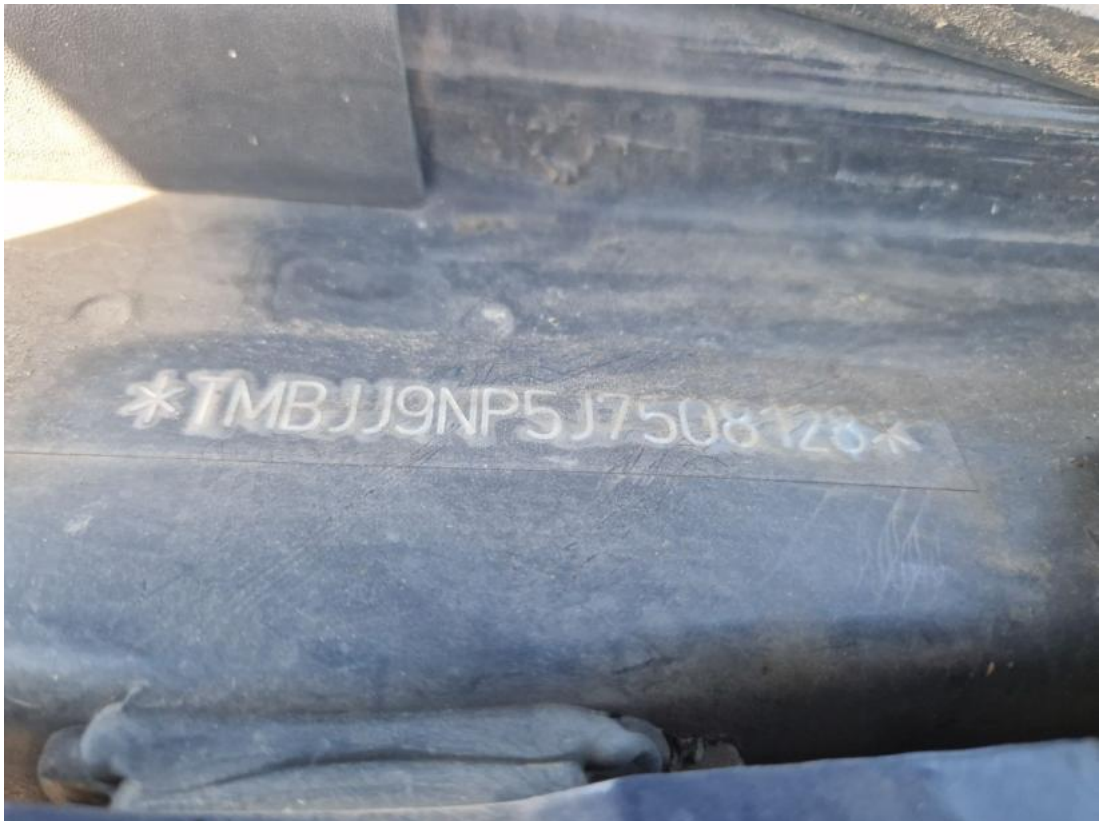

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze

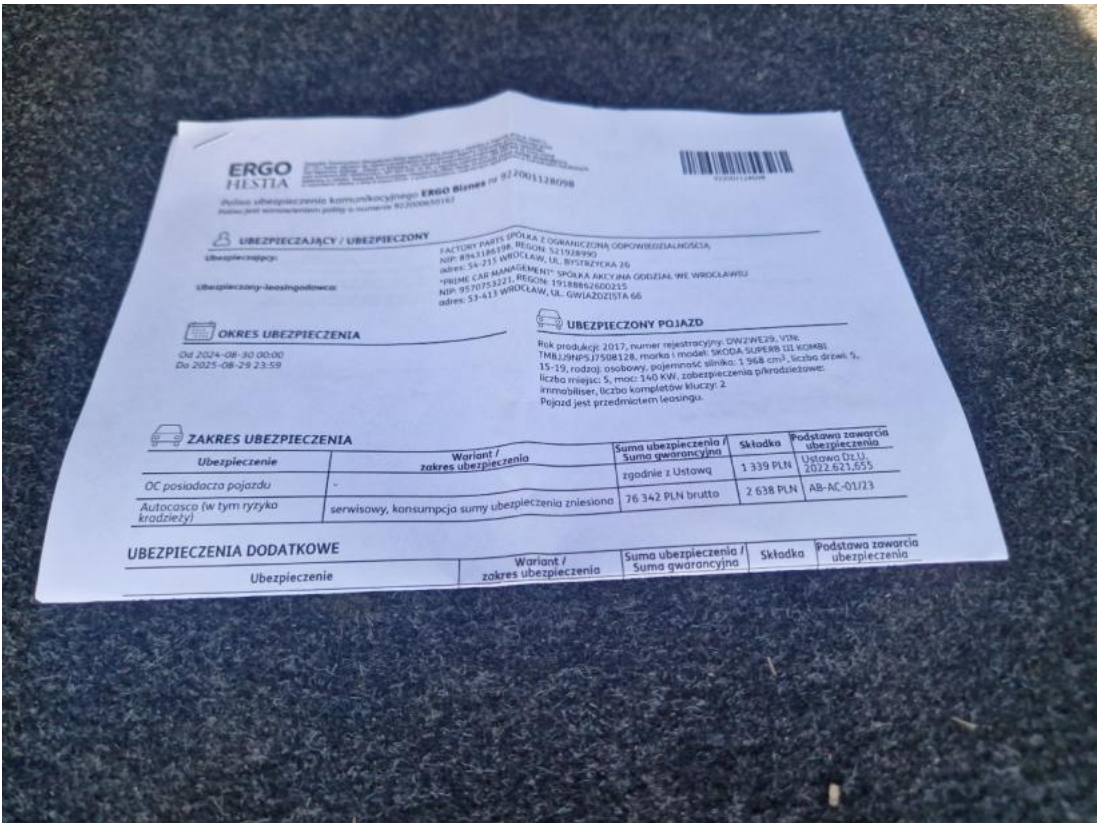

Fot. 34
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

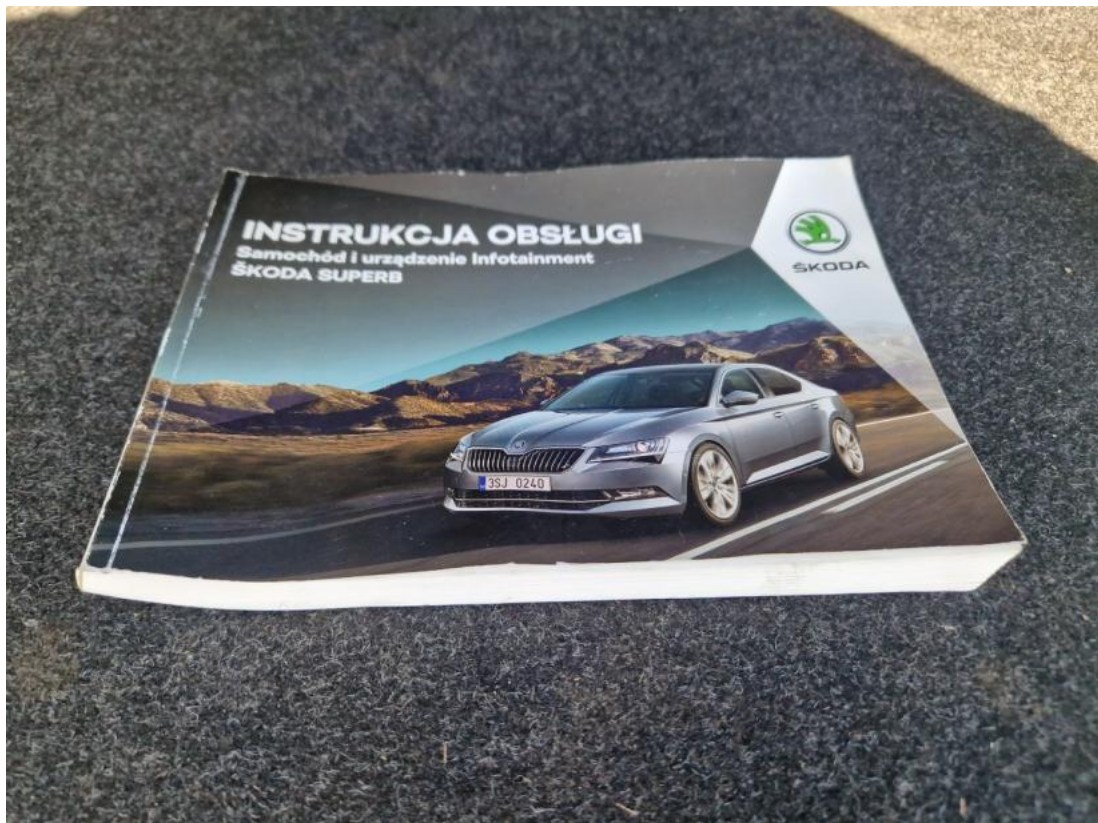

Fot. 35
Instrukcje




Fot. 36
Przebieg pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

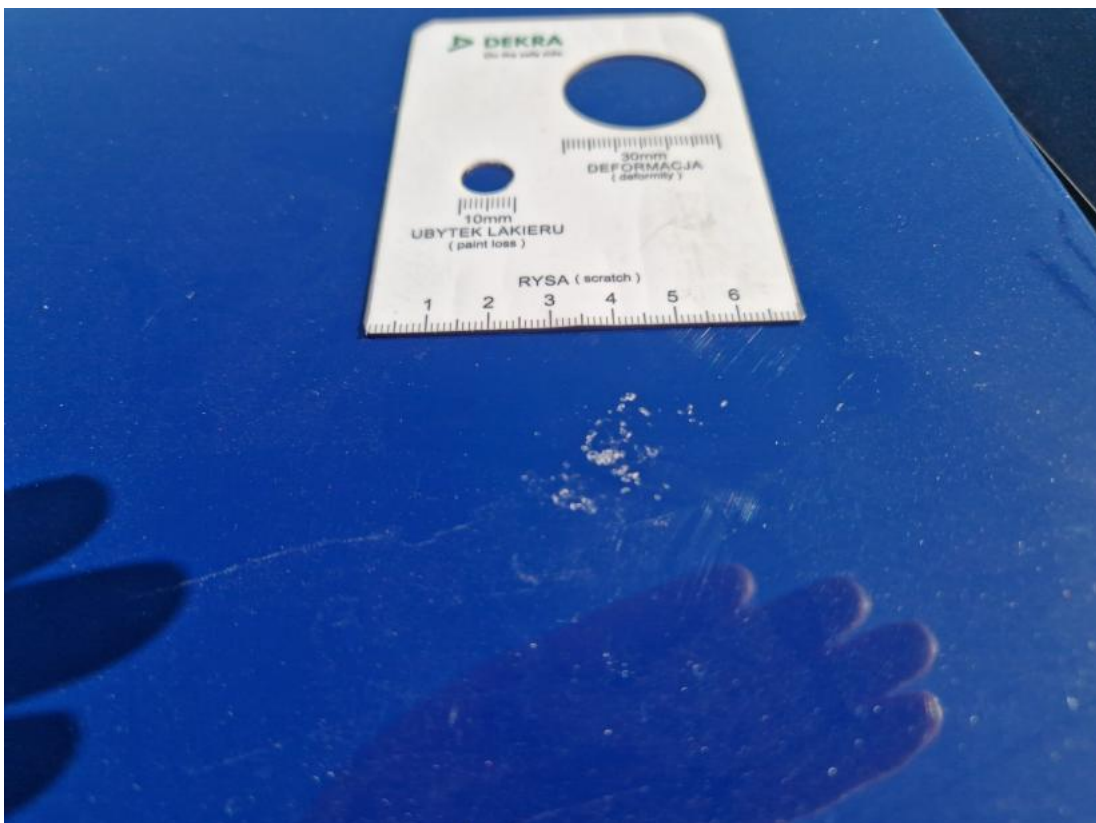

Fot. 38


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

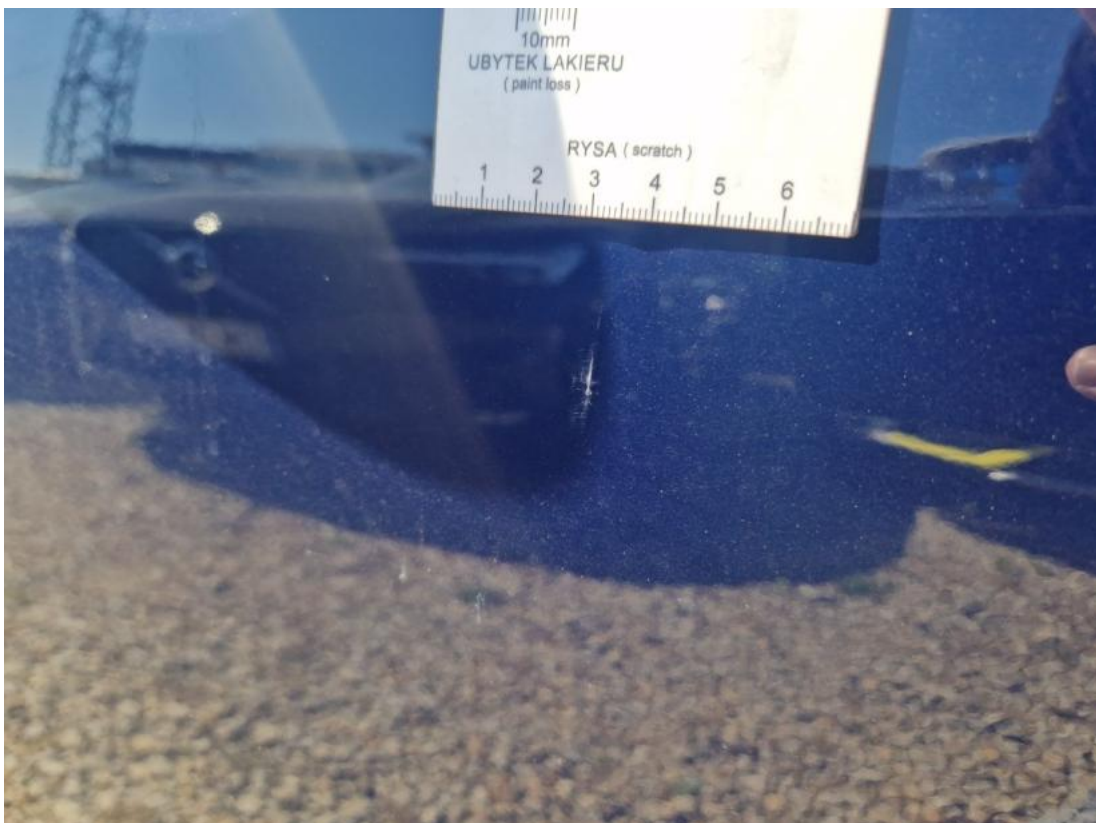

Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

A large blue Volvo V40 station wagon is parked in a lot. A small white square marker is placed on the roof of the car. The car is parked in a row with other vehicles, and a building is visible in the background.

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1