

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216651/10/25-11401	Data raportu	07-10-2025
Rzeczoznawcy	Jakub Jasek mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/72188/25/09/24	Miejsce oględzin	Bohdana Zaleskiego 31, 31-525 Kraków,...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBE8EC0J8017188
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.4 T Elite S&S
Numer rejestracyjny	WD9514S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/110 kW
Stan licznika	206 597 km
Data 1. rej./rok prod.	01-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	13-05-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik światła z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe oświetlenie wnętrza dyskretne, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi aluminiowe 17, wieloramiennie Elite z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System Opel OnStar, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Alarm, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Kierowcy Plus, Pakiet Ochronny, Pakiet Zimowy 2

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/45 17 91V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/45 17 91V	5,1 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/45 17 91V	5,7 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/45 17 91V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
10	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
11	Czujnik ciśnienia pow. koła przód R	niesprawność		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

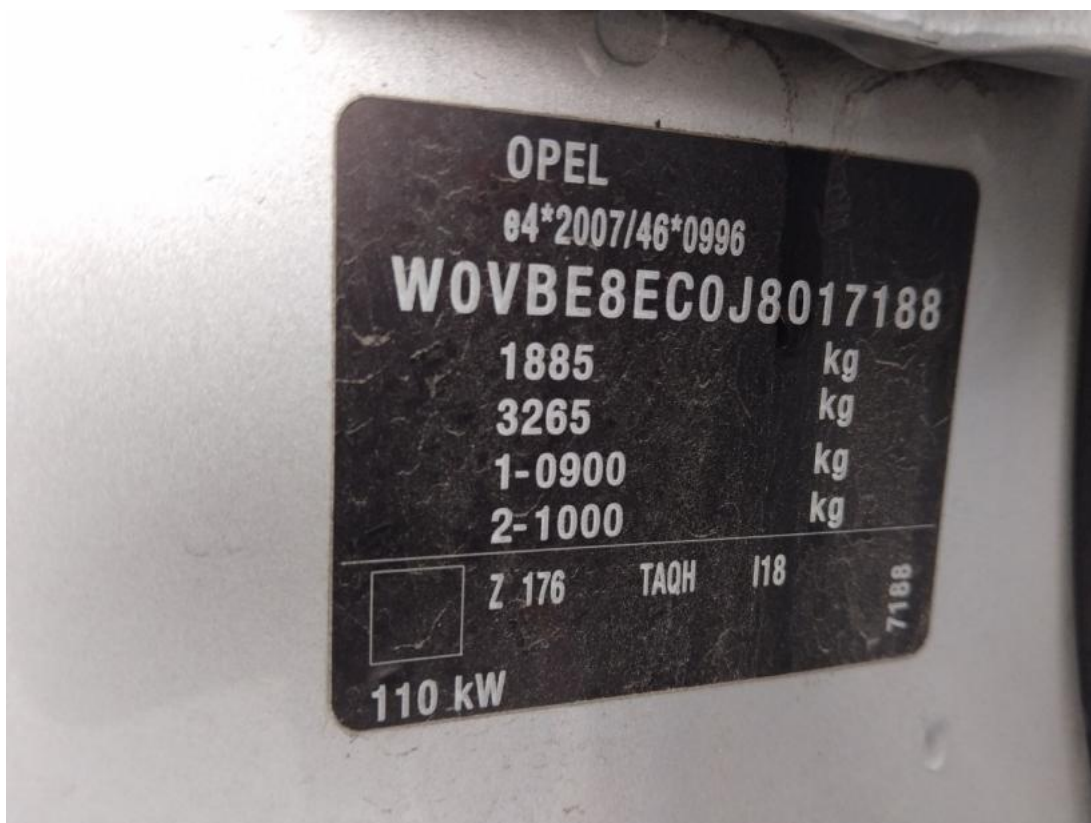

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa

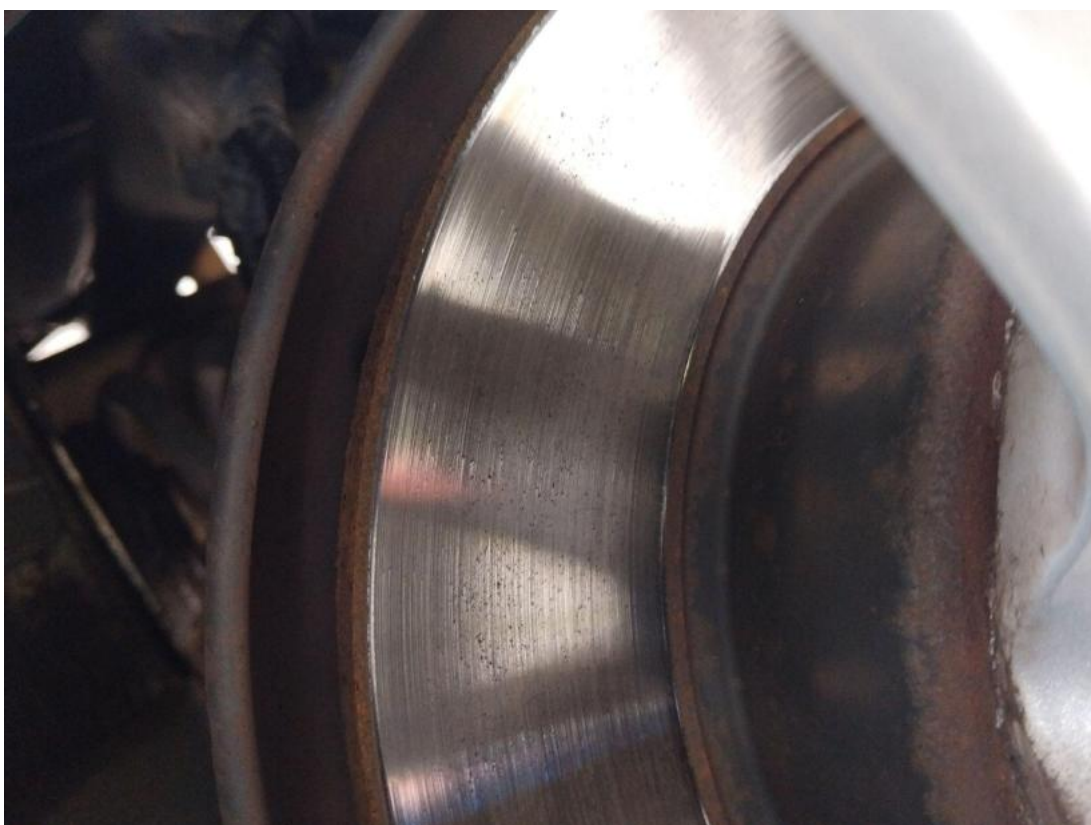

Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

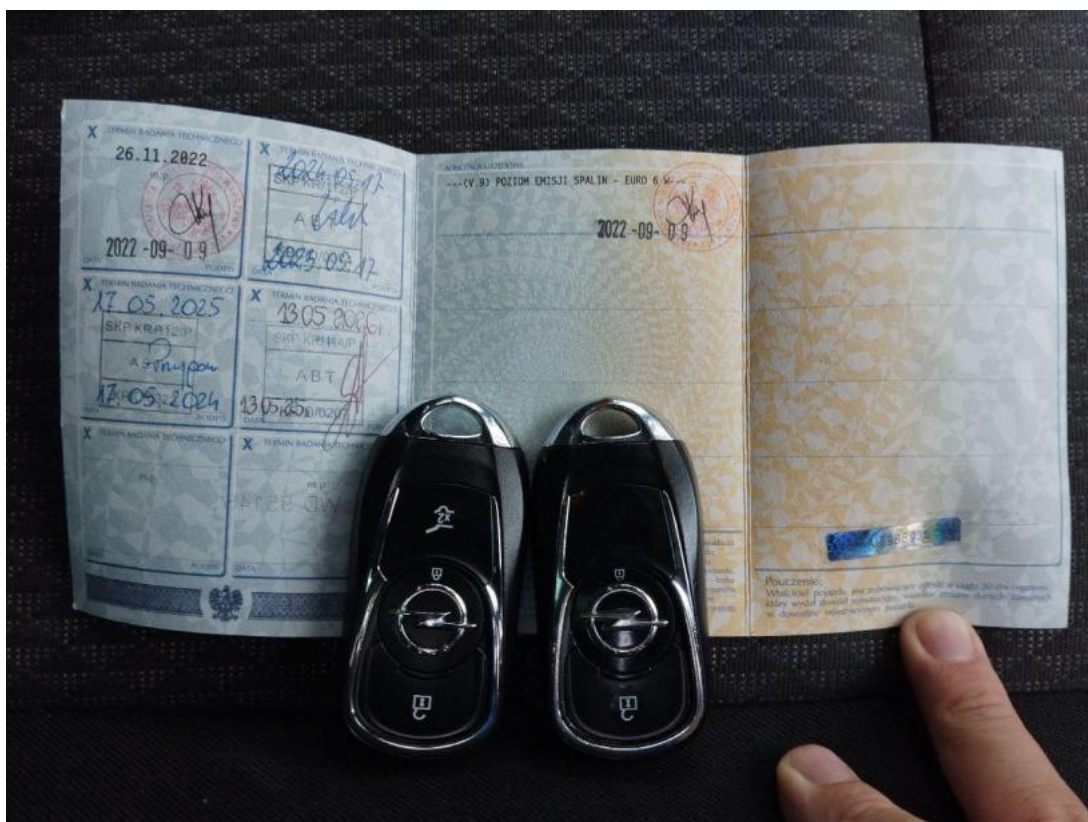

Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

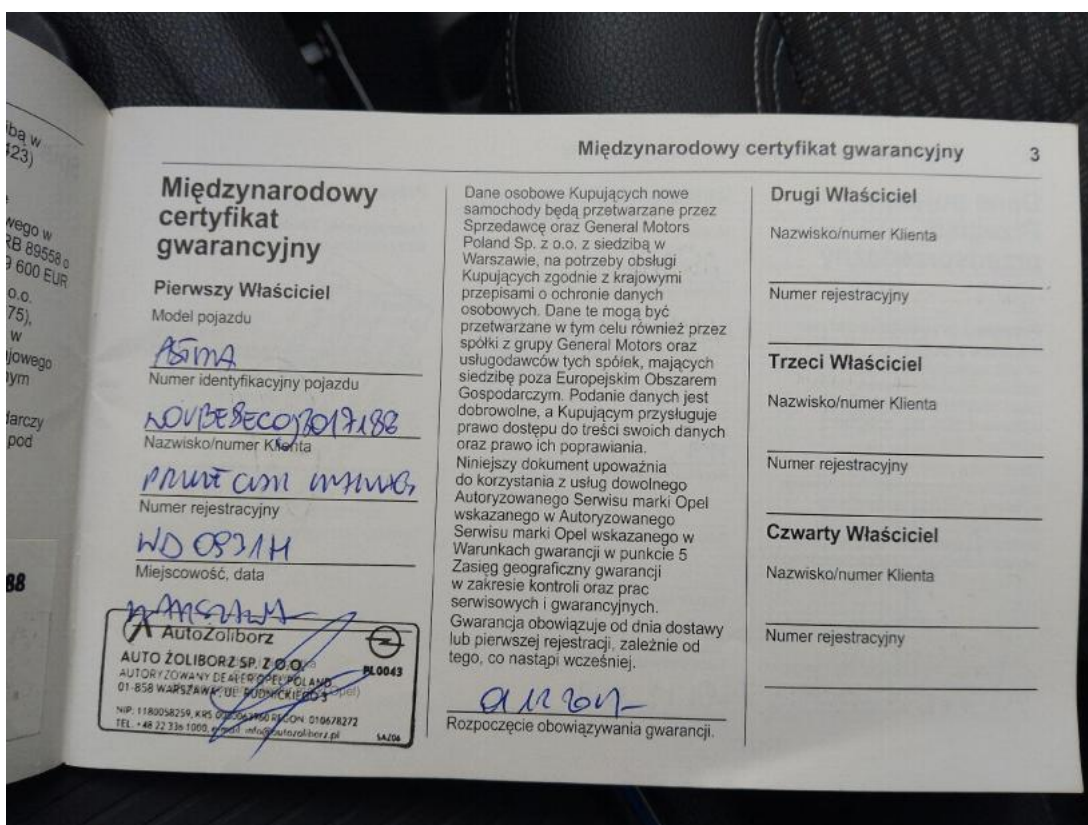

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

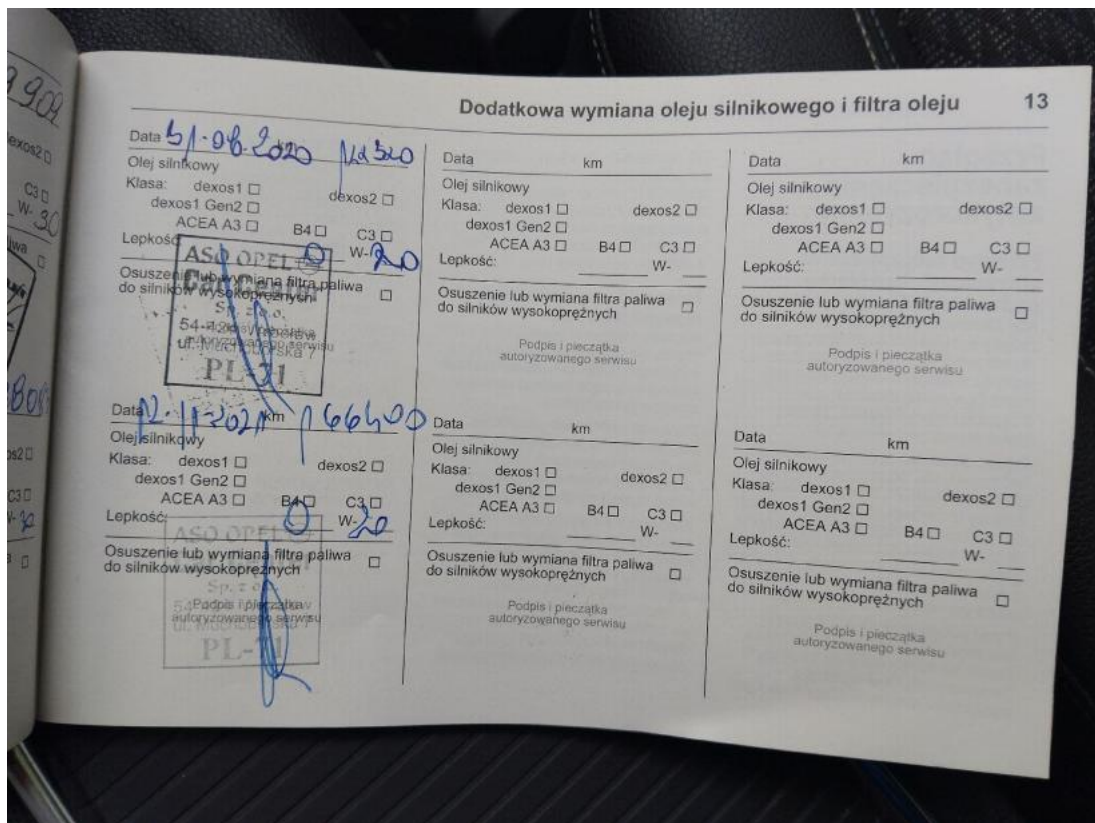

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu

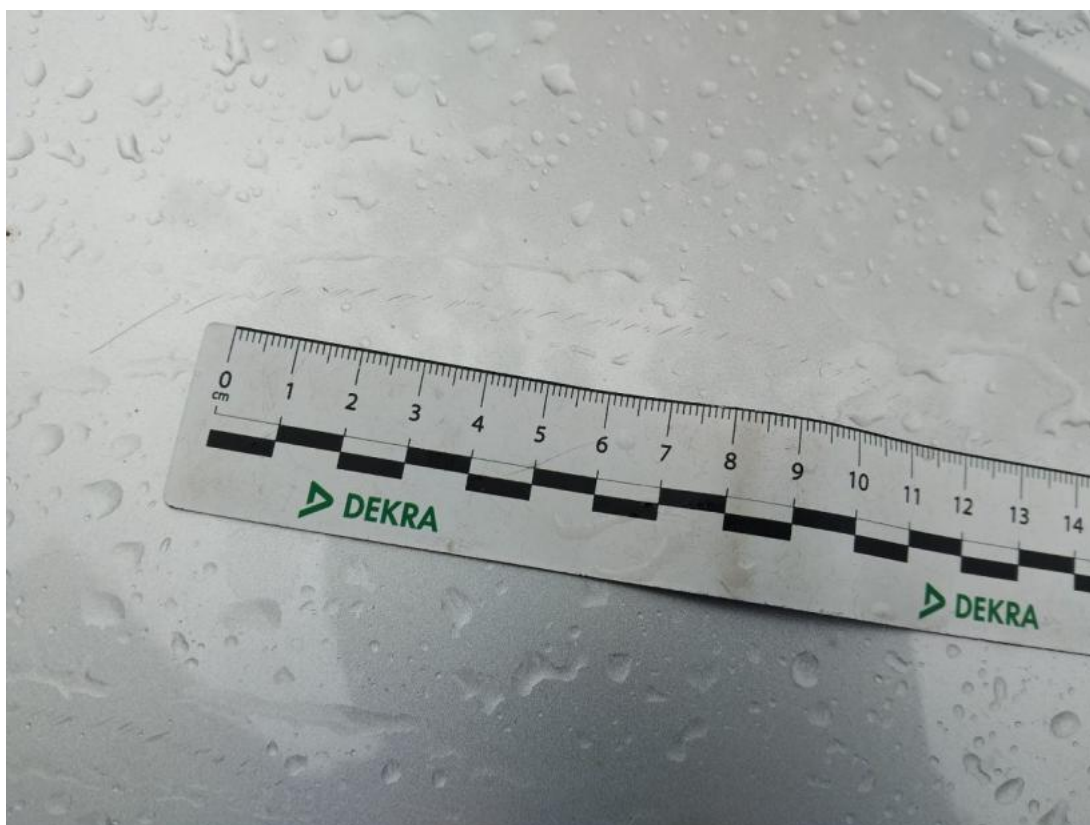

Fot. 38


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

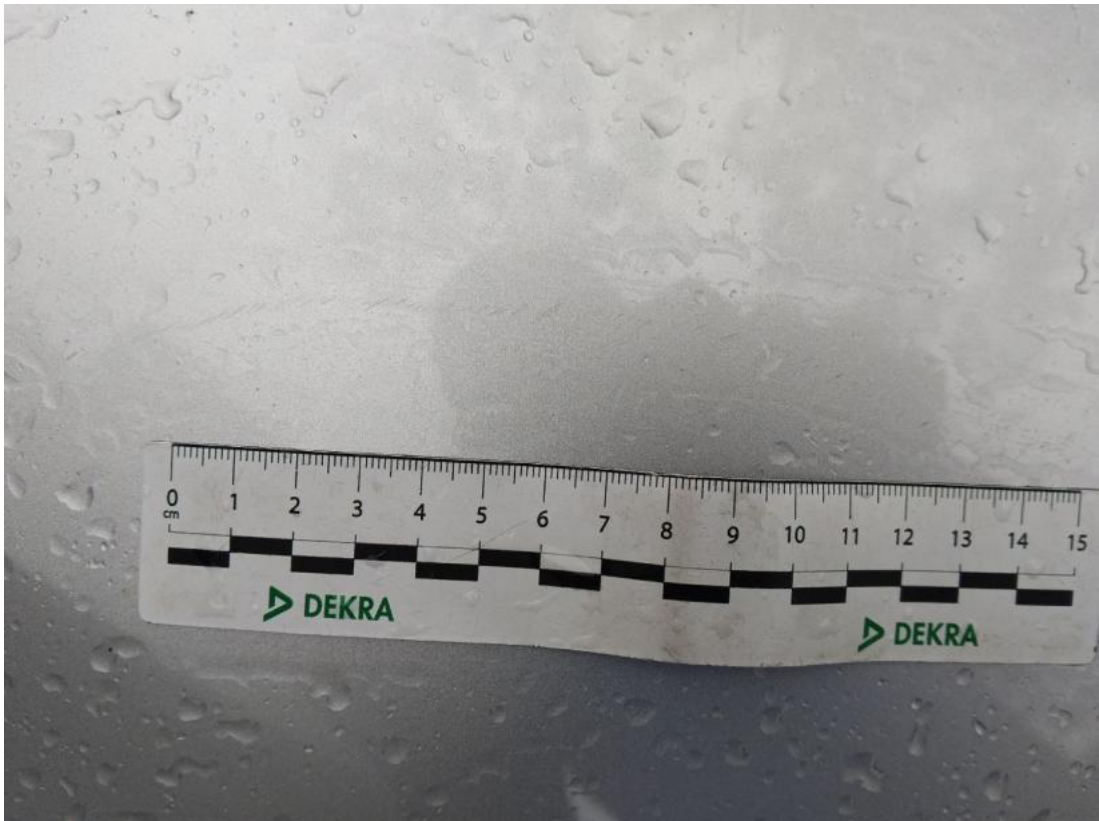

Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

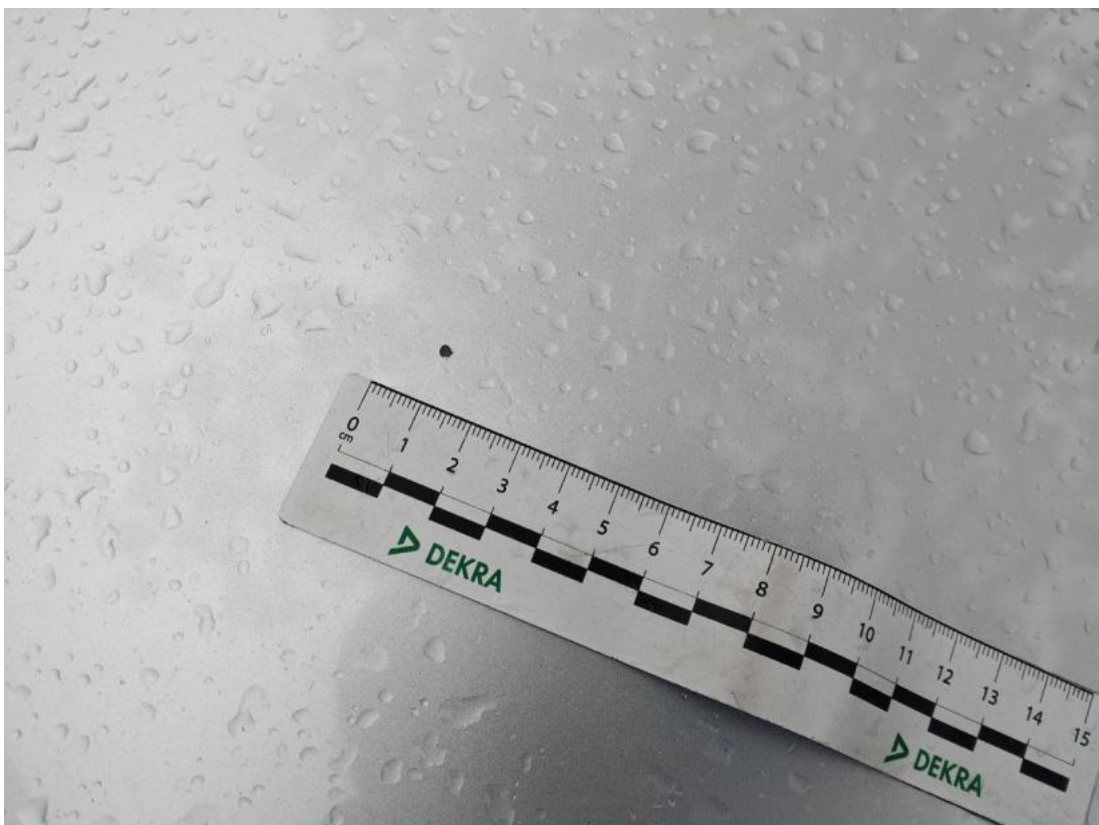

Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

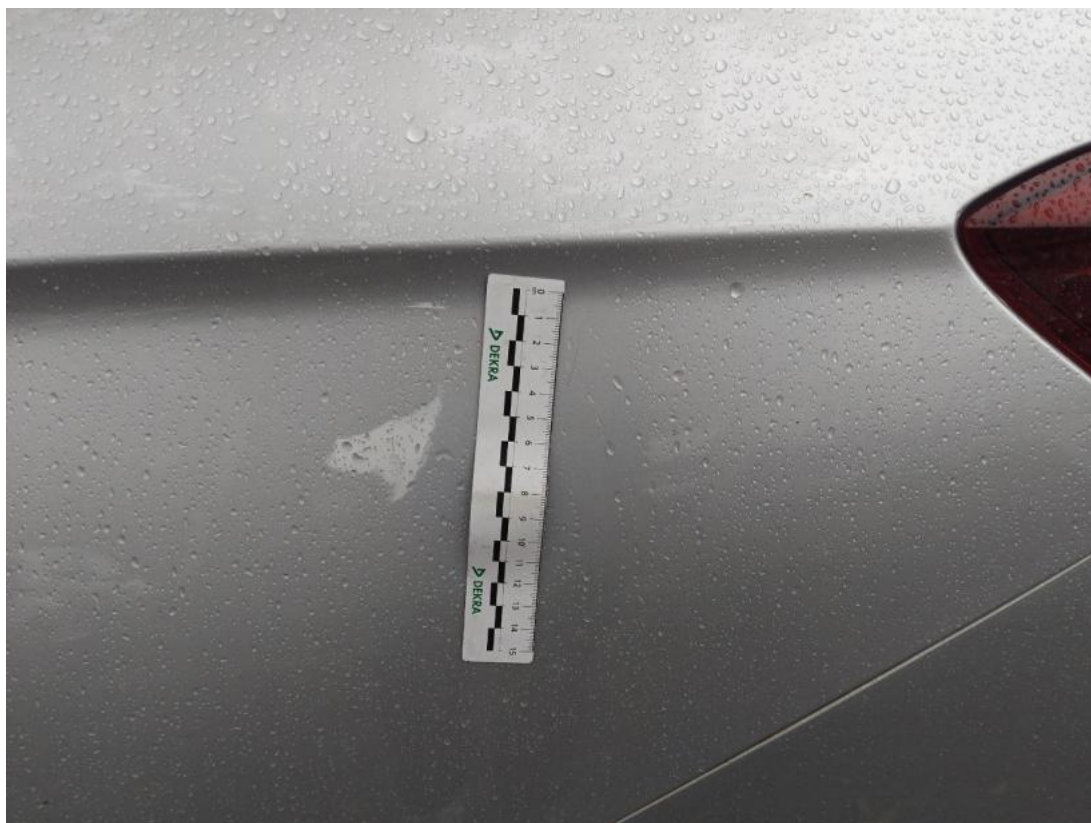

Fot. 59


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

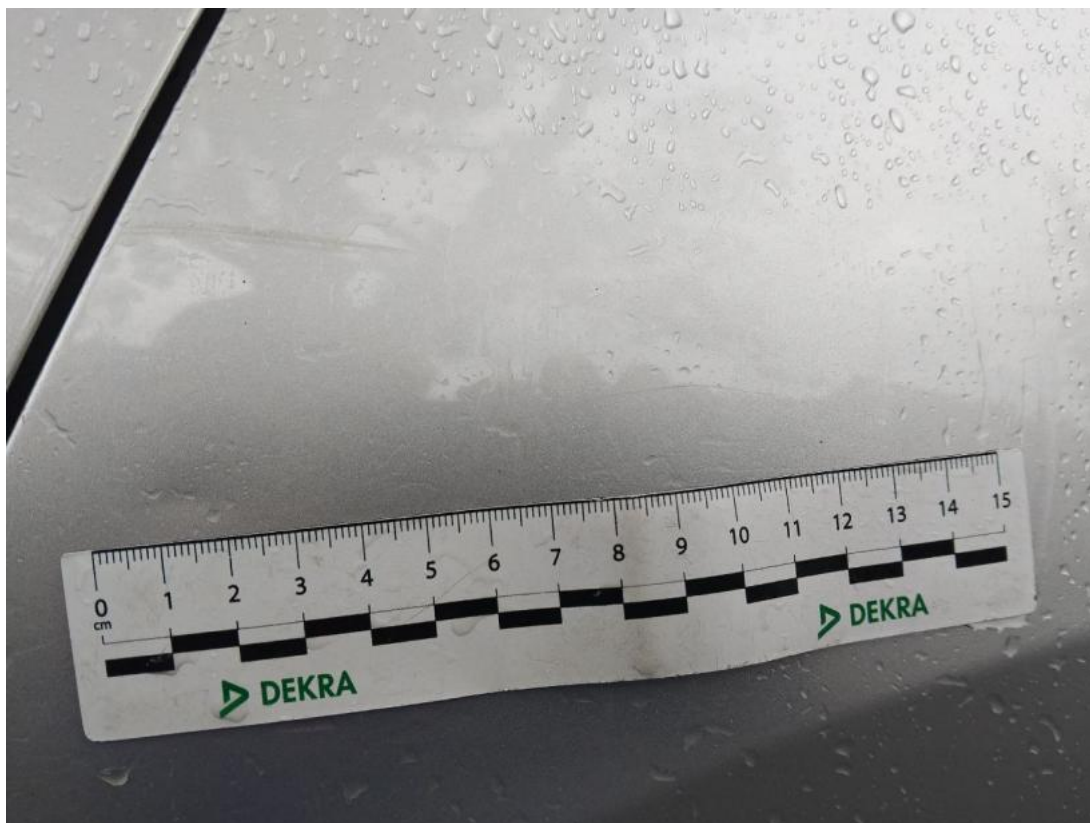

Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1