

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215112/5/25-11401	Data raportu	19-05-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/28746/25/04/22	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JSAAZC83S00103159
Marka, model	SUZUKI Swift 17-20
Typ, wersja	Swift 1.2 Premium
Numer rejestracyjny	WU1293F
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/66 kW
Stan licznika	62 656 km
Data 1. rej./rok prod.	12-06-2017/2017
Data nast. bad. techn.	21-05-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczne włączanie światła mijania, Automatyczne światła, BAS - asystent układu hamulcowego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3/6 głośniki, TC - system kontroli trakcji, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tyłne oparcie składane, dzielone (60:40), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, RAIN EXPERT 5	175/65 15 84H	7,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAIN EXPERT 5	175/65 15 84H	7,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, RAIN EXPERT 5	175/65 15 84H	7,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAIN EXPERT 5	175/65 15 84H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	1.3
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.2
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
6	Słupki środkowy (B) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, zabrudzenie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		

12	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
14	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
15	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył




Fot. 28

Dowód rej. Str. 1


The image shows a car's technical passport (VIN card) and a set of keys. The passport is open to the first page, which contains registration history and technical specifications. The registration history table includes dates from 2022 to 2025, with various stamps and handwritten signatures. The technical specifications section is partially visible on the right. A set of keys with a Suzuki logo is placed on the right side of the passport.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

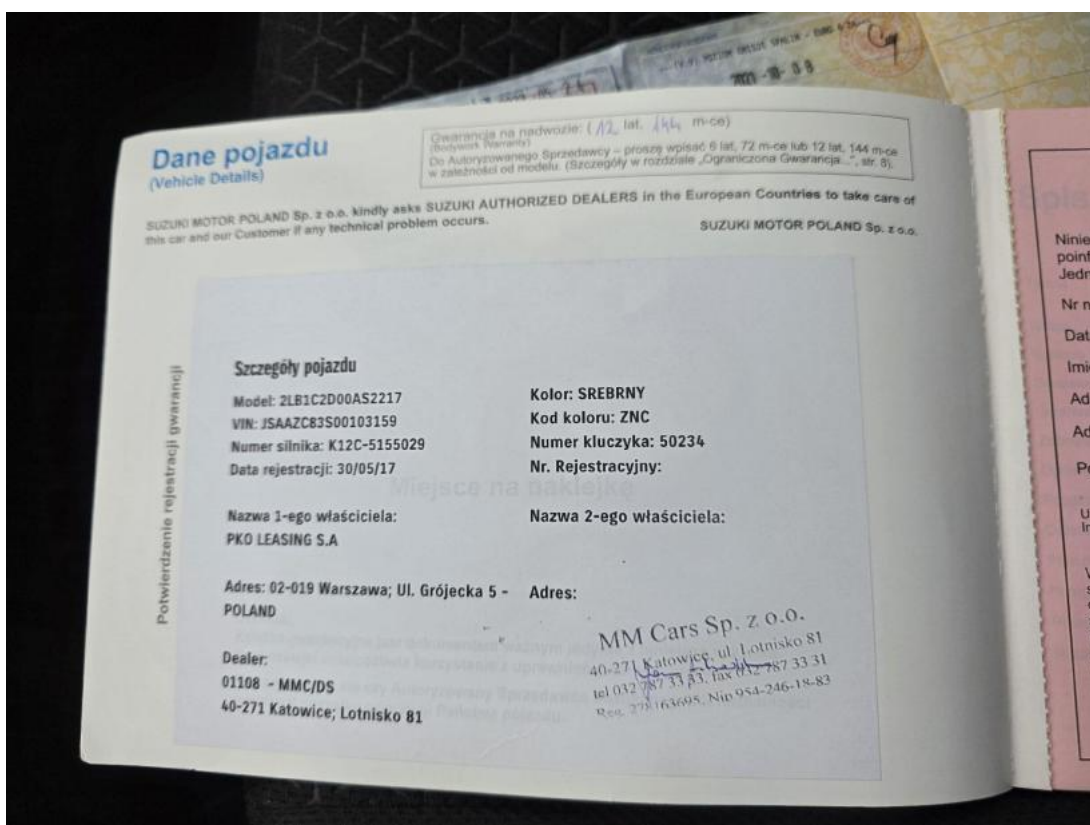

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

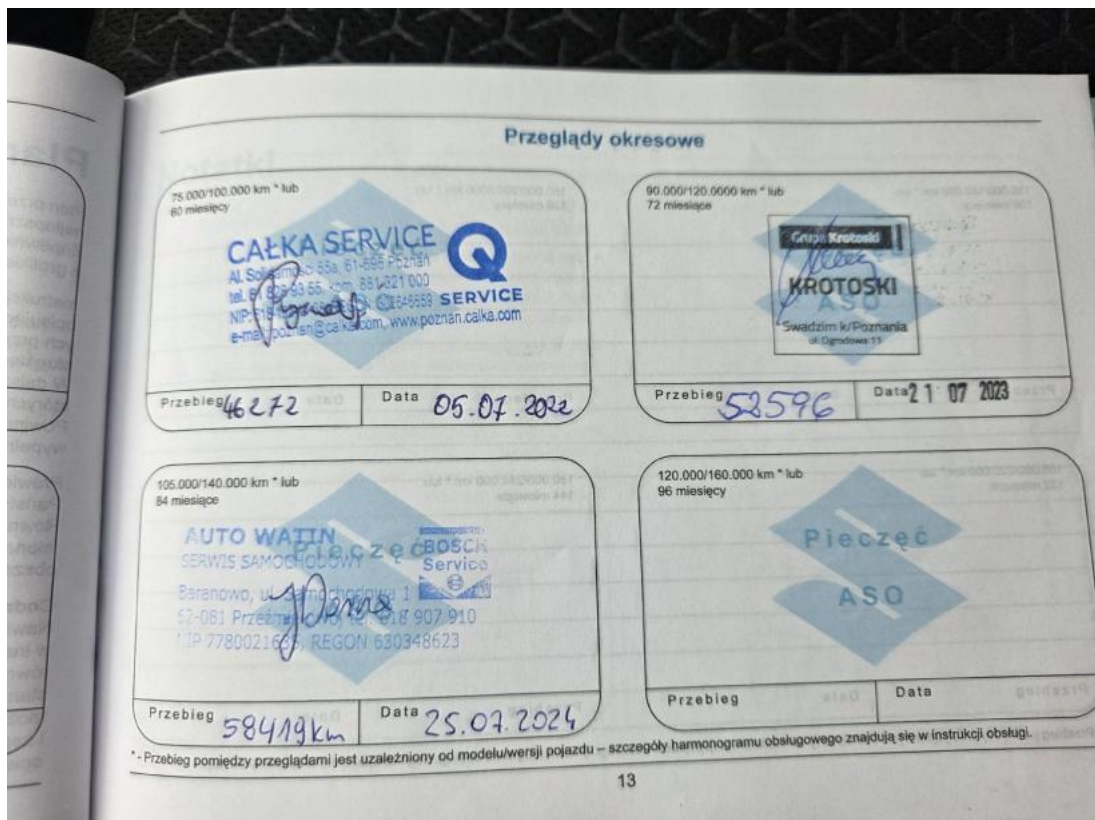

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Łotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 40

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 54

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Inne 2



Fot. 56

Dach() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Blotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60


Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

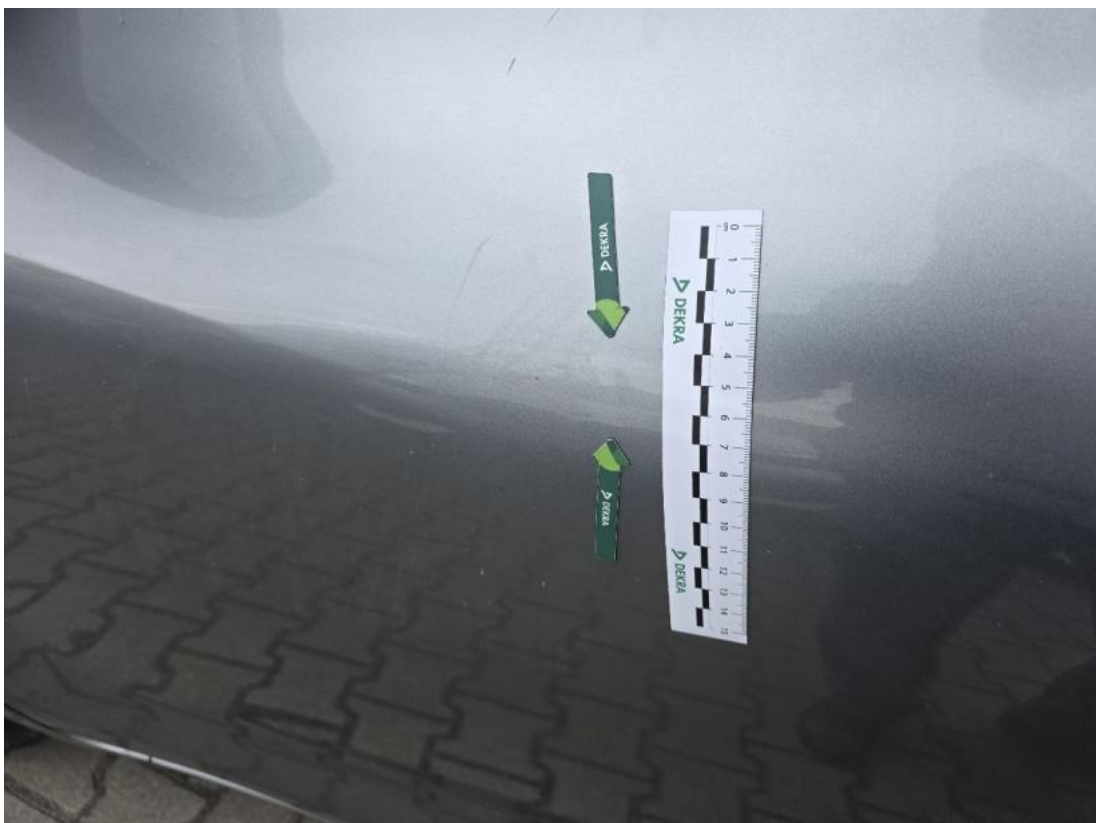

Fot. 62

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

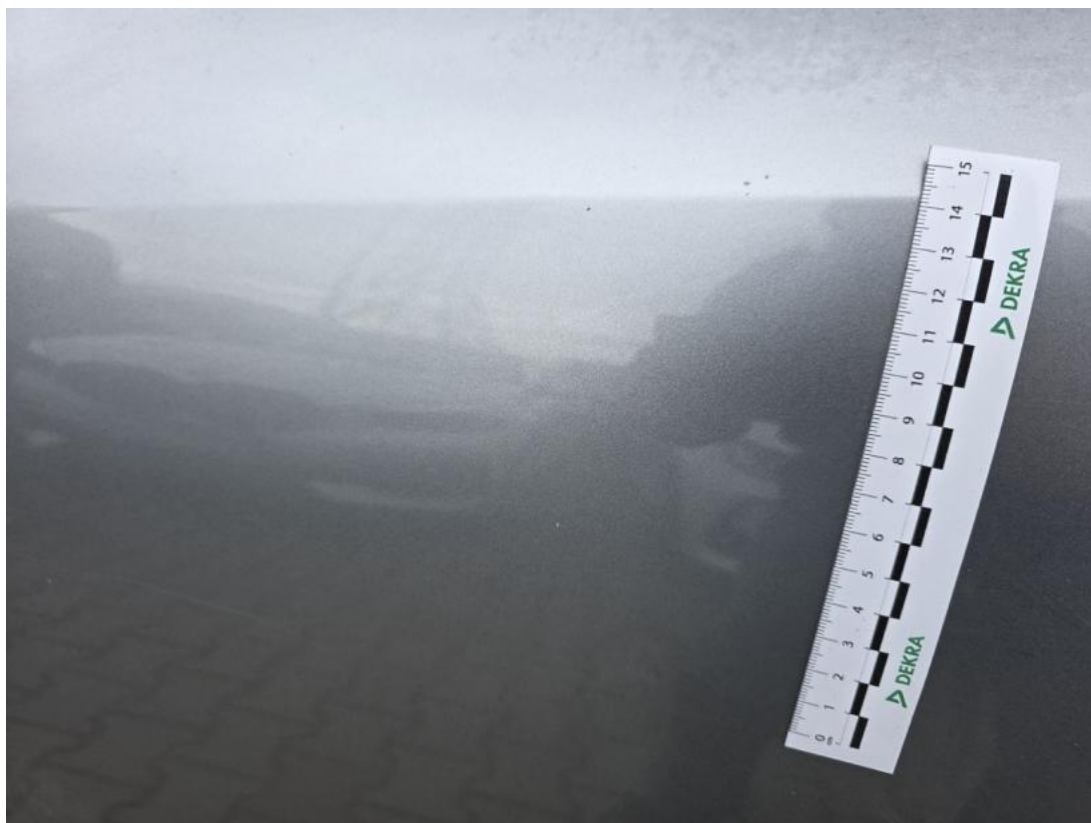

Fot. 65

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Inne 2



Fot. 68

Drzwi tylne L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik przedni L - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 74

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 78

Fotel prz. praw. - Inne 1