

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216077/8/25-11401	Data raportu	13-08-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/52901/25/07/18	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0JXXWPCJJR87875
Marka, model	FORD S-MAX 15-19
Typ, wersja	S-MAX 2.0 EcoBlue Trend aut
Numer rejestracyjny	WD4031S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	168 403 km
Data 1. rej./rok prod.	27-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	07-04-2026
Nadwozie	VAN 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Dywaniki welurowe z przodu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TCS i EBA, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi stalowe 17 z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel pasażera z mech. regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele w 2. rzędzie - trzy niezależnie składane fotele, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, schowkiem i uchwytami na kubki, Konsola sufitowa - długa, ze schowkiem na okulary i lusterkim do obserwowania dzieci, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampy tylne LED, Lusterka boczne składane, sterowane i podgrzewane elektrycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Nagrzewnica dodatkowa, elektryczna PTC, Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio CD/MP3 (4,2-calowy wyświetlacz, 8 głośników, zdalne sterowanie, USB), Reflektory - halogenowe projekcyjne z obramowaniem w kolorze chromu, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Schowki pod fotelami przednimi, System Auto-Start-Stop, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System nawigacji satelitarnej CD/MP3, Ford SYNC 3, TMC, wyświetlacz, BT, wzyw. pomocy, 8 głośn., System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego APA, System zapobiegający wywróceniu pojazdu - RSC, Tapicerka materiałowa Manhattan, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (4,2-cala), Wyświetlacz monochromatyczny między zegarami (2,3 -cala), Zaczepy do mocowania bagażu, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Autoalarm Thatcham, obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, pakiet, Kierownica podgrzewana, Konsola centralna z gniazdkiem 230V, Lakier metalik Magnetic Grey, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Rolety przeciwsłoneczne tylnych bocznych szyb, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Tempomat, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10,1-cala)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 17 103Y	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 17 103Y	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 17 103Y	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 17 103Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
---	---	-----------

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	po naprawie, , rysa/odprysk		
7	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Błotnik tylny R	po naprawie		
10	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
12	Rama dachu R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

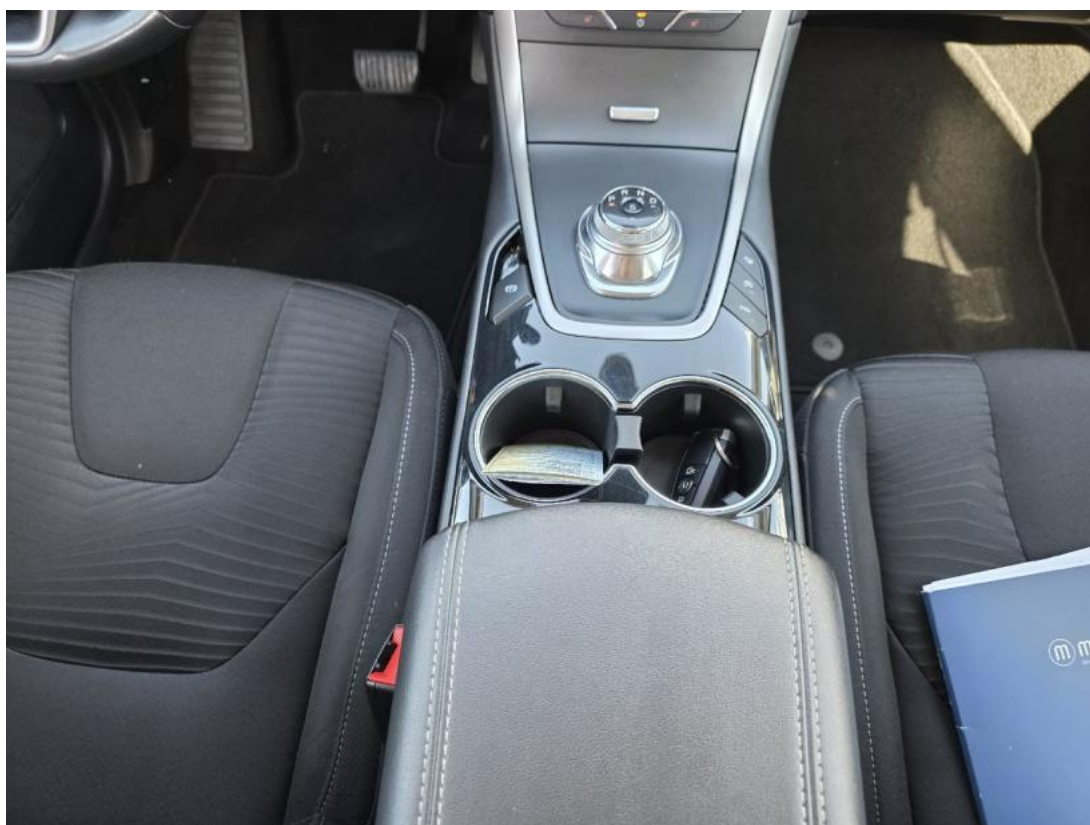

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

WERSJA POLSKA		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/BYDGOSZCZ	
SAMOCHÓD OSOBOWY		C.1.2 19188862680143	
		C.1.3 85-868 BYDGOSZCZ JANA III SOBIESKIEGO 5/3	
PODPISZCIE		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/BYDGOSZCZ	
---		C.2.2 19188862680143	
ROLA PRODUCERA		C.2.3 85-868 BYDGOSZCZ JANA III SOBIESKIEGO 5/3	
2018		C	
DOKUMENTACJA LACOWNOSC		F ₁ 2555 kg F ₂ 2555 kg F ₃ 4555 kg	
---		G 1830 kg J M1	
JANUSZ DROBNIŃSKI 12,94 KN		K e13*2001/116*0185*32	
TAKSOMETER (POWIERZENIE)		L 2 O ₁ 2000 kg O ₂ 750 kg	
---		P ₁ 1995,00 cm³ P ₂ 110,30 kW	
		P ₃ D Q ---	
SERIA DRV BAT 3173128		S ₁ 5 S ₂ ---	

PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej	
PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY UL. GRUDZIĄDZKA 9-15 85-130 BYDGOSZCZ	
ORGAN WYDAWCY	
A	WD 4031S
d.1 FORD d.2 WAG -YMC81X -SKEAZNADXF1	
D	d.3 S-MAX 0818
E	WF03XXMPCJJR87875
B	27.11.2018 22.08.2023 H ---
SERIA DRV BAT 3173128	

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właściciela pojazdu podany w niniejszej Książce Serwisowej.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: PKO LEASING S.A. N 9/4-W
ADRES KLIENTA: ul. Krakowska 118
TYP POJAZDU: 50-428 WŁOCTAW
NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: NIPJXWPCJ2R87875
DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 05.11.2018

Dealer Sprzedawca poświadczając, że powyższe dane są prawdziwe, że pojazd został rzetelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedzadającego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu lub w niniejszej Książce Serwisowej.

Pieczęć Gwaranta - Autoryzowanego Dealera: Pol-Motors Sp. z o.o.
04-501 Włocławek, ul. Piłsudskiego 62
DZIAŁ SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
tel. 71 36 97 550, 71 36 97 251
NIP 952-10-06-983 (3)

Pieczęć Klienta: Ford Pol-Motors Sp. z o.o.
Kierownik Salony
Dawid Maryszczak
Data: 05.11.2018

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę. Niniejszym poświadczam, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji. Rozumiem, że gwarancja uzależniona jest od wpływu na moje prawa wynikające z umowy kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą.

Podpis klienta: [Podpis]
Data: 05.11.2018

19

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

☒ Data: 160920 ☐ Przetłok: 59456 ☒ Numer taktury: 59456 ☐ Podpis: [Podpis] ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 12.01.2021

Pieczęć Dealera: AUTO NOBILE Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer PG152
04-501 Włocławek, ul. Piłsudskiego 62
tel. (22) 517 55 00, fax (22) 517 55 05
NIP 952-18-95-458, Reg. 015152813 (3)

☒ Data: 100920 ☐ Przetłok: 871506 ☒ Numer taktury: 871506 ☐ Podpis: [Podpis] ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 12.01.2021

Pieczęć Dealera: AUTO NOBILE Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer PG152
04-501 Włocławek, ul. Piłsudskiego 62
tel. (22) 517 55 00, fax (22) 517 55 05
NIP 952-18-95-458, Reg. 015152813 (3)

☐ Data: ☐ Przetłok: ☐ Numer taktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

30

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

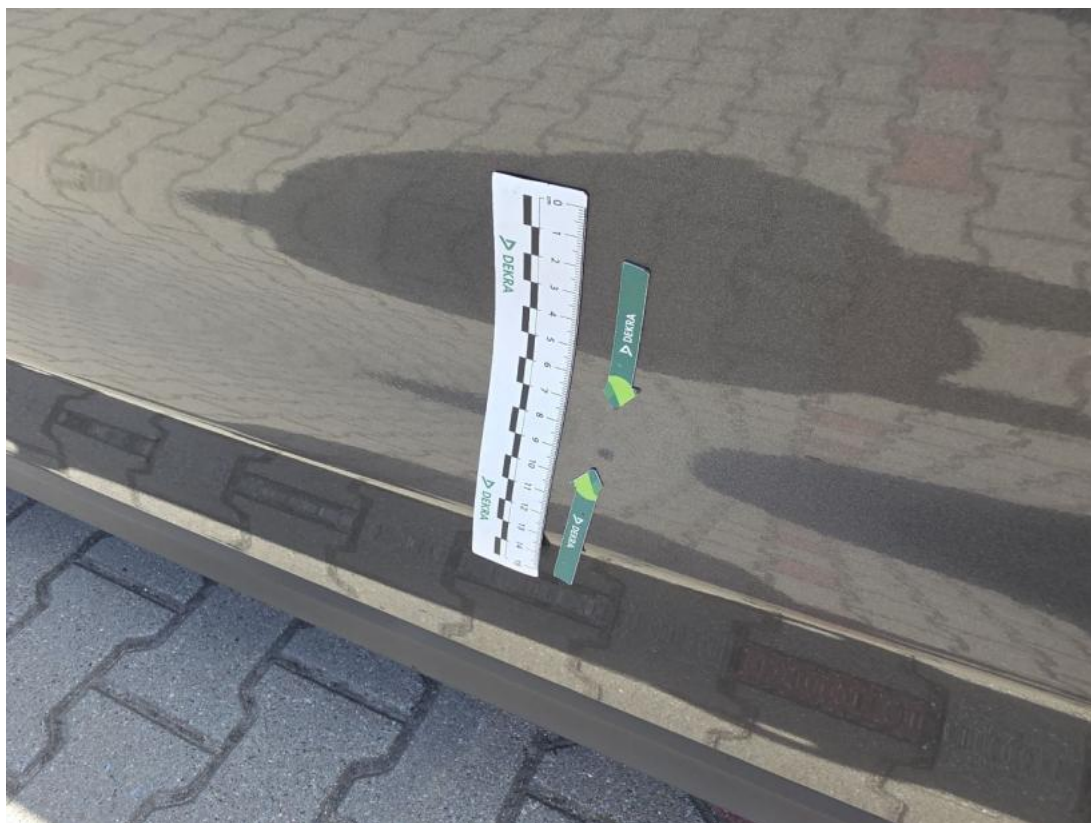

Fot. 61

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Łótnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2