

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	04392/12/24-15201	Data raportu	10-01-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wojciechowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	30-12-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/99249/24/12/23	Miejsce oględzin	09-411 Płock, Chemików 7, 09-411 Biała

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEVFHKKL7047159
Marka, model	OPEL Vivaro 2.0 CDTI Euro 6 ...
Typ, wersja	Vivaro 2.0 CDTI Extra Long 3,...
Numer rejestracyjny	WD9006N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/90 kW
Stan licznika	229 630 km
Data 1. rej./rok prod.	21-10-2020/2020
Data nast. bad. techn.	16-10-2025
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Drzwi prawe boczne przesuwane, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone, Felgi stalowe 16" z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), z podłokietnikiem, Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedziskiem, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwy boczne, klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Mocowanie ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 8 punktów, Pakiet Budowlany, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami, Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją impulsową, Tapicerka Curitiba, łączona materiałowo-winiłowa szaro-czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, Zamek centralny z pilotem, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Zderzak tylny lakierowany, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Czujniki parkowania przód/tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, SNOWVANSIN	215/65 R16 109107T	5,0 mm
	lewe	BARUM, SNOWVANSIN	215/65 R16 109107T	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK2	215/65 R16 106104T	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK2	215/65 R16 106104T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Słupki przedni prawy	150 - 200
5	Słupki środkowy lewy	150 - 200
6	Słupki środkowy prawy	150 - 200
7	Próg lewy	150 - 200
8	Próg prawy	150 - 200
9	Dach	150 - 200
10	Drzwi przednie lewe	150 - 200
11	Drzwi przednie prawe	150 - 200
12	Drzwi tylne lewe	150 - 200
13	Drzwi tylne prawe	150 - 200
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
16	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak, róg R	wgniecenie/odkształcenie, liczne, zarysowanie	WY	0.2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

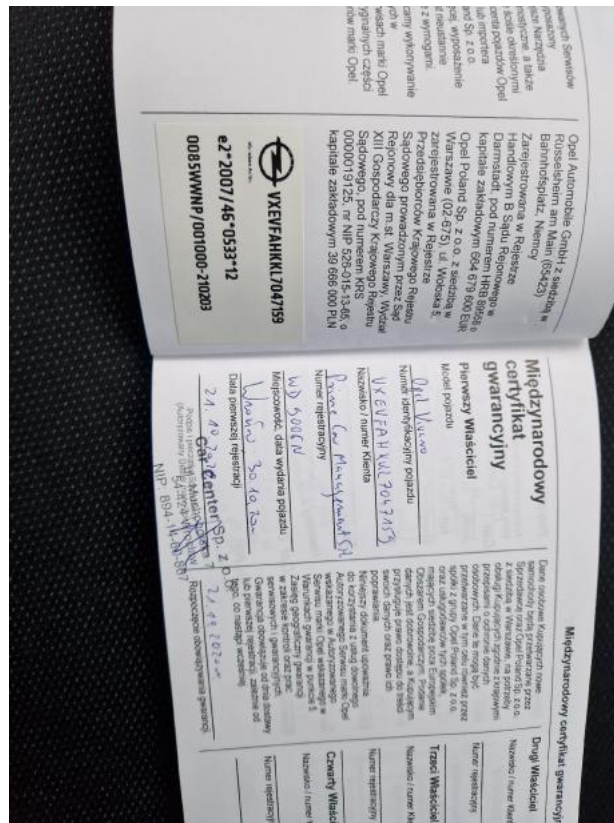

Fot. 35
Książka serwisowa – dane



Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
OC



Fot. 38
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1